

การลดของเสียประเภทรูปลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์
ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ

นายวรพจน์ รอดรักษา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2555
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อและแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ที่ให้บริการในคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
เป็นแฟ้มข้อมูลของนิสิตเจ้าของวิทยานิพนธ์ที่ส่งผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย

The abstract and full text of theses from the academic year 2011 in Chulalongkorn University Intellectual Repository(CUIR)
are the thesis authors' files submitted through the Graduate School.

APPEARANCE DEFECTIVE REDUCTION IN NONWOVEN PROCESS

Mr. Worapot Rodraksa

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2012

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การลดของเสียประเภทรูปลักษณะภายนอก
ของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ

โดย นว

ยวรวพจน์ รอดรักษา

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ธรรมมาภรณ์พิลาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

.....คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลินี เสนจันทร์ฉิมไชย)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ธรรมมาภรณ์พิลาศ)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.นระเกณท์ พุ่มชูศรี)

.....กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล)

วรพจน์ รอดรักษา : การลดของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ . (APPEARANCE DEFECTIVE REDUCTION IN NONWOVEN PROCESS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผศ.ดร.วิภาวี ธรรมมาภรณ์ พิลาศ, 96 หน้า.

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อลดของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าของเสียประเภทนี้มักเกิดขึ้นจากกระบวนการปั่นเส้นใย การระดมสมองซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งทำให้พบว่ามีพารามิเตอร์ 4 ชนิดในกระบวนการปั่นเส้นใย ได้แก่ แรงดันในห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure), อุณหภูมิตาย (Die Temperature), อุณหภูมิทำความเย็น (Cooling Pressure) และความเร็วลมดูดเส้นใย (Suction Speed) ที่อาจส่งผลกระทบต่อของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการออกแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล เพื่อคัดกรองปัจจัยและใช้การออกแบบการทดลองแบบพื้นผิวตอบ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่ทำให้ของเสียดังกล่าวลดลงน้อยที่สุด

ผลของการคัดกรองปัจจัย ผู้วิจัยพบว่า มีเพียง 3 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว และผลจากการออกแบบการทดลองพื้นผิวตอบ ทำให้พบว่าควรกำหนดค่าพารามิเตอร์ของแรงดันในห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure) ไว้ที่ 2660.60 ปาสคาล (Pascal), กำหนดอุณหภูมิตาย (Die Temperature) ไว้ที่ 219.85 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิทำความเย็น (Cooling Pressure) ไว้ที่ 29.73 องศาเซลเซียส ซึ่งหลังทำการยืนยันผลการทดลองและทำให้พบว่าสามารถลดของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ จากเดิมร้อยละ 1.54 เหลือเพียงร้อยละ 0.90 จากยอดการผลิตทั้งหมด หรือสามารถลดของเสียลงได้ร้อยละ 42

ภาควิชา.....วิศวกรรมอุตสาหกรรม.....ลายมือชื่อนิติ.....

สาขาวิชา.....วิศวกรรมอุตสาหกรรม.....ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

ปีการศึกษา.....2555.....

5371509521 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEER

KEYWORDS : NONWOVEN PROCESS, SPINING MACHINE, APPEARANCE, PARAMETER OPTIMIZATION, BOX-BEHNKEN

WORAPOT RODRAKSA : APPEARANCE DEFECTIVE REDUCTION IN NONWOVEN PROCESS. ADVISOR : ASSOC. PROF. WIPAWEE THARMMAPHORNPHILAS, Ph.D., 96 pp.

The objective of this paper is to reduce defectives due to their appearance in a nonwoven production process. It is found that this type of defect normally occurs at a spinning process. A brainstorming process as well as knowledge from previous works are used to determine root causes, which include 4 parameter settings within a spinning machine - cabin pressure, die temperature, cooling temperature and suction speed. We used 2^{k-1} factorial design to screen parameters and Box-Behnken design to fine-tune the parameters.

The result of 2^{k-1} factorial design, found that only 3 parameter settings are the major causes of the problem. And the result of Box-Behnken design, cooling pressure should be set at 2660.60 Pa, die temperature should be set at 219.85 degree Celsius, and cooling temperature should be set at 29.73 degree Celsius. After implementing this solution in manufacturing, it reduces the appearance defect from 1.54% to 0.90%, which equals to 42% improvement.

Department : Industrial Engineer Student's Signature.....

Field of Study : Industrial Engineer Advisor's Signature.....

Academic Year : 2012.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความช่วยเหลือ เสียสละเวลาในการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี ธรรมมาภรณ์พิลาศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งให้ทั้งคำแนะนำ ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการนำไปปรับปรุงในงานวิทยานิพนธ์ และรวมถึงการติดตามงานเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการทำวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมาลิน เสนจันทร์ฉิมไชย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.นระเกณธ์ พุ่มชูศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวาทธรรมพิทักษ์กุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลา แนะนำ ตรวจสอบแก้ไข ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และให้คำแนะนำจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คุณปู่ -ย่า และครอบครัว ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจตลอดการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งขอบคุณสำหรับกำลังใจจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ด้วย

สารบัญ

หน้า	
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานกรณีศึกษา.....	2
1.2 การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน.....	13
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	20
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	21
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย.....	21
1.6 ผลที่ได้รับ.....	22
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	22
1.8 แผนการดำเนินงานวิจัย.....	22
บทที่ 2 ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	23
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	23
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	26
บทที่ 3 การระบุสาเหตุของปัญหา	35
3.1 การระบุสาเหตุของปัญหาโดยใช้ข้อมูลในกระบวนการผลิตและ การระดมสมอง.....	35
3.2 การระบุสาเหตุของปัญหาโดยศึกษาจากงานวิจัยในอดีต.....	45
บทที่ 4 การออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม	46

หน้า	
4.1 การออกแบบทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลสองระดับ (2^k Fractional Factorial Design) เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีผล ต่อของเสียจากเส้นใยเส้นใยพันกัน ฝ้ายเป็นรู และก้อนเรซิน	44
4.2 การออกแบบทดลองวิธีการพื้นผิวตอบ (Response Surface Methodology) เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีผล ต่อของเสียจากเส้นใยเส้นใยพันกัน ฝ้ายเป็นรู และก้อนเรซิน	61
บทที่ 5 การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ	74
5.1 การทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลอง	74
5.2 สรุปผลการปรับปรุงและพิจารณาผลกระทบของปัจจัยที่นำมาปรับปรุง	76
5.3 การจัดทำแผนการควบคุม	78
5.4 การจัดทำมาตรฐานการผลิต	82
บทที่ 6 สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ	83
6.1 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ	83
6.2 สรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ	83
6.3 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์และแก้ไข้ปัญหา	84
6.4 สรุปขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข้กระบวนการ	85
6.5 ข้อจำกัดในงานวิจัย	86
6.6 ข้อเสนอแนะ	86
รายการอ้างอิง	79
ภาคผนวก	88
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	89

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า	
1.1 หัวข้อการตรวจสอบคุณภาพของผ้าไม่ทอ (บริษัทกรณีศึกษา).....	14
1.2 ข้อมูลการผลิตผ้าไม่ทอแยกชนิดวัตถุดิบ (กิโกลกรัม) ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555.....	19
1.3 ข้อมูลการผลิตผ้าไม่ทอแยกชนิดวัตถุดิบ (เปอร์เซ็นต์) ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555.....	20
1.4 แผนการดำเนินงานการวิจัย	23
1.5 แสดงแผนการดำเนินงานการวิจัย (ต่อ).....	23
2.1 เครื่องหมายบวกและลบสำหรับการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2^3	25
2.2 ผลของคุณสมบัติเชิงกล หลังจากกระบวนการขึ้นรูปผ้าไม่ทอ (Web Forming).....	34
3.1 สาเหตุของการเกิดเส้นใยพันกันระหว่างการสปินนิ่ง, วิธีการแก้ไข และจำนวน การเกิดปัญหา.....	38
3.2 สาเหตุของการเกิดผ้าเป็นรู, วิธีการแก้ไข และจำนวนการเกิดปัญหา	40
3.3 สาเหตุของการเกิดก้อนเรซิน, วิธีการแก้ไข และจำนวนการเกิดปัญหา	42
3.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และก้อนเรซิน	43
3.5 สรุปปัจจัยนำเข้าเพื่อทำการออกแบบการทดลอง	45
4.1 แสดงระดับของปัจจัยสำหรับการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล	50
4.2 การออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล จากโปรแกรม Minitab.....	52
4.3 การกำหนดระดับของปัจจัยสำหรับการออกแบบทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล	52
4.4 ผลการทดลอง 2^{4-1} Fractional Factorial Design.....	57
4.5 ผลการวิเคราะห์เพื่อคัดกรองปัจจัยนำเข้า ที่มีต่อการเกิดเส้นใยพันกัน รู และก้อนเรซิน.....	59
4.6 การออกแบบการทดลองโดยวิธีการพื้นผิวตอบ แบบ Box-Benhken Designs โดยใช้โปรแกรม Minitab.....	60
4.7 ลำดับการทดลองและค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสม การผลิตผ้าไม่ทอ ที่น้ำหนัก 15 กรัมต่อตารางเมตร.....	61
4.8 เปอร์เซ็นต์ของเสียจากการเกิดเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และผ้ามีก้อนเรซิน	64

ตารางที่ หน้า

4.9 ผลการคำนวณและการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองที่ผิวดตอบโดยโปรแกรม Minitab.....	68
5.1 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมหลังการปรับปรุง	74
5.6 ค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต	74
5.7 ร้อยละของเสียก่อนปรับปรุงพารามิเตอร์ ในระหว่างเดือน เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 และหลังปรับปรุงพารามิเตอร์ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555.....	75
5.8 ผลการปรับปรุงค่าของปัจจัย ในการผลิตผ้าไม่ทอชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร.....	76

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า		
1.1		ส่วนประกอบ Top Sheet และ Side Gather ของผ้าอ้อม ที่ผลิตจากผ้าไม่ทอ.....	2
1.2		ส่วนประกอบ Back Sheet ของผ้าอ้อม ที่ผลิตจากผ้าไม่ทอ.....	4
1.3		การผลิตผ้าไม่ทอแบบ Single Beam (ความเร็วในการผลิตสูงสุด 250 เมตรต่อนาที).....	5
1.4		การผลิตผ้าไม่ทอแบบ Double Beam (ความเร็วในการผลิตสูงสุด 450 เมตรต่อนาที).....	5
1.5		การผลิตผ้าไม่ทอแบบ Three Beam (ความเร็วในการผลิตสูงสุด 800 เมตรต่อนาที).....	5
1.6		กระบวนการผลิตแบ่งตามลักษณะสถานะของเส้นใย ใน 1 บีม (Beam).....	6
1.7		ระบบการผลิต ผ้าไม่ทอ (Reicofil Spunbonding System) โดยละเอียด.....	7
1.8		ม้วนผ้าผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ได้หลังจากการผลิตรอการตัดแบ่ง.....	10
1.9		Lay Out การตัดผ้า (Side View).....	11
1.10		ชุดใบมีดตัด ผ้าให้ได้ตามขนาดหน้ากว้างที่ลูกค้าต้องการ.....	11
1.11		ชิ้นงานออกมาจากเครื่องตัด (Slitter).....	12
1.12		ผลิตภัณฑ์หลังการตัด.....	12
1.13		แผนภูมิเปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ และกระบวนการตัดให้ได้ขนาด.....	13
1.14		แผนภูมิเปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555.....	16
1.15		แผนภูมิพาเรโตเปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555.....	17
1.16		แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณการผลิตผ้าไม่ทอ ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555.....	18
1.17		แผนภูมิเปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555.....	18
2.1		พื้นผิวตออบสามมิติ และกราฟเส้นโครงร่างของพื้นผิวตออบ.....	26

รูปที่ หน้า

2.2	วิธีการอย่างมีลำดับชั้นของการวิเคราะห์พื้นผิวตอบ	28
2.3	การเกิด Cohesive Failure	30
2.4	การเกิด Capillary Wave Break	30
2.5	แสดงกระบวนการสปินนิ่ง (Spinning) ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ	31

บทที่ 1

บทนำ

อุตสาหกรรมการผลิตผ้าอโนวูฟเวน (Nonwoven) หรือผ้าไม่ทอ จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใยซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ้าไม่ทอเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่ 1960 ประเทศไทยนำผ้าไม่ทอมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ปัจจุบันปริมาณการใช้งานมีแนวโน้มว่าจะใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะตัดเย็บง่าย ราคาถูก คงรูปดี และนอกจากนี้การขาดแคลนใยธรรมชาติ การพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์ก้าวหน้า มากจึงนำไปสู่การผลิตผ้าไม่ทอจึงเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

สัดส่วนการใช้ผ้าไม่ทอของโลก จากข้อมูล ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.nstda.or.th) การใช้ผ้าไม่ทอโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม สุขอนามัยถึง 42% รองลงมาคือกลุ่มของผ้าเช็ดทำความสะอาด (Wipes) 13%, อื่นๆ (Other) 12%, กลุ่มงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineer) 7%, เบาะผ้าลินิน / ที่พนัก (Upholstery/Bed linen) 6%, ระบบกรอง (Filtration) 5%, งานหุ้มพื้น (Floor Covering) 4%, ยา (Medical) 3%, ห่อหุ้มภายใน(Interlining) 3%, รองเท้า/ หนัง (Footwear/Leather) 3%, เสื้อผ้า (Garment) 1%, งานเคลือบพื้นผิว Coating Substrate 1% ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เกือบครึ่งของการใช้ผ้าไม่ทอจัดอยู่ในกลุ่มของสุขอนามัย

ความต้องการในตลาดโลกสำหรับผ้าไม่ทอ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สาเหตุหลักอาจ เนื่องจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำ สามารถซื้อใช้แล้วทิ้งได้ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพของผ้า ที่ให้ความแข็งแรงเพิ่มสูงขึ้น มีความหลากหลายในด้านของคุณสมบัติ หากมองถึงตลาดของผ้าไม่ทอในกลุ่มสุขอนามัย ก็ยังพบว่ามีแนวโน้มในการใช้เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยพบว่าในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ สิงคโปร์ มีความต้องการใช้ผ้าอ้อมเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ. 2559 โดยปี พ.ศ. 2559 เป็นค่าพยากรณ์ สูงขึ้น 31% ในขณะที่ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ มีความต้องการในช่วงเดียวกัน เพิ่มสูงถึง 82%


1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานกรณีศึกษา

โรงงานกรณีศึกษาเป็นบริษัทผ้าไม่ทอสำหรับเป็นวัตถุดิบในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าจำพวกสุขอนามัย เช่นผ้าอ้อม ผ้าอนามัย เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มหลัก กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นลูกค้าที่ดำเนินการผลิตผ้าอ้อมเป็นหลัก ดังนั้นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จึงมุ่งเน้นไปที่ผ้าไม่ทอสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม บริษัทได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท รูปแบบการผลิตเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order)

ส่วนประกอบหลักของผ้าอ้อมซึ่งใช้ผ้าไม่ทอเป็นวัตถุดิบที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งให้กับบริษัทลูกค้าได้แก่


ก. Top Sheet (รูปที่ 1.1) เป็นส่วนของผ้าที่สัมผัสกับผิวกัน ของเด็กเมื่อทำการสวมใส่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติที่นุ่ม คงรูป

ข. Side Gather หรือขอบขา (รูปที่ 1.1) ต้องมีคุณสมบัติที่นุ่ม ยืดหยุ่น ได้ดี เนื่องจากจะถูกประกอบเข้ากับ ยางยืดเพื่อรัดขาเด็ก

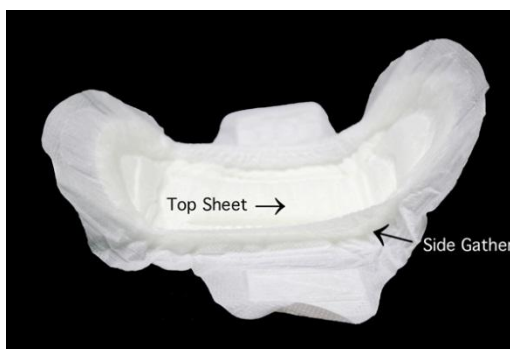

รูปที่ 1.1 ส่วนประกอบ Top Sheet และ Side Gather ของผ้าอ้อม ที่ผลิตจากผ้าไม่ทอ ที่มา: ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรณีศึกษา

ค. Back Sheet (รูปที่ 1.2) เป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังของผ้า บริเวณกันเด็กเมื่อทำการสวมใส่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติคงทนต่อการเสียดสี สูงกว่าส่วนอื่นๆ

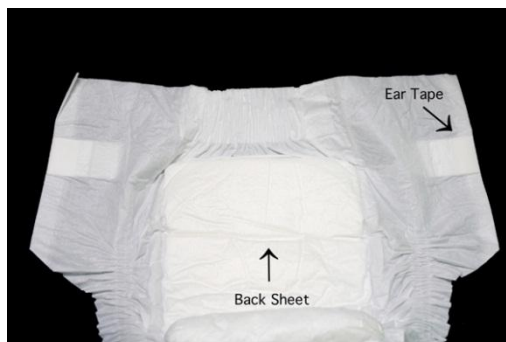

รูปที่ 1.2 ส่วนประกอบ Back Sheet ของผ้าอ้อม ที่ผลิตจากผ้าไม่ทอ

ที่มา: ข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรณีศึกษา

ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค (Consumer Product) ทำให้ความต้องการใช้สินค้ามีปริมาณสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องตามจำนวนประชากร ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทไม่สามารถตอบสนองการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึง จำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อในบางรายการจากลูกค้ากลุ่มรอง คงเหลือไว้เพียงลูกค้ากลุ่มหลัก หรือกลุ่มใหญ่ ทำให้บางครั้งบริษัทสูญเสียโอกาสในการทำกำไร ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

1.1.1 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของโรงงานกรณีศึกษา เป็นผ้าไม่ทอ โดยสามารถแบ่งจำพวกได้ตามน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตารางพื้นที่ โดยใช้หน่วยของเป็นกรัมต่อตารางเมตร สามารถจำแนกน้ำหนักได้ดังนี้

- 1) 13 กรัมต่อตารางเมตร
- 2) 15 กรัมต่อตารางเมตร
- 3) 17 กรัมต่อตารางเมตร
- 4) 19 กรัมต่อตารางเมตร

1.1.2 ชนิดของพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

พลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานกรณีศึกษาเป็นชนิดพอลิโพรพิลีน (Poly Propylene)

1.1.3 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ของโรงงานกรณีศึกษา เป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง แต่สามารถแบ่งขั้นตอนการผลิตหลักเป็นสองส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลการผลิต ได้แก่

ก. ส่วนการผลิตผ้าไม่ทอ


ส่วนของการผลิตผ้า เป็นกระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบจากพลาสติก ชนิดพอลิโพรพิลีน เป็นเส้นใย และและเปลี่ยนแปลงลักษณะเป็นผืนผ้า ซึ่งผลผลิตที่ได้จะได้ผ้าไม่ทอ ขนาดความยาว 80,000 ถึง 120,000 เมตร หน้ากว้าง 4.25 เมตร โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 3 - 4 เมตร ขึ้นอยู่กับความยาวที่ผลิตและความหนาของผ้า โรงงานกรณีศึกษาใช้กระบวนการผลิตโดยวิธีสปันบอนด์ (Spun bond) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ เป็นขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบที่นำเข้าสู่โรงงาน ออแกนิซึองการรับโดยใช้ ผลการตรวจสอบจาก บริษัทผู้ส่งสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นๆ ได้แก่ เม็ดพลาสติก, เม็ดสี, สารเติมแต่ง แล้วจึงนำเข้าเก็บในคลังจัดเก็บวัตถุดิบ หรือรอคำสั่งผลิตต่อไป การจัดเก็บจะจัดเก็บในรูปแบบถุงจัดเก็บขนาด 1 ตันสำหรับวัตถุดิบหลัก และถุงขนาด 25 กิโลกรัมสำหรับ เม็ดสี และสารเติมแต่ง


2. กระบวนการไหลดว้วัตถุดิบหลักเข้าสู่ไลน์การผลิต เป็นขั้นตอนการนำวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบหลักหรือพอลิโพรพิลีนจะถูกนำไปเทเข้าสู่ไซโล เนื่องจากการนำส่งเข้าผลิตจะใช้ระบบดูดจากไซโล เป็นหลัก สำหรับเม็ดสี และสารเติมแต่งจะถูกเทเข้าไปพักในฮอปเปอร์(Hopper) เนื่องจากสัดส่วนการใช้มีปริมาณน้อยกว่าเม็ดพลาสติก พอลิโพรพิลีน

3. กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


ในกระบวนการผลิตสปันบอนด์โดยทั่วไป การโรยตัวของเส้นใยลงบนสายพาน หรือสปินเบล (Spin Belt) อาจได้ปริมาณความหนาของผ้า หรือน้ำหนักต่อตารางหน่วยที่ไม่สูงมากนัก หรืออาจจะต้องลดความเร็วรอบของสายพานลง เพื่อให้ความหนาของเส้นใยเพิ่มขึ้น โดยจะต้องไม่ลดปริมาณของเส้นใย ที่ผ่านกระบวนการเอ็กทิวชันลงมา ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ ยอดการผลิตลดลง การแก้ไขโดยทั่วไปมักจะเพิ่มขึ้นของการสปันบอนด์ เข้าไปในกระบวนการ ในการผลิตให้ได้เส้นใยหนึ่งชั้น จะใช้หนึ่งบีม (Beam) ทำการผลิต ตามรูปที่ 1.3 การใช้สปันบอนด์ สองชั้น (Spunbond-Spunbond) หรือเรียกโดยย่อว่า SS ตามรูปที่ 1.4 การใช้ สปันบอนด์ สามชั้น (Spunbond-Spunbond-Spunbond) หรือเรียกโดยย่อว่า SSS ตามรูปที่ 1.5

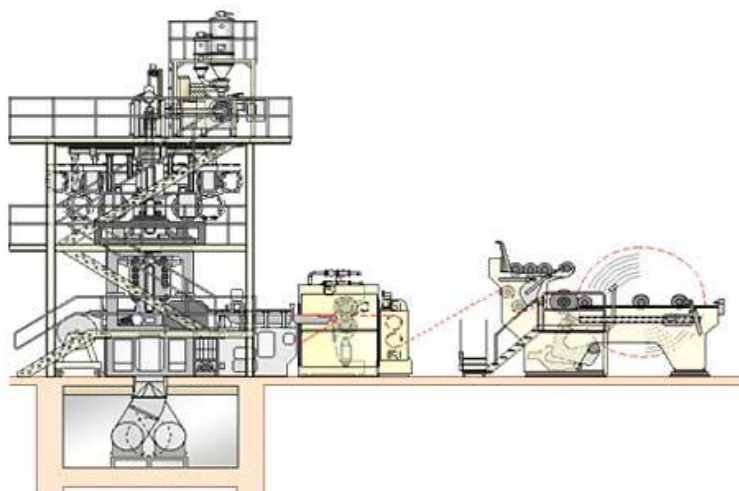


รูปที่ 1.3 การผลิตผ้าไหมทอแบบ Single Beam (ความเร็วในการผลิตสูงสุด 250 เมตรต่อนาที)

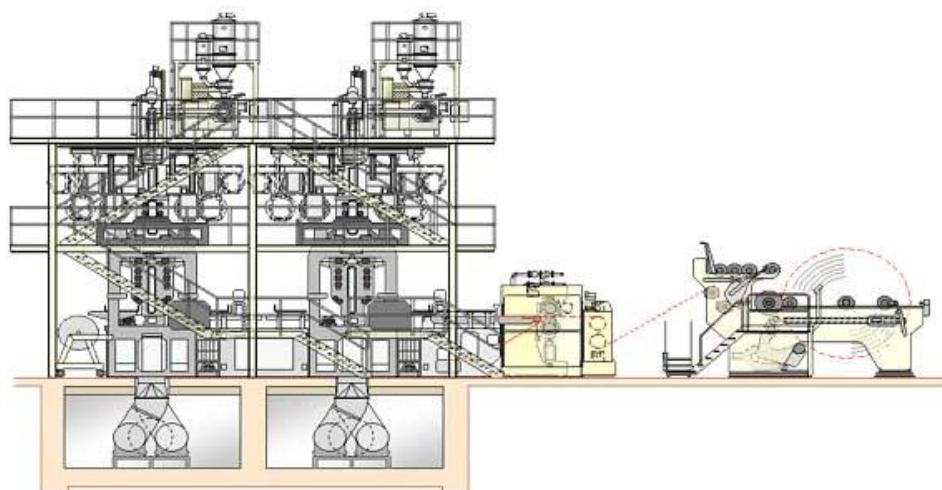

รูปที่ 1.4 การผลิตผ้าไหมทอแบบ Double Beam (ความเร็วในการผลิตสูงสุด 450 เมตรต่อนาที)

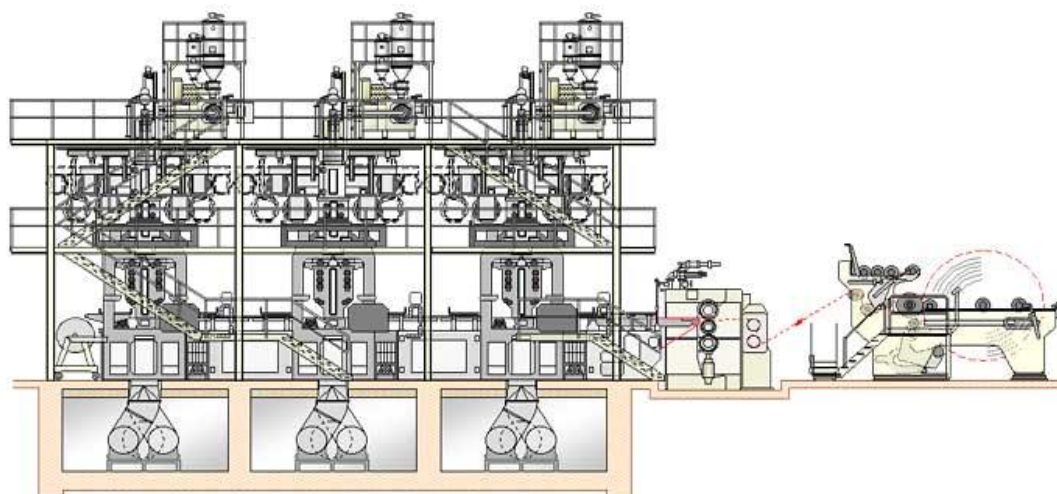

รูปที่ 1.5 การผลิตผ้าไหมทอแบบ Three Beam (ความเร็วในการผลิตสูงสุด 800 เมตรต่อนาที)

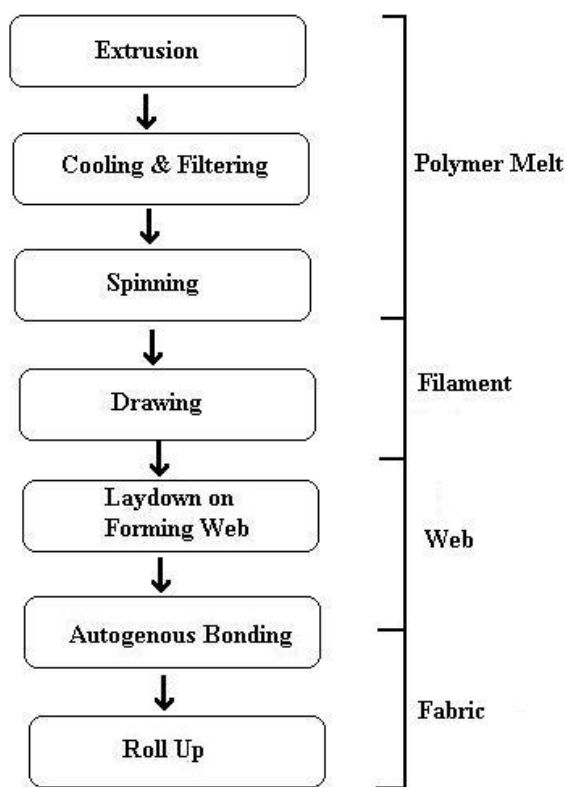

รูปที่ 1.6 กระบวนการผลิตแบ่งตามลักษณะสถานะของเส้นใย ใน 1 ปีม (Beam)

ที่มา: ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรณีศึกษา

จากรูปที่ 1.6 แสดง กระบวนการผลิตโดยย่อ ซึ่งแบ่งออกตามสถานะของผ้าทอ และแบ่งออกตามชื่อกระบวนการนั้นๆ และกระบวนการผลิตอย่างละเอียดจะแสดงไว้ดังรูปที่ 1.7 ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังนี้

กระบวนการที่ 1-4 และ 20-22 เรียกรวมกันว่า กระบวนการ Extrusion

กระบวนการที่ 5-7 เรียกรวมกันว่า กระบวนการ Cooling & Filtering


กระบวนการที่ 8-9 เรียกรวมกันว่า กระบวนการ Spinning

กระบวนการที่ 10 เรียกรวมกันว่า กระบวนการ Drawing

กระบวนการที่ 11-15 เรียกรวมกันว่า กระบวนการ Laydown on forming web

กระบวนการที่ 16-17 เรียกรวมกันว่า กระบวนการ Autogenous Bonding

กระบวนการที่ 18-19 เรียกรวมกันว่า กระบวนการ Roll up

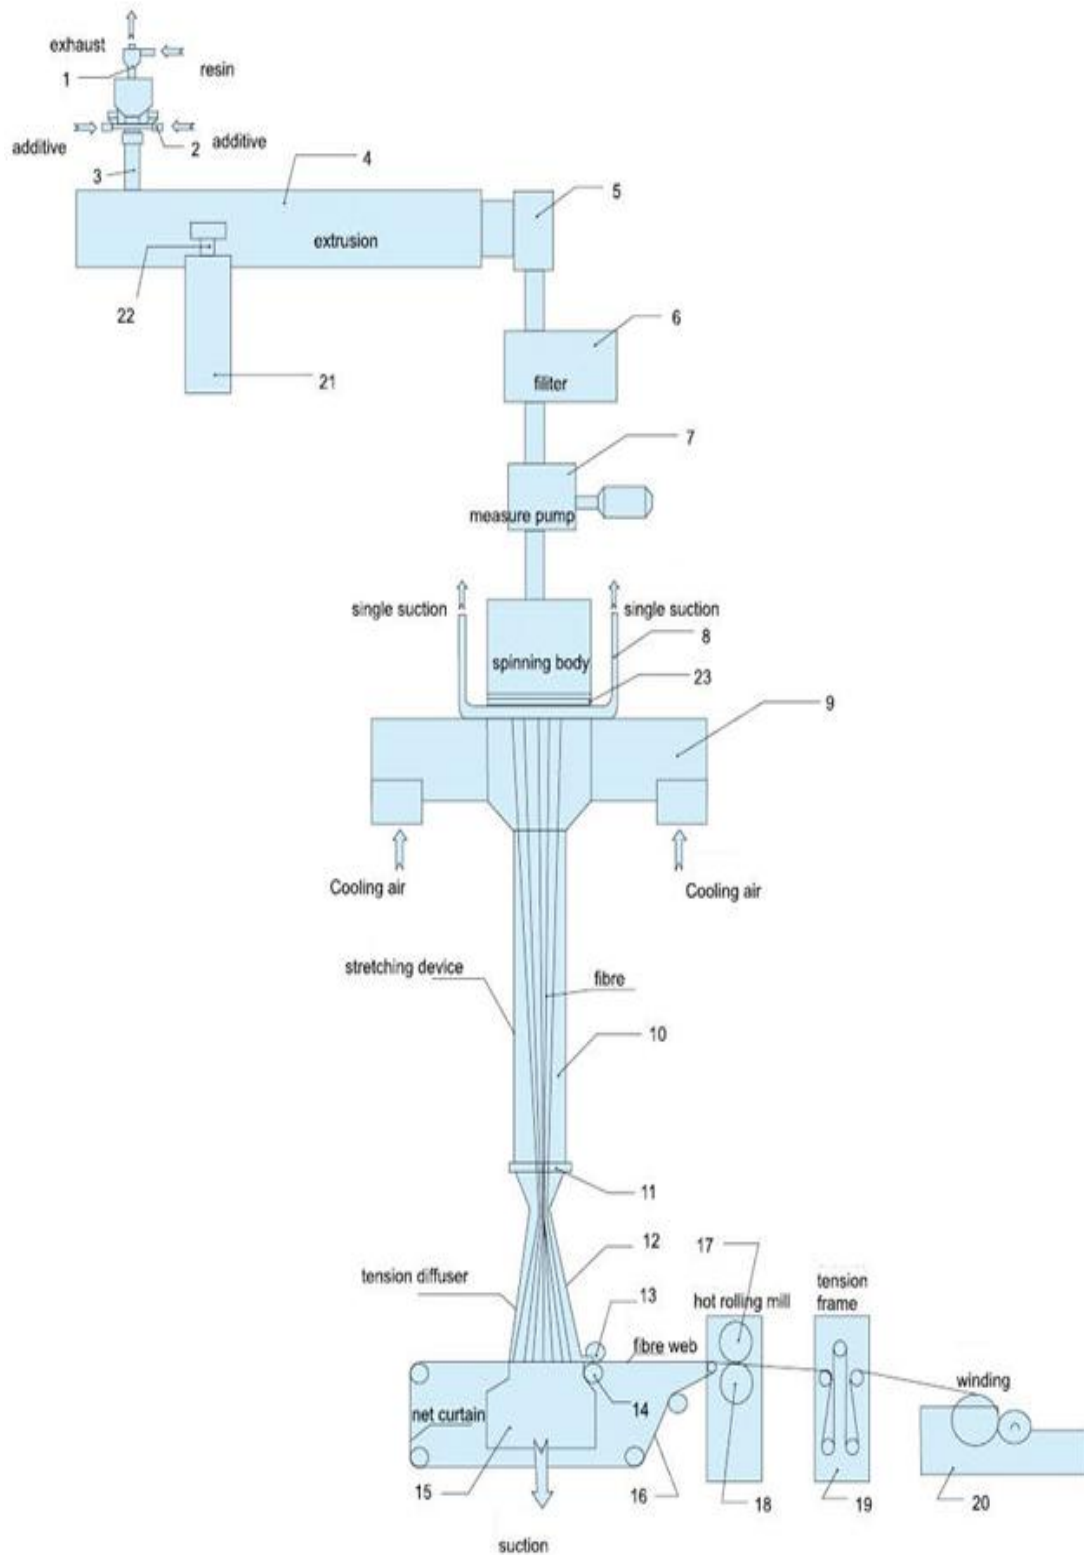

รูปที่ 1.7 ระบบการผลิต ผ้าไม่ทอ (Reicofil Spunbonding System) โดยละเอียด
ที่มา: ข้อมูลการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา

- 1) เม็ดพลาสติกจะถูกดูดเข้าสู่ ชุด Dosing Unit จนเต็ม ระบบจะสั่งตัดการดูดเม็ด และจะดูดอีกครั้งเมื่อเม็ดพลาสติกถูกใช้จนลดลงในระดับที่ได้กำหนดไว้ ระบบจะสั่งให้ดูดอีกครั้ง โดยอัตโนมัติ ซึ่งเม็ดพลาสติกจะค่อยๆไหลลงสู่ Feed Zone ของ Extruder โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
- 2) สารเติมแต่งจะถูกเติมเข้าสู่ Extruder โดยอาศัยสกรูขับ เพื่อควบคุมสัดส่วนของ สารเติมแต่งให้มีปริมาณคงที่ อัตราการหมุนของสกรู จะเป็นตัวควบคุมปริมาณการสารเติมแต่ง
- 3) Feed Zone เป็นทางส่งเม็ดพลาสติกเข้าสู่ Extruder ซึ่งจะต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้ เม็ดพลาสติกหลอมเหลวก่อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันของ Extruder ในระหว่างการผลิตได้
- 4) กระบวนการ Extrusion หรือการหลอมเม็ดพลาสติก รวมเข้ากับสารเติมแต่งต่างๆ กระบวนการนี้จะประกอบไปด้วยการ Extruder ซึ่งทำหน้าที่หลอมเหลว โดยให้ความร้อนพร้อมทั้ง การบีบอัด
- 5) Beaker Plate เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนการไหลของ พลาสติกหลังจากการ หลอมเหลวในชุดของสกรูเอ็กทราuder จาก Turbulent Flow เป็น Laminar Flow
- 6) Filter ทำหน้าที่คอมกรองสิ่งสกปรก ที่มาพร้อมกับเม็ดพลาสติกวัตถุดิบ หรือสิ่ง สกปรกที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ Extrusion เช่น เศษขยะ, ไม้กั้น เป็นต้น
- 7) Measure Pump ทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณของพลาสติกหลอมเหลว ให้ ไหลออกสู่ ดาย อย่างคงที่ เนื่องจากกระบวนการ Extrusion ปริมาณของพลาสติกเหลวที่ออกมา จะไหลด้วยอัตราที่ไม่คงที่
- 8) หลังจากนั้นเม็ดพลาสติกจะเปลี่ยนเป็นของเหลว (Melt) และจะถูกส่งเข้าสู่ ดาย ซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก เพื่อให้เรซินหลอมเหลวนั้นเปลี่ยนรูปร่างเป็นเส้น หลังจากผ่านดายออกมา จะเกิดโอของพลาสติก หรือ มอนอเมอร์ ซึ่งจะไปกระบวนการ Spinning ในระบบ ดังนั้น วิธีการกำจัดคือการดูดออก โดยใช้ Single Suction (Monomer Exhaust)
- 9) Cooling Chamber เป็นกระบวนการให้ลมเย็นแก่เส้นใยพอลิเมอร์ที่ไหลออกจาก หน้าดาย เพื่อให้เส้นใยเย็นตัวและเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง
- 10) Stretching Device ทำหน้าที่เป็นห้อง เพื่อให้เส้นใยไหลผ่าน ในขณะที่เส้นใยถูก ดึงลงสู่สายพานรองรับ เส้นใยจะถูกยืดออก เพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่เส้นใย
- 11) Air Gap เป็นช่อง เพื่อให้ลมผ่านเข้าสู่ ห้อง Diffusor รวมทั้งมีผลต่อปริมาณลมใน ระบบ Cooling Chamber และ Stretching Device อีกด้วย

12) Diffusor สามารถปรับรูปร่างได้เพื่อให้การโปรยเส้นใยลงบนสายพานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีผลต่อคุณสมบัติ ด้านการซึมผ่านของน้ำ ของอากาศ คุณสมบัติทางกล รวมทั้ง Uniformity ของผ้าอีกด้วย

13) Ironing Roll เป็น Roller ร้อน คอยรีดเส้นใยที่ตกลงบน สายพานให้เรียบ

14) Support Roll รองรับสายพานและรับกับ Ironing Roll เพื่อให้ผ้าแนบเข้ากับ Ironing Roll รวมทั้ง คอยกักลมในระบบ เนื่องจากลมมีผลต่อการ Form ตัวของเส้นใยลงบน สายพานเป็นอย่างมาก

15) Suction ทำหน้าที่ดูดเส้นใยให้ form ลงบนสายพาน

16) สายพาน (Spin Belt) เป็นตัวรองรับการโปรยเส้นใย เพื่อให้เกิดผืนผ้า

17) Emboss Roll ทำให้ผ้าเกิดการยึดติดกัน โดยการหลอมเส้นใย ซึ่ง Roller นี้จะมีลาย ต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงกด ลงบนผืนผ้า

18) Swimming Roll เป็น Roll ที่คอยรับผ้า ให้ Emboss แนบเข้ากับผ้า

19) Tension Frame ทำหน้าที่ดึงยึดผ้า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในแนว Machine (MD)

20) Winding ทำหน้าที่ม้วนเก็บผ้า ที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว

21) CO-Extruder เป็น Extruder ที่คอยหลอมเม็ดพลาสติกที่ผ่านกระบวนการ Recycle แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทั่วไปจะกำหนดปริมาณการใช้ อยู่ที่ 0-30%

22) จุดต่อเข้ากับ Main Extruder

23) Spinneret ลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก เพื่อให้เรซินหลอมเหลวนั้น เปลี่ยนรูปร่างเป็นเส้นหลังจากผ่านด้ายออกมา

ข. ส่วนของการตัดแบ่งให้ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ(Slitter)


ส่วนของการตัดแบ่งผ้าให้ได้ขนาด เป็นการตัดแบ่งผ้าจากม้วนผ้าขนาดใหญ่ที่ได้ใน กระบวนการ ผลิตผ้า ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ของลูกค้าและง่ายต่อการขนส่ง ผลิตภัณฑ์พร้อมส่งมอบ จะมีความยาวตั้งแต่ 6,000 – 12,000 เมตร และหน้ากว้าง 100 – 500 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 – 1000 มิลลิเมตร ตามแผนการสั่งซื้อจากทางลูกค้า

การตัดแบ่งม้วนผ้าขนาดใหญ่แต่ละม้วนเรียกว่ามาเทอร์โรล (Mother Roll) ดูรูปที่ 1.8 ที่ได้จากกระบวนการขึ้นรูปเป็นผ้า (Web Forming) ให้มีขนาดหน้ากว้างและความยาวออก เป็นระยะที่ ลูกค้าต้องการนำไปใช้ โดยม้วนผ้าจะถูกนำเข้าเครื่องตัด ตามรูปที่ 1.9 ส่วนที่ 1 เรียกว่าอันวินด์ เดอร์ (Unwinder) ทำหน้าที่คลี่ผ้าออกจากม้วนเพื่อเข้ากระบวนการตัด ส่วนที่ 2 เรียกว่าชุดใบมีด

ตัด (Slitter Group) ทำหน้าที่ตัดผ้าให้ได้ขนาดตามหน้ากว้างที่ทำการปรับใบมีดไว้ (ดูรูปชุดใบมีดตัดตามรูปที่ 1.10) ส่วนที่ 3 เรียกว่า รีวินเดอร์ (Rewinder) ทำหน้าที่ม้วนเก็บผ้าหลังจากการตัดแล้ว ตามระยะที่ได้กำหนดไว้ รูปที่ 1.11 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกม้วนเก็บจะเห็นรอยยัด เมื่อออกจากเครื่องตัด จะได้ม้วนตามรูปที่ 1.12 ม้วนผ้าแต่ละม้วนหลังจากตัดแล้ว จะเรียกว่า สลิตโรล (Slit Roll) หรือ เบบี้โรล (Baby Roll)



รูปที่ 1.8 ม้วนผ้าผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ได้หลังจากการผลิตการตัดแบ่ง
ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา

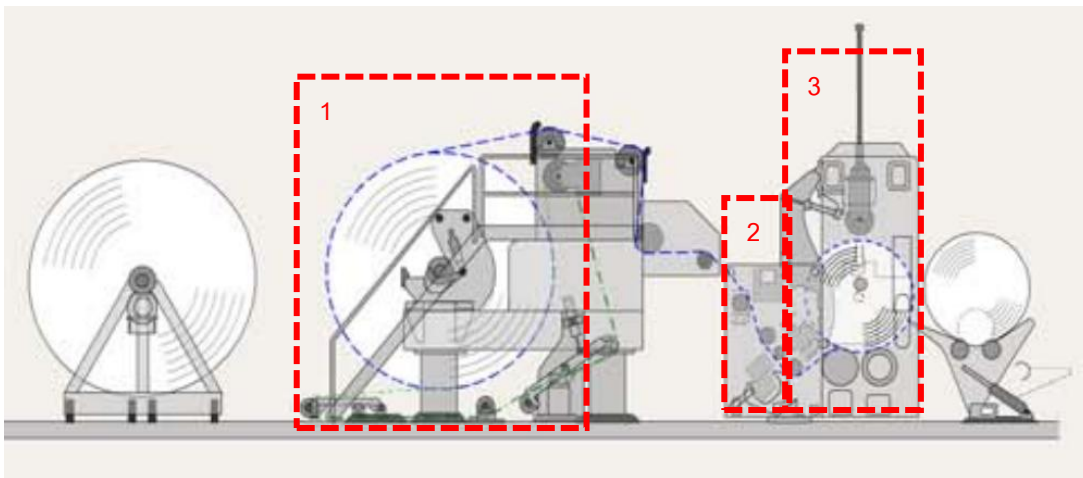

รูปที่ 1.9 Lay Out การตัดผ้า (Side View)

ที่มา: ข้อมูลการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา



รูปที่ 1.10 ชุดใบมีดตัด ผ้าให้ได้ตามขนาดหน้ากว้างที่ลูกค้าต้องการ

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา



รูปที่ 1.11 ชิ้นงานออกมาจากเครื่องตัด (Slitter)

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา




รูปที่ 1.12 ผลิตภัณฑ์หลังการตัด

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา

1.2 การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน

เนื่องจากกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของการผลิตผ้า และส่วนของการตัดให้ได้ขนาด ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบระหว่างสองกระบวนการดังแสดงในรูปที่ 1.13

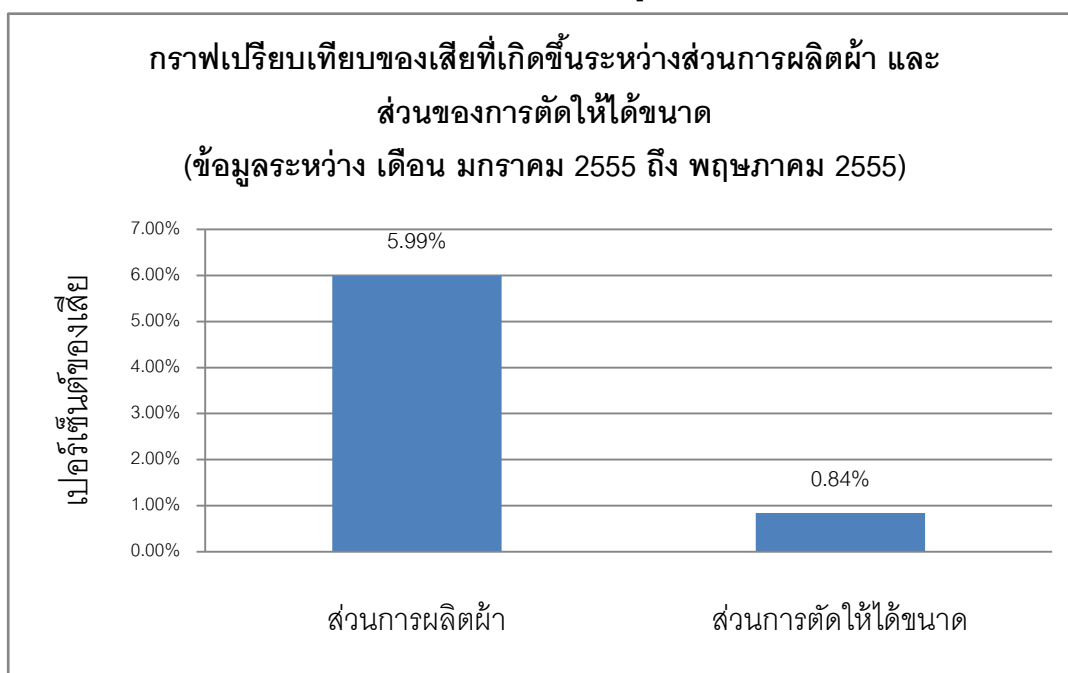

รูปที่ 1.13 แผนภูมิเปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ และกระบวนการตัดให้ได้ขนาด

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา

จากรูปที่ 1.13 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างสองกระบวนการพบว่าเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ คิดเป็น 5.99% ส่วนของเสียที่เกิดจากกระบวนการ ตัด (Slitter) เกิดขึ้นเพียง 0.84% ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษา การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้า เนื่องจากเกิดของเสียสูงกว่ากระบวนการตัดอย่างชัดเจน

การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า สามารถแบ่งเป็นสองประเภทเช่นกัน คือ ด้านคุณสมบัติของผ้า เช่น ความนุ่ม ความทนต่อแรงดึง ความยืดหยุ่น ความทนต่อการซึมน้ำ ความทนต่อการขูดถู เป็นต้น และอีกส่วนคือด้านความสวยงามของเนื้อผ้า (Appearance) ซึ่งต้องไม่สกปรก ผิดต้องเรียบไม่มีรอยขรุขระ

ตารางที่ 1.1 หัวข้อการตรวจสอบคุณภาพของผ้าไม่ทอ (บริษัทกรณีศึกษา)

การตรวจสอบคุณภาพ	ความถี่	เครื่องมือ	เกณฑ์การยอมรับ	สัดส่วนการเกิดของเสีย มกราคม 2555 – พฤษภาคม 2555
ค่าความทนแรงดึง	ม้วนแรกที่ทำการผลิตของวัน	Universal Tensile	ตามข้อกำหนดของแต่ละลูกค้า	0.3%
ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว	ม้วนแรกที่ทำการผลิตของวัน	Universal Tensile	ตามข้อกำหนดของแต่ละลูกค้า	0%
ค่าการซึมผ่านของอากาศ	ม้วนแรกที่ทำการผลิตของวัน	Air Flow Meter	ตามข้อกำหนดของแต่ละลูกค้า	1.8%
ค่าความนุ่ม	ม้วนแรกที่ทำการผลิตของวัน	Handle-O-Meter	ตามข้อกำหนดของแต่ละลูกค้า	0%
ลักษณะเนื้อผ้า (Uniformity)	ม้วนแรกที่ทำการผลิตของวัน	สายตา	เทียบกับมาตรฐาน	2.5%
ลักษณะพื้นผิว Appearance	100%	กล้องความเร็วสูง	ไม่มี Defect ขนาดใหญ่กว่าข้อกำหนด	87.4%
ลักษณะพื้นผิว Appearance	ปลายม้วน ทุกม้วน	สายตา	ไม่มี Defect ขนาดใหญ่กว่าข้อกำหนด	8.0%

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา

(สัดส่วนการเกิดของเสียคิดจากของเสียแต่ละประเภทเทียบกับของเสียในกระบวนการทั้งหมด)

การตรวจสอบด้านคุณสมบัติของผ้า (Properties)

- ค่าการทนแรงดึง, ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว, ค่าการซึมผ่านของอากาศ และ ค่าความนุ่ม : ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกล ในช่วงเริ่มดำเนินการผลิตในม้วนแรก (Start up)

การตรวจสอบด้านความสวยงามของผ้า (Appearance)

- ลักษณะเนื้อผ้า (Uniformity) : ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกล ในช่วงเริ่มดำเนินการผลิตในม้วนแรก (Start up)
- ลักษณะของพื้นผิว (Appearance) แบ่งการตรวจสอบเป็นสองส่วน คือ ตรวจสอบโดยใช้กล้องความเร็วสูง ซึ่งจะทำการตรวจสอบตลอดเวลาที่ทำการผลิต และ ตรวจสอบที่ปลายม้วนของทุกม้วนโดยพนักงานทำการตรวจสอบเฉพาะปลายม้วนด้วยสายตา

จากตารางข้างต้น ของเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นประเภทรูปลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์(Appearance) ของผ้า ผลรวมของสัดส่วนของเสียเนื่องจากลักษณะพื้นผิวของผลิตภัณฑ์

(Appearance)ไม่ได้ตามข้อกำหนด เท่ากับ 95.4 เปอร์เซ็นต์ของของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ผู้วิจัยจึงได้เลือกประเด็นดังกล่าวมาทำการศึกษาเพื่อลดของเสีย


การคิดร้อยละของเสีย

การคิดร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ จะคิดจากขนาดของม้วนที่ตัดเป็นเบบี้โรล (Baby Roll) อ้างอิงจากสมการดังต่อไปนี้

$$\text{ร้อยละของเสีย} = \frac{\text{น้ำหนักม้วนผ้าไม่ทอที่ผิดข้อกำหนด} / \text{น้ำหนักม้วนผ้าไม่ทอที่ผลิตได้ทั้งหมด}}{\text{น้ำหนักม้วนผ้าไม่ทอที่ผิดข้อกำหนด} / \text{น้ำหนักม้วนผ้าไม่ทอที่ผลิตได้ทั้งหมด}} \times 100$$

กระบวนการคิดของเสียจะถูกคิดคำนวณมาตั้งแต่ระหว่างกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ซึ่งกล้องความเร็วสูงจะรายงานผลการตรวจสอบ ตำแหน่งที่พบของเสียบนม้วนผ้าขนาดใหญ่ และสามารถคำนวณผลเพื่อระบุเบบี้โรล (Baby Roll) ว่าม้วนใดจะต้องถูกคัดออกเป็นของเสียเมื่อได้รับการตัดแบ่งแล้ว ในกระบวนการตัดแบ่งขนาด

เช่นเดียวกัน หากในระหว่างการตัดแบ่งขนาด ตรวจพบว่ามีของเสียเกิดขึ้นที่ม้วนใด ม้วนดังกล่าวจะถูกคัดออก หลังจากตัดเป็นเบบี้โรล แล้ว เช่น ตัดแล้วเป็นขุยด้านข้างม้วน เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ กระบวนการคิดคำนวณของเสียหรือระบุตำแหน่งม้วนที่เสียสามารถกระทำได้ในระหว่างผลิตผ้าไม่ทอ และจะถูกคัดแยกออกไป เมื่อผ่านกระบวนการตัดแบ่งแล้วเท่านั้น

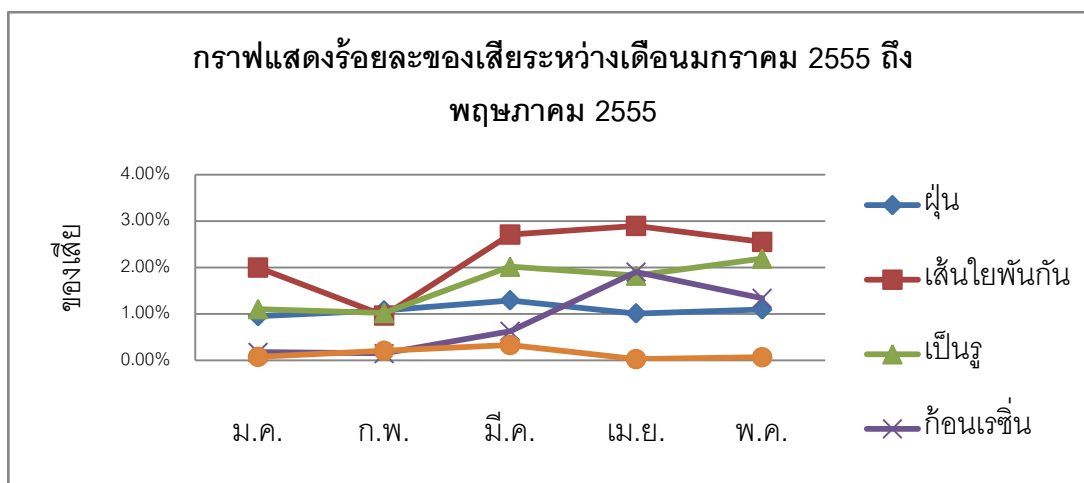


รูปที่ 1.14 แผนภูมิเปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ
ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา

จากกราฟแสดงร้อยละของเสียในกระบวนการผลิตผ้า ในรูปที่ 1.14 จะพบว่าของเส้นใยพันกัน เกิดขึ้นสูงกว่า 2% ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 และลดลง เหลือ 1% ในเดือน กุมภาพันธ์ 2555 จากนั้นตั้งแต่เดือน มีนาคมเป็นต้นไป ของเสียเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ มากกว่า 2.5% อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากปัญหาจากเส้นใยพันกัน ปัญหาเป็นรู และปัญหาก้อนเรซิน มักเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ใกล้เคียง หรือเกิดขึ้นพร้อมกัน ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผุ่นนั้นมักมีสาเหตุจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเศษเหล็กมีสาเหตุมาจากการปะปนมากับวัตถุดิบ ผู้จัดทำจึงได้รวมปริมาณของเสียที่เกิดจากทั้งสามปัญหา และจัดทำกราฟพาเรโต ตามรูปที่ 1.19

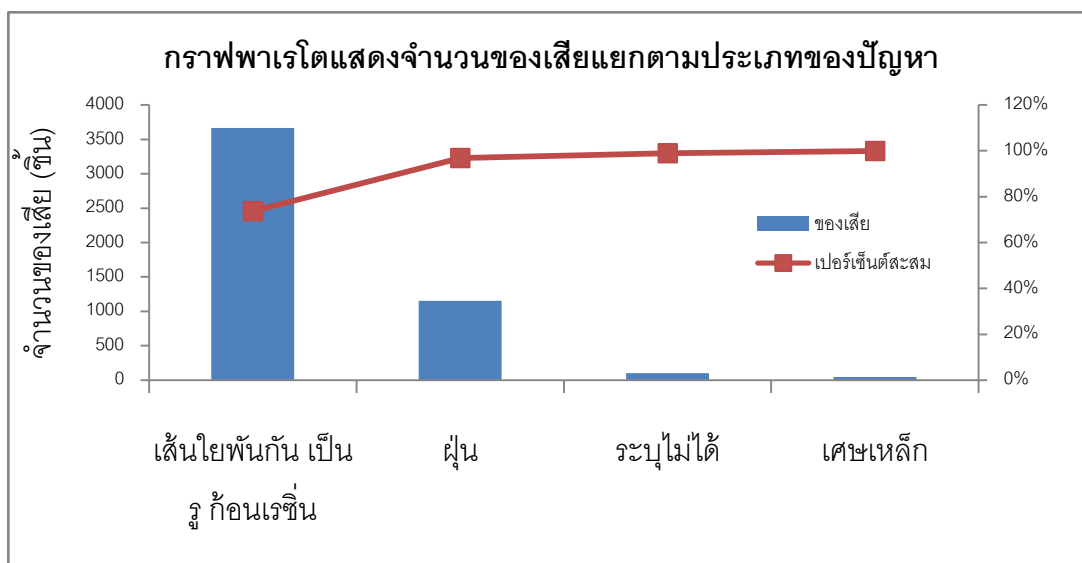


รูปที่ 1.15 แผนภูมิพารेटโตเปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัททอผ้า

จากกราฟ พารेटโตแสดงจำนวนของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตผ้าไม่ทอ ในรูปที่ 1.15 จะพบว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรูลูก และก้อนเรซิน มีค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับของเสียที่เกิดจากฝุ่น และเศษเหล็ก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาของเสียที่เกิดจากสาเหตุทั้งสามเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต


จากรูปที่ 1.16 เมื่อทำการเก็บข้อมูลการผลิตโดยจำแนกเป็น ชนิดของผลิตภัณฑ์จึงพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนัก 15 กรัมต่อตารางเมตร มีปริมาณการผลิต ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555 สูงที่สุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนัก 17 กรัมต่อตารางเมตร และ ผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนัก 13 กรัมต่อตารางเมตร ตามลำดับ โดยที่ ผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนัก 19 กรัมต่อตารางเมตร มีปริมาณการผลิตที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับชนิดผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เมื่อพิจารณารูปที่ 1.17 จะพบว่าสัดส่วนการเกิดของเสีย จากปัญหาเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรูลูก และก้อนเรซิน จะพบมากในผลิตภัณฑ์น้ำหนัก 15 กรัมต่อตารางเมตร รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนัก 13 กรัมต่อตารางเมตร และ ผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนัก 17 กรัมต่อตารางเมตร ตามลำดับ

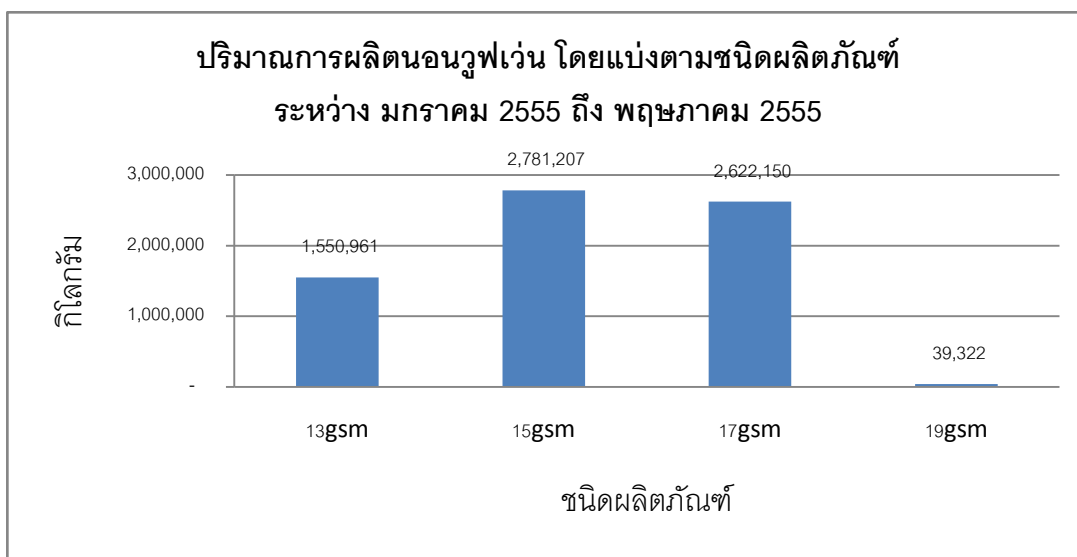

รูปที่ 1.16 แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณการผลิตผ้าไม่ทอ
ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา

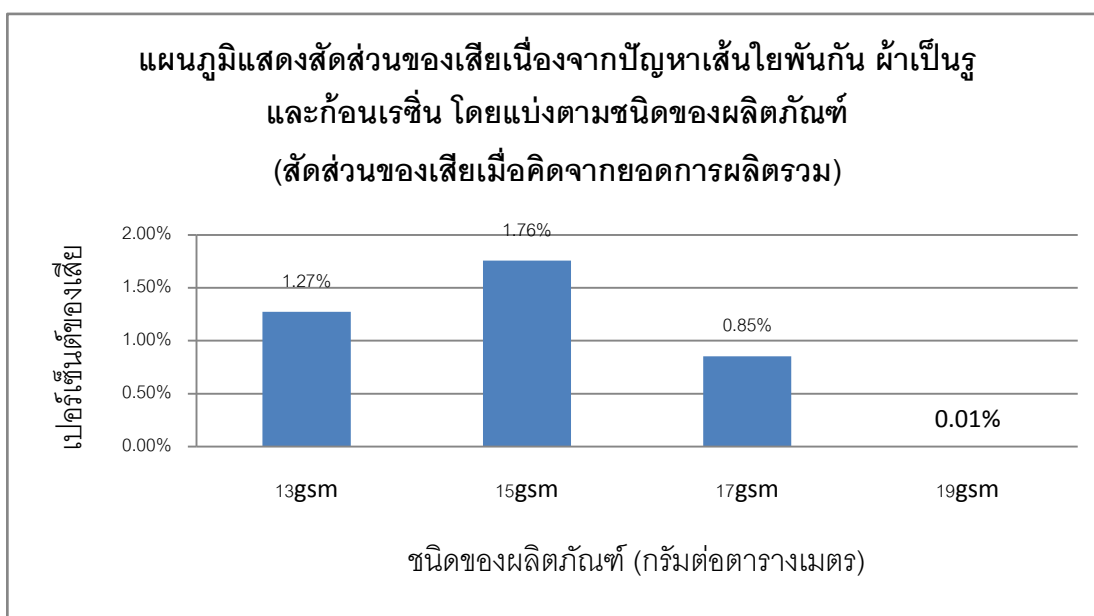

รูปที่ 1.17 แผนภูมิเปรียบเทียบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ
ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555

ที่มา: ข้อมูลกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา

เมื่อพิจารณา ตารางที่ 1.2 และ ตารางที่ 1.3 ปริมาณการผลิตโดยจำแนกตามวัตถุดิบที่ใช้ จะพบว่า วัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิต ผ้าไม่ทอ ชนิด 13 กรัมต่อตารางเมตร มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด วัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิต ผ้าไม่ทอ ชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร มีอยู่ด้วยกัน 1 ชนิด วัตถุดิบที่ใช้ สำหรับการผลิต ผ้าไม่ทอ ชนิด 17 กรัมต่อตารางเมตร มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด และ วัตถุดิบที่ใช้ สำหรับการผลิต ผ้าไม่ทอ ชนิด 19 กรัมต่อตารางเมตร มีอยู่ด้วยกัน 1 ชนิด และเมื่อพิจารณา เปอร์เซ็นต์ การผลิตจากวัตถุดิบ โพลีโพรพิลีน ชนิด B ที่ผลิตภัณฑ์ 15 กรัมต่อตารางเมตร พบว่ามีปริมาณการผลิตถึง 39.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ ปริมาณการผลิต ในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น อีก 7 ชนิด อยู่ระหว่าง 0.6 – 15 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1.2 ข้อมูลการผลิตผ้าไม่ทอแยกชนิดวัตถุดิบ (กิโลกรัม) ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555

ชนิดผลิตภัณฑ์ (กรัมต่อตารางเมตร)	13	15	17	19	รวม
ปริมาณการผลิตรวม (กิโลกรัม)	1,550,961	2,781,207	2,622,150	39,322	6,993,640
ปริมาณการผลิตแยกตามชนิดของวัตถุดิบ (ตัน)					
โพลีโพรพิลีน ชนิด เอ	310,192	-	734,202	-	1,044,394
โพลีโพรพิลีน ชนิด บี	775,481	2,781,207	1,048,860	-	4,605,548
โพลีโพรพิลีน ชนิด ซี	465,288	-	839,088	-	1,304,376
โพลีโพรพิลีน ชนิด ดี	-	-	-	39,322	39,322

ตารางที่ 1.3 ข้อมูลการผลิตผ้าไม่ทอแยกชนิดวัตถุดิบ (เปอร์เซ็นต์) ระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม 2555

ชนิดผลิตภัณฑ์ (กรัมต่อตารางเมตร)	13	15	17	19	รวม
ปริมาณการผลิตรวม (กิโลกรัม)	1,550,961	2,781,207	2,622,150	39,322	6,993,640
ปริมาณการผลิตแยกตามชนิดของวัตถุดิบ (เปอร์เซ็นต์)					
โพลีโพรพิลีน ชนิด เอ	4.4%	0.0%	10.5%	0.0%	14.9%
โพลีโพรพิลีน ชนิด บี	11.1%	39.8%	15.0%	0.0%	65.9%
โพลีโพรพิลีน ชนิด ซี	6.7%	0.0%	12.0%	0.0%	18.7%
โพลีโพรพิลีน ชนิด ดี	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%

จากการสอบถามข้อมูลแนวโน้มการสั่งซื้อจากทางลูกค้า มีแนวโน้มการสั่งซื้อสินค้าชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร ขึ้น และจากการประชุมร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทการศึกษา ซึ่งพบว่ามีนโยบายที่จะลดปริมาณชนิดของเม็ดพลาสติก โดยคงเหลือชนิดวัตถุดิบหลักไว้ ด้วยเหตุผลด้านการจัดการวัตถุดิบคงคลัง และพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบ ที่มีปริมาณการใช้ที่ต่ำทำให้เกิดของเสียเกิดขึ้นในการจัดเก็บ

จากเหตุผลทั้งปริมาณการผลิตและสัดส่วนการเกิดของเสียที่สูง ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในอดีตและแนวโน้มในอนาคตแล้ว ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกนำเอาผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ทอชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตรมาซึ่งมีการใช้เพียงเม็ดพลาสติก โพลีโพรพิลีน ชนิดบี เท่านั้น ศึกษาเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของ เส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และก้อนเรซิน

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อออกแบบการทดลองในการกำหนดระดับปัจจัยที่เหมาะสม สำหรับลดปริมาณของเสียของกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอประเภทรูปลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ (Appearance)

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

- 1) ทำการศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำหนัก 15 กรัมต่อตารางเมตรเท่านั้น
- 2) ทำการศึกษาที่กระบวนการผลิตแบบ สปันบอนด์ ด้วยเทคโนโลยีของบริษัท Reicofil (Reicofil Spunbonding System) เท่านั้น
- 3) ปริมาณของเสียที่วัดได้จากการตรวจสอบของกล้องความไวสูงเท่านั้น โดย ระบบการวัดอ้างอิงระบบการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ของโรงงาน
- 4) ทำการศึกษาเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และปัญหา ก้อนเรซินบนเนื้อผ้าเท่านั้น

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

- 1) ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งค้นคว้างานวิจัยอื่นๆ ทำความเข้าใจแนวคิด หลักการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้
- 2) กำหนดแผนงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 - 2.1) ศึกษากระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบ การคิดคำนวณยอดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
 - 2.2) เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต กำหนดของเสียที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการ
- 3) เก็บข้อมูลสาเหตุของปัญหา
 - 3.1) เก็บรวบรวมข้อมูล สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดของเสีย กำหนดสาเหตุหลักของปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Cause and Effect diagram)
 - 3.2) คัดเลือกปัจจัยโดยการอ้างอิงจากข้อมูลการผลิต ผู้ชำนาญการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำไปใช้ในการออกแบบการทดลองต่อไป
- 4) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 - 4.1) นำปัจจัยที่คัดเลือกมาทำการออกแบบทดลองแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ (2^k Fractional Factorial Design) เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีผล ต่อของเสียจากเส้นใยเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และก้อนเรซิน

4.2) ทดสอบความมีนัยสำคัญของปัจจัยที่ได้ด้วยเครื่องมือทางสถิติ และวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อนำปัจจัยที่มีผล ไปหาระดับที่เหมาะสมต่อไป

4.3) นำปัจจัยที่ได้เลือกมาออกแบบการทดลองทำการทดลองด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบ(Response Surface Methodology, RSM) เพื่อหาค่าระดับที่เหมาะสมสำหรับการปรับตั้งพารามิเตอร์ ในการลดของเสียที่เกิดจากเส้นใยพันกัน ผ่าเป็นรู และก้อนเรซิน

4.4) กำหนดแผนการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับการผลิต

4.5) เก็บรวบรวมผลการทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลอง

5) การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

5.1) ทำการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ผลการทดลอง ยืนยันผลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต เป็นเวลา 1 เดือน (อ้างอิงตามแผนการผลิต)

5.2) สรุปผลการปรับปรุง และพิจารณาผลกระทบของปัจจัยที่นำมาปรับปรุง

5.3) จัดทำมาตรฐานการผลิต

6) สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

7) จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.6 ผลที่ได้รับ

- 1) มาตรฐานการปรับตั้งพารามิเตอร์สำหรับผลิตผ้าไม่ทอ ที่น้ำหนัก 15 กรัมต่อตารางเมตร
- 2) ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาประเภทรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ (Appearance)

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1) ช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดจากเส้นใยสัมผัสกันในกระบวนการสปินนิ่ง
- 2) ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต เนื่องจากของเสียในกระบวนการผลิตลดลง
- 3) ช่วยลดปริมาณการนำของเสียมาใช้ใหม่ (Recycle) ทำให้ลดเวลาสูญเสียเปล่า พื้นที่การจับเก็บ รวมทั้งคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น (เนื่องจากการใช้ เม็ดพลาสติกชนิด Recycle ลดลง)
- 4) ลดปัญหาการหยุดทำความสะอาด การหยุดกะทันหันเนื่องจากการพันกัน หรือก้อนเรซินของเส้นใยอาจทำให้ เครื่องจักรหยุดทำงาน เพราะ เกิดปัญหาการพัน ที่เอมบอสโรล (Emboss Roll) ได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ได้แก่ การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ วิธีการพินผิวตอพบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การออกแบบการทดลอง (Design of Experimental)

ปารเมศ ชูติมา [1] ได้อธิบายคำว่า การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ (Statistical Design of Experiment) หมายถึงกระบวนการในการวางแผนการทดลอง เพื่อว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ หลักการพื้นฐาน สามประการคือ

- 1) เรพลิคชัน (Replication) คือการทดลองซ้ำ มีพื้นฐานสองประการคือ ประการแรก ทำให้ผู้ทดลองหาความผิดพลาดโดยประมาณได้ สองคือถ้าค่าเฉลี่ยถูกนำมาใช้ในการพิจารณาผลของปัจจัยที่เกิดขึ้นในการทดลอง ดังนั้นเรพลิคชันจะทำให้ผู้ทดลองหาตัวประมาณที่ถูกต้องมากขึ้นในการทดลองได้
- 2) แรนดอมไมเซชัน หมายถึง การทดลองที่มีทั้งวัสดุที่ใช้ในการทดลองและลำดับที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง เป็นแบบสุ่ม ซึ่งทำให้สามารถลดผลของปัจจัยภายนอกที่จะกระทบต่อผลการทดลองได้
- 3) บล็อกกิง เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับเพิ่มความเที่ยงตรง ให้แก่การทดลอง

2.1.1.1 การออกแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ

ปารเมศ ชูติมา [1] เมื่อจำนวนปัจจัยในการทดลองแบบสองระดับเพิ่มขึ้นแล้ว โดยมากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดลองจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งทางด้าน เวลา แรงงาน เป็นต้น เช่น การออกแบบการทดลองแบบ 2^6 จะต้องทำการทดลองทั้งสิ้น 64 การทดลอง กรณีนี้ผู้ทำการทดลองสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่า อันตรกิริยาบางตัว สามารถละเลยได้

การออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล จัดได้ว่าถูกใช้อย่างแพร่หลายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในช่วงริเริ่มโครงการ เนื่องจากช่วงเริ่มต้น จะมีปัจจัยจำนวนมากที่มีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อกระบวนการ

ตัวอย่าง เช่น หากสนใจการทดลองผลของ 3 ปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยมี สอง ระดับ ซึ่งไม่สามารถ ทำการทดลองได้ทั้ง 8 การทดลองได้ เนื่องด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การออกแบบการทดลองร่วมปัจจัย หรือ $\frac{1}{2}$ ของการทดลอง หรือเรียกว่าการออกแบบ 2^{3-1} เครื่องหมายบวก และลบสำหรับการออกแบบ 2^3 แสดงดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เครื่องหมายบวกและลบสำหรับการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2^3

Treatment Combination	Factorial Effect							
	I	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
a	+	+	-	-	-	-	+	+
b	+	-	+	-	-	+	-	+
c	+	-	-	+	+	-	-	+
abc	+	+	+	+	+	+	+	+
ab	+	+	+	-	+	-	-	-
ac	+	+	-	+	-	+	-	-
bc	+	-	+	+	-	-	+	-
(1)	+	-	-	-	+	+	+	-


2.1.1.2 วิธีการพินิจตอบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการ

ปารเมศ ชูติมา [1] ได้อธิบายวิธีการนี้ว่าเป็นการรวบรวมเอาเทคนิคทั้งทางคณิตศาสตร์ และทางสถิติที่มีประโยชน์ต่อการสร้างแบบจำลอง และการวิเคราะห์ปัญหา โดยผลการตอบสนองที่สนใจจะขึ้นอยู่กัหลายๆตัว และต้องการหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับผลการตอบสนองเหล่านี้ ในปัญหาเกี่ยวกับพินิจตอบสนองส่วนมาก มักจะไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบกับตัวแปรอิสระ ดังนั้นสิ่งแรกคือการหาตัวประมาณที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวแทนในการแสดงความสัมพันธ์ ที่แท้จริงระหว่าง y และเซตของตัวแปรอิสระ กรณีที่แบบจำลองของผลตอบมีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นกับตัวแปรอิสระ สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon \tag{1}$$

แต่ถ้ามีส่วนโค้งมาเกี่ยวข้องจะใช้ ฟังก์ชันพหุนามที่มีกำลังสูงขึ้น

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \sum_{i=1}^k \beta_{ii} x_i^2 + \sum_{i < j} \beta_{ij} x_i x_j + \varepsilon \quad (2)$$

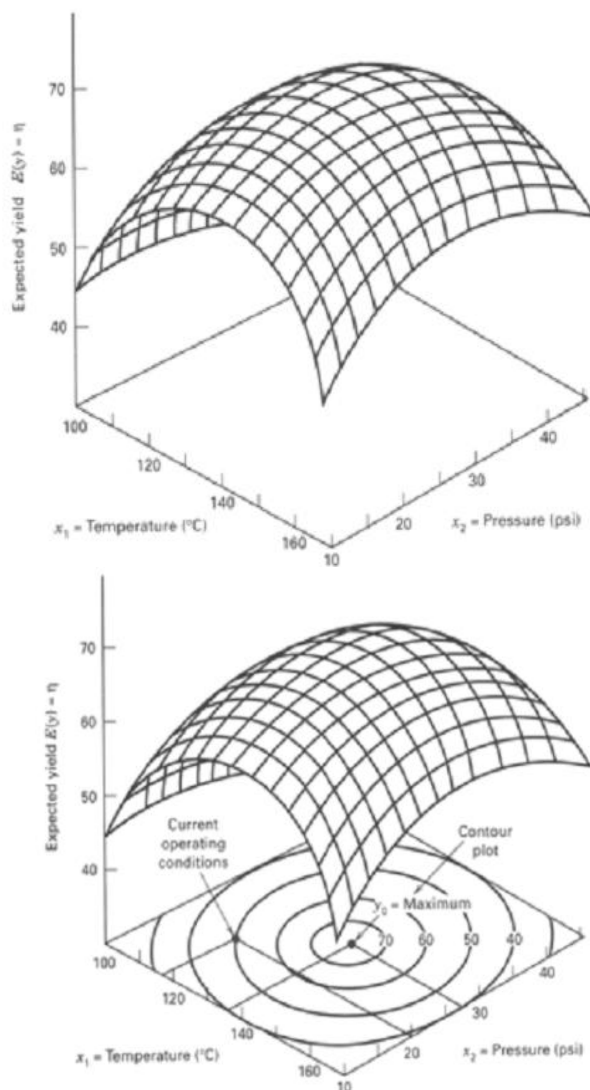

รูป 2.1 พื้นผิวตอบสนองสามมิติ และกราฟเส้นโครงร่างของพื้นผิวตอบสนอง (ปรเมศ ชูติมา, 2545. P450-451)

ปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวผลตอบส่วนมากจะใช้แบบจำลองหนึ่งในสองแบบที่กล่าวข้างต้นแน่นอนว่า จะไม่สามารถใช้ประมาณความสัมพันธ์ตลอดพื้นผิวทั้งหมดของตัวแปรอิสระ แต่หากพื้นผิวที่สนใจอยู่นั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กแล้ว แบบจำลองเหล่านี้จะใช้งานได้ดีพอสมควร

วิธีการกำลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) จะถูกนำมาใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของแบบจำลองพหุนาม การวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบจะเกิดขึ้นกับพื้นผิวที่สร้างขึ้นนี้ ถ้าพื้นผิวที่สร้างขึ้นสามารถใช้ประมาณฟังก์ชันผลตอบได้อย่างดีเพียงพอ ดังนั้นการวิเคราะห์พื้นผิวที่ถูกรสร้างขึ้นมานี้จะสามารถประมาณได้เหมือนกับการวิเคราะห์ระบบจริง พารามิเตอร์ต่างๆ ของแบบจำลองสามารถที่จะถูกประมาณได้เป็นอย่างดี หากทำการออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเก็บค่าได้อย่างเหมาะสม การออกแบบสำหรับการสร้างพื้นผิวผลตอบเรียกว่า การออกแบบพื้นผิวผลตอบ (Response Surface Design)


การป็นขึ้นด้วยทางที่ชันที่สุด

กรณีที่มีการประมาณค่าเงื่อนไขการทำงานที่ดีที่สุดเบื้องต้นสำหรับระบบที่กำลังศึกษานั้น จะอยู่ห่างไกลจากจุดที่ดีที่สุดตัวจริง สิ่งผู้ทำการทดลองต้องทำคือ การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากจุดตั้งต้นไปสู่บริเวณใกล้กับจุดที่ดีที่สุด โดยมากแล้วเราจะสมมติว่าแบบจำลองกำลังหนึ่งนั้นเป็นแบบจำลองที่สามารถประมาณพื้นผิวที่แท้จริงสำหรับบริเวณเล็กๆ ของตัวแปร X

วิธีการป็นลงด้วยทางที่ชันที่สุด (Steepest Descent) แบบจำลองกำลังหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก็คือ

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \sum_{i=1}^k \hat{\beta}_i x_i \quad (3)$$

และพื้นผิวผลตอบกำลังหนึ่ง (First-Order Response Surface) จะเป็นเส้นโครงร่างของ \hat{y} ซึ่งจะเป็นอันดับของเส้นขนาน ทิศทางการป็นขึ้นด้วยทางที่ชันที่สุดคือทิศทางที่ค่า \hat{y} มีค่าเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุด ทิศทางนี้คือเส้นที่ขนานกับเส้นตั้งฉากกับพื้นผิวที่ถูกรสร้างขึ้นมา เราจะใช้เส้นทางเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางของอาณาเขตที่กำลังสนใจและตั้งฉากกับพื้นผิวที่ถูกรสร้างขึ้นมาเป็นเส้นทางในการป็นขึ้นที่มีความชันสูงสุด

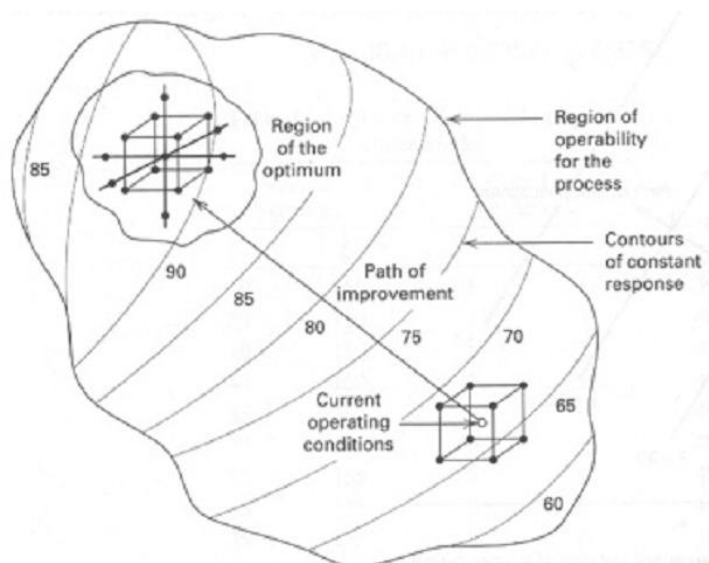

รูปที่ 2.2 วิธีการอย่างมีลำดับขั้นของการวิเคราะห์พื้นผิวตอบ (ปรเมศ ชุตินา, 2545. P452)

การทดลองจะมีการทำขึ้นบนเส้นทางที่มีความชันมากที่สุดจนกระทั่งค่าของผลตอบไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นอีกต่อไปได้ หลังจากนั้นแบบจำลองกำลังหนึ่งตัวใหม่อาจจะถูกสร้างขึ้นมาจะต้องมีการหาเส้นทางที่มีความชันสูงสุดขึ้นมาใหม่ และกระบวนการดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในที่สุดผู้ทำการทดลองก็จะมาสู่จุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีค่าที่ดีที่สุด ซึ่งจะถูบ่งชี้โดยดูจาก Lack of Fit ของแบบจำลองกำลังหนึ่ง เมื่อถึงตอนนั้นการทดลองเพิ่มเติมจะถูกระงับขึ้นเพื่อหาตัวประมาณของค่าที่ดีที่สุดที่เหมาะสม

2.1.2 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tool)

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ [2] ได้กล่าวถึง กลวิธีในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ โดยได้เน้นย้ำถึง การตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะการใช้รูปแบบของกราฟ หรือตารางแจกแจงข้อมูล เพื่อช่วยตีความหมายผลการวิเคราะห์ โดยได้อธิบายเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 7 ตัว ได้แก่ แผนภูมิการไหลของกระบวนการ แผนภาพพาเรโต แบบตรวจสอบหรือ เช็คชีท กราฟ ฮิสโตแกรม แผนภาพก้างปลา และแผนภาพการกระจาย ซึ่งสอดคล้องกับการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เนื่องจากผู้เขียนได้สอดแทรกประเด็นสำคัญของการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการใช้งานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.1.3 กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ

สุจิตต์เมตต์ [3] ได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ด้วยกระบวนการผลิตแบบ หลอมละลาย (Spun Bond) ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วง ปลาย ค.ศ. 1950 จนถึงต้น ค.ศ. 1960 โดยการผลิต ผ้าไม่ทอที่มีการเสริมเส้นในชั้นตอนเดียว และถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาเนื่องจากมี คุณสมบัติพิเศษและมีราคาถูก จนกระทั่งปี 1970 ผ้าไม่ทอดังกล่าวถูกนำไปผลิตเพื่อใช้ในการ ห่อหุ้ม สำหรับเป็นผ้าอ้อม และผลิตภัณฑ์อนามัยต่างๆ


นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงขั้นตอนการผลิต โดยนำเม็ดพลาสติกผ่านขั้นตอนการหลอม ละลายในกระบวนการเอ็กทิวชัน และอัดรีดลงผ่านรู Spinnerets ที่อัตราความดันคงที่ เป็นเส้น ใยต่อเนื่องหลายพันเส้นลงบนสายพานที่กำลังหมุนและถูกทำให้เย็นลงด้วยลมที่มีความเร็วลมสูง เส้นใยถูกดึงลงสู่ช่องเพื่อให้เกิดเป็นเส้นใย ที่อัตราการดึงยืดเส้นใยประมาณ 400-500 เท่า เทียบ กับอัตราการปล่อยเส้นใยลงมา การดึงยืดจะทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของโซ่โมเลกุลของเส้นใยขึ้น ทำให้เกิดคุณสมบัติเชิงกลในเส้นใย ซึ่งยังเป็นภาพรวมของกระบวนการ แต่ยังไม่อธิบายการเกิด กระบวนการของของเสียในระหว่างการสปินนิ่งมากนัก

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Jun Jia [4] ได้อธิบายกระบวนการเกิดการขาดของเส้นใยในระหว่างกระบวนการสปินนิ่ง สามารถอธิบายสาเหตุได้เป็นสองกระบวนการ ได้แก่


- 1). ความผิดพลาดจากความเหนียว (Cohesive Failure) และ
- 2). การขาดจากรอยคอด (Capillary wave break)

สาเหตุแรกสามารถอธิบายได้ว่า ค่าแรงดึงที่กระทำต่อเส้นใย สูงกว่าค่าการทนต่อแรงดึง ของตัวเส้นใยเอง เนื่องจากเมื่อเส้นใยไหลผ่านรูตาย หรือ Spinneret เส้นใยจะค่อยๆเกิดการ Orientation ซึ่งทำให้ค่าความเป็นผลึกเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ค่าทนต่อแรงดึงค่อยๆสูงขึ้นด้วย ขณะเดียวกันหากค่าของแรงดึงที่กระทำต่อเส้นใยมีค่าสูงกว่า จะทำให้เส้นใยเกิดการขาดได้ จาก รูป 2.3 จะเห็นว่าค่าแรงดึงที่กระทำในช่วงเริ่มต้น (P_{xx}) มีค่าต่ำกว่า ค่าความทนต่อแรงดึงของเส้น ใย (P^*) ในสภาวะปกติแล้วเมื่อเส้นใยไหลห่างออกจากรูตาย (Spinneret) มากขึ้น ค่าแรงดึงที่ กระทำต่อเส้นใย จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับค่าความทนต่อแรงดึงของเส้นใย แต่หากค่าแรงดึงที่ กระทำเพิ่มสูงขึ้นด้วยอัตราเร็วมากกว่าค่าการทนต่อแรงดึง จะทำให้เกิดการขาด

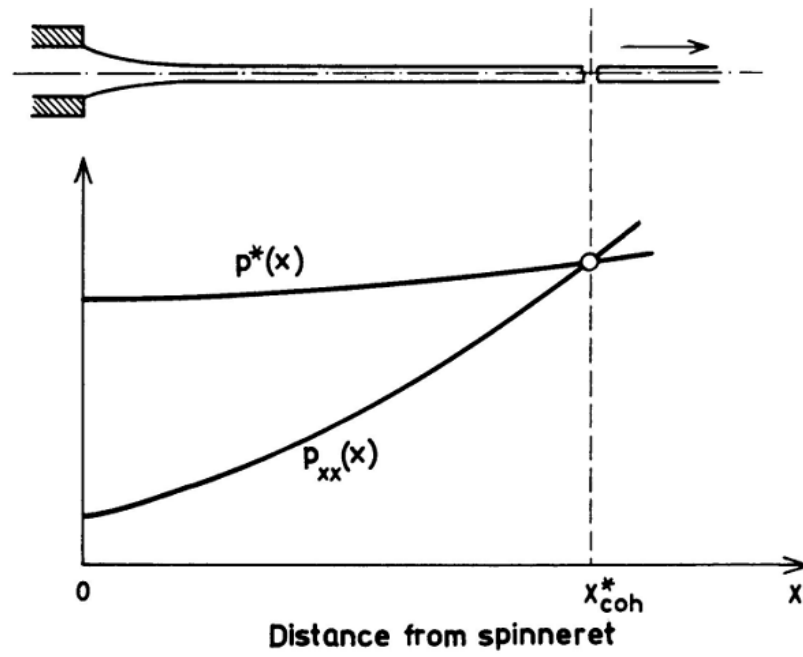


รูปที่ 2.3 การเกิด Cohesive Failure (Jun Jia, 2010)

สาเหตุที่สอง เกิด Capillary Wave Break ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดแรงตึงผิว เนื่องจากการไหลของเส้นใยลงมาแล้วเกิดลักษณะของหยด และเกิดการขาดขึ้น ดังรูปที่ 2.4

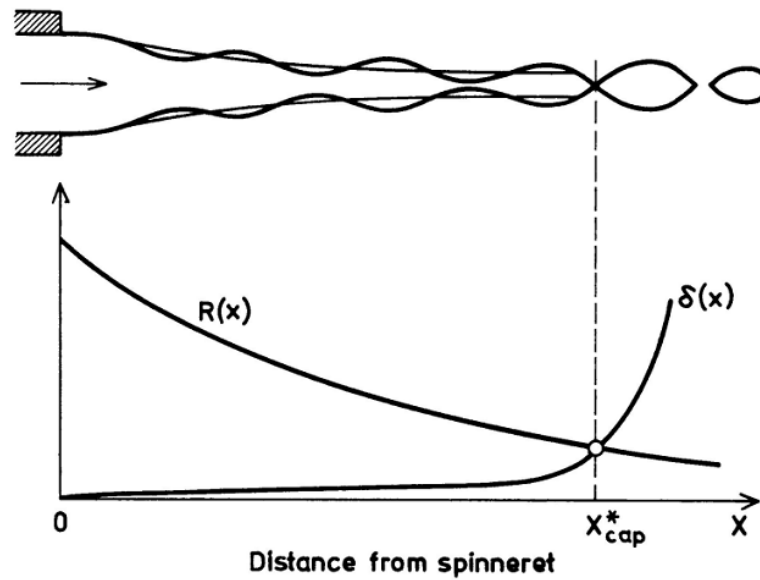

รูปที่ 2.4 การเกิด Capillary Wave Break (Jun Jia, 2010)

อย่างไรก็ตาม การเกิดการขาดเนื่องจาก Capillary Wave Break มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือน้อยกว่า 1% เมื่อเทียบกับค่าแรงกระทำอื่นๆ เห็นได้ว่าแรงโน้มถ่วงและแรงเฉื่อยมีผลกระทำต่อเส้นใยในระยะใกล้กับตาย และค่อยๆลดลงเมื่อห่างออกมา ในระยะที่เกิดเป็นเส้นใยแล้ว (Sinline)

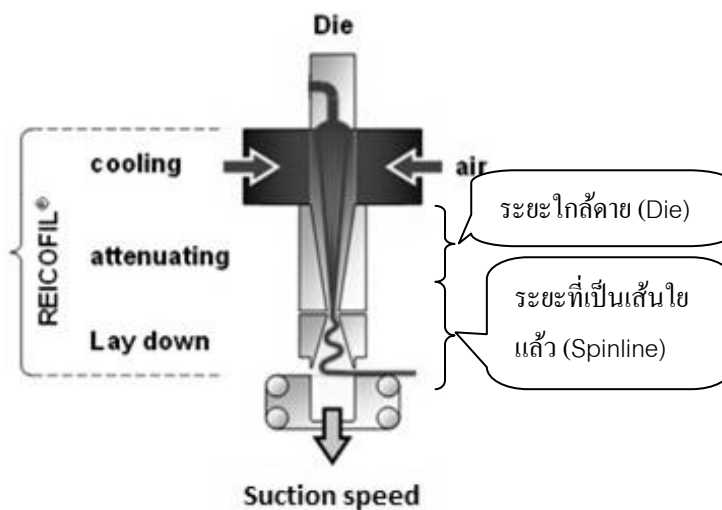

รูปที่ 2.5 แสดงกระบวนการสปินนิ่ง (Spinning) ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ
ที่มา: ข้อมูลการผลิตจากบริษัททอกรณีศึกษา

รูปที่ 2.5 อธิบายเพิ่มเติมการที่เส้นใยถูกดึงลงมาสู่กระบวนการขึ้นรูปผ้า (Lay Down) โดยหลังจากผ่านตายไปแล้ว เส้นใยจะค่อยๆแข็งตัวเนื่องจากการผ่านลมเย็น (Cooling Air) เข้าไปในระบบ การเกิดการขาดของเส้นใยที่ Jun Jia อธิบายจึงเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของเส้นใย และแรงดึง

Dietmar Hietel และ Marheineke [5] ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในกระบวนการสปินนิ่ง (Spinning) และ กระบวนการขึ้นรูป (Laydown) ของผ้าไม่ทอ

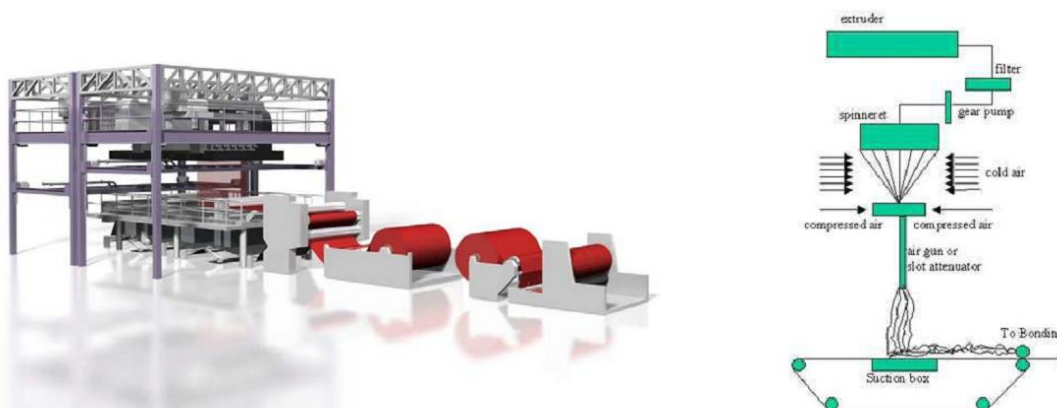



Fig. 1 Production of nonwoven materials. Left: spunbond plant (© NEUMAG), Right: sketch of production process (© FLUENT)

รูปที่ 2.6 กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ เทคโนโลยีของ NEUMAG (Dietmar Hietel และ Marheineke, 2005)

Dietmar Hietel และ Marheineke ได้ศึกษากระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ จากเทคโนโลยีของ NEUMAG ใช้กระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกับบริษัทกรณีศึกษา ในกระบวนการดังกล่าว เส้นใยจะถูกดึงยืด และเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลาง เนื่องจากค่าความหนืดที่เปลี่ยนแปลง จากผลค่าอุณหภูมิ แรงดึง และแรงตึงผิวของ เส้นใยและการกระทำจากภายนอก ได้แก่ แรงโน้มถ่วง และแรงดึงจากลมที่ให้ในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา ที่ได้กำหนดอุณหภูมิของสาย ปริมาณลม อุณหภูมิของลม และ ระบบดูดเส้นใยลงบนสายพาน เป็นปัจจัยในการศึกษา

ผลของการศึกษาทำให้ พวกเขาได้ทราบถึงแบบจำลองและพฤติกรรมของเส้นใย นอกจากนี้ในการทดลองพวกเขาสามารถนำมาใช้ในการประเมินศักยภาพของความคิดเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์กระบวนการและให้การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการวิศวกรรม

โสภิตา ท่วมมี [6] ซึ่งได้ศึกษาการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติกแผ่น โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง โดยการทดลองดังกล่าว เขาได้ออกแบบการทดลองออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัย (Screening Factor) และการทดลองเพื่อหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสม โดยในขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัย ได้ใช้ แผนผังก้างปลา (Fish-bone Diagram) ระดมความคิดเห็นของทีมงาน ซึ่งเป็นผู้มีประการณ์ในการผลิต

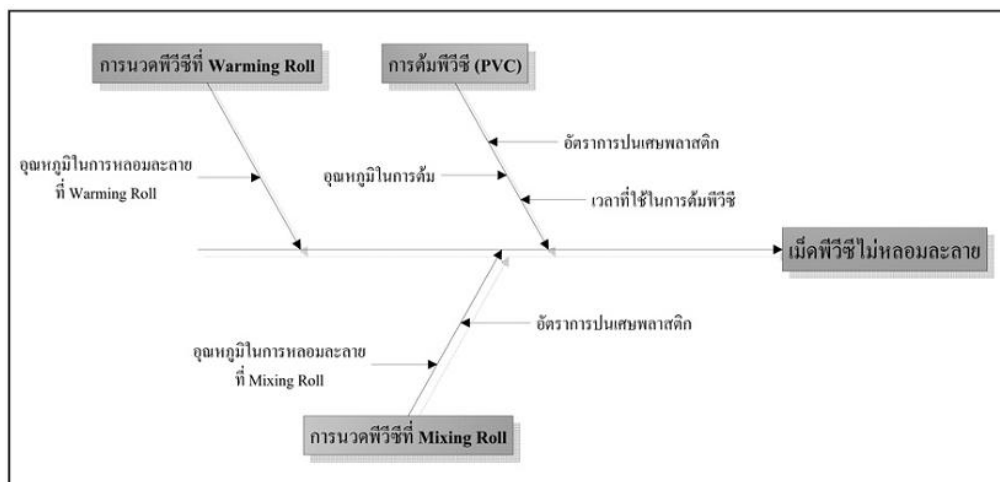

รูปที่ 2.7 แผนภูมิกำลังปลา (โสภิตา ท้วมมี, 2551)

จากนั้นทำการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำให้เกิดเม็ดพีวีซีไม่หลอมละลายที่เกิดขึ้นบนผิวผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 จุดต่อตารางเมตร โดยการกรองปัจจัย ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงเฟคตอเรียลแบบสองระดับ (2^k Factorial Design) เพื่อลดปัจจัยหลักที่ไม่มีอิทธิพลออก และนำปัจจัยหลักที่เหลืออยู่ไปศึกษาต่อ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในส่วนต่อไป

สำหรับการทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัย เขาพบว่ามีการมีเตอร์ที่มีผลต่อชิ้นงานหล่อ 3 ปัจจัย โดยที่ปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้จะไม่นำมาพิจารณา ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นในอากาศ และเนื่องจากความยุ่งยาก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูง จึงได้กำหนดระดับของปัจจัยแต่ละปัจจัยที่ 2 ระดับ และได้ใช้วิธี Screening ปัจจัยโดยวิธีของทากูชิ ผลคือสามารถคัดเอาปัจจัยที่มีนัยสำคัญ จากปัจจัยนำเข้า 3 ปัจจัย เหลือเพียง 2 ปัจจัย และช่วยลดปริมาณการทดลองจากเดิม 135 การทดลองเหลือเพียง 45 การทดลองเท่านั้น (ทำการทดลองที่ 5 ซ้ำ)

Rammohan Nanjundappa และ Gajanan S. Bhat [7] ซึ่งได้ศึกษาผลของสภาวะในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอที่มีต่อคุณสมบัติของผ้า โดยได้ปรับปริมาณของเรซิน น้ำหนักต่อหน่วย และอุณหภูมิของชุด Calender และแบ่งขั้นตอนการเก็บข้อมูลเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มข้อมูลคุณสมบัติหลังจากผ่านกระบวนการโรยเส้นใยลงบนสายพาน (Web Forming) และ ข้อมูลหลังจากผ่านชุด Calender (Bonding) โดยผลการทดลองหลังจากกระบวนการ Web Forming แสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 2.2 ผลของคุณสมบัติเชิงกล หลังจากกระบวนการขึ้นรูปผ้าไม่ทอ (Rammohan Nanjundappa และ Gajanan S. Bhat, 2005)

Throughput (g/hole/min)	Filament diameter (10^{-6} m)	Crystallinity by DSC (%)	Crystallite size (Å)	Birefringence (10^{-3})	Peak stress (g/tex) ^a	Peak extension (%) ^a
0.15	19.3	42.3	43	16.6	21.3 (13.4)	376 (14.0)
0.25	17.4	43.6	65	22.3	24.0 (19.1)	312 (13.1)
0.35	17.7	43.6	66	23.0	23.7 (16.7)	297 (13.9)
0.43	18.4	43.9	86	22.0	25.2 (12.6)	296 (13.1)

^a Percentage coefficients of variations are given in parenthesis.

จากตารางที่ 3.2 เขาได้ทดลองเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณเรซิน หรือ Throughput ตั้งแต่ 0.15, 0.25, 0.35 และ 0.43 (g/hole/min) โดยเพิ่มแรงดึงยืด เพื่อควบคุมขนาดเส้นใยอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 17×10^{-3} m. หรือให้ใกล้เคียงเพื่อลดความแปรปรวนในการทดลอง การเพิ่มแรงดึงทำได้โดยเพิ่มปริมาณลมในระบบให้มากขึ้น (Quenching air) อย่างไรก็ตามการเพิ่มปริมาณแรงดึงนี้ ก็ยังเป็นผลให้ค่าความเป็นผลึก (Crystallinity) เพิ่มขึ้นด้วย แม้จะเป็นการเพิ่มตามปริมาณ Throughput ก็ตาม เนื่องจากการเกิดการปรับโครงสร้างของพอลิเมอร์ (Orientation) ที่มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

จากการศึกษา งานวิจัยของ Rammohan Nanjundappa และ Gajanan S. Bhat ทำให้ได้รับประเด็นสอดคล้องกับ Jun Jia เกี่ยวกับค่าความเป็นผลึกที่สูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มปริมาณลมเข้าไปในระบบ ซึ่งทำให้ความแข็งแรงของเส้นใย มีค่ามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องนั้นคือปริมาณของเรซินที่ออกจากตาย (Throughput) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการเพิ่มปริมาณเรซินสามารถทำได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิ ตายด้วยเช่นกัน

จากการทดลองดังกล่าว ผู้จัดทำงานวิจัยจึงได้ออกแบบ ให้ควบคุมปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของเส้นใย โดยอ้างอิงค่าพารามิเตอร์ ที่ได้กำหนดช่วงไว้ในกระบวนการสำหรับการผลิตผ้าไม่ทอขนาด 15 กรัมต่อตารางเมตร

บทที่ 3


การระบุสาเหตุของปัญหา

ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางการระบุสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ ของการเกิดของเสียในผลิตภัณฑ์ประเภทรูปลักษณะภายนอก เพื่อนำเอาสาเหตุดังกล่าว ไปออกแบบการทดลองในบทต่อไป แนวทางการระบุสาเหตุของปัญหา จะเริ่มจากการนำเอาข้อมูลการผลิตย้อนหลัง มาทำการวิเคราะห์ โดยจำแนกออกในลักษณะของกราฟพาเรโต จากนั้นนำเอาสาเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุด นำมาวิเคราะห์โดยกระบวนการระดมสมอง ร่วมกับผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ในการผลิต การจำแนกสาเหตุในระหว่างการระดมสมอง จะใช้แผนภูมิแก๊งปลา และนอกจากนี้แล้ว ผู้วิจัยยังทำการค้นคว้าหาข้อมูลสาเหตุที่เป็นไปได้เพิ่มเติม จากงานวิจัยต่างๆในอดีต และสรุปผลเพื่อนำสาเหตุที่เป็นไปได้ดังกล่าวไปออกแบบการทดลองในบทต่อไป

3.1 การระบุสาเหตุของปัญหาโดยใช้ข้อมูลในกระบวนการผลิตและการระดมสมอง


การเก็บข้อมูลสาเหตุของปัญหานั้น สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

- 1) ข้อมูลของปัญหาที่มีการบันทึกไว้เป็นตัวเลขที่แน่นอน ดังที่จำแนกไว้ในบทที่ 1 ได้แก่ข้อมูลของของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งได้มีการจำแนกไว้ตามลักษณะของของเสียที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 3.1 แสดงของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ โดยจำแนกตามลักษณะปัญหาภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก จากการตรวจสอบโดยกล้องความเร็วสูง

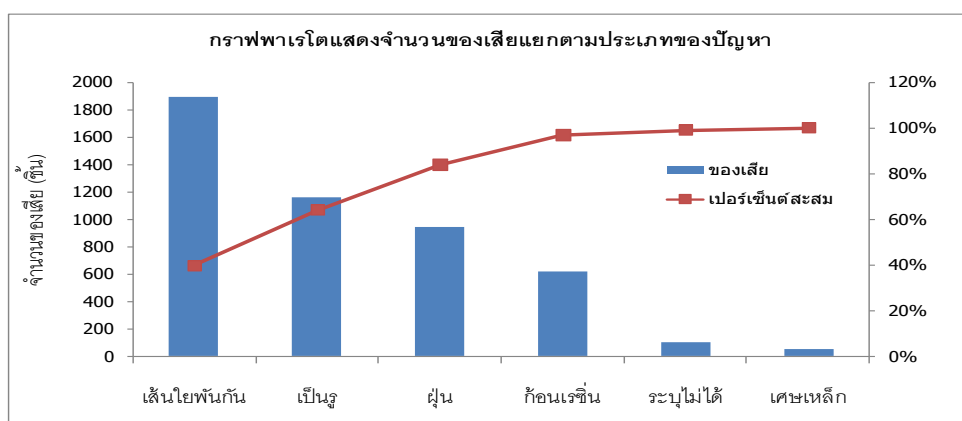


รูปที่ 3.1 แสดงของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ โดยจำแนกตามลักษณะปัญหาภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก จากการตรวจสอบโดยกล้องความเร็วสูง

2) ข้อมูลสาเหตุของปัญหาที่มีได้บันทึกไว้ แต่เกิดจากประสบการณ์การทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความชำนาญงาน การเก็บข้อมูลจะใช้แนวทางการประชุม เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็นเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งในการให้ข้อมูลได้

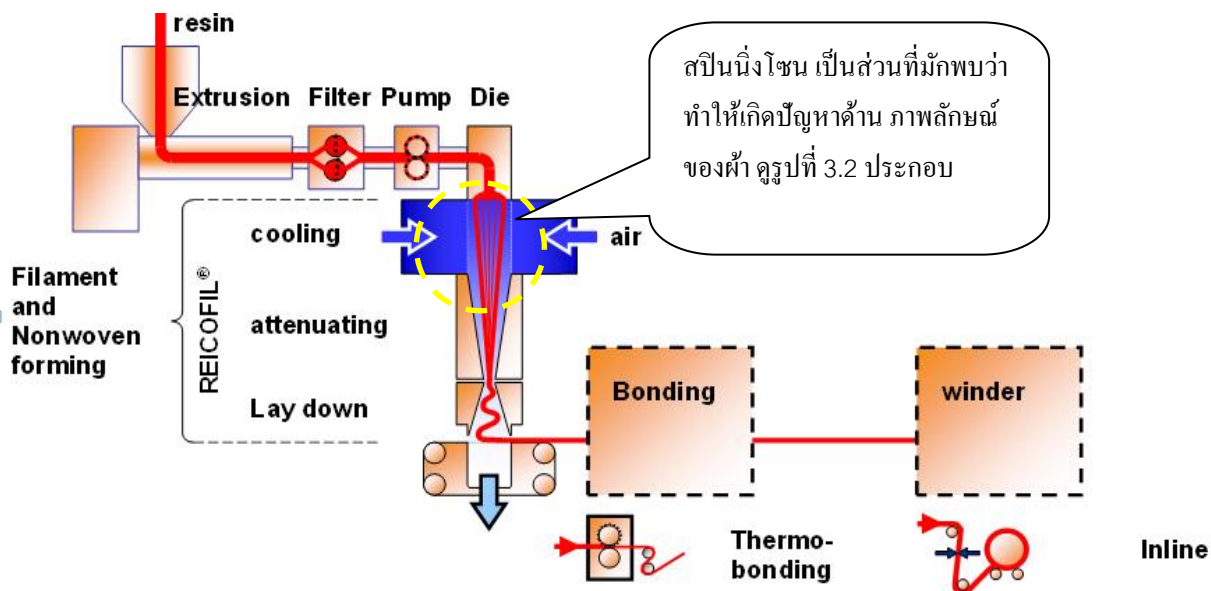

รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการสปินนิ่ง (Spinning)

ที่มา : ข้อมูลการผลิตจากบริษัทกรณีศึกษา

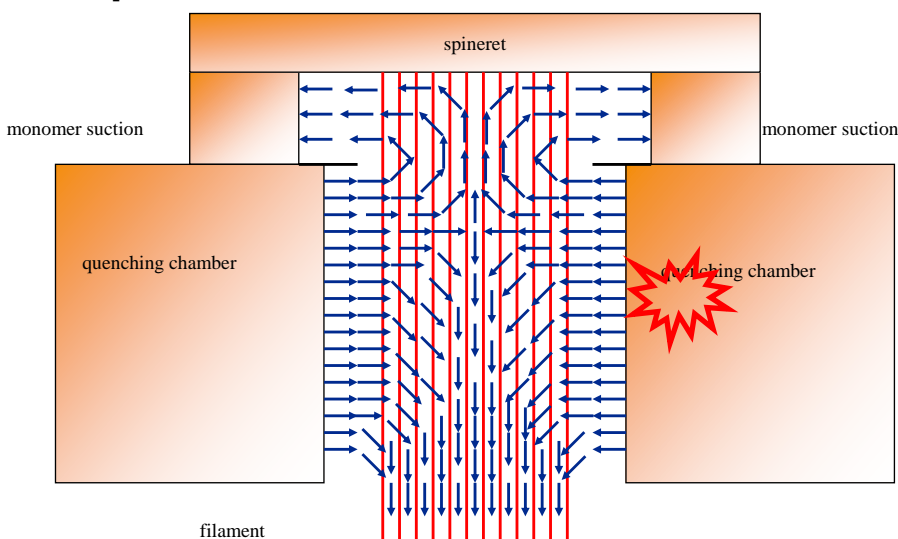


รูปที่ 3.3 จำลองการเกิดเส้นใยพันกัน บริเวณสปินนิ่งโซน

ที่มา : ข้อมูลการผลิตจากบริษัทกรณีศึกษา

รูปที่ 3.2 และ 3.3 อธิบายตำแหน่งของกระบวนการสปินนิ่ง และรูปจำลองการเกิดเส้นใยพันกัน ในระหว่างกระบวนการสปินนิ่ง ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการประชุมร่วมกับผู้ชำนาญในการผลิต สามารถอธิบายการเกิดการพันกันได้ดังนี้

สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นใยพันกันในกระบวนการ เกิดจากการสัมผัสกันหรือขาดจากกันของเส้นใยที่อยู่ในระหว่างกระบวนการสปินนิ่ง (Spinning) แล้วเกิดการจับตัวกันลงมาเป็นก้อน แทนที่จะเกิดการดึงยืดในขั้นตอนถัดไป (Drawing) ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เส้นใยเกิดการพันกันนั้นอาจสามารถวิเคราะห์ได้จากแผนภูมิแกงปลา ดังรูปที่ 3.4

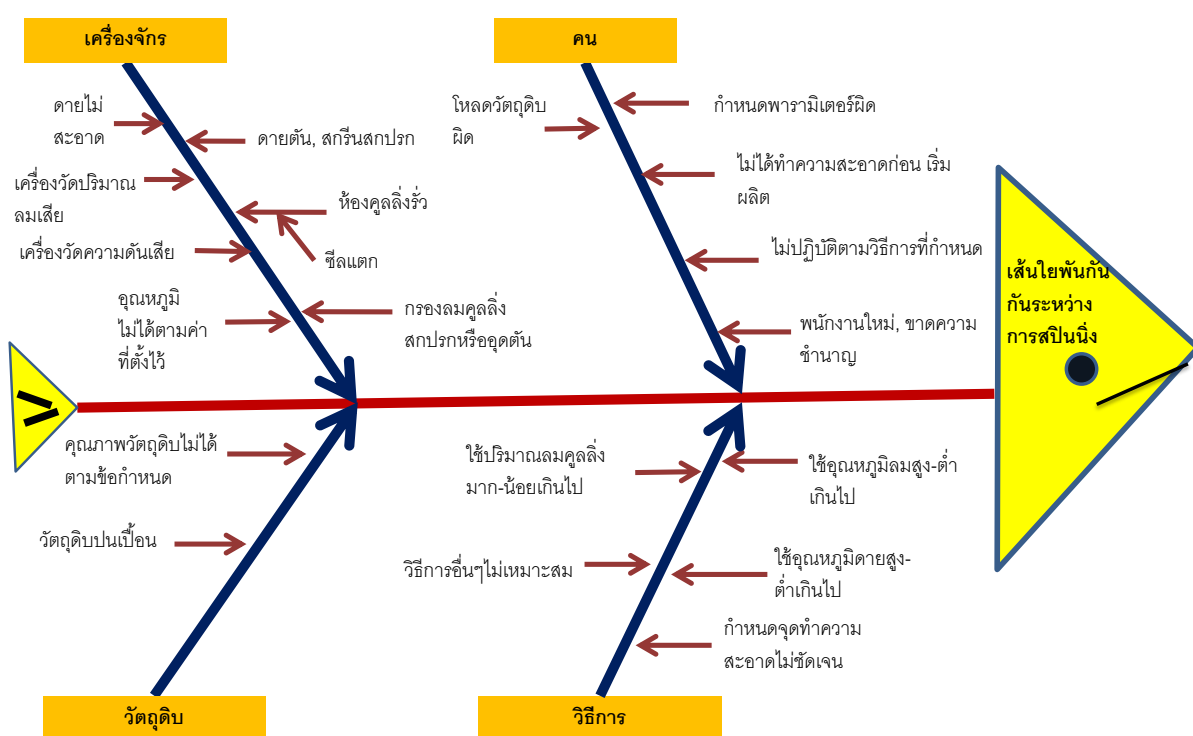


รูปที่ 3.4 แผนผังแกงปลาแสดงการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเส้นใยพันกันระหว่างการสปินนิ่ง

ตารางที่ 3.1 สาเหตุของการเกิดเส้นใยพันกันระหว่างการสปินนิ่ง, วิธีการแก้ไข และจำนวนการเกิดปัญหา

สาเหตุหลัก (4M)	สาเหตุ	การแก้ไข	จำนวนครั้งที่พบปัญหา (มกราคม 2555 ถึง มิถุนายน 2555)
คน	คีย์พารามิเตอร์ผิด	หัวหน้าทำการตรวจสอบค่า พารามิเตอร์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของผลิตภัณฑ์	0
	โหลดวัตต์ผิด	1. ฝ่ายวางแผนแจ้งแผนแก่พนักงานโหลดเรซินทุกวันก่อนเลิกงาน 2. หัวหน้างานแจ้งพนักงานโหลดเรซินก่อนทำการเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง 3. บันทึกชนิดเรซิน และจำนวนที่โหลดเข้าไซโลทุกครั้ง	1
	ไม่ได้ทำความสะอาดก่อน Start Up	1. หัวหน้างานตรวจสอบไลน์การผลิตทุกครั้งก่อน Start Up และทำการบันทึกผล 2. แจ้งในที่ประชุมระดับปฏิบัติงาน ให้ทำการทำความสะอาดไลน์ก่อน Start up ทุกครั้ง	0
	ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด	1. สร้างความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน และสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม	0
	พนักงานใหม่ ขาดความชำนาญ	1. การผลิตหลักของเครื่องจักร ให้ปรับค่าเฉพาะพนักงานระดับ Plant Operation ขึ้นไปซึ่งมีอายุงานเกินกว่า 5 ปี 2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานใหม่ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญมากนัก	0
เครื่องจักร	ตายไม่สะอาด	1. กำหนดให้มีการตรวจรับตายก่อนเข้าไลน์การผลิตจากฝ่ายทำความสะอาด 2. ชี้แจงความสำคัญของการทำความสะอาดตายให้แก่พนักงาน และสอบถามถึงความยุ่งยาก จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม 3. หากพบว่าตายไม่สะอาด ให้ทำการหยุดการผลิตและถอดรูตายในตำแหน่งนั้นๆ	2
	ตายตัน สกรีนสกปรก	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการหยุดการผลิต และทำการเปลี่ยนตาย	5
	Chamber รั่ว ซิลแตก	1. หยุดการผลิต และทำการเปลี่ยนซิล 2. ฝ่ายซ่อมบำรุงทำการเปลี่ยนแปลงแผนการซ่อมบำรุง เปลี่ยนซิลใหม่	2
	Hani comb สกรปรกหรืออุดตัน	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้หยุดการผลิต และทำความสะอาด Hani Comb หรือเปลี่ยนใหม่	3
	เครื่องวัดปริมาณลมเสีย	1. หยุดการผลิตและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 2. ฝ่ายซ่อมบำรุงทำการเปลี่ยนแปลงแผนการซ่อมบำรุง ใหม่	0
	เครื่องวัดความดันลมเสีย	1. หยุดการผลิตและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 2. ฝ่ายซ่อมบำรุงทำการเปลี่ยนแปลงแผนการซ่อมบำรุง ใหม่	0
	อุณหภูมิไม่ได้ตามค่าที่ตั้งไว้	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้หยุดการผลิต และทำการแก้ไข	2
วัตถุดิบ	ค่า MFI ไม่ได้ตามข้อกำหนด	1. ทำการตรวจสอบ COA ทุกครั้งก่อนตรวจรับวัตถุดิบ	0
	มีการปนเปื้อนจากวัตถุดิบ	1. จัดทำชุดแม่เหล็กดักจับเศษเหล็กก่อนเข้าไลน์การผลิต 2. กำหนดแผนการเปลี่ยนสกรีนโดยดูจากแรงดันหน้าตาย	0
วิธีการ	ใช้ลม cooling แรงเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ของ Cooling Air (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	43
	ใช้อุณหภูมิสูงเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ของอุณหภูมิ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	28
	ใช้อุณหภูมิต่ำเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	37
	อื่นๆ	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	19
	กำหนดจุดทำความสะอาดไม่ชัดเจน	1. กำหนดแผนผังการทำทำความสะอาด จุดต่างๆก่อนทำการ Start up	2

สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียเป็นรู สามารถวิเคราะห์ได้ดังรูปที่ 3.5

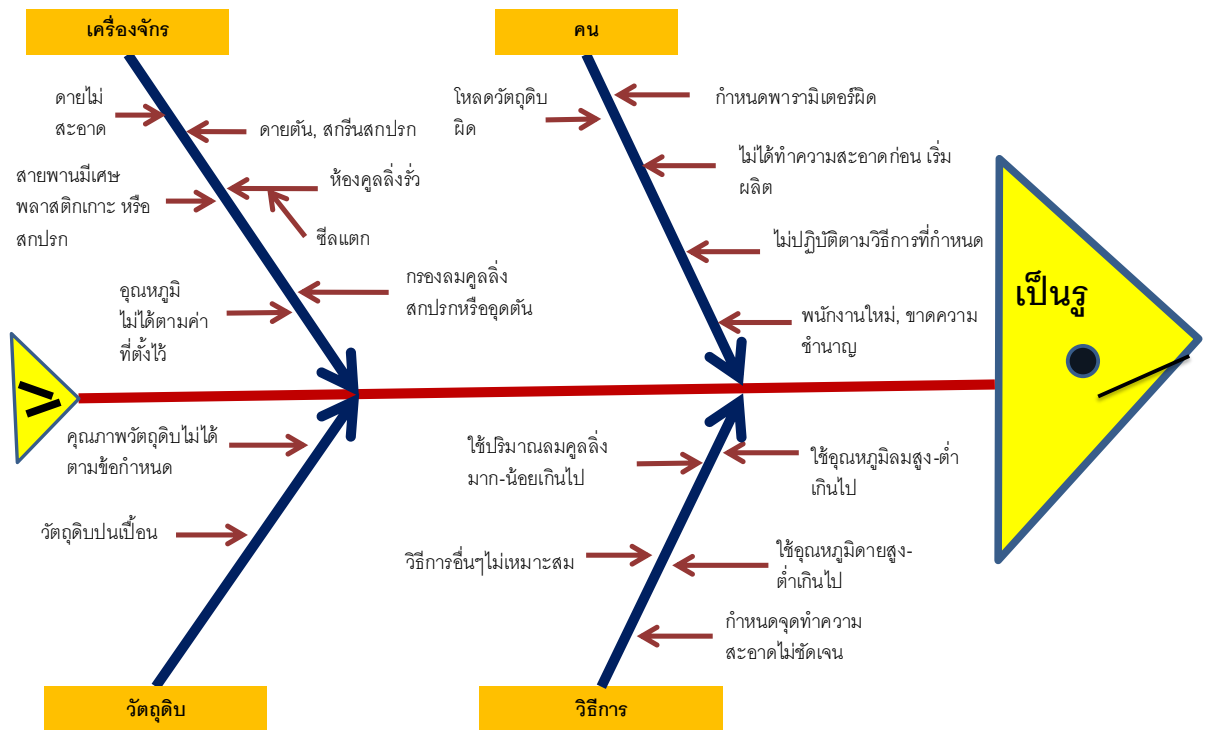


รูปที่ 3.5 แผนผังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดผ้าเป็นรู

ตารางที่ 3.2 สาเหตุของการเกิดผ้าเป็นรู, วิธีการแก้ไข และจำนวนการเกิดปัญหา

สาเหตุหลัก (4M)	สาเหตุ	การแก้ไข	จำนวนครั้งที่พบปัญหา (มกราคม 2555 ถึง มิถุนายน 2555)
คน	กำหนดพารามิเตอร์ผิด	หัวหน้าทำการตรวจสอบค่า พารามิเตอร์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของผลิตภัณฑ์	0
	โหลดวัตถุดิบผิด	1. ฝ่ายวางแผนแจ้งแผนแก่พนักงานโหลดเรซินทุกวันก่อนเลิกงาน 2. หัวหน้างานแจ้งพนักงานโหลดเรซินก่อนทำการเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง 3. บันทึกชนิดเรซิน และจำนวนที่โหลดเข้าไซโลทุกครั้ง	0
	ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนเริ่มผลิต	1. หัวหน้างานตรวจสอบไลน์การผลิตทุกครั้งก่อน Start Up และทำการบันทึกผล 2. แจ้งในที่ประชุมระดับปฏิบัติงาน ให้ทำการทำความสะอาดไลน์ก่อน Start up ทุกครั้ง	0
	ไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนด	1. สร้างความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน และสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม	0
	พนักงานใหม่ ขาดความชำนาญ	1. การผลิตหลักของเครื่องจักร ให้ปรับค่าเฉพาะพนักงานระดับ Plant Operation ขึ้นไปซึ่งมีอายุงานเกินกว่า 5 ปี 2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานใหม่ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญมากนัก	0
เครื่องจักร	ตายไม่สะอาด	1. กำหนดให้มีการตรวจรับตายก่อนเข้าไลน์การผลิตจากฝ่ายทำความสะอาด 2. ซึ่งแจ้งความสำคัญของการทำความสะอาดตายให้แก่พนักงาน และสอบถามถึงความยุ่งยาก จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม 3. หากพบว่าตายไม่สะอาด ให้ทำการหยุดการผลิตและอุดรูตายในตำแหน่งนั้นๆ	1
	ตายตัน สกรีนสกปรก	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการหยุดการผลิต และทำการเปลี่ยนตาย	3
	ห้องคูลลิ่งรั่ว เนื่องจากซีลแตก	1. หยุดการผลิต และทำการเปลี่ยนซีล 2. ฝ่ายซ่อมบำรุงทำการเปลี่ยนแปลงแผนการซ่อมบำรุง เปลี่ยนซีลใหม่	0
	กรองลมคูลลิ่งสกปรกหรืออุดตัน	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้หยุดการผลิต และทำความสะอาด Hani Comb หรือเปลี่ยนใหม่	1
	อุณหภูมิไม่ได้ตามค่าที่ตั้งไว้	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้หยุดการผลิต และทำการแก้ไข	2
	สายพานมีเศษพลาสติก เกาะ หรือสกปรก	1. หยุดทำความสะอาด 2. เปลี่ยนสายพาน (Spin belt) ใหม่	5
	วัตถุดิบ	คุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ตามข้อกำหนด	1. ทำการตรวจสอบ COA ทุกครั้งก่อนตรวจรับวัตถุดิบ
วัตถุดิบปนเปื้อน		1. จัดทำชุดแม่เหล็กดักจับเศษเหล็กก่อนเข้าไลน์การผลิต 2. กำหนดแผนการเปลี่ยนสกรีนโดยดูจากแรงดันหน้าตาย	0
วิธีการ	ใช้ปริมาณลมคูลลิ่งมากเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ของ Cooling Air(ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	11
	ใช้อุณหภูมิตายสูง-ต่ำเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ของอุณหภูมิ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	8
	ใช้อุณหภูมิลมสูง-ต่ำเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	18
	วิธีการอื่นๆ ไม่เหมาะสม	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	7
	กำหนดจุดทำความสะอาดไม่ชัดเจน	1. กำหนดแผนผังการทำทำความสะอาด จุดต่างๆก่อนทำการ Start up	0

สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียเป็นรู สามารถวิเคราะห์ได้ดังรูปที่ 3.6

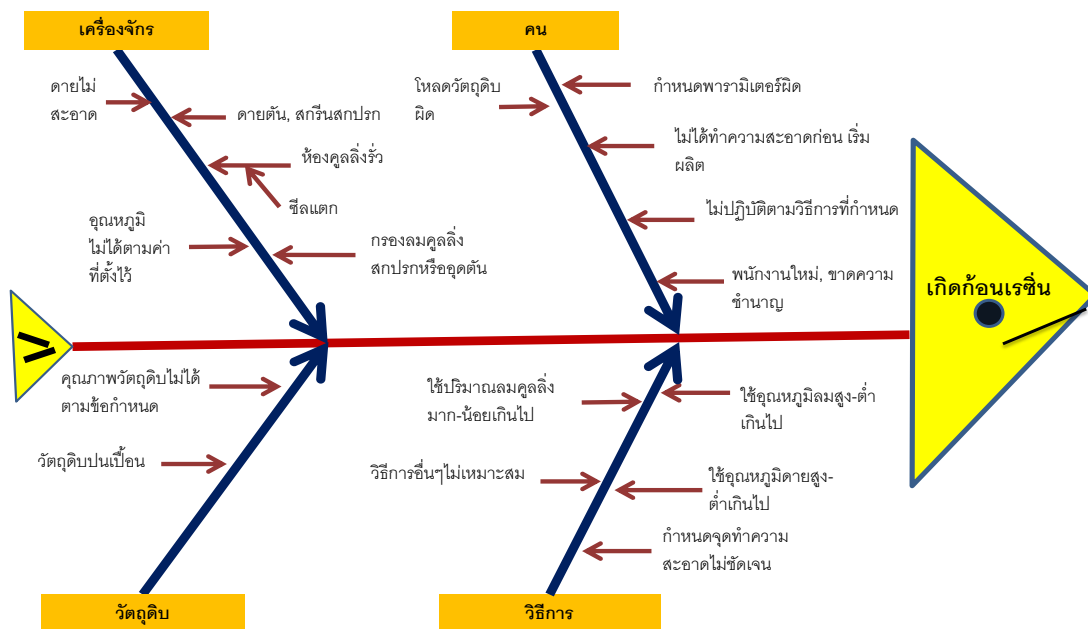

รูปที่ 3.6 แผนผังก้างปลาแสดงการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดก้อนเรซิน

ตารางที่ 3.3 สาเหตุของการเกิดก้อนเรซิน, วิธีการแก้ไข และจำนวนการเกิดปัญหา

สาเหตุหลัก (4M)	สาเหตุ	การแก้ไข	จำนวนครั้งที่พบปัญหา (มกราคม 2555 ถึง มิถุนายน 2555)
คน	กำหนดพารามิเตอร์ผิด	หัวหน้าทำการตรวจสอบค่า พารามิเตอร์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของผลิตภัณฑ์	0
	โหลดวัตต์ผิดปกติ	1. ฝ่ายวางแผนแจ้งแผนแก่พนักงานโหลดเรซินทุกวันก่อนเลิกงาน 2. หัวหน้างานแจ้งพนักงานโหลดเรซินก่อนทำการเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง 3. บันทึกชนิดเรซิน และจำนวนที่โหลดเข้าไซโลทุกครั้ง	0
	ไม่ได้ทำความสะอาดก่อนเริ่มผลิต	1. หัวหน้างานตรวจสอบไลน์การผลิตทุกครั้งก่อน Start Up และทำการบันทึกผล 2. แจ้งในที่ประชุมระดับปฏิบัติงาน ให้ทำการทำความสะอาดไลน์ก่อน Start up ทุกครั้ง	0
	ไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนด	1. สร้างความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน และสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม	0
	พนักงานใหม่ ขาดความชำนาญ	1. การผลิตหลักของเครื่องจักร ให้ปรับค่าเฉพาะพนักงานระดับ Plant Operation ขึ้นไปซึ่งมีอายุงานเกินกว่า 5 ปี 2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานใหม่ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญมากนัก	0
เครื่องจักร	ตายไม่สะอาด	1. กำหนดให้มีการตรวจรับตายก่อนเข้าไลน์การผลิตจากฝ่ายทำความสะอาด 2. ชี้แจงความสำคัญของการทำความสะอาดตายให้แก่พนักงาน และสอบถามถึงความยุ่งยาก จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสม 3. หากพบว่าตายไม่สะอาด ให้ทำการหยุดการผลิตและอุดรูตายในตำแหน่งนั้นๆ	1
	ตายตัน สกรีนสกปรก	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ทำการหยุดการผลิต และทำการเปลี่ยนตาย	0
	ห้องคูลลิ่งรั่ว เนื่องจากซีลแตก	1. หยุดการผลิต และทำการเปลี่ยนซีล 2. ฝ่ายซ่อมบำรุงทำการเปลี่ยนแปลงแผนการซ่อมบำรุง เปลี่ยนซีลใหม่	0
	กรองลมคูลลิ่งสกปรกหรืออุดตัน	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้หยุดการผลิต และทำความสะอาด Hani Comb หรือเปลี่ยนใหม่	0
	อุณหภูมิไม่ได้ตามค่าที่ตั้งไว้	1. ปรับค่าพารามิเตอร์ 2. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้หยุดการผลิต และทำการแก้ไข	3
วัตถุดิบ	คุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ตามข้อกำหนด	1. ทำการตรวจสอบ COA ทุกครั้งก่อนตรวจรับวัตถุดิบ	0
	วัตถุดิบปนเปื้อน	1. จัดทำชุดแม่เหล็กดักจับเศษเหล็กก่อนเข้าไลน์การผลิต 2. กำหนดแผนการเปลี่ยนสกรีนโดยดูจากแรงดันหน้าตาย	0
วิธีการ	ใช้ปริมาณลมคูลลิ่งมากเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ของ Cooling Air(ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	8
	ใช้อุณหภูมิตายสูง-ต่ำเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ของอุณหภูมิ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	7
	ใช้อุณหภูมิลมสูง-ต่ำเกินไป	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	16
	วิธีการอื่น ๆ ไม่เหมาะสม	1. ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ (ยังไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน)	2
	กำหนดจุดทำความสะอาดไม่ชัดเจน	1. กำหนดแผนผังการทำทำความสะอาด จุดต่างๆก่อนทำการ Start up	0

จากตารางสรุปสาเหตุการเกิดเส้นใยพันกัน ผ้ำเป็นรู และก้อนเรซิน ระหว่าง เดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน พฤษภาคม 2555 จะพบว่าบางปัญหาไม่มีความถี่เกิดขึ้นเนื่องจาก มาตรการการแก้ไขที่ได้ระบุไว้ได้ดำเนินการแล้ว และไม่พบการเกิดปัญหาในระยะเวลาดังกล่าว และจะเห็นได้ว่าปัญหาการเกิดเส้นใยพันกัน ผ้ำเป็นรู และก้อนเรซิน มีสาเหตุการแก้ไขที่เหมือน หรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการเกิดเส้นใยพันกัน หรือการขาดจากกันในกระบวนการ สปินนิ่งของเส้นใย มักก่อให้เกิดผ้ำเป็นรู และก้อนเรซินตามมาด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหา ปัจจัยเพิ่มเติมโดยอาศัยสาเหตุของการพันกันในกระบวนการสปินนิ่ง เป็นหลัก ซึ่งจากตาราง ที่ 3.1, 3.2 และ 3.3 สามารถสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียด้านรูปลักษณะภายนอกสูงสุด ได้แก่

1. การใช้ปริมาณลมเย็น มากหรือ น้อยเกินไป
2. การใช้อุณหภูมิตายสูง หรือต่ำเกินไป
3. การใช้อุณหภูมิลมเย็นสูง หรือต่ำเกินไป

ปัญหาของการปรับแต่งพารามิเตอร์ให้เหมาะสมในระหว่างการผลิตนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเส้นใยพันกัน ผ้ำเป็นรู และก้อนเรซิน บ่อยครั้งที่สุด แนวทางการแก้ไขในปัจจุบันแบ่งได้สองวิธี คือ

1. การปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบว่าปัญหาจะหมดไปในระหว่าง การผลิต โดยดูจำนวนการเกิดของเสียได้จาก กล้องความไวสูงที่คอยแจ้งผลการตรวจสอบทันที เมื่อผ้าวิ่งผ่านกล้อง .ใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 20 นาที
2. การหยุดการผลิตเพื่อทำความสะอาด ซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้าย จะพบว่าต้องใช้เวลาใน การหยุด และเริ่มทำการผลิตใหม่อีกครั้ง อย่างน้อยรวมกัน 120 นาที

ตารางที่ 3.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นใยพันกัน ผ้ำเป็นรู และก้อนเรซิน

วิธีที่	ขั้นตอน	เวลาโดยประมาณ (นาที)	
1	ปรับพารามิเตอร์	-	5-20
2	หยุดผลิต (Shut Down)	30	120
	ทำความสะอาด (Cleaning)	60	
	เริ่มผลิต (Start Up)	30	

3.2 การระบุสาเหตุของปัญหาโดยศึกษาจากงานวิจัยในอดีต

จากการศึกษางานวิจัยของ Jun Jia [4] ทำให้ได้ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการสปินนิ่ง นั่นคือ ปริมาณลมเย็น (Air Flow) และ อุณหภูมิของลมเย็น (Cooling Temp.) เนื่องจาก Jia ได้อธิบายถึง สาเหตุการขาดของเส้นใยที่เกิดจาก ค่าแรงดึงที่กระทำต่อเส้นใย สูงกว่าค่าการหดต่อแรงดึงของตัวเส้นใยเอง ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้เองที่มีผลต่อดังกล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dietmar Hietel [5] ได้ศึกษากระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ จากเทคโนโลยีของ NEUMAG ใช้กระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกับบริษัทกรณีศึกษา ในกระบวนการดังกล่าว เส้นใยจะถูกดึงยืด และเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลาง เนื่องจากค่าความหนืดที่เปลี่ยนแปลง จากผล ค่าอุณหภูมิ จากปัจจัยของ อุณหภูมิของลมเย็น (Cooling Temp.) และ แรงดึงจากปัจจัยปริมาณลมเย็น (Air Flow) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางที่อาจทำให้เกิดการฉีกขาดพันกัน และ ค่าความหนืดที่อาจทำให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนเรซินในระหว่างกระบวนการสปินนิ่งนั่นเอง

ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Bhat et al. [7] เรื่อง Extruded Continuous Filament Nonwovens: Advances in Scientific ที่ได้แสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย และ ปัจจัยที่มีผล ซึ่งเขาได้ศึกษาพบว่าความเร็วลมดูดเส้นใย (Air Suction) และอุณหภูมิของพอลิเมอร์ หลอมเหลวก็มีผลเช่นเดียวกัน ในที่นี้สามารถปรับได้จากอุณหภูมิของดายนั่นเอง (Die Temperature)

จากการสอบถามผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับขนาดของเส้นใย ที่เล็กเกิน หรือมีขนาดไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เกิดการพันกันของ เส้นใย และเกิดเป็นของเสียได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอนำเอาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับขนาดของเส้นใย เพิ่มเติมได้แก่ ความเร็วลมดูดเส้นใย (Suction Speed) มาเป็นปัจจัยพิจารณาเพิ่มเติม และสำหรับช่องลม (Venturi gap) ไม่ได้นำมาพิจารณาเนื่องจากมีผลกระทบต่อคุณสมบัติเชิงกลของผ้า

ตารางที่ 3.5 สรุปปัจจัยนำเข้าเพื่อทำการออกแบบการทดลอง

วิเคราะห์จาก แผนภูมิกระดูกปลา (Fishbone)	ศึกษาจาก งานวิจัย Jia (2010)	ศึกษาจาก งานวิจัย Hietel (2005)	ศึกษาจาก งานวิจัย G. Bhat (2000)	สาเหตุ	ค่าพารามิเตอร์
ปริมาณลม (Air Flow)	ปริมาณลม (Air Flow)	ปริมาณลม (Air Flow)		ปริมาณลม (Air Flow)	แรงดันลม ในห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure)
อุณหภูมิตาย (Die Temperature)			อุณหภูมิเส้นใย Melt Temperature	อุณหภูมิตาย (Die Temperature)	อุณหภูมิตาย (Die Temperature)
อุณหภูมิลมคูลดิ่ง (Cooling Air Temperature)	ความแข็งแรง ของเส้นใย (Polymer Strength)	การแลกเปลี่ยน ความร้อน (Heat exchange)		อุณหภูมิลมคูลดิ่ง (Cooling Air Temperature)	อุณหภูมิลมคูลดิ่ง (Cooling Air Temperature)
			ความเร็วลมดูดเส้นใย (Suction Speed)	ความเร็วลมดูดเส้นใย (Suction Speed)	ความเร็วลมดูดเส้นใย (Suction Speed)

ตารางที่ 3.5 แสดงผลสรุปปัจจัยนำเข้า (ค่าพารามิเตอร์) เพื่อทำการออกแบบการทดลอง มีอยู่ทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่ แรงดันลมในห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure), อุณหภูมิตาย (Die Temperature), อุณหภูมิลมเย็น (Cooling Air Temperature) และ ความเร็วลมดูดเส้นใย (Suction Speed) ซึ่งผลสรุปปัจจัยนำเข้า เกิดจากผลรวมระหว่างการวิเคราะห์จากแผนภูมิกระดูกปลา และการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4

การออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสม

หลังจากได้ทำการคัดเลือกปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ขั้นตอนต่อไปเป็นการวิเคราะห์เพื่อหานัยสำคัญของสาเหตุ โดยใช้เครื่องมือทางด้านสถิติ และใช้โปรแกรม Minitab ช่วยในการคำนวณและวิเคราะห์ผล กระบวนการวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญของปัญหาที่ได้คัดเลือกมานั้น จะใช้ การออกแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ เพื่อคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีผลออก เนื่องจากกระบวนการทดลองนั้น มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งกระบวนการผลิตใช้เวลาในการผลิตที่ยาวนาน ผู้วิจัยจึงนำเอา การออกแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับมาช่วยคัดกรองปัจจัยที่ไม่มีผลออกไป หลังจากนั้นจึงทำการ หา ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม โดยวิธีการออกแบบการทดลองโดยวิธีพินผิวตอป ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยม และอีกทั้งยังเป็นการทดลองที่ใช้กับปัจจัยตั้งแต่ 3 ปัจจัยขึ้นไป

นอกจากนี้จากการคำนวณจำนวนการทดลอง เมื่อต้องการทดลองโดยใช้ปัจจัยนำเข้า จำนวน 4 ปัจจัย ซึ่งทำให้พบว่า

- หากทำการทดลองโดยใช้วิธีการ ออกแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ ร่วมกับการออกแบบการทดลองโดยวิธีพินผิวตอป จะทำให้ได้จำนวนการทดลองทั้งสิ้น 23 การทดลอง โดยมาจากการทดลองที่เกิดจาก วิธีการ ออกแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ 8 การทดลอง และการทดลองที่เกิดจาก การออกแบบการทดลองโดยวิธีพินผิวตอป 15 การทดลอง
- หากทำการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองโดยวิธีพินผิวตอป เพียงอย่างเดียว จะพบว่าทำให้ได้ การทดลองทั้งสิ้น 27 การทดลอง

ซึ่งผลความแตกต่างของการทดลอง ทั้ง 2 วิธีข้างต้น เป็น 4 การทดลอง ซึ่งพบว่าจะเกิดเวลาสูญเสียขึ้นระหว่างการทดลอง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง (คิดเป็นเวลาในการทดลองผลิต) และมีปริมาณชิ้นงานที่ต้องรอการจัดการเพื่อส่งมอบประมาณ 48 ตัน (คิดที่กำลังการผลิต 2 ตันต่อชั่วโมง) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกการนำเอาทั้ง วิธีการ ออกแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ ร่วมกับการออกแบบการทดลองโดยวิธีพินผิวตอป มาใช้

การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดการเกิดของเสีย จำเป็นจะต้องคัดเลือกปัจจัยนำเข้าซึ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ โสภิตา ท่วมมี [6] ซึ่งได้ศึกษาการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติกแผ่นโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง โดยการทดลองดังกล่าว เขาได้ออกแบบการทดลองออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การทดลองเพื่อคัดเลือกปัจจัย (Screening Factor) และการทดลองเพื่อหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสม โดยในขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัย ได้ใช้แผนผังก้างปลา (Fish-bone Diagram) ระดมความคิดเห็นของทีมงาน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิต จากนั้นทำการค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำให้เกิดเม็ดฟิวซีไม่หลอมละลายที่เกิดขึ้นบนผิวผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 10 จุดต่อตารางเมตร โดยการกรองปัจจัย ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลอง เชิงแฟคตอเรียลแบบสองระดับ (2k Factorial Design) เพื่อลดปัจจัยหลักที่ไม่มีอิทธิพลออก และนำปัจจัยหลักที่เหลืออยู่ไปศึกษาต่อ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในส่วนต่อไป

เนื่องจากในกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง มีกำลังการผลิตที่สูง ซึ่งการทดลองเพื่อกรองปัจจัย อาจมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาด้วย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการกรองปัจจัยเพิ่มเติมจากหนังสือของ ปารเมศ ชูติมา [1] ซึ่งได้กล่าวถึงการออกแบบเศษส่วนเชิงแฟคตอเรียลแบบสองระดับ ว่าถูกใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเราจะใช้การออกแบบนี้เพื่อค้นหาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักจะใช้ใน ช่วงการเริ่มต้นโครงการ หลังจากการกรองปัจจัยแล้ว ปัจจัยที่มีผลจะถูกนำไปทดลองอย่างละเอียดต่อไป

ผู้วิจัยจึงได้วางแผนที่จะนำเอาวิธีการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคตอเรียลแบบสองระดับเพื่อเป็นการกรองปัจจัย (Screen Factor) ที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิด ปัญหาเส้นใยเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และก้อนเรซิน ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ เพื่อลดผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย และเวลาสูญเสียในการผลิตลง และปารเมศ ชูติมา [1] ยังได้กล่าวถึงวิธีการพื้นผิวตอบเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการว่าเป็นการรวบรวมเอาเทคนิคทั้งทางคณิตศาสตร์ และทางสถิติที่มีประโยชน์ต่อการสร้างแบบจำลอง และการวิเคราะห์ปัญหา โดยผลการตอบสนองที่สนใจจะขึ้นอยู่กับหลายตัว และต้องการหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับผลการตอบสนอง ยกตัวอย่าง การที่วิศวกรต้องการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ของระดับความเข้มข้นของสารละลาย และตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีผลต่อปริมาณที่มากที่สุดต่อผลผลิตที่ได้

ชาญณรงค์ สายแก้ว [8] ได้ ทำการออกแบบการทดลองสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต: การประยุกต์ในเครื่องย่อยขวดแก้ว เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ได้ขนาดของเศษแก้วที่เหมาะสม และมีกำลังการผลิตมากที่สุดโดยเฉลี่ย โดยวิธีการพื้นผิวตอบ เพื่อหาค่าที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานวิจัย ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงได้นำเอา

แนวคิดดังกล่าวมาออกแบบการทดลองโดยวิธีการพินผิวตอเพื่อหาค่าที่เหมาะสมในการลดของเสียที่เกิดจากเส้นใยเส้นใยพันกัน ผ้ำเป็นรู และก้อนเรซิน ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ

4.1 การออกแบบทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลสองระดับ (2^k Fractional Factorial Design) เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีผล ต่อของเสียจากเส้นใยเส้นใยพันกัน ผ้ำเป็นรู และก้อนเรซิน

4.1.1 การกำหนดระดับของปัจจัย

ในการทดลองนี้จะกำหนดระดับของปัจจัยเป็นแบบตายตัว (Fixed level) โดยแบ่งออกเป็นสองระดับ ซึ่งอาศัยข้อมูลความรู้และประสบการณ์จากพนักงานผู้ชำนาญในกระบวนการผลิต การทดลองจะใช้สภาวะการผลิตในปัจจุบันมากำหนดการเพิ่มและลดของระดับ เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่เกิดกับร้อยละของเสีย ระดับของปัจจัยได้แก่

ก. ปริมาณลมเย็น (Total Flow) คือปริมาณลมที่ให้เข้าสู่ระบบของการสปินนิ่ง (Spinning) ซึ่งในที่นี้จะใช้ค่าพารามิเตอร์เป็น แรงดันลมในห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure) เพื่อให้เส้นใยเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะจากพอลิเมอร์เหลวเป็นเส้นใยที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ขณะเดียวกันปริมาณลมยังเป็นส่วนที่ทำให้เส้นใยเกิดการยึดตัวในแนวตั้ง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเกิดความเป็นผลึกในเส้นใย และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เส้นใยเกิดความแข็งแรง การที่มีลมปริมาณมาก ทำให้ความเป็นผลึกของเส้นใยสูงขึ้น เกิดความแข็งแรงมากขึ้น ขณะเดียวกัน ปริมาณลมที่ให้เข้าไปในระบบยิ่งมากจะยิ่งส่งผลต่อการสปินนิ่ง ของเส้นใย และอาจทำให้เส้นใยสัมผัสกันง่ายขึ้นได้ การปรับค่าปริมาณลมจึงสามารถแบ่งออกได้เป็นสองระดับ โดยอ้างอิงจากกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ค่าคุณสมบัติของเส้นใยที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้แก่

ระดับต่ำ คือ 2400 Pascal

ระดับสูง คือ 3000 Pascal

ข. อุณหภูมิเตา (Die Temperature) คือ อุณหภูมิที่กำหนดให้เตาซึ่งมีลักษณะรูปวง เพื่อให้พอลิเมอร์เหลวไหลผ่าน และเกิดเป็นเส้นใย ซึ่งอุณหภูมินี้มีส่วนสำคัญต่อความเร็วใน

การเกิดความเป็นผลึกที่ทำให้เส้นใยเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง อุณหภูมิผายที่สูงจะทำให้ค่าความหนืดของพอลิเมอร์หลอมเหลวลดลง การสัมผัสกันของเส้นใยในขณะที่ยังอยู่ในสถานะเจล (Gel) จะทำให้เส้นใยพันกัน หรือจับตัวเป็นก้อนได้ง่าย ขณะเดียวกันยังมีผลต่อความสกปรกของผายอันเนื่องจากการเกิดโค้ก (Coke) ที่เกิดจากการไหม้ของพอลิเมอร์ แต่หากอุณหภูมิน้อยไปค่าความแข็งแรงของเส้นใยลดลง เนื่องจากการจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์ลดลง การปรับค่าอุณหภูมิผาย สามารถแบ่งออกเป็นสองระดับ เนื่องด้วยผลของอายุการใช้งานของผาย และคุณสมบัติด้านความแข็งแรงดั่งข้างต้น ได้แก่

ระดับต่ำ คือ 215 องศาเซลเซียส

ระดับสูง คือ 225 องศาเซลเซียส

ค. อุณหภูมิลมเย็น (Cooling Temperature) คือ อุณหภูมิที่กำหนดให้กับลมเย็นที่เข้าสู่ระบบ มีส่วนทำให้เส้นใยเกิดการเย็นตัวเปลี่ยนสถานะจากพอลิเมอร์เหลวเป็นของแข็ง และช่วยลดการพันกันของเส้นใยในขณะที่เส้นใยยังเป็นของเหลว แต่จะทำให้เส้นใยเกิดการแข็งตัวแข็งเกินไปได้หากอุณหภูมิต่ำเกินไป อาจทำให้เส้นใยขาด หรือความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการจัดเรียงตัวเป็นผลึกจะน้อย ในทางกลับกันหากอุณหภูมิลมเย็นสูงเกินไป ทำให้เส้นใยเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะของเหลวเป็นของแข็งที่ช้า หากเส้นใยเกิดการสัมผัสกันทำให้เกิดการขาดในกระบวนการสปินนิ่งได้ง่าย สามารถแบ่งออกเป็นสองระดับ เนื่องจากความสามารถของเครื่องจักรได้แก่

ระดับต่ำ คือ 27 องศาเซลเซียส

ระดับสูง คือ 33 องศาเซลเซียส

ง. ความเร็วลมดูดเส้นใย (Suction Blower) คือ ความเร็วรอบใบพัดของมอเตอร์ที่คอยดูดเส้นใยลงบนสายพาน เพื่อให้เส้นใยจัดเรียงตัวบนสายพานอย่างสม่ำเสมอ ความเร็วลมดูดนี้ยังเป็นส่วนที่กำหนดปริมาณและความเร็วลมในระบบ ซึ่งหากให้ความเร็วรอบในการดูดสูง จะทำให้เส้นใยถูกแรงลมดึงกระทำมากขึ้นด้วย และอาจเป็นผลทำให้เส้นใยพันกันได้ แต่หากใช้

ความเร็วลมต่ำ จะทำให้เส้นใย จัดเรียงตัวบนสายพานไม่สม่ำเสมอ ความเร็วลมดูดเส้นใย สามารถแบ่งออกได้สองระดับ ตามข้อมูลการผลิตที่ได้ทำการบันทึกไว้ เพื่อให้เส้นใยจัดเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

ระดับต่ำ คือ 1500 รอบต่อนาที (rpm)

ระดับสูง คือ 2100 รอบต่อนาที (rpm)

ตารางที่ 4.1 สรุประดับของปัจจัยสำหรับการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล

สัญลักษณ์	ปัจจัย	ระดับของปัจจัย		หน่วย
		ต่ำ (-)	สูง (+)	
A	แรงดันลมห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure)	2400	3000	ปาสคาล (Pascal)
B	อุณหภูมิตาย (Die Temperature)	215	225	องศาเซลเซียส
C	อุณหภูมิลมเย็น (Cooling Air Temperature)	27	33	องศาเซลเซียส
D	ความเร็วลมดูดเส้นใย (Suction Speed)	1500	2100	รอบต่อนาที

ระดับของปัจจัยสำหรับการออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแสดงไว้ดัง
ตารางที่ 4.1

4.1.2 ตัวแปรตอบสนอง

ในงานวิจัยนี้ผู้จัดทำได้ให้ความสนใจการปรับปรุงของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ดังนั้นการกำหนดตัวแปรตอบสนองหรือ Response ของการทดลอง ในขั้นตอนการกรองปัจจัยนั้น ได้กำหนดจากร้อยละของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการ โดยจะคำนวณเฉพาะของเสียที่เกิดจากการพันกันของเส้นใย เป็นรู และ ก้อนเรซิน เพื่อให้การวิเคราะห์ผลสามารถนำไปสู่ปัจจัยที่มีผลต่อของเสียหลักที่สามปัญหา

$$\text{ร้อยละของเสีย} = \frac{\text{น้ำหนักม้วนผ้าไม่ทอที่ผิดข้อกำหนดน้ำหนักม้วนผ้าไม่ทอที่ผลิตได้ทั้งหมด}}{\text{X 100}}$$

4.1.3 การออกแบบการทดลอง

ในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำหรับขั้นตอนการกรองปัจจัยใช้การออกแบบการทดลองเชิงเศษส่วนแฟคตอเรียล 2^k แบบ 1 เรพลิเคต (2^k Fractional Factorial Design Single Replicate) เพื่อกรองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการพันกันของเส้นใย ของเสียที่เป็นรู และของเสียจากการเกิดก้อนเรซิน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากการทดลอง และลดค่าใช้จ่าย การทดลอง จะมีทั้งหมด 4 ปัจจัย นำเข้า จำนวนการทดลองทั้งหมด เท่ากับ 8 การทดลอง (2^{4-1}) และใช้โปรแกรม Minitab เพื่อช่วยในการออกแบบ ตารางและลำดับในการทดลอง

ตารางที่ 4.2 จะแสดงผลการออกแบบการทดลองเชิงเศษส่วนแฟคตอเรียลที่ได้จากโปรแกรม Minitab ซึ่งได้กำหนดลำดับการทดลองที่ได้จากการสุ่ม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้สร้างตารางที่ 4.3 เพื่อนำเอาระดับของปัจจัยที่ได้ข้อมูลจากการศึกษาในกระบวนการและการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ มากำหนด และทำไปใช้ในการทดลองต่อไป

ตารางที่ 4.2 การออกแบบการทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล จากโปรแกรม Minitab

StdOrder	RunOrder	CenterPt	Blocks	A	B	C	D
4	1	1	1	1	1	-1	-1
6	2	1	1	1	-1	1	-1
7	3	1	1	-1	1	1	-1
2	4	1	1	1	-1	-1	1
3	5	1	1	-1	1	-1	1
5	6	1	1	-1	-1	1	1
8	7	1	1	1	1	1	1
1	8	1	1	-1	-1	-1	-1

ตารางที่ 4.3 การกำหนดระดับของปัจจัยสำหรับการออกแบบทดลองเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล

ลำดับ การ ทดลอง	แรงดันลม ห้อง ปั่นเส้นใย (A)	อุณหภูมิ ตาย (B)	อุณหภูมิ ลมเย็น (C)	ความเร็วลม ดูดเส้นใย (D)
1	30000	225	27	1500
2	30000	215	33	1500
3	24000	225	33	1500
4	30000	215	27	2100
5	24000	225	27	2100
6	24000	215	33	2100
7	30000	225	33	2100
8	24000	215	27	1500

4.1.4 ขั้นตอนการทดลอง

เนื่องจากกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอนั้นเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องและมีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูงเมื่อคิดเทียบกับไลน์การผลิต ดังนั้นการออกแบบการทดลองจึงต้องวางแผนการดำเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เพื่อให้พนักงานฝ่ายผลิต ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อลดผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการผลิตได้

การเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการเตรียมแผนการทดลอง เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจขั้นตอนการทดลองในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดที่จะต้องควบคุม เพื่อให้ผลการทดลองมีความน่าเชื่อถือ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการทดลอง จะต้องถูกตรวจสอบคุณภาพจากแผนกควบคุมคุณภาพ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าโดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบจากเดิม 1 ครั้งต่อกะที่ทำการผลิต เป็น 1 ครั้งต่อม้วนที่ทำการผลิต (เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบ ให้ปรับเปลี่ยนระดับของปัจจัยทุกๆ 1 ม้วนมาเทอร์โรล ที่ทำการผลิต)

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทดลอง เช่น เครื่องจักรหยุดกะทันหัน เนื่องจากเส้นใยไปพันที่ลูกกลิ้ง การทดลองจะต้องหยุดและต้องเริ่มทำการทดลองใหม่ โดยผู้วิจัยอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระดับของการทดลองในแต่ละปัจจัยเพื่อให้เหมาะสมต่อสภาวะเครื่องจักรในขณะนั้น


- 1) เริ่มทำการทดลองโดยปรับค่าพารามิเตอร์ ตามการผลิตแบบปกติ โดยทำการผลิตอย่างน้อย 1 มาเทอร์โรล เพื่อให้สภาวะของเครื่องจักรคงที่
- 2) เริ่มทำการปรับค่าพารามิเตอร์ตามลำดับการทดลอง และทำการผลิตจำนวน 3 มาเทอร์โรล ต่อหนึ่งการทดลอง พนักงานฝ่ายผลิตทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้น
- 3) ทำการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ลำดับที่กำหนด จนครบ และนำผลการคำนวณร้อยละของเสียที่เกิดขึ้น มาทำการวิเคราะห์ หาความมีนัยสำคัญของแต่ละปัจจัย

4.1.5 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลของการทดลองมีคุณสมบัติของการแจกแจงแบบปกติ ลำดับของข้อมูลอยู่ภายใต้ความสุ่ม และ ค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่น่ามาทดสอบมีเสถียรภาพ จะอยู่ภายใต้สมมติฐานการของการทดสอบดังต่อไปนี้

H_0 : ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

H_1 : ข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติ

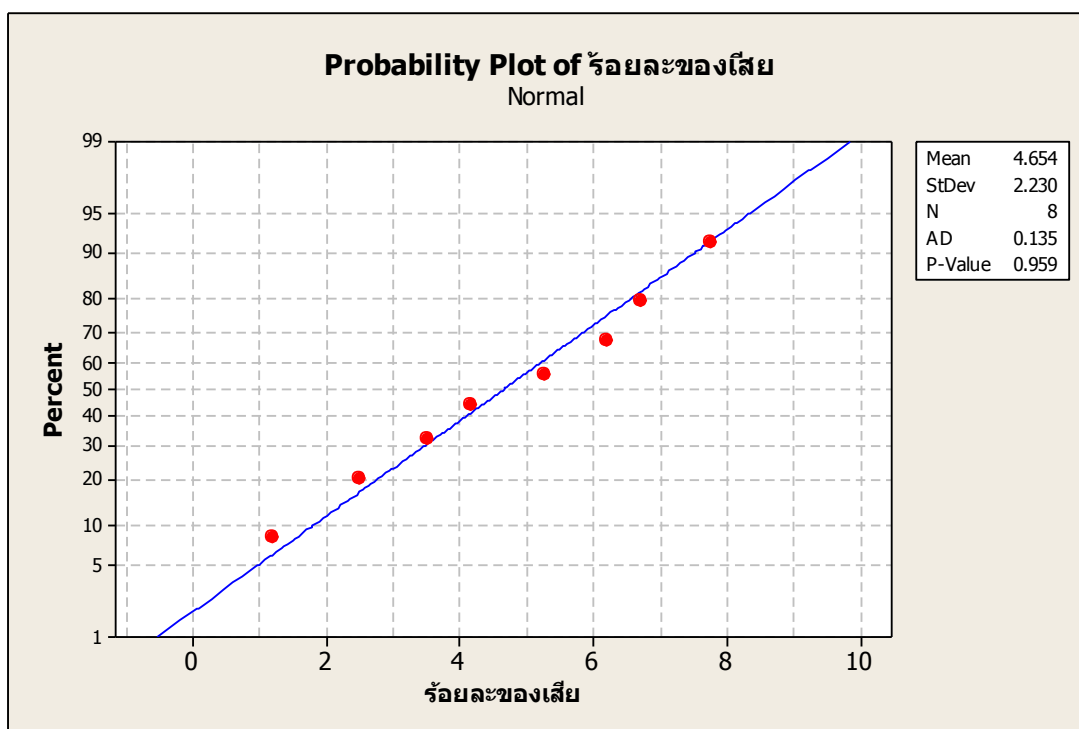


รูปที่ 4.1 การทดสอบสมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ

จากรูปที่ 4.1 แสดงการทดสอบสมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ พบว่าข้อมูลมีการจัดเรียงตัวใกล้เคียงเส้นตรง และเมื่อพิจารณาผลการทดสอบความเป็นปกติ จากค่า P-Value เท่ากับ 0.959 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงสามารถยอมรับสมมติฐาน H_0 และ ปฏิเสธสมมติฐาน H_1 นั่นคือ ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ

การทดสอบความสุ่มของข้อมูล มีสมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้

H_0 : ลำดับของข้อมูลอยู่ภายใต้ความสุ่ม

H_1 : ลำดับของข้อมูลไม่ได้อยู่ภายใต้ความสุ่ม

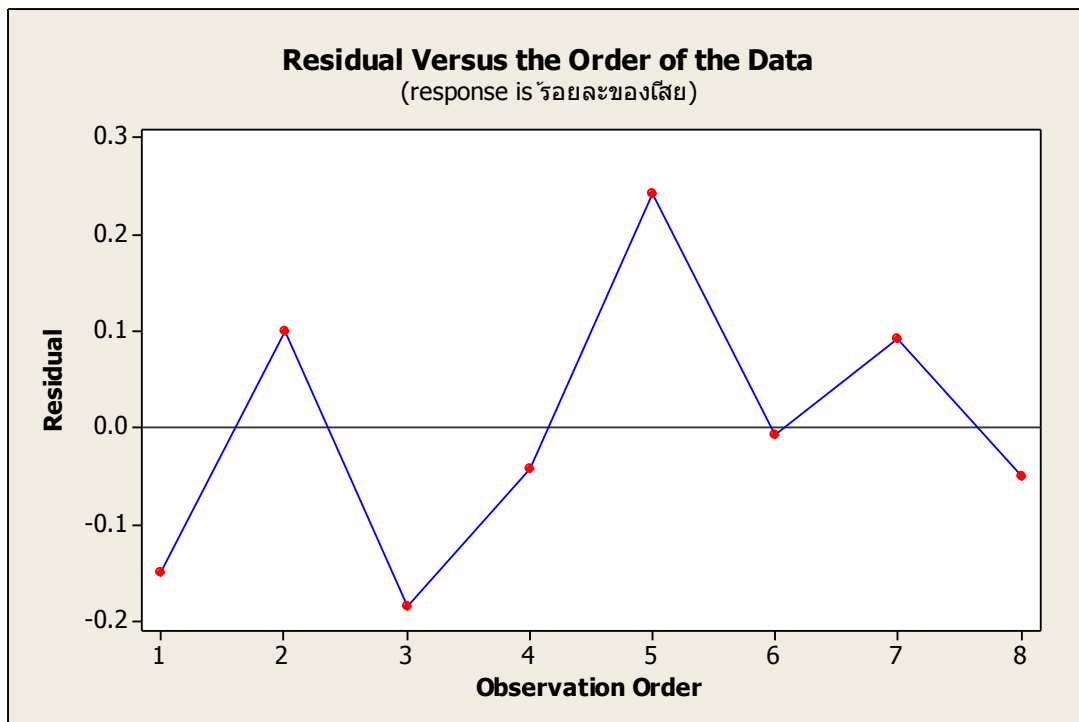


รูปที่ 4.2 การทดสอบความสุ่ม Residual versus Order of the Data

จากรูปที่ 4.2 จะพบว่าส่วนตกค้างมีการกระจายตัวที่ไม่เกิดรูปแบบใดๆ หรือไม่พบความผิดปกติของข้อมูล ที่ขาดคุณสมบัติความสุ่ม ดังนั้นจึงสามารถยอมรับ สมมติฐาน H_0 : ลำดับของข้อมูลอยู่ภายใต้ความสุ่ม และปฏิเสธ สมมติฐาน H_1 : ลำดับของข้อมูลไม่ได้อยู่ภายใต้ความสุ่ม การทดสอบความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน มีสมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้

H_0 : ค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่นำมาทดสอบมีเสถียรภาพ

H_1 : ค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่นำมาทดสอบไม่มีเสถียรภาพ

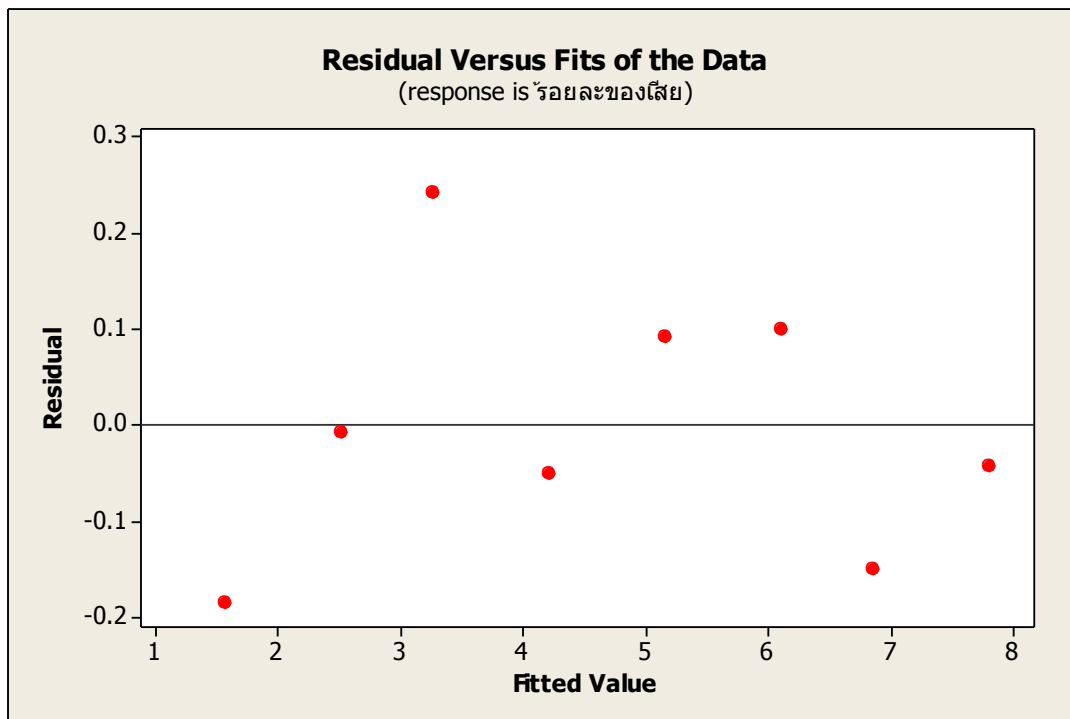

รูปที่ 4.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกค้างและค่าฟิต


การทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล สามารถทำได้โดยการพิจารณาแผนภาพการกระจายของความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนตกค้าง (Residual) และค่าตัวแปรตอบสนองที่ได้จากตัวแบบถดถอย (Fitted Value) โดยหากข้อมูลที่นำมาพิจารณามีเสถียรภาพ แผนภาพการกระจายต้องมีรูปแบบการกระจายตัวแบบสุ่ม ไม่มีลักษณะการกระจายตัวแบบเป็นแนวโน้ม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4.3 จะพบว่าการกระจายตัวของส่วนตกค้าง มีการกระจายตัวแบบสุ่ม สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลที่นำมาพิจารณามีลักษณะที่มีเสถียรภาพ

4.1.6 ผลการทดลอง


. ในการทดลอง 2^{4-1} Fractional Factorial Design ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.4
 ตารางที่ 4.4 ผลการทดลอง 2^{4-1} Fractional Factorial Design

ลำดับ การ ทดลอง	แรงดันลม ห้อง ปั่นเส้นใย (A)	อุณหภูมิ ตาย (B)	อุณหภูมิ ลมเย็น (C)	ความเร็วลม ดูดเส้นใย (D)	ร้อยละ ของ เสีย
1	30000	225	27	1500	6.70
2	30000	215	33	1500	6.20
3	24000	225	33	1500	1.18
4	30000	215	27	2100	7.75
5	24000	225	27	2100	3.50
6	24000	215	33	2100	2.50
7	30000	225	33	2100	5.25
8	24000	215	27	1500	4.15

4.1.7 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

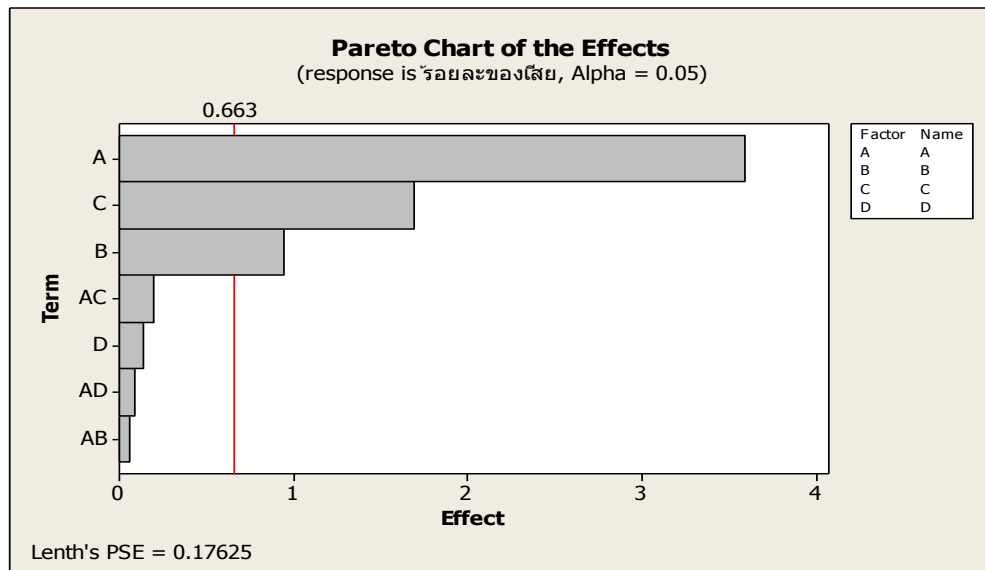

รูปที่ 4.4 กราฟพารेटอ แสดงผลของปัจจัยที่มีต่อการเกิดเส้นใยพันกัน ในการทดลองแบบ เศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล

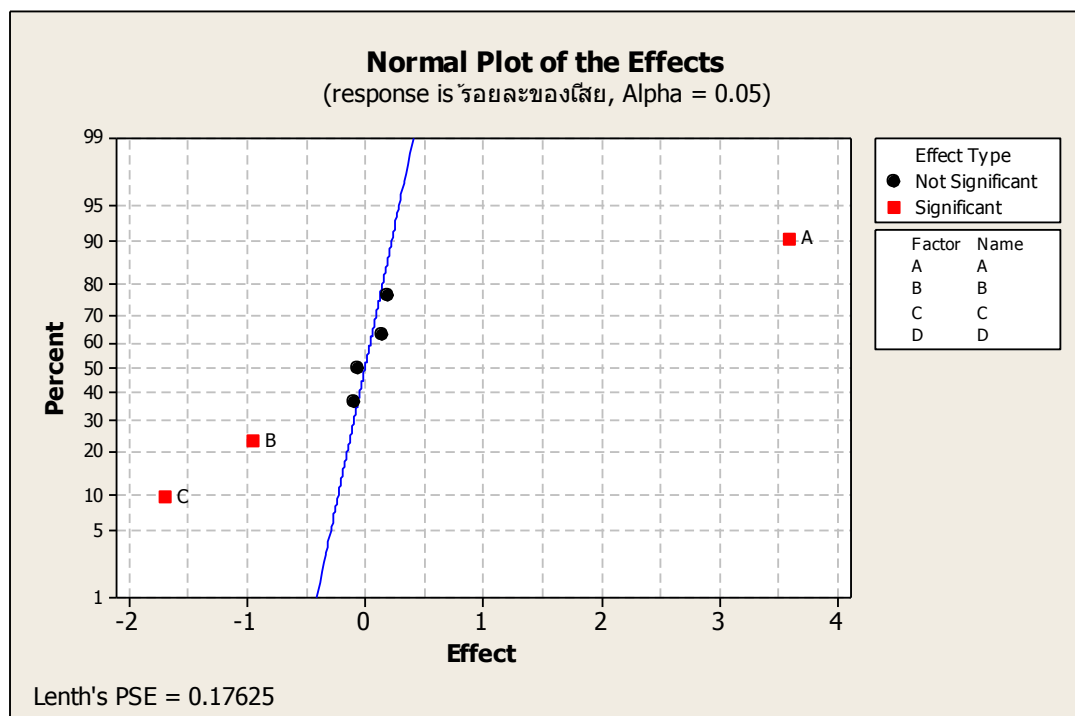

รูปที่ 4.5 Normal Probability Plot แสดงผลของปัจจัยที่มีต่อการเกิดเส้นใยพันกัน รูก และก้อนเรซิน ในการทดลองแบบ เศษส่วนเชิงแฟคทอเรียล

ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์เพื่อคัดกรองปัจจัยนำเข้า ที่มีต่อการเกิดเส้นใยพันกัน รูก และก้อนเร
 ซีน

Term	Constant	Effect Estimate	Sum of square	Percent Contribution
	A	3.6425	26.5356	0.7623
	B	-0.9925	1.9701	0.0566
	C	-1.7425	6.0726	0.1744
	D	0.1925	0.0741	0.0021
	A*B	-0.0075	0.0001	0.0000
	A*C	0.2425	0.1176	0.0034
	A*D	-0.1425	0.0406	0.0012
	Total		34.8107	

จากการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ พบว่าไม่สามารถประมาณค่าความผิดพลาดได้ (Degree of freedom of error = 0) ซึ่งทำให้ไม่สามารถคำนวณค่า P-Value ได้ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากผลของการออกแบบที่มีการกระจายตัวและไม่มีการทดลองซ้ำ ดังนั้นการวิเคราะห์ผลการทดลองจึงต้องพิจารณาผลการกรองปัจจัยจาก กราฟ Pareto Chart of the Effect หรือ Normal Plot of The Effect จากรูปที่ 4.4 และ 4.5 เท่านั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

1. Main Effect A หรือ ปริมาณลมเย็นมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดเส้นใยพันกัน
2. Main Effect B หรือ อุณหภูมิเตา มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดเส้นใยพันกัน
3. Main Effect C หรือ อุณหภูมิลมเย็นมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดเส้นใยพันกัน

ในขณะที่ อันตรกิริยาระหว่างคู่ปัจจัย (2-way Interactions) ไม่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ

4.2 การออกแบบทดลองวิธีการพื้นผิวตอบ (Response Surface Methodology) เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีผล ต่อของเสียจากเส้นใยเส้นใยพันกัน ผ้ำเป็นรู และก้อนเรซิน

กระบวนการออกแบบการทดลองจะใช้วิธีการพื้นผิวตอบ (Response Surface Methodology) แบบ Box-Benhken Designs เนื่องจากให้จำนวนการทดลองที่น้อยกว่า แบบ Central Composite Designs เมื่อเทียบที่จำนวนปัจจัยเท่ากัน ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการทดลองที่ใช้กับจำนวนปัจจัยตั้งแต่ 3 ปัจจัยขึ้นไป

ตารางที่ 4.6 การออกแบบการทดลองโดยวิธีการพื้นผิวตอบ แบบ Box-Benhken Designs โดยใช้โปรแกรม Minitab

StdOrder	RunOrder	PtType	Blocks	A	B	C
10	1	2	1	0	1	-1
6	2	2	1	1	0	-1
14	3	0	1	0	0	0
15	4	0	1	0	0	0
9	5	2	1	0	-1	-1
13	6	0	1	0	0	0
2	7	2	1	1	-1	0
3	8	2	1	-1	1	0
1	9	2	1	-1	-1	0
11	10	2	1	0	-1	1
7	11	2	1	-1	0	1
5	12	2	1	-1	0	-1
8	13	2	1	1	0	1
4	14	2	1	1	1	0
12	15	2	1	0	1	1

จากตารางที่ 4.6 เป็นตารางแสดงผลการออกแบบการทดลองวิธีการพื้นผิวตอบ (Response Surface Methodology) แบบ Box-Benhken Designs โดยใช้โปรแกรม Minitab ทำการคำนวณและสุ่มลำดับการทดลอง โดยใช้ปัจจัยจำนวน 3 ปัจจัย จากการศึกษาในบทที่ 4 ทำได้ผลการทดลองจำนวนทั้งสิ้น 15 การทดลอง เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผ้าไม่ทอที่น้ำหนัก 15 กรัมต่อตารางเมตร และเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการทดลอง ผู้จัดทำจึงได้สร้างตารางที่ 5.2 เพื่อนำเอาค่าของระดับที่จะนำมาใช้ในการปรับตั้ง และอธิบายกระบวนการปรับตั้งให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ

ตารางที่ 4.7 ลำดับการทดลองและค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมการผลิต
ผ้าไม่ทอ ที่น้ำหนัก 15 กรัมต่อตารางเมตร

ลำดับ การ ทดลอง	แรงดันลม ห้อง ปั่นเส้นใย (A)	อุณหภูมิ คาย (B)	อุณหภูมิ ลมเย็น (C)
1	2400	225	30
2	3000	215	30
3	2400	215	27
4	2400	215	27
5	2400	220	30
6	2400	215	27
7	3000	220	27
8	2700	225	27
9	2700	220	27
10	2400	220	33
11	2700	215	33
12	2700	215	30
13	3000	215	33
14	3000	225	27
15	2400	225	33

4.2.1 การกำหนดตัวแปรควบคุมที่สำคัญในการทดลอง

ในกระบวนการผลิต ผ้าไม่ทอนั้น ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาข้างต้น และ
ได้ดำเนินการควบคุม เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทดลอง อันได้แก่

- 1) หมายเลขกำกับการผลิตของเม็ดพลาสติกที่ใช้ กำหนดให้ใช้เป็นหมายเลขกำกับการผลิตเดียวกัน
- 2) งดการใช้เม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิล
- 3) ชนิดของสายพาน (Spinbelt) กำหนดให้ใช้ เส้นใหม่ หรือเริ่มทำการทดลองหลังจากทำความสะอาดสายพานผืนใหม่ เนื่องจากสายพานเส้นเก่า หรือใช้ไปนานๆ อาจกเกิดความสะดวกปรกและไม่สามารถ เปรียบเทียบผลการทดลองได้
- 4) กำหนดค่าตำแหน่งของเครื่องจักรให้คงที่ และเหมือนกัน เช่น ระยะช่องลม ระยะทางลงเส้นใย เป็นต้น
- 5) กำหนดความเร็วการผลิต ที่ 550 m/min.

4.2.2 การกำหนดแผนการทดลองเพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการผลิต

เนื่องจากกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ เป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง และมีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูง กระบวนการทดลองจึงจำเป็นต้องวางแผนการทดลองให้เหมาะสมกับแผนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือความสูญเปล่าที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทดลองได้ ดังนั้น การกำหนดแผนการผลิตจะดำเนินการกำหนดในทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก่อนหน้า โดยทำการประชุมระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

- 1) ผู้วิจัยได้ดำเนินการร้องขอทำการทดลอง แก่ฝ่ายวางแผนการผลิต
- 2) ฝ่ายวางแผนการผลิตจัดทำเอกสาร แผนการผลิตประจำเดือน และเสนอต่อที่ประชุม
- 3) เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุมัติแล้ว ฝ่ายผลิตจึงทำการเตรียมวัตถุดิบ เพื่อรองรับการทดลอง
- 4) ผู้วิจัยจัดเตรียมแผนการทดลองโดยละเอียด แก่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้า
- 5) ฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาและวิจัย ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ดำเนินการทดลอง

- 6) ฝ่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้าคัดแยกชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการทดลอง เพื่อขอ อนุมัติส่งมอบ
- 7) ฝ่ายวางแผนการผลิต สรุปยอดชิ้นงานที่สามารถส่งมอบแก่ลูกค้าได้ และจัดทำ แผนการผลิตซดชเยกรณีสินค้าไม่เพียงพอต่อการส่งมอบ

4.2.3 ผลการทดลอง การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

จากการทดลองออกแบบการทดลองตามตารางที่ 4.7 เพื่อหาระดับที่เหมาะสม เพื่อลด ของเสียจากการเกิดเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และผ้ามีก้อนเรซิน โดยเก็บข้อมูลของเสียจากสาเหตุ ดังกล่าว ได้ผลดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 เปอร์เซ็นต์ของเสียจากการเกิดเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรูป และผ้ามีก้อนเรซิน

ลำดับ การ ทดลอง	แรงดันลม ห้อง ปั่นเส้นใย (A)	อุณหภูมิ ตาย (B)	อุณหภูมิ ลมเย็น (C)	ร้อยละ ของเสีย
1	2400	225	30	3.55
2	3000	215	30	5.32
3	2400	215	27	8.91
4	2400	215	27	9.17
5	2400	220	30	2.25
6	2400	215	27	8.05
7	3000	220	27	4.45
8	2700	225	27	3.03
9	2700	220	27	1.29
10	2400	220	33	3.72
11	2700	215	33	3.07
12	2700	215	30	1.60
13	3000	215	33	7.49
14	3000	225	27	5.22
15	2400	225	33	8.39


4.2.3.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

ในการออกแบบการทดลอง ผลการทดลองที่ได้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข $NID(0, \sigma^2)$ ซึ่งจำเป็นจะต้องทดสอบภายใต้สมมติฐาน 3 ประการ ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นแบบสุ่มและมีการแจกแจงแบบปกติ ข้อมูลมีความเป็นอิสระต่อกัน และข้อมูลมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน โดยขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้

1) การทดสอบสมมติฐานการแจกแจงแบบปกติ มีสมมติฐานคือ

H_0 : ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

H_1 : ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ

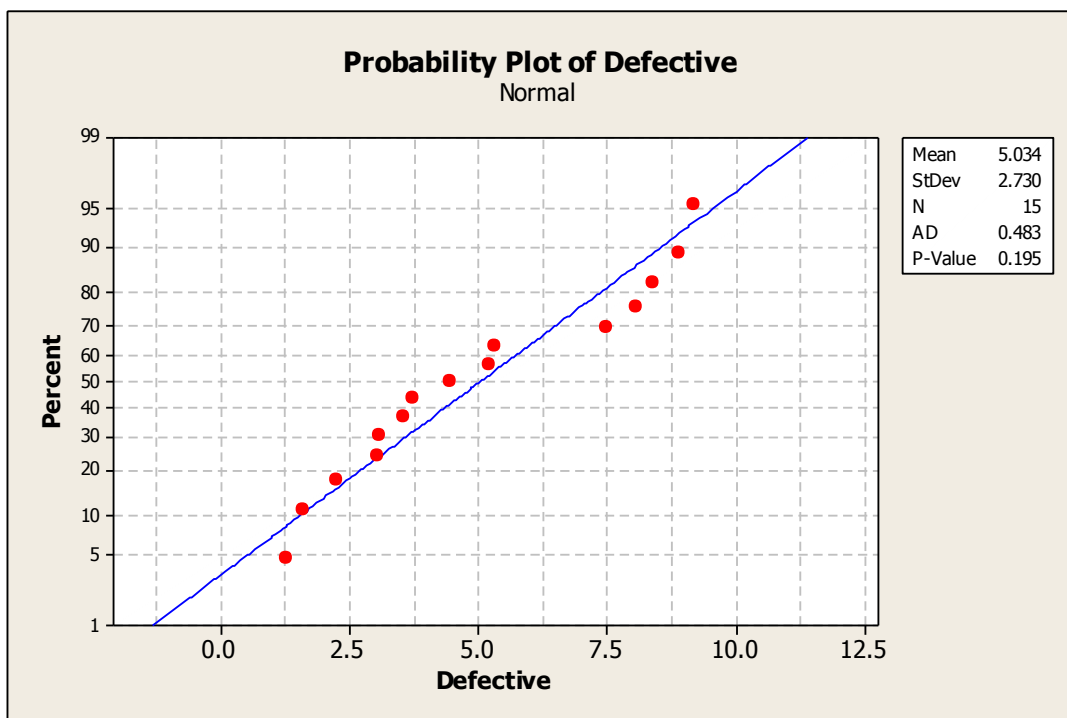


รูปที่ 4.6 Normal Probability Plot ของของเสียที่เกิดขึ้นจากการทดลอง

จากรูปที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลมีการเบี่ยงเบนออกจากเส้นตรงเพียงเล็กน้อย และเมื่อทำการตรวจสอบค่า P-Value จะพบว่าค่า P-Value ของการทดสอบอยู่ที่ 0.195 หรือมากกว่าค่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H_0 : ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และ ปฏิเสธ H_1 : ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ สรุปได้ว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

2) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูล มีสมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้

H_0 : ลำดับของข้อมูลอยู่ภายใต้ความสุ่ม

H_1 : ลำดับของข้อมูลไม่ได้อยู่ภายใต้ความสุ่ม

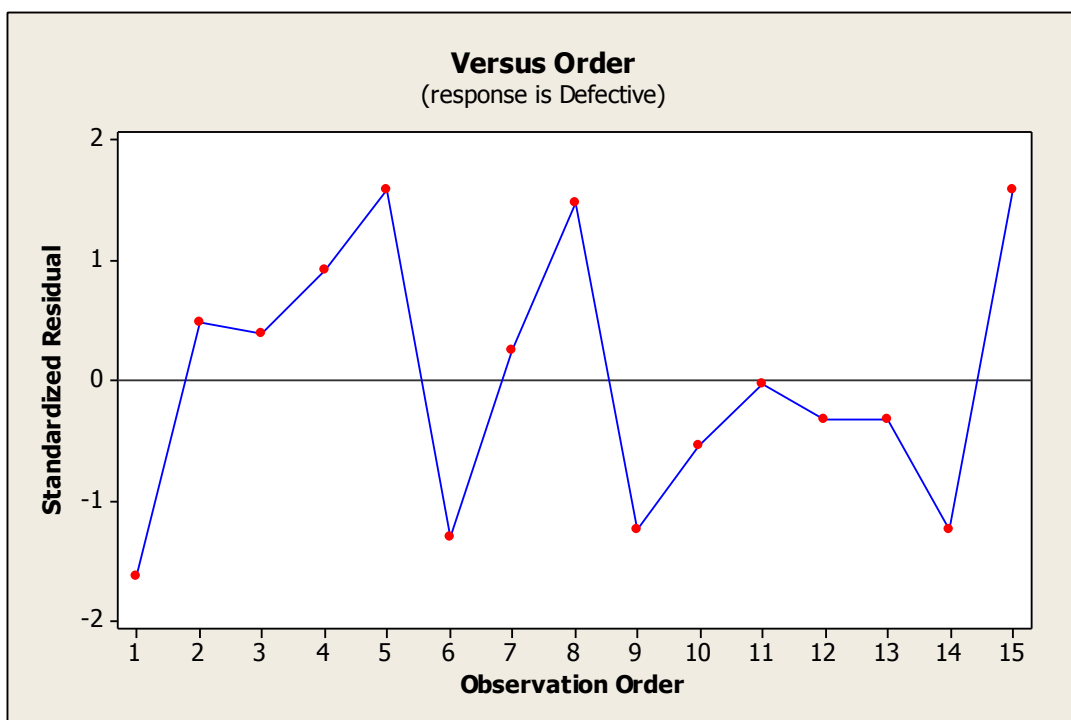


รูปที่ 4.7 การทดสอบความสุ่ม Residual versus Order of the Data

สามารถตรวจสอบได้จากแผนภาพการกระจายระหว่าง ค่าตกค้าง (Residual) และ ลำดับของการเก็บข้อมูล (Observation Order) โดยที่การกระจายตัวของส่วนตกค้างตามลำดับการเก็บข้อมูลควรมีลักษณะที่เป็นอิสระต่อกัน ไม่เป็นแนวโน้ม หรือรูปแบบใดๆ ซึ่งจากรูปที่ 4.7 จะพบว่าลักษณะแผนภูมิค่าส่วนตกค้างมีลักษณะการกระจายตัวที่เป็นอิสระต่อกัน หรือเป็นแบบสุ่ม ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H_0 จึงสรุปได้ว่า ลำดับของข้อมูลอยู่ภายใต้ความสุ่ม

3) การทดสอบความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน มีสมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้

H_0 : ค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่นำมาทดสอบมีเสถียรภาพ

H_1 : ค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่นำมาทดสอบไม่มีเสถียรภาพ

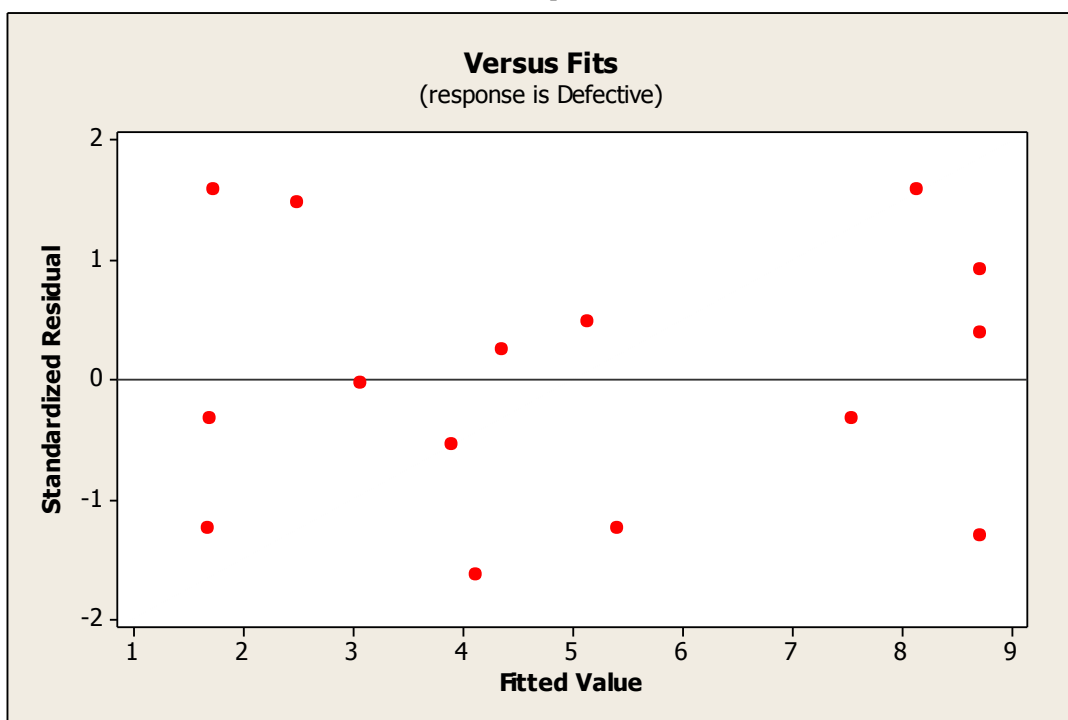

รูปที่ 4.8 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าส่วนตกค้างและค่าฟิต

การทดสอบความมีเสถียรภาพของข้อมูล สามารถทำได้โดยการพิจารณาแผนภาพการกระจายของความสัมพันธ์ ระหว่าง ส่วนตกค้าง (Residuals) และค่าตัวแปรตอบสนองที่ได้จากตัวแบบถดถอย (Fitted Value) โดยหากข้อมูลที่นำมาพิจารณามีเสถียรภาพ แผนภาพการกระจายต้องมีรูปแบบการกระจายตัวแบบสุ่ม ไม่มีลักษณะการกระจายตัวแบบเป็นแนวโน้ม จากรูปที่ 4.8 จะพบว่า การกระจายตัวของส่วนตกค้าง มีการกระจายตัวแบบสุ่ม จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะปฏิเสธ H_0 สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลที่นำมาพิจารณามีลักษณะความแปรปรวนที่มีเสถียรภาพ

4.3.3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง

ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยอาศัยโปรแกรม Minitab เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และสรุปผล สามารถแสดงผลการคำนวณได้ดังตารางที่ 4.9


ตารางที่ 4.9 ผลการคำนวณและการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองพื้นผิวตอบโดยโปรแกรม Minitab

Response Surface Regression: Defective versus A, B, C						
The analysis was done using uncoded units.						
Estimated Regression Coefficients for Defective						
Term	Coef	SE Coef	T	P		
Constant	5886.60	832.611	7.070	0.001		
A	-0.24	0.113	-2.110	0.089		
B	-44.36	8.469	-5.237	0.003		
C	-46.78	10.890	-4.296	0.008		
A*A	0.00	0.000	5.019	0.004		
B*B	0.09	0.023	4.062	0.010		
C*C	0.29	0.063	4.549	0.006		
A*B	0.00	0.001	0.326	0.758		
A*C	0.00	0.001	1.340	0.238		
B*C	0.12	0.051	2.397	0.062		
S = 0.619445 PRESS = 36.8352						
R-Sq = 98.16% R-Sq(pred) = 64.70% R-Sq(adj) = 94.85%						
Analysis of Variance for Defective						
Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Regression	9	102.422	102.4224	11.3803	29.66	0.001
Linear	3	12.321	32.1029	10.7010	27.89	0.002
Square	3	84.775	12.4607	4.1536	10.82	0.013
Interaction	3	5.326	5.3262	1.7754	4.63	0.066
Residual Error	5	1.919	1.9186	0.3837		
Lack-of-Fit	3	1.231	1.2314	0.4105	1.19	0.486
Pure Error	2	0.687	0.6872	0.3436		
Total	14	104.341				


พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรือ R^2 เท่ากับ 98.16 % และค่า $R^2(\text{adj})$ เท่ากับ 94.85% ซึ่งมีค่ามากพอที่สามารถสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับได้ จากการคำนวณในตารางที่ 4.9 จะพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียประเภทรูปลักษณะภายนอก ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งพิจารณาจากค่า P-Value ที่น้อยกว่า 0.05 ได้แก่

ปัจจัย B หรืออุณหภูมิตาย ซึ่งมีค่า P-Value เท่ากับ 0.003 และปัจจัย C หรือ อุณหภูมิลมเย็น ซึ่งมีค่า P-Value เท่ากับ 0.008 และพบว่าเมื่อพิจารณาพจน์กำลังสองของแต่ละปัจจัย มีผลต่อการเกิดของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอก จึงจำเป็นต้องคงรูปไว้ในสมการ ในขณะที่ผลของอันตรกิริยาพบว่าไม่มีผลต่อการเกิดของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งอาจจะออกจากสมการได้

ทำการวิเคราะห์ผลหลักและอันตรกิริยาของปัจจัยทั้งสาม โดยใช้โปรแกรม Minitab สามารถแสดงผลค่าปัจจัยหลัก และอันตรกิริยาที่มีผลต่อของเสียประเภทรูปลักษณ์ภายนอกได้ดังรูปที่ 4.9 และ 4.10

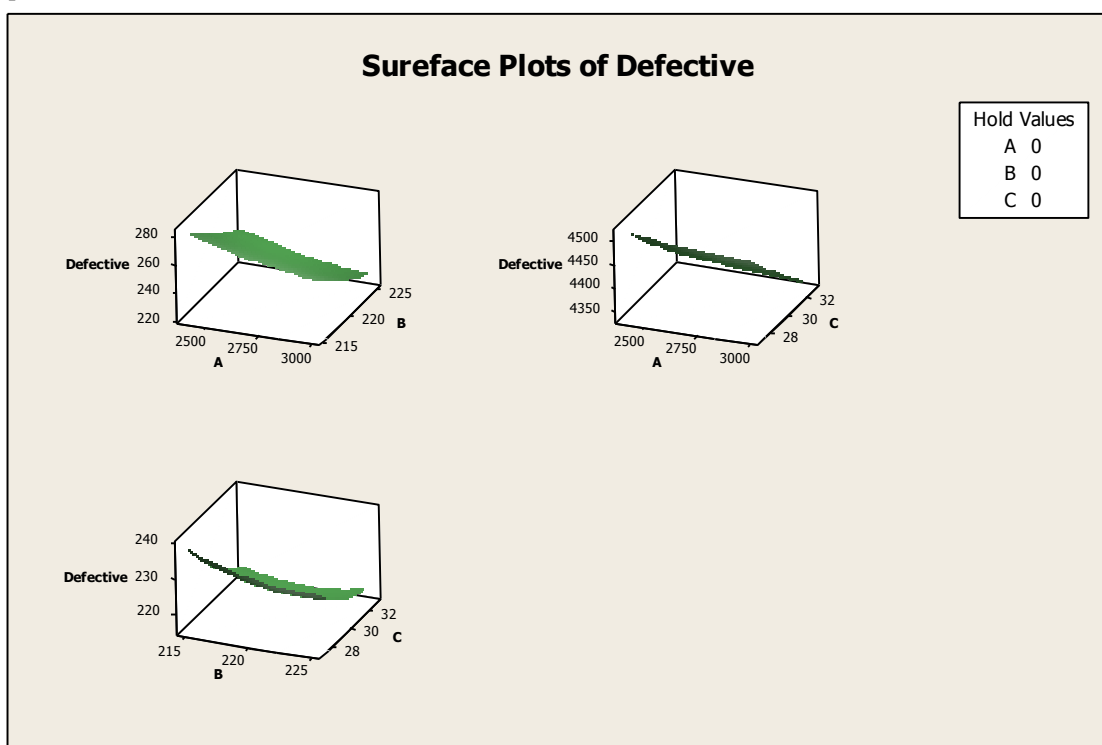


รูปที่ 4.9 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัย แบบสามมิติ (Surface Plot)

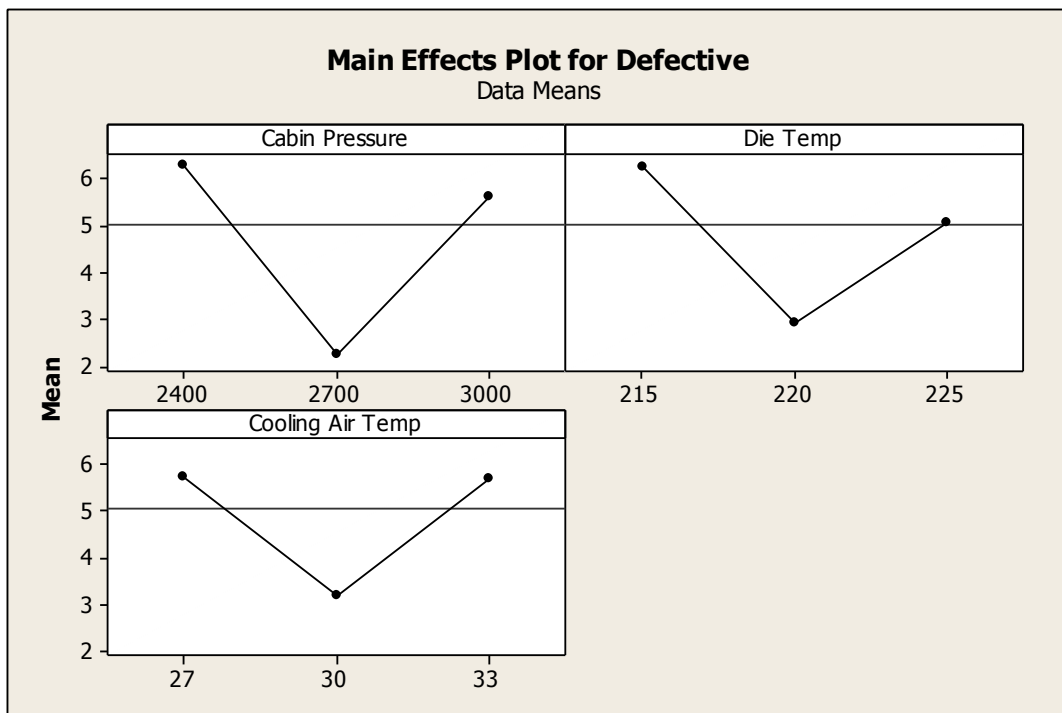

รูปที่ 4.10 ผลของปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง

จากรูปที่ 4.10 สามารถนำมาพิจารณาปัจจัยหลักที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองมีค่าน้อยที่สุด คือปัจจัย A (Cabin Pressure) ที่ระดับ 2700 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปัจจัย B (Die temp) ที่ระดับ 220 องศาเซลเซียส และ ปัจจัย C (Cooling Air Temp) ที่ระดับ 30 องศาเซลเซียส และเมื่อพิจารณาจากรูปที่ การหาระดับปรับตั้งที่เหมาะสมที่สุดสามารถวิเคราะห์เพิ่มเติม ได้จากการใช้ฟังก์ชัน Response Optimizer ในโปรแกรม Minitab เพื่อช่วยให้สามารถปรับค่าที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

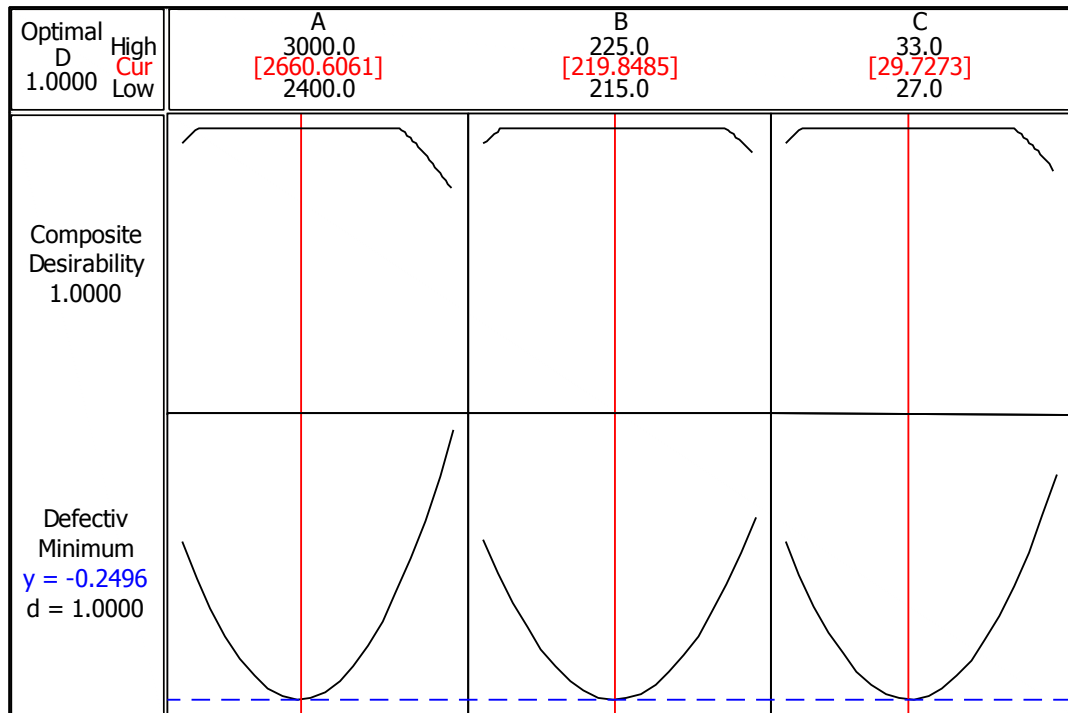

รูปที่ 4.11 กราฟผลของการใช้ฟังก์ชัน Response Optimizer ในโปรแกรม Minitab

```

Predicted Responses
Defective = -0.325761 , desirability = 1.000000

Composite Desirability = 1.000000

Global Solution
A = 2660.61
B = 219.848
C = 29.7273

Predicted Responses
Defective = -0.325761 , desirability = 1.000000

Composite Desirability = 1.000000

```

รูปที่ 4.12 ผลของการใช้ฟังก์ชัน Response Optimizer ในโปรแกรม Minitab

จากรูปที่ 4.11 และ 4.12 ซึ่งแสดงผลของการใช้ฟังก์ชัน Response Optimizer ในโปรแกรม Minitab ทำให้สามารถระบุ ระดับของปัจจัยที่เหมาะสมในการปรับตั้งเพื่อให้เกิดของเสียประเภทรูปลักษณะภายนอก น้อยที่สุดดังนี้

ปัจจัย A (Cabin Pressure) ที่ระดับ 2660.61 Pa.

ปัจจัย B (Die temp) ที่ระดับ 219.85 องศาเซลเซียส

ปัจจัย C (Cooling Air Temp) ที่ระดับ 29.73 องศาเซลเซียส

และจากตารางที่ 5.4 สามารถสร้างสมการแบบจำลองการถดถอยโดยใช้ข้อมูลสัมประสิทธิ์ของการทดลองได้ดังนี้

$$Y = 5886.5967 - 0.2375 X_A - 44.3558X_B - 46.7817X_C + 3.1453E-05X_A^2 + 0.0916 X_B^2 + 0.2851X_C^2 + 0.0002 X_A X_B + 0.0011 X_A X_C + 0.1219 X_B X_C$$

บทที่ 5

การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการนำเอาข้อมูลค่าปัจจัยที่ได้ทำการทดลองไว้ในบทที่ 4 มาทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ร่วมกับแนวทางการปรับปรุงอื่นๆ โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการนำผลการทดลองที่ได้มาดำเนินการยืนยันผลการทดลอง โดยกำหนดให้ใช้ค่าพารามิเตอร์ที่ได้ศึกษามาแล้วมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต แล้วทำการสรุปผลการปรับปรุงเมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงทำการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานบางส่วน โดยกำหนดเป็นขั้นตอนดำเนินงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

5.1 การทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลอง

เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการแบบต่อเนื่อง และกำหนดการผลิตในแต่ละเดือนอาจแตกต่างกันตามสถานะของเครื่องจักร กำหนดการเรียกสินค้าของลูกค้า การยืนยันผลการทดลอง ซึ่งกำหนดในช่วงเดือนนั้นๆ อาจมีระยะเวลา เพียง 1 สัปดาห์ที่มีการผลิต สินค้าชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ กำหนดการทดสอบ โดยอาศัยข้อมูลกำหนดการผลิตของฝ่ายวางแผนการผลิต เป็นเวลา อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยมีแผนการทดลอง ดังนี้

1. กำหนดค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการ โดยใช้ปัจจัยนำเข้าทั้งหมด ที่ทำการเลือกมา สำหรับการออกแบบการทดลอง เพื่อหาค่าที่ดีที่สุด และเนื่องจากความแม่นยำของเครื่องจักร การกำหนดค่า พารามิเตอร์ จึงมีความละเอียดของตำแหน่งการปรับตั้งจำกัด ดังนั้น ผู้ทดลองจึง กำหนดค่าการปรับตั้งซึ่งสามารถสรุปค่าปัจจัยที่เหมาะสมได้ดัง ตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมหลังการปรับปรุง

พารามิเตอร์	ค่าที่กำหนด	หน่วย
แรงดันลมห้องบินเส้นใย (Cabin Pressure)	2661	ปาสคาล (Pascal)
อุณหภูมิตาย (Die Temperature)	220	องศาเซลเซียส
อุณหภูมิลมเย็น (Cooling Air Temperature)	30	องศาเซลเซียส

พารามิเตอร์ อื่นให้กำหนดเหมือนกับพารามิเตอร์ ที่ใช้ในการผลิตปกติ

ตารางที่ 5.2 ค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต

พารามิเตอร์	ชนิด/ค่าพารามิเตอร์	หน่วย
เม็ดพลาสติกกั๊ตดูติบ	พอลิโพรพิลีน	
เม็ดพลาสติกกรีไซเคิล	พอลิโพรพิลีน	
เม็ดสี	0.5	เปอร์เซ็นต์
อุณหภูมิเอ็กทูดเดอร์	215	องศาเซลเซียส
อุณหภูมิมสกรีน	215	องศาเซลเซียส
อุณหภูมิจุดเชื่อมต่อ	215	องศาเซลเซียส
รอบสปินปั่น	46.8	รอบต่อนาที
แรงดัน	60	บาร์
อุณหภูมิลมเย็น	30	องศาเซลเซียส
รอบการดูดดมอเนอร์	750 - 1150	รอบต่อนาที
GAP	20	มิลลิเมตร

2. กำหนดให้ใช้ขั้นตอนการผลิต เช่นเดียวกับการผลิต ในรอบการผลิตปกติ
3. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบเช่นเดียวกับรอบการผลิตปกติ ขั้นตอนการเริ่มผลิตให้อ้างอิงตามเอกสาร Start Up Procedure (ภาคผนวก ข) เพื่อให้มั่นใจว่าค่าพารามิเตอร์มีการปรับตั้งได้ตรงถูกต้องและครบถ้วน

5.2 สรุปผลการปรับปรุงและพิจารณาผลกระทบของปัจจัยที่นำมาปรับปรุง

ดำเนินการจากการคำนวณหาร้อยละของเสียที่เกิดขึ้น ในช่วงก่อนและหลังการปรับปรุง พารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยคำนวณร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเดือนก่อนทำการปรับปรุง และ ร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นช่วงเดือนหลังทำการปรับปรุง

ตารางที่ 5.3 ร้อยละของเสียก่อนปรับปรุงพารามิเตอร์ ในระหว่างเดือน เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 และหลังปรับปรุงพารามิเตอร์ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555

ระยะ	เดือน	ของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร						ร้อยละของเสียรวม
		ฝุ่น	เส้นใยพันกัน	รู	ก้อนเรซิน	โลหะ	อื่นๆ	
ก่อนการปรับปรุง	ม.ค.	1.20%	2.31%	1.72%	0.33%	0.17%	0.20%	5.9%
	ก.พ.	0.82%	1.06%	0.96%	0.19%	0.00%	0.17%	4.9%
	มี.ค.	1.52%	2.16%	1.94%	0.54%	0.01%	0.40%	6.8%
	เม.ษ.	0.88%	1.48%	1.59%	0.35%	0.02%	0.08%	6.1%
	พ.ค.	1.60%	2.82%	2.51%	0.65%	0.14%	0.10%	6.8%
	มิ.ย.	0.99%	1.57%	1.14%	0.16%	0.00%	0.96%	6.9%
	ก.ค.	2.11%	1.70%	2.88%	0.20%	0.01%	0.98%	7.5%
	ส.ค.	0.83%	1.72%	1.41%	0.18%	0.10%	0.00%	5.8%
	ก.ย.	2.15%	1.63%	1.83%	0.35%	0.01%	1.74%	8.2%
	ต.ค.	1.22%	2.90%	3.15%	0.45%	0.01%	0.00%	6.8%
หลังการปรับปรุง	พ.ย.	0.86%	1.09%	0.83%	0.26%	0.00%	0.01%	3.5%
	ธ.ค.	1.06%	1.05%	1.19%	0.15%	0.01%	0.37%	4.7%


การพิจารณาผลกระทบของปัจจัยที่นำมาปรับปรุงนั้น พิจารณาจาก ตารางที่ 5.3 ซึ่งแสดงภาพรวมของของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ โดยแบ่งออกเป็น ของเสียที่เกิดก่อนการ

ปรับปรุง ในระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน ตุลาคม 2555 มีปริมาณของเสียมากที่สุด คือ เดือน กันยายน ที่ 8.2% และ น้อยสุดที่เดือน กุมภาพันธ์ 4.9% ของเสียที่เกิดหลังการปรับปรุง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 มีปริมาณของเสียมากที่สุด คือเดือน ธันวาคม ที่ 4.7% และ น้อยสุดที่เดือน พฤศจิกายน 3.5% แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมนั้นการปรับปรุงทำให้ ร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นมีแนวโน้มลดลง


ตารางที่ 5.4 ผลการปรับปรุงค่าของปัจจัย ในการผลิตผ้าไม่ทอชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร

ช่วงเวลา	เส้นใยพันกัน	รู	ก้อนเรซิน	รวม	เฉลี่ย
ก่อนปรับปรุง-มกราคม 2555 ถึง ตุลาคม 2555	2.14%	2.11%	0.38%	4.63%	1.54%
หลังการปรับปรุง-พฤศจิกายน 2555 ถึง ธันวาคม 2555	1.26%	1.18%	0.24%	2.69%	0.90%
ร้อยละการปรับปรุง	41.09%	43.97%	35.42%	41.94%	41.94%

จากตารางที่ 5.3 และรูปที่ 5.4 แสดงผลการปรับปรุงค่าของปัจจัย ในการผลิตผ้าไม่ทอชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร โดยเปรียบเทียบ เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อนปรับปรุงในระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน ตุลาคม 2555 และหลังการปรับปรุงระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 ทำให้พบว่า ก่อนการปรับปรุง เปอร์เซ็นต์ของเสียโดยรวมอยู่ที่ 4.63% และหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 2.69%

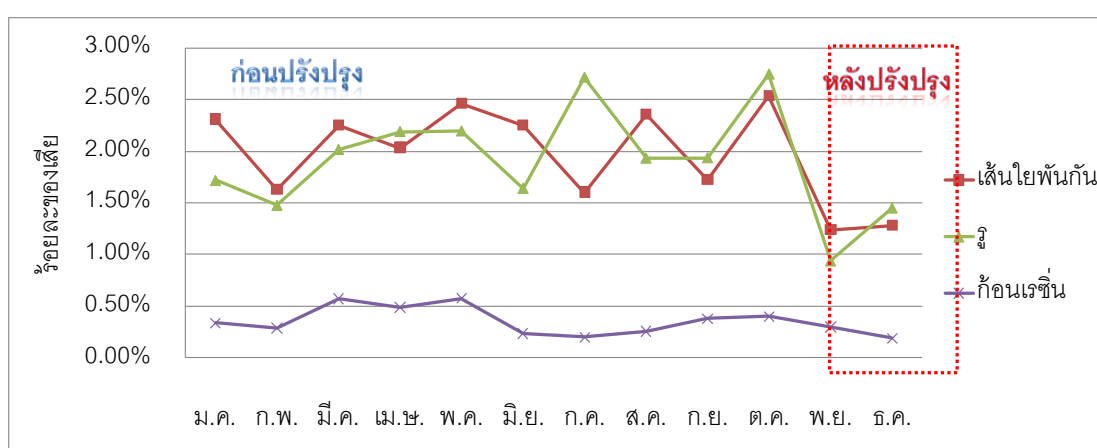

รูปที่ 5.1 ร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นสำหรับผ้าไม่ทอชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร (ของเสียจากเส้นใยพันกัน, รู และก้อนเรซิน)

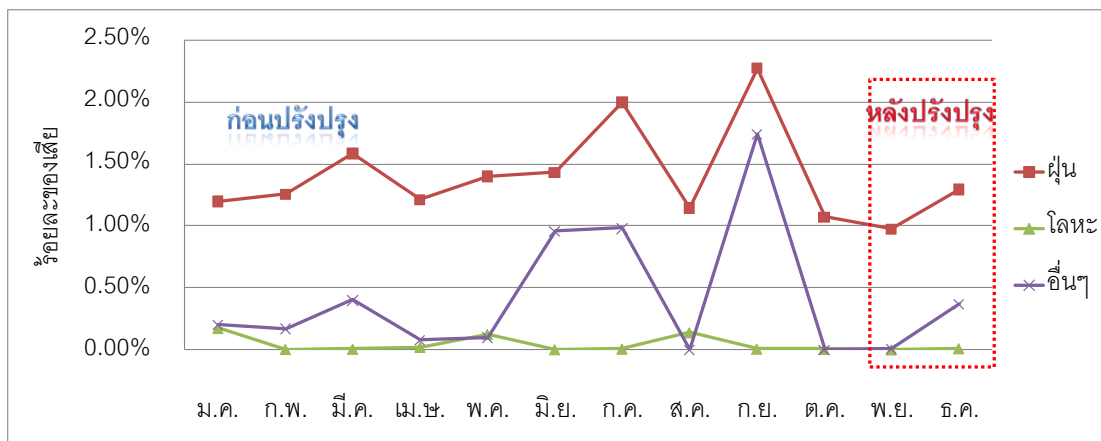

รูปที่ 5.2 ร้อยละของเสียที่เกิดสำหรับผ้าไม่ทอชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร (ของเสียอื่นๆ)

หากพิจารณาของเสียที่เกิดจากฝุ่น โลหะ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง นั้น จะพบว่ามีแนวโน้มของของเสียค่อนข้างคงที่ แสดงให้เห็นว่าผลจากการปรับปรุงไม่ส่งผลกระทบต่อของเสียด้านรูปลักษณะภายนอกทั้งสามชนิดที่เหลือนัก

5.3 การจัดทำแผนการควบคุม


ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องนั้น แม้ว่าการผลิตโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการควบคุม แต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติในระหว่างการผลิต ขั้นตอนต่าง ยังคงถูกตัดสินใจโดยพนักงานควบคุมเครื่องจักรทั้งสิ้น ซึ่งในบริษัท กรณีศึกษานั้นได้แบ่งการทำงานออกเป็นสี่กะ แต่ละกะจะมีหัวหน้ากะดูแลการผลิต พร้อมทั้งพนักงานควบคุมเครื่องจักรคอยเฝ้าระวังการเกิดปัญหาทั้งทางด้านคุณภาพ และปริมาณการผลิต เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมาั้น กระบวนการแก้ไขปัญหาของพนักงาน ทั้งสี่กะ จึงมีความแตกต่างกัน อันเนื่องจากแนวคิด และแบบแผนที่ยังไม่ชัดเจน และมักเป็นแบบปากต่อปาก หรือ การแจ้งรับกัน การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจึงมักใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการควบคุม เพื่อให้ กระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปที่ 5.3 แสดง Flow Chart สำหรับแผนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 4 กะ

1. พนักงานฝ่ายผลิตทำการปรับตั้งค่าการผลิต ตามเอกสารการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการผลิต
2. ตรวจสอบผลผลิตเบื้องต้น (Yield) ว่าได้มากกว่าค่าประมาณการที่ฝ่ายวางแผนการผลิตกำหนด ไว้ให้หรือไม่ หากผลผลิตได้ต่ำกว่าค่าประมาณการให้ดำเนินการต่อไปในข้อ 3 หากผลผลิตได้ตามเป้าหมายให้ดำเนินการผลิตต่อไป
3. ตรวจสอบของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต ว่าเกิดของเสียชนิดเป็นรูหรือไม่ หากไม่เกิดปัญหา ให้ดำเนินการในข้อ 4 ต่อไป หากพบว่าเกิดจากสาเหตุดังกล่าวให้ทำการเพิ่ม แรงลมดูดเส้นใย (Web Suction) ขึ้นไป อีก 100 รอบต่อนาที แล้วทดสอบคุณสมบัติเชิงกลว่าอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่ หากไม่อยู่ในค่าให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อตัดสินใจ หากอยู่ในค่ามาตรฐานให้คอยตรวจสอบว่ายังเกิดของเสียชนิดเป็นรู อยู่หรือไม่ หากยังเกิดให้ดำเนินการซ้ำตามข้อ 3
4. ตรวจสอบของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต ว่าเกิดของเสียชนิดเป็นเส้นใยพันกันหรือเกิดก้อนเรซินหรือไม่ หากไม่ได้เกิดจากปัญหาดังกล่าว ให้ดำเนินการผลิตต่อไปได้ หากพบว่าเกิดปัญหาก้อนเรซินหรือเส้นใยพันกันให้ทำการลดแรงดันลมในห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure) ลงอีก 100 Pa. แล้วทดสอบคุณสมบัติเชิงกลว่าอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่ หากไม่อยู่ในค่าให้ปรับค่าแรงดันลมในห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure) กลับสู่สภาวะเดิมและดำเนินการตามข้อ 5 ต่อไป หากอยู่ในค่ามาตรฐานให้คอยตรวจสอบว่ายังเกิดของเสียชนิดเป็นก้อนเรซิน หรือเส้นใยพันกันอยู่หรือไม่ หากยังเกิดให้ดำเนินการซ้ำตามข้อ 4 นี้่อีกครั้ง
5. หากยังพบว่าเกิดปัญหาก้อนเรซินให้ทำการลดอุณหภูมิลมเย็น (Cooling Temperature) ลงอีก 2 องศาเซลเซียส แต่หากยังพบว่าเกิดจากปัญหาก้อนเส้นใยพันกันให้ทำการเพิ่มอุณหภูมิลมเย็น (Cooling Temperature) ขึ้นอีก 2 องศาเซลเซียส แล้วทดสอบคุณสมบัติเชิงกลว่าอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่ หากไม่อยู่ในค่าให้ปรับอุณหภูมิลมเย็น (Cooling Temperature) กลับสู่สภาวะเดิมและดำเนินการตามข้อ 6 ต่อไป

หากอยู่ในค่ามาตรฐานให้คอยตรวจสอบว่ายังเกิดของเสียชนิดเป็นก้อนเรซิน หรือเส้นใยพันกันอยู่หรือไม่ หากยังเกิดให้ดำเนินการซ้ำตามข้อ 5 นี้อีกครั้ง

6. หากยังพบว่าเกิดปัญหาของเสียชนิดเป็นเส้นใยพันกันหรือเกิดก้อนเรซิน ให้ทำการเพิ่มอุณหภูมิตาย ขึ้นอีก 2 องศาเซลเซียส แล้วทดสอบคุณสมบัติเชิงกลว่าอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่ หากไม่อยู่ให้ปรับอุณหภูมิตาย กลับสู่สภาวะเดิมและดำเนินการหยุดทำการผลิตเพื่อทำความสะอาดเครื่องจักร หากอยู่ในค่ามาตรฐานให้คอยตรวจสอบว่ายังเกิดของเสียชนิดเป็นก้อนเรซิน หรือเส้นใยพันกันอยู่หรือไม่ หากยังเกิดให้ดำเนินการซ้ำตามข้อ 6 นี้อีกครั้ง

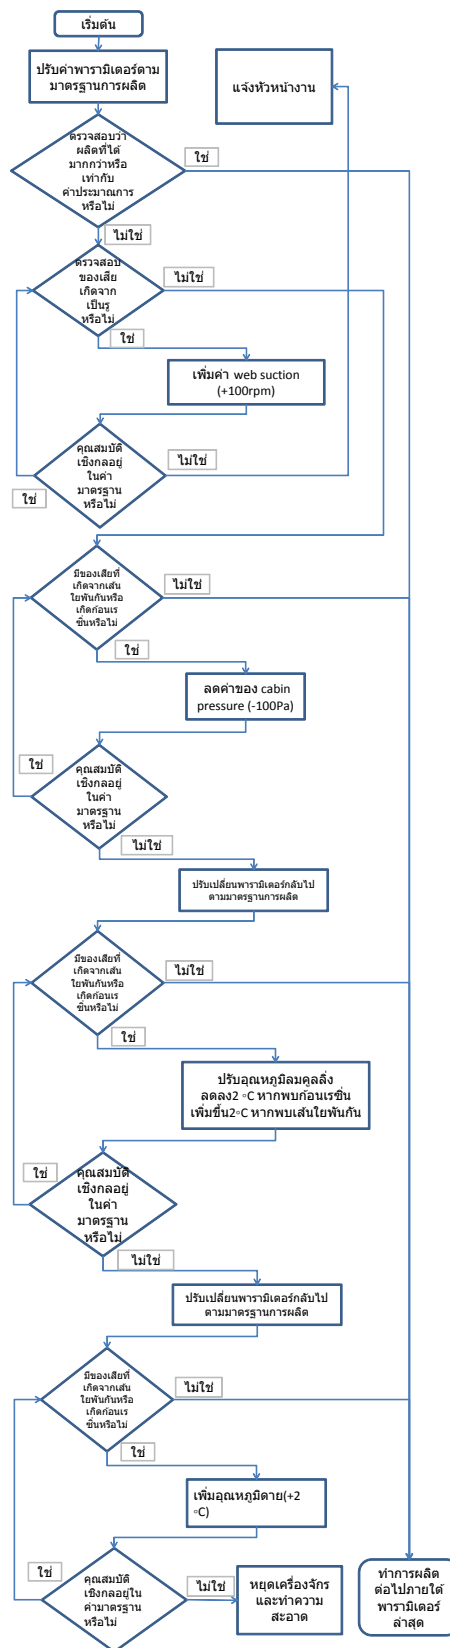

รูปที่ 5.3 Flow Chart การสำหรับแผนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.4 การจัดทำมาตรฐานการผลิต

ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต เพื่อให้พนักงาน ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจากการตรวจสอบการจัดทำมาตรฐานการผลิต ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหยุดเครื่องจักร เช่น การทำความสะอาดตัวกรอง (Filter) การทำความสะอาด Diffuser การทำความสะอาดตาย (Die) เป็นต้น แต่ในกระบวนการผลิต มักใช้ความชำนาญในการปรับตั้งเครื่องจักร และความเคยชินของพนักงาน และบ่อยครั้งที่ทำให้เกิดความสับสน ไม่แน่ใจ การรอกการตัดสินใจ สำหรับมาตรฐานการผลิตของบริษัทกรณีศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน ได้แก่

1. มาตรฐานการผลิตที่อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) เป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับกิจกรรม นั้นๆ โดยส่วนใหญ่พบว่า กิจกรรมที่เขียนขึ้น เป็นกิจกรรมที่เกิดในระหว่างการหยุดเครื่องจักร และมักไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดของเสีย จากสภาพภายนอก

2. มาตรฐานการผลิตอธิบายถึงการปรับค่าพารามิเตอร์ (Standard Operating Condition) เป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์เข้าสู่เครื่องจักรในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่พบว่า การกำหนดค่าพารามิเตอร์ มักอ้างอิงจากการทดลองผลิตในช่วงแรก และคำนึงถึงคุณสมบัติด้านกายภาพของสินค้าเป็นหลัก ทำให้มักก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการค่อนข้างสูง ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์จึงได้ดำเนินการสร้างมาตรฐาน เพิ่มเติม ในส่วนของการผลิตเพื่อลดของเสียจากปัญหาด้านรูปลักษณะภายนอก ที่เกิดในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ โดยร่วมจัดทำกับผู้มีความชำนาญในกระบวนการผลิต

บทที่ 6

สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ เพื่อลดปริมาณของเสียของกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ ประเภทรูปลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ (Appearance) ในขั้นตอนการสปินนิ่ง ประกอบไปด้วย ขั้นตอน การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลสาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอนั้นพบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขั้นการผลิตผ้ามากกว่าขั้นตอนการตัดแบ่งผ้า และปัญหาหลักที่พบเกิดขึ้นเนื่องจากของเสียด้านรูปลักษณะภายนอก (Appearance) โดยพบว่าเกิดขึ้นมากถึง 95.4% ของของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด

6.2 สรุปสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ

การเก็บข้อมูลสาเหตุของปัญหานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือข้อมูลที่เกิดจากการเก็บรวบรวมปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เปรียบเทียบกันในแต่ละเดือน และ แต่ละชนิดของปัญหาที่ทำให้เกิดของเสีย ส่วนที่สองคือ การหาสาเหตุจากประสบการณ์การทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความชำนาญงาน โดยการประชุมเพื่อปรึกษาหาสาเหตุที่เป็นไปได้ในแต่ละ กะของการผลิต โดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจำแนกและรวบรวมความคิดเห็น ซึ่งจากการ เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตของบริษัทกรณีศึกษา ในระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน พฤษภาคม 2555

สรุปจึงสามารถนำเอาสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดได้ดังนี้คือ

1. ปริมาณลมเย็น (จากบริษัทกรณีศึกษา)
2. อุณหภูมิตาย (จากบริษัทกรณีศึกษา)
3. อุณหภูมิลมเย็น (จากบริษัทกรณีศึกษา)
4. ความเร็วลมดูดเส้นใย (จากการศึกษางานวิจัยเพิ่มเติม)

หลังจากนั้นจึงทำการเอาปัจจัยนำเข้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุต่อไป

6.3 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

ผู้วิจัย ได้ ทำการออกแบบทดลองแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ (2^kFractional Factorial Design) เพื่อคัดกรองปัจจัยที่มีผล ต่อของเสียจากเส้นใยเส้นใยพันกัน ฝ้าย เป็นรู และก้อนเรซิน โดยอาศัยโปรแกรม Minitab เพื่อช่วยในการออกแบบการทดลอง เนื่องจาก กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอ เป็นกระบวนการต่อเนื่องและมีกำลังการผลิตที่สูง การกรองปัจจัยโดยใช้ การออกแบบทดลองแบบเศษส่วนเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุน ของการทดลองลงได้ ผลจากการออกแบบการทดลอง ให้ได้โมเดลของการทดลอง แบ่งออกเป็น 8 แบบ

ทำการทดลองตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้โดยอาศัยโปรแกรม Minitab และทำการเก็บ ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นตามการทดลองในแต่ละแบบ หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ผลการทดลอง ซึ่ง ทำให้พบว่า ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ต่อการเกิดเส้นใยพันกัน ฝ้ายเป็นรู และ ก้อนเรซิน เกิดจากปัจจัย สามปัจจัยได้แก่ ปริมาณลมเย็น อุณหภูมิตาย และอุณหภูมิลมเย็น การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เริ่มจากการนำเอาพารามิเตอร์ที่ได้ทำการทดลองเพื่อหาความมี นัยสำคัญต่อการเกิดเส้นใยพันกัน ฝ้ายเป็นรู และก้อนเรซิน มาทำการออกแบบการทดลอง เพื่อหา ค่าพารามิเตอร์ที่ทำให้เกิดของเสียด้านรูปลักษณะน้อยที่สุด การออกแบบการทดลองเพิ่มเติมนี้ใช้ วิธีการออกแบบการทดลองวิธีพื้นผิวตอบ (Response Surface Methodology, RSM) แบบ Box Behnken Design เมื่อได้ผลการทดลองมาแล้ว จึงนำเอาผลการทดลองมาทดสอบความพอเพียง ของแบบจำลอง ตามเงื่อนไขของการออกแบบการทดลอง ซึ่งพบว่า เป็นไปตามเงื่อนไข แล้วจึงทำ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ โปรแกรม Minitab โดยวิธี Response Optimizer ซึ่งพบว่า ค่าที่ เหมาะสมในการผลิตผ้าไม่ทอ คือ ปัจจัย A (Cabin Pressure) ที่ระดับ 2660.61 Pa. ปัจจัย B (Die temp) ที่ระดับ 219.85 องศาเซลเซียส ปัจจัย C (Cooling Air Temp) ที่ระดับ 29.73 องศา เซลเซียส แต่เนื่องจากความสามารถของเครื่องจักร จึงมีความละเอียดของตำแหน่งการปรับตั้ง จำกัด ดังนั้น ผู้ทดลองจึงกำหนดค่าการปรับตั้งเป็นแรงดันลมในห้องปั่นเส้นใย (Cabin Pressure) กำหนดที่ 2661 Pa. อุณหภูมิตาย (Die Temperature) กำหนดที่ระดับ 220 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิลมเย็น (Cooling Air Temp) ที่ระดับ 30 องศาเซลเซียส

6.4 สรุปขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ

ผู้วิจัยได้ทำการยืนยันผลการทดลอง โดยใช้พารามิเตอร์ที่ได้ทำการศึกษาไว้ข้างต้น ทำการผลิต ผ้าไม่ทอ ชนิด 15 กรัมต่อตารางเมตร เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ผลของการทดลองจะนำร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุงมาเปรียบเทียบ เพื่อสรุปผลการทดลอง และพบว่า ก่อนการปรับปรุง ร้อยละของเสียที่เกิดจากปัญหาเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และก้อนเรซิน ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม 2555 ถึงเดือน ตุลาคม 2555 เปอร์เซ็นต์ของเสียโดยรวมอยู่ที่ 4.63% และหลังการปรับปรุง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 เปอร์เซ็นต์ของเสียโดยรวมอยู่ที่ 2.69% แสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์ที่กำหนดนั้น สามารถช่วยลดปริมาณของเสียจากปัญหาเส้นใยพันกัน ผ้าเป็นรู และก้อนเรซิน ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ โดยที่ร้อยละของเสียอื่นๆไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้แล้วผู้วิจัย ยังได้กำหนด แผนการปฏิบัติงาน และแผนการควบคุม เพื่อให้พนักงานได้มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับการป้องกัน หรือลดการเกิดของเสียที่เกิดจากปัญหาด้านรูปลักษณะ และเนื่องด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นแบบต่อเนื่อง ทำให้เกิดการแบ่งพนักงานออกเป็นหลายกะ เพื่อคอยดำเนินการผลิต ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านรูปลักษณะ อย่างชัดเจน และมักอาศัยประสบการณ์ ของพนักงานในแต่ละกะเพื่อดำเนินการปรับตั้งเครื่องจักร ดังนั้นกระบวนการสร้างแผนการควบคุมและแนวทางการปฏิบัติ จึงเกิดขึ้นจากการนำ วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากการร่วมปรึกษาหารือในกลุ่มพนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันได้

6.5 ข้อจำกัดในงานวิจัย

1. การผลิตผ้าไม่ทอ เป็นแบบต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการทดลอง จะต้องประสานงานกับทั้งฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อเข้าดำเนินการทดลอง และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการซึบสีสินค้าได้
2. กระบวนการผลิตที่กำลังการผลิตที่สูงทำให้เกิดของเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทดลองจะทำให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงได้ อย่างไรก็ตามสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพสามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อีกครั้ง
3. การประสานงานกับฝ่ายผลิต ที่มีจำนวน 4 กะ ทำให้ไม่สามารถนัดการประชุมร่วมกันได้ 4 กะ เนื่องจากจะต้องมี 1 กะ ดำเนินการผลิต

6.6 ข้อเสนอแนะ

1. โรงงานกรณีศึกษาควรนำเอาข้อมูลหลังการปรับปรุง เป็นเป้าหมายใหม่ในการควบคุมของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ควบคู่กับเป้าหมายอื่นๆ ด้วย
2. ผลการปรับปรุงนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสายการผลิตผ้าไม่ทอที่มีรูปแบบการผลิตแบบเดียวกันได้
3. กระบวนการปรับตั้งพารามิเตอร์ สำหรับการปรับปรุงนี้ จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสปินนิ่ง ดังนั้นควรตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร ในบริเวณสปินนิ่ง อย่างรอบคอบ ทุกครั้งที่ทำการหยุดเครื่องเพื่อตรวจเช็ค เนื่องจากหากมีการรั่วซึม ของซีลยางอาจส่งผลกระทบต่อค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ได้
4. การปฏิบัติงานนั้น แม้ว่าถูกสร้างขึ้นเป็นลักษณะแผนภูมิแต่ก็ควรสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทุกระดับ ในฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพเนื่องจากในขณะเกิดของเสีย อาจต้องใช้การประสานงานที่ค่อนข้างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าที่สูงเกินไป
5. การปรับปรุงในส่วนของสาเหตุที่เกิดจากฝุ่นในกระบวนการผลิต จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงาน ที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่และกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นที่ปลิวหรือฟุ้งเข้าสู่ผลิตภัณฑ์

รายการอ้างอิง


- [1] ปารเมศ ชูติมา. การออกแบบทดลองทางวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2545.
- [2] กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. หลักการการควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2553.
- [3] สุจิระ ขอจิตต์เมตต์. Nonwovens:ผ้าไม่ทอ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2555.
- [4] Jun jia. Melt Spinning of Continuous Filaments by Cold Air Attenuation. School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Georgia. 2010.
- [5] DietmarHietel, Marheineke. Model and Numerical Simulation of Fiber Dynamics. Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, Gottlieb-Daimler-Str., Geb. 49, D-67663 Kaiserslautern, 2005.
- [6] โสภิตา ท้วมมี. การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติกแผ่นโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า , 2551.
- [7] RammohanNanjundappa, Gajanan S. Bhat. Effect of Processing Conditions on the Structure and Properties of Polypropylene Spunbond Fabrics. Department of Materials Science and Engineering, The University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, 2005.
- [8] ชาญณรงค์ สายแก้ว . การออกแบบการทดลองสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต: การประยุกต์ใช้ในเครื่องย่อยขวดแก้ว . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ , สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม , ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

กล้องตรวจจับของเสีย และโค้ดของเสีย

ในกระบวนการผลิตนั้น การตรวจสอบพื้นผิวของผ้า จะถูกตรวจสอบโดยใช้กล้องความเร็วสูง ซึ่งจะถูกติดตั้งก่อนการม้วนเก็บผ้า (Roll up) เป็นมาเทอร์โรล (Mother Roll)

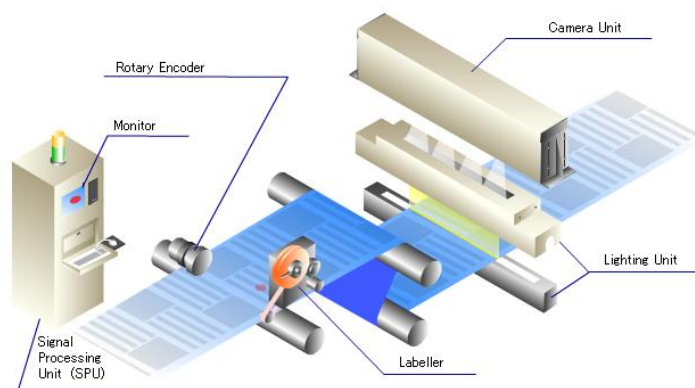

รูป แสดงกล้องความเร็วสูง

ที่มา : ข้อมูลการผลิตจากบริษัทกรณีศึกษา
ซึ่งหากพบว่า เกิดของเสียที่เกิดขึ้นที่ผิวชิ้นงาน เครื่องจะแสดงระยะที่เกิดปัญหา และระบุประเภทของปัญหาตามโค้ดต่างๆ ดังนี้ (ใช้โค้ดเดียวกับการตรวจสอบด้วยสายตา)
ตารางสัญลักษณ์และความหมายของ ของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตผ้าไม่ทอ
ประเภทรูปลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ (Appearance)

Defect Code	ความหมาย
DL	จุดดำขนาดใหญ่ (ฝุ่น, สิ่งปนเปื้อน)
DS	จุดดำขนาดเล็ก (ฝุ่น, สิ่งปนเปื้อน)
VL	เส้นใยปนเปื้อน
VD	เป็นรู
L	ก้อน resin
M	เศษเหล็ก
X	เสียไม่ทราบสาเหตุ

ภาคผนวก ก (ต่อ)


กล้องตรวจจับของเสีย และโค้ดของเสีย

ตารางที่ 2.3 สัญลักษณ์และความหมายของของเสียที่เกิดจากขั้นตอนการตัดผ้าให้ได้ตามขนาด
ประเภทรูปลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ (Appearance)

Defect Code	ความหมาย
DL/DS:1	ฝุ่นดำ
S	ม้วนแยกไม่ออก
W	หน้ากว้างไม่ได้ตาม Spec.
A	Paper Core เอียง
Y	ความยาวไม่ได้/ ม้วนขาดระหว่างตัด
X	กล้องไม่จับ
R	ม้วนเหลือ
G	สีเพี้ยน
OS	ขอบม้วนไม่เรียบ
ON	มีผ้ายื่นออกมาใกล้ๆแกน
OP	ข้างม้วนขาดออกเป็นติ่ง
OI	ข้างม้วนผ้ายื่นออกมา
OM	ข้าง Roll เป็น ขุย
OL	เข้าม้วนไม่แน่น
OT	ข้างม้วนเป็นคลื่น
C	ม้วนย่น
O	เศษฝุ่น รอยเปื้อน

ภาคผนวก ข

ขั้นตอนการเริ่มต้นการผลิต

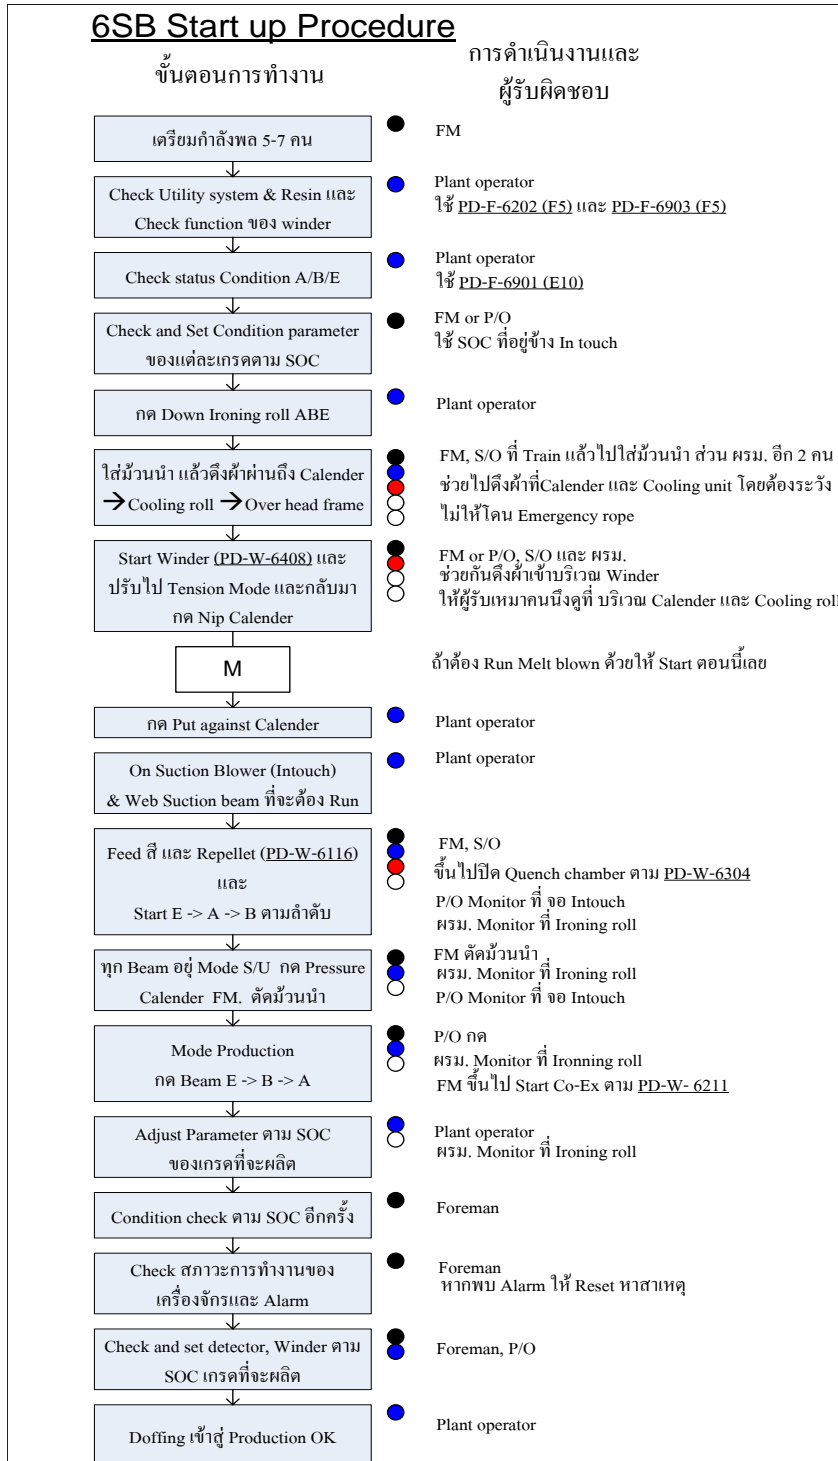

เอกสาร Start Up Procedure

ภาคผนวก ค

ตาราง SOP

1 กระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบ					
No	Code	Description	SOP No.	8	Total pages
1	PD-W-N100	การรับเม็ดเรซินแบบถุงและการจัดเก็บ			1
2	PD-W-N101	การจัดเก็บ Bigbag			1
3	PD-W-N102	MB Bag Filter Cleaning			1
4	PD-W-N110	การไหลคเม็ดพลาสติกจาก Bulk เข้าใน Silo			1
5	PD-W-N120	การไหลคเม็ดพลาสติกจาก Big bag ผ่าน Hopper เข้าใน Silo			1
6	PD-W-N121	การส่ง Repellet ไป TAIT			3
7	PD-W-N140	การถ่าย Resin ออกจาก Hopper หรือ Silo			3
8	PD-W-N141	วิธีปฏิบัติการณ์นำถุง Big Bag เก่ามาใช้ใหม่			1
2 กระบวนการสปินนิง (Spinning process)					
No	Code	Description	SOP No.	14	Total pages
1	PD-W-N212	การ Clean Filter vacuum unit			1
2	PD-W-N220	การปฏิบัติงานระบบ Co- Extruder			1
3	PD-W-N221	SB Shutdown			1
4	PD-W-N222	การ Clean filter Vacuum unit			1
5	PD-W-N223	Validation Co-Extruder Throughput Co-Extruder			2
6	PD-W-N250	การเปลี่ยน Screen ที่ ASC สำหรับ SB BEAM			2
7	PD-W-N260	การเปลี่ยน Screen ที่ ASC สำหรับ MB BEAM			2
8	PD-W-N271	Extruder Temp Setting			1
9	PD-W-N272	การ Shutdown SB Extruder			1
10	PD-W-N273	การ Shutdown เมื่อผลิต SSM S Grade			4
11	PD-W-N274	การ Pre-Start Extruder			1
12	PD-W-N275	SB Extruder Decoking			2
13	PD-W-N276	MB Shutdown			2
14	PD-W-N277	การ Start MB Hot Air			1
15	PD-W-N278	Resin Change			2
16	PD-W-N279	Start up Shut Down Weighung&Mixing Operation			3
3 กระบวนการสเตรตซิง (Stretching process)					
No	Code	Description	SOP No.	8	Total pages
1	PD-W-N300	การปรับ SAS GAP ที่หน้างาน			1
2	PD-W-N301	SAS Plate Cleaning			1
3	PD-W-N302	Diffuser Cleaning			1
4	PD-W-N303	Diffuser Opening and Closing			1
5	PD-W-N304	SAS Gap Adjusting			1
6	PD-W-N305	การ Clean Intermediate Channel			1
7	PD-W-N306	CG Filter Cleaning			1
8	PD-W-N311	การเปลี่ยน Mesh CG			2

ภาคผนวก ค (ต่อ)

ตาราง SOP

4 กระบวนการขึ้นรูปผ้าและม้วนเก็บผ้า (Web forming & M-Roll production)				
No	Code	Description	SOP No.	Total pages
1	PD-W-N401	การ Pre-Start Web Forming(ไม่เอาหน้า 2)	33	1
2	PD-W-N404	Ironing Start-up and Shut-down		2
3	PD-W-N405	Ironing Temp Setting		1
4	PD-W-N406	Color Change (to Natural)		1
5	PD-W-N407	Color Change (to Color)		1
6	PD-W-N410	Emboss Edge Air Nozzle Operation		1
7	PD-W-N412	การ Start Up Calender Roll		2
8	PD-W-N413	การ Start-up และ Shut-down ES Rolls		1
9	PD-W-N414	Magnet Control		1
10	PD-W-N415	Emboss Heat Up		1
11	PD-W-N416	Emboss Roll Damage Inspection		2
12	PD-W-N417	การ Operate E S Rolls Nipping		1
13	PD-W-N418	การตั้งค่า Cooling Air Temp.		1
14	PD-W-N419	Line Speed Setting		1
15	PD-W-N420	Cabin Pressure Setting		2
16	PD-W-N421	Alarm Notification		1
17	PD-W-N422	Print-out Condition and Check		1
18	PD-W-N424	การใช้งาน Jumbo Roll Carrier		2
19	PD-W-N430	Magnet Cleaning		1
20	PD-W-N431	การทำความสะอาด Oil Filter ของ Oiling Pump ใน S-Roll Heat Medium Line		1
21	PD-W-N432	การ Clean Y-Strainer Increase Pressure in Emboss Heat Medium Line		1
22	PD-W-N433	การ Clean Y-Strainer in S-Roll Heat Medium Line		1
23	PD-W-N434	SB suction cleaning 1		1
24	PD-W-N436	การตรวจสอบ Bote และการแก้ไขเมื่อพบความผิดปกติ		1
25	PD-W-N440	การ Pre-Start Winder		1
26	PD-W-N441	การ Start UP Winder		1
27	PD-W-N442	Winder Manual - Automatic mode change		1
28	PD-W-N443	Lump and Metal Defector Record		1
29	PD-W-N444	Lump Detector Operation		1
30	PD-W-N451	การ calculation and control Basis Weight		1
31	PD-W-N452	Color Check		2
32	PD-W-N453	M-Roll Quality Inspection		5
33	PD-W-N454	การจัดการ M-roll ที่ผลิตเสร็จ		1

ภาคผนวก ค (ต่อ)

ตาราง SOP

5 กระบวนการตัดแบ่งผ้าก่อนจัดเก็บ (Slit roll production process)					
No	Code	Description	SOP No.	23	Total pages
1	PD-W-N500	การเตรียมการก่อนการ slit			3
2	PD-W-N501	การ Operate crane winder			1
3	PD-W-N502	การ Operate Cradle - Roll Riser			1
4	PD-W-N503	M-Roll Take			1
5	PD-W-N504	M-Roll guide			2
6	PD-W-N505	Load M-Roll			1
7	PD-W-N506	การ Feed Mother Roll จาก Unwinder ไปยัง Slitter และ Rewinder			2
8	PD-W-N510	การเปลี่ยนใบมีดของชุด pneumatic & CK			2
9	PD-W-N519	การ Cardboard Cleaning			1
10	PD-W-N520	การตั้งใบมีดและตรวจสอบตาม slit pattern			4
11	PD-W-N521	การตรวจเช็ค Contact Pressure			1
12	PD-W-N540	การควบคุม slitter และการผลิต slit roll			4
13	PD-W-N542	การใช้งาน roller conveyer			2
14	PD-W-N543	การเปลี่ยนใบมีดของชุด Pneumatic.			1
15	PD-W-N544	Unloader cleaning			1
16	PD-W-N545	การเตรียม Shaft core และ Paper core สำหรับ slit			1
17	PD-W-N546	Cardboard Cleaning.			1
18	PD-W-N547	Pack Material Management			1
19	PD-W-N548	การประกอบม้วน WRAPPING FILM เข้าเครื่อง STRETCH FILM			1
20	PD-W-N549	การตัดม้วน Off Spec หรือตัด scrap ที่			1
21	PD-W-N550	การทำความสะอาด Optical Detector			1
22	PD-W-N580	การเตรียม Shaft core และ Paper core สำหรับ slit			2
23	PD-W-N591	การแพ็คม้วนสลิทโรลและรีไซเคิลโรล			1
6 กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle process)					
No	Code	Description	SOP No.	5	Total pages
1	PD-W-N600	การเตรียมงานก่อนการ start recycle machine			2
2	PD-W-N610	Start Up & Shut down for Recycle Machine			2
3	PD-W-N620	การเปลี่ยน Cutter สำหรับตัดเม็ด Repellet			2
4	PD-W-N630	การเปลี่ยน screen สำหรับ Recycle machine			2
5	PD-W-N640	การจัดการผลผลิตที่ออกมาจาก Recycle machine			1

ภาคผนวก ค (ต่อ)

ตาราง SOP

7 การจัดเตรียมตายก่อนการผลิต (Die preparation)				
No	Code	Description	SOP No.	Total pages
			14	
1	PD-W-N700	Pre-heater operation		1
2	PD-W-N701	การ Clean die SB		1
3	PD-W-N702	การ Flushing SB		1
4	PD-W-N703	การถอด SPINNERET และการประกอบ SPINNERET		5
5	PD-W-N704	ขั้นตอนการเผา,ล้าง,ทำความสะอาด SB DIE		2
6	PD-W-N705	Plug SB Die		1
7	PD-W-N706	ขั้นตอนการCLEANING SB DIE PACK		1
8	PD-W-N707	วิธีการใช้เครื่อง Ultrasonic		2
9	PD-W-N708	การใช้งาน Hoist ห้อง Die Cleaning		1
10	PD-W-N709	การ Clean และ การประกอบAir Knife		2
11	PD-W-N710	MB Flushing		1
12	PD-W-N711	MB Extruder Decoking		1
13	PD-W-N712	ขั้นตอนการเผา,ล้าง,ทำความสะอาด MB Nozzle		2
14	PD-W-N713	การ Inspection Die Tip		1
8 Utility operation				
No	Code	Description	SOP No.	Total pages
			9	
1	PD-W-N810	การ Operate ระบบ PW		2
2	PD-W-N812	การ Pre-start Cooling Tower		3
3	PD-W-N813	การ Operate Pressure supply fan		1
4	PD-W-N814	back wash		1
5	PD-W-N815	การ Clean bucket Strainer		1
6	PD-W-N817	การผสมน้ำเกลือ		1
7	PD-W-N820	การ Set Timer Chemical		1
8	PD-W-N821	การ Check และ Set ค่า Conductivity		2
9	PD-W-N832	การ Operate Chiller		4
9 กระบวนการทั่วไป (General operation for NW)				
No	Code	Description	SOP No.	Total pages
			6	
1	PD-W-N900	Cutter Blade Management		1
2	PD-W-N901	Hook Management		1
3	PD-W-N902	การควบคุมใบมีด Cutter สำหรับ Test Lab		2
4	PD-W-N903	Issue Mother Roll Direction		1
5	PD-W-N904	การ Issue Label Information		1
6	PD-W-N905	ขั้นตอนการทำ Production Order		3

ภาคผนวก ง

การกำหนดแผนการทดลองเพื่อไม่ให้กระทบแผนการผลิต

กระบวนการดำเนินการจะเริ่มจากการแจ้งแผนการทดลอง ทั้งหมด โดยแสดง รายการดังนี้

1. ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต
2. วัตถุประสงค์การทดลอง ผลที่จะได้รับ
3. แผนการทดลอง
4. จำนวนพนักงานฝ่ายผลิตที่ต้องการการสนับสนุน
5. จำนวนพนักงานทดสอบที่ต้องการการสนับสนุน
6. ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบ
7. ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้
8. ปริมาณของสินค้าดีที่คาดว่าจะสามารถส่งขายแก่ลูกค้าได้
9. เวลารวมที่ใช้ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มการผลิต จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นการผลิตปกติ
10. แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
11. อุปกรณ์ PPE ที่จำเป็นต้องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการทดลอง

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการทดลองจะแจ้งไปยังฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายจัดส่ง เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบข้อมูล และป้องกันความสับสน

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายวรพจน์ รอดรักษา เกิดเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2526 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2548 และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2553 ปัจจุบันทำงานตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการบริษัทซีเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา