

## บทที่ 3

### ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานตัวอย่าง

โรงงานตัวอย่างที่ทำการศึกษา เป็นโรงงานที่สร้างขึ้นโดยคนไทย และบริหารโดยคนไทย ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2502 ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,000 คน และกำลังจะมีการขยายตัวขึ้นอีก เนื่องจากมีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอย่างมาก ทำให้โรงงานต้องมีการพิจารณาถึงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศ

#### 3.1 แผนผังโครงสร้างองค์กร

โดยสร้างการบริหารงานของโรงงานผลิตแหวนรถยนต์ที่ทำการศึกษาจะประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รองประธานกรรมการ
2. ฝ่ายวางแผนธุรกิจ
3. ฝ่ายการตลาด
4. ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ฝ่ายโรงงานแหวนรถยนต์
8. ฝ่ายขายแหวนรถยนต์
9. ฝ่ายนำเข้าส่งออก
10. ฝ่ายรับประกันคุณภาพ

และโครงสร้างของฝ่ายรับประกันคุณภาพจะแบ่งออกเป็น

1. แผนกตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบ
2. แผนกตรวจสอบคุณภาพภายในกระบวนการผลิต
3. แผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป
4. แผนกประเมินและติดตามผล


แผนกตรวจสอบคุณภาพและทดสอบวัตถุดิบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเหล็กและชิ้นส่วนประกอบที่นำเข้ามาเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตแหวนปรดยนต์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการตรวจสอบ จะมีแผนคุณภาพสำหรับการตรวจสอบ และใบตรวจสอบเพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ และเก็บเป็นบันทึกผลการตรวจสอบไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสอบย้อนกลับ และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล การควบคุมคุณภาพของผู้ส่งมอบทุก 6 เดือน

แผนกตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ และการควบคุมกระบวนการผลิตอยู่ในภาวะควบคุมโดยการตรวจสอบยังไม่มีข้อกำหนดจุดที่ต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะตรวจสอบอะไรบ้าง แผนกการสุ่มตัวอย่างจำนวนตัวอย่างและความถี่ในการตรวจก็ยังไม่ได้กำหนดให้เป็นมาตรฐาน จะอาศัยประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีให้นำ "การควบคุมกระบวนการด้วยกลวิธีทางสถิติ" มาใช้ในการเฝ้าติดตามกระบวนการและมีการวัดความสามารถของกระบวนการ รวมทั้งการใช้เครื่องมือวัดก็ยังไม่เหมาะสมกับความสามารถ และความแม่นยำของระบบของระบบการจัดที่ต้องการ เครื่องมือวัดก็ไม่มีการศึกษา การวัดการแก้ไขปัญหาก็ยังไม่มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง ส่วนใหญ่จะอาศัยประสบการณ์ของหัวหน้างาน หรือช่างเทคนิค, วิศวกรแต่ละคน

แผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพแหวนสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ของลูกค้า การตรวจสอบจะทำตามแผนสุ่มตัวอย่าง และหัวข้อที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ หรือตามที่ลูกค้าระบุไว้ ถ้าแหวนที่ตรวจสอบไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกควบคุมและพิจารณาตัดสินตามระบบงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ส่วนปัญหาข้อบกพร่องจะถูกจัดทำเป็นรายงานส่งให้กระบวนการผลิตเพื่อทำการแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำต่อไป

แผนกประเมินและติดตามผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับฟังปัญหาคำร้องเรียนจากลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก แจ้งปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและกำหนดวิธีแก้ปัญห และป้องกันปัญหา รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหาคด้วยการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยจัดเตรียมแบบฟอร์ม, ใบตรวจสอบ และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ

### รูปที่ 3.1 แผนผังโครงสร้างการบริหารงานบริษัทที่ทำการศึกษา

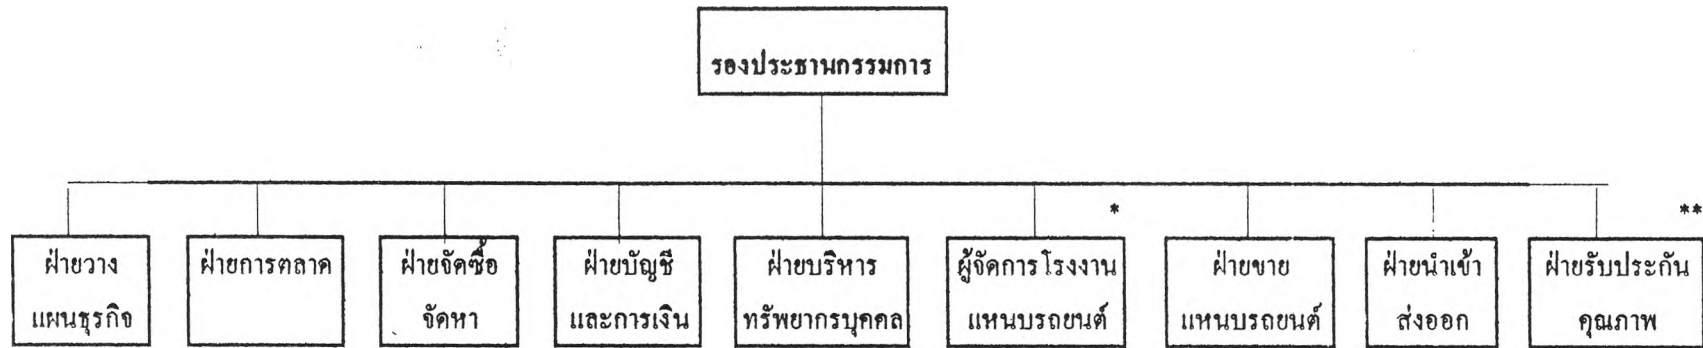


หมายเหตุ


\* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงงาน

\*\* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนผังโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายรับประกันคุณภาพ

รูปที่ 3.2 แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงงานผลิตแหวนรถยนต์

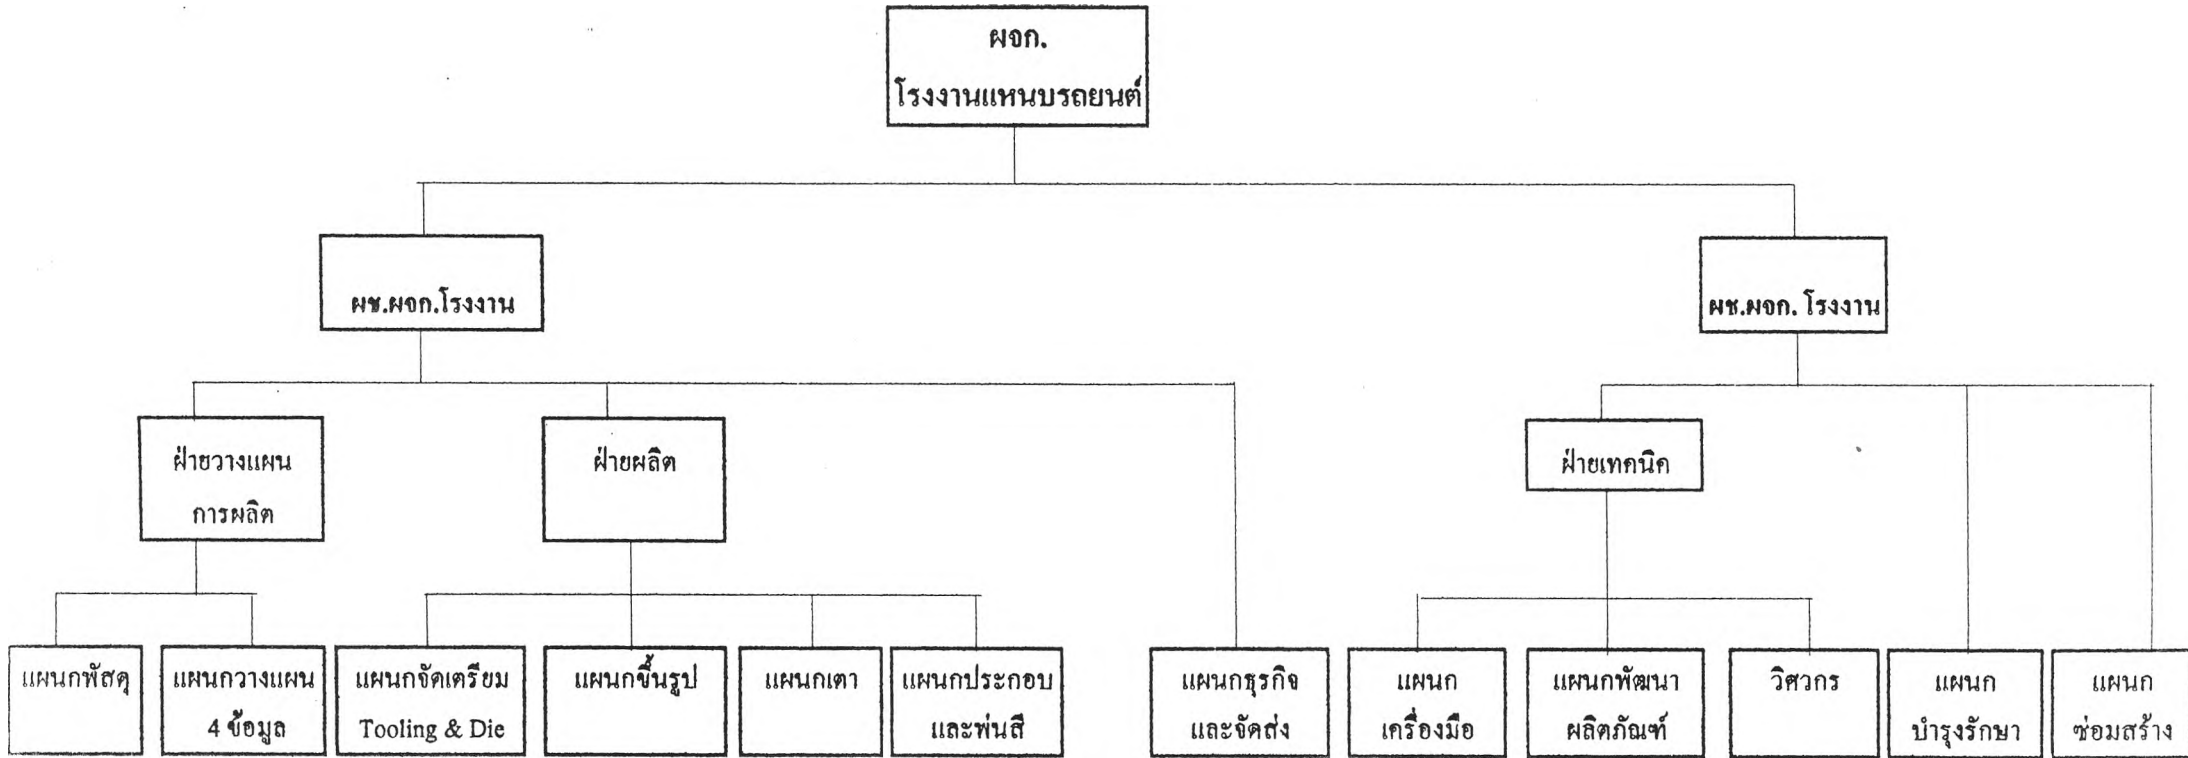

รูปที่ 3.3 แผนผังโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายประกันคุณภาพ

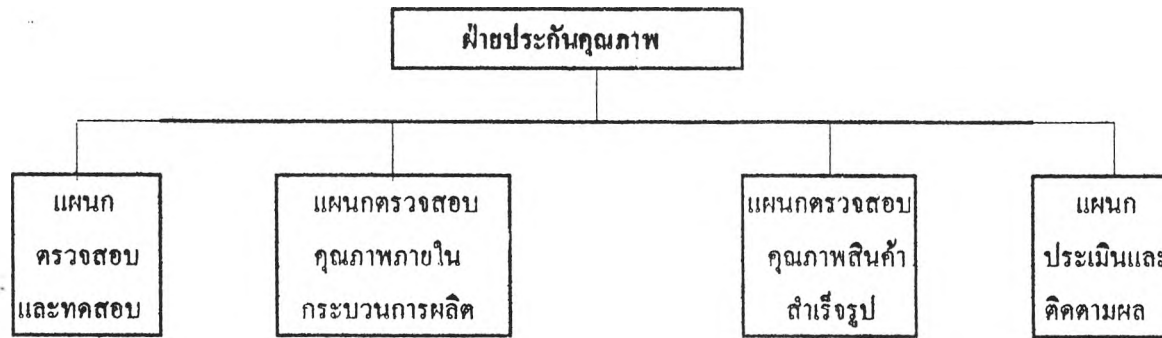

### 3.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์แหวนรถยนต์

#### ความหมายและหน้าที่ของแหวน

**แหวน** คือ สปริงประเภทหนึ่งเป็นส่วนประกอบของรถ ติดตั้งอยู่ช่วงล่างรับภาระบรรทุก จากโครงรถแล้วถ่ายทอดลงสู่เพลาล้อ มีหน้าที่ในการลดการสั่นสะเทือนให้กับ โครงรถ โดยการรับและเก็บ พลังงานที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนเมื่อรถวิ่ง แล้วจึงคายออกในเวลาต่อมา จึงเป็นการหน่วงแรงสั่น สะเทือนทำให้โครงรถเคลื่อนที่ได้นุ่มนวลขึ้น ผู้ใช้รถจึงรู้สึกสบายไม่เกิดอาการสั่นไหวตามไปกับความ ขรุขระของผิวถนน

#### ลักษณะของแหวน

ลักษณะของแหวน โดยทั่วไปจะประกอบด้วยแผ่นแหวนหลายแผ่นที่มีความยาวแต่ละ แผ่นแตกต่างกันตามลำดับ วงซ้อนกัน โดยมีสลักเกลียวสอดผ่านรูกลางแหวน ที่เรียกว่ารูสะดือ (Center Hole) เพื่อยึดแผ่นแหวนแต่ละแผ่นให้รวมกันเป็นแหวนดับ สลักเกลียวนี้เรียกว่า สะดือแหวน (Center Bolt) แผ่นแหวนแต่ละแผ่นจะมีความ โค้งก่อนประกอบแตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อให้เกิดค่า NIP ตาม ที่กำหนดไว้ เมื่อประกอบกันเข้าเป็นดับแล้วจึงมีความ โค้งเดียวกัน แหวนส่วนใหญ่จะมีความ โค้งแบบกึ่ง วงรี (Semi-Elliptic Spring)

#### การติดตั้งและการทำงานของแหวน

การติดตั้งของแหวนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภท ที่มีแหวนอยู่เหนือเพลลา (Overslung) และประเภทที่แหวนอยู่ใต้เพลลา (Underslung) ซึ่งทางบริษัทผลิตรถยนต์ได้ออกแบบการติดตั้ง และการรับน้ำหนักให้เหมาะสมกับการใช้งานอยู่แล้ว แหวนโดยทั่วไปชั้นที่ 1 จะมีวนเป็นวงกลมที่ปลาย แหวนทั้งสองข้าง ซึ่งเรียกว่า หูแหวน (Spring Eye) โดยหูแหวนทั้งสองข้าง จะยึดติดกับ โครงรถด้วยเด้าหู แหวน และ โตงเดง ด้านเด้าหูแหวนจะยึดติดแหวนให้คงที่ (Fixed end) ส่วนด้าน โตงเดงจะสามารถ โยก แกว่งไปมาได้ (Shackled End) เพื่อให้แหวนสามารถเหยียดตัวออกขณะรับน้ำหนัก ส่วนบริเวณกลางแหวน จะยึดติดกับเพลาล้อด้วยเสาแทรก (U-Bolt) สำหรับแหวนรุ่นที่ไม่มีหูแหวน ก็จะมีตุ้กดารับปลายแหวน แทน เมื่อแหวนรับน้ำหนักก็จะสามารถเหยียดตัวเลื่อนออกไปได้ (Sliding end)

แหนบจะรับน้ำหนักจากโครงรถและภาระที่บรรทุกเพื่อถ่ายลงสู่เพลาล้อ, ล้อ และพื้นถนน ในที่สุดขณะที่รถวิ่งบนถนนที่ไม่เรียบก็จะเกิดการสั่นสะเทือนของล้อคู่เพลาล้อและแหนบ แต่เนื่องจากแหนบมีความสามารถในการรับและเก็บพลังงานจากการสั่นไว้ได้ส่วนหนึ่ง จึงคายออกสู่โครงรถน้อยลง การสั่นสะเทือนจึงน้อยลง ซึ่งตามปกติผู้ออกแบบจะออกแบบให้แหนบเมื่อรับน้ำหนักแล้วเกิดความสั่นด้วยความถี่ตามธรรมชาติ ซึ่งพอเหมาะที่คนจะไม่วู้สึกรำคาญหรือเกิดความเครียดขึ้น (Natural Vibration Frequency)

### วัสดุคืบและการทำให้เหล็กเป็นสปริง

วัสดุคืบที่ใช้ทำแหนบคือ เหล็กสปริง (Spring Steel) ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีโรงงานผลิตเหล็กประเภทนี้ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

การทำให้เหล็กเป็นสปริง คือการนำวัสดุคืบที่ผ่านการเจาะรูหรือขึ้นรูปต่างๆ ที่ปลายแหนบแล้ว เช่น การม้วนหุ, การตัดมุม หรือการรีดปลาย มาผ่านกระบวนการชุบ-อบ ด้วยความร้อน (Heat Treatment) โดยการเผาเหล็กให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม แล้วทำให้เหล็กที่ร้อนนั้นเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Quenching) ด้วยการจุ่มชิ้นงานลงในสารชุบแข็ง วิธีการนี้ทำให้เหล็กแข็งขึ้น เรียกว่าการชุบแข็ง (Hardening) จากนั้นจึงนำไปอบคลาย (TEMPERING) เพื่อทำให้เกิดความเหนียวขึ้น ไม่แข็งเปราะ เหล็กที่ผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วจึงจะถือได้ว่าเป็นสปริง

### ชนิดของแหนบ

แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ประมาณ 5 ชนิด

#### 1. ชนิดที่ใช้สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

- มีขนาดกว้างของแผ่นแหนบ ประมาณ 45-60 มม
- รับน้ำหนักได้ประมาณ 0.5-1 ตัน/ดับ
- ส่วนมากมีการรีดบริเวณปลายแผ่นแหนบและมีการใส่ชิ้นส่วน (Part) เพื่อช่วยลดการเกิดเสียงดัง
- ติดตั้งเฉพาะบริเวณส่วนหลังของรถ

## 2. ชนิดที่ใช้สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก

- มีขนาดความกว้างของแผ่นແນบ ประมาณ 50-70 ม.ม
- รับน้ำหนักได้ประมาณ 1-2 ตัน/ดັบ
- ลักษณะและรูปร่างคล้ายกับແນบชนิดแรก
- มีทั้งประเภทที่ติดตั้งเฉพาะส่วนหลัง ของรถและประเภทที่ติดตั้งทั้งสองส่วนของรถ

## 3. ชนิดที่ใช้สำหรับรถบรรทุกขนาดกลาง-ใหญ่

- มีขนาดความกว้างของแผ่นແນบ ประมาณ 70-100 ม.ม
- รับน้ำหนักได้ประมาณ 2-10 ตัน/ดັบ
- ติดตั้งส่วนหน้าและหลังของรถ
- บาง Part Number มีการรีดบริเวณปลายแผ่นແນบ


## 4. ชนิดที่ใช้สำหรับรถพ่วง (รถเทเลอร์)

- มีขนาดความกว้างของแผ่นແນบ ประมาณ 70-100 ม.ม
- รับน้ำหนักได้ประมาณ 2-10 ตัน/ดັบ
- ชั้นที่ 1 ของແນบไม่มีหู ลักษณะคล้ายແນบช่วยของรถบรรทุก
- ส่วนใหญ่ไม่มีการรีดบริเวณปลายแผ่นແນบ


## 5. ชนิดที่ใช้สำหรับเฉพาะงาน

- มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกับແນบทั้ง 4 ประเภท ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
- เช่น แนบรถบ้าน (รถนอน), แนบรถไฟ อื่นๆ




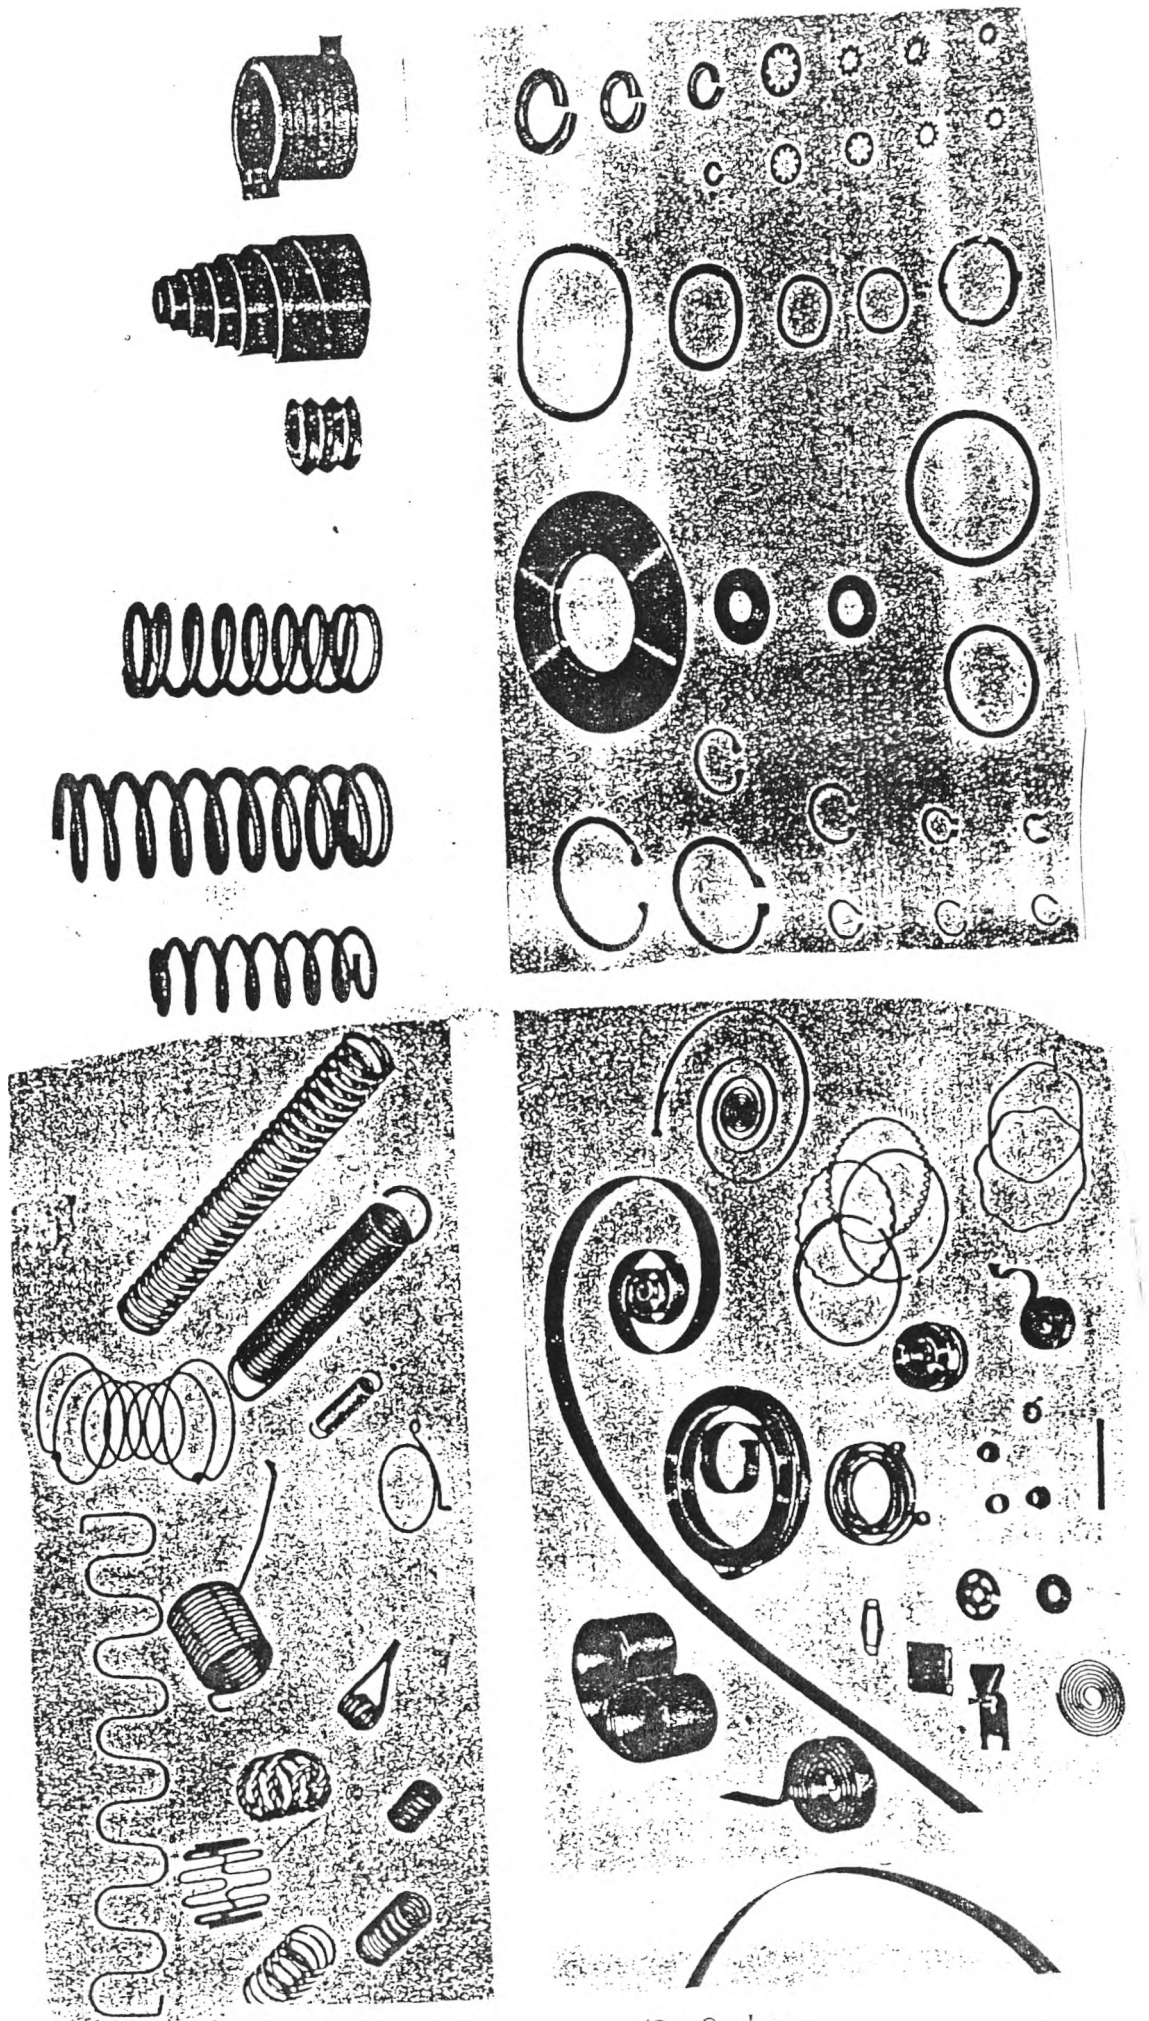


รูปที่ 3.4 แสดงภาพตัวอย่างของสปริงชนิดต่างๆ

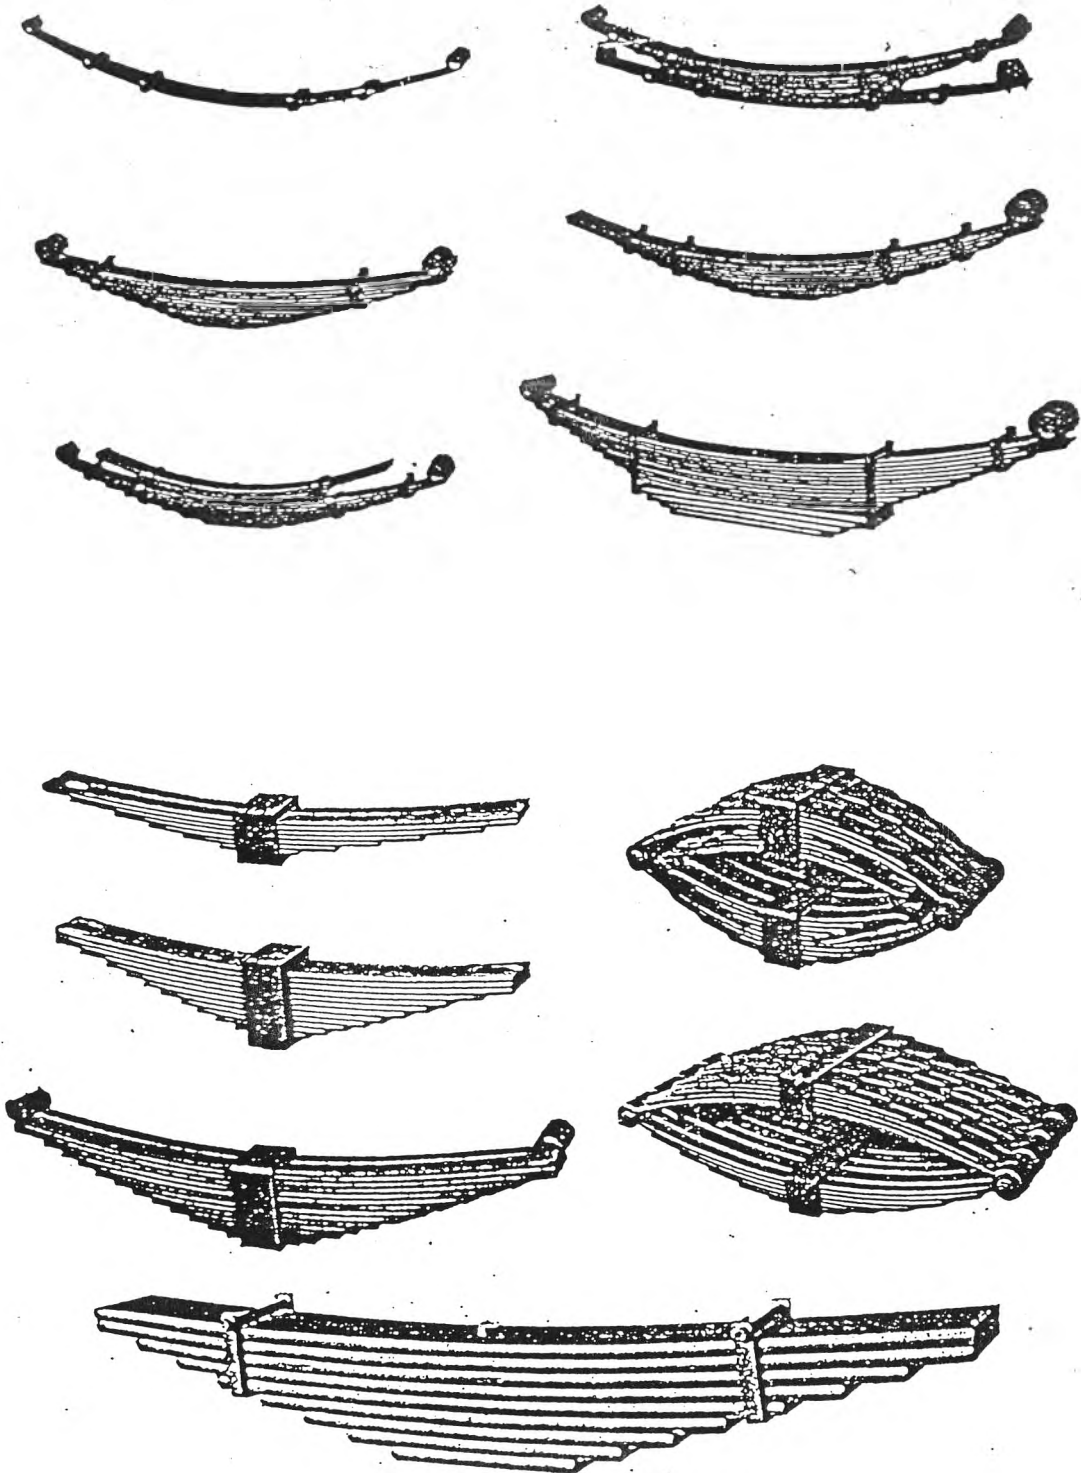

รูปที่ 3.5 แสดงตัวอย่างแหวนชนิดต่างๆ

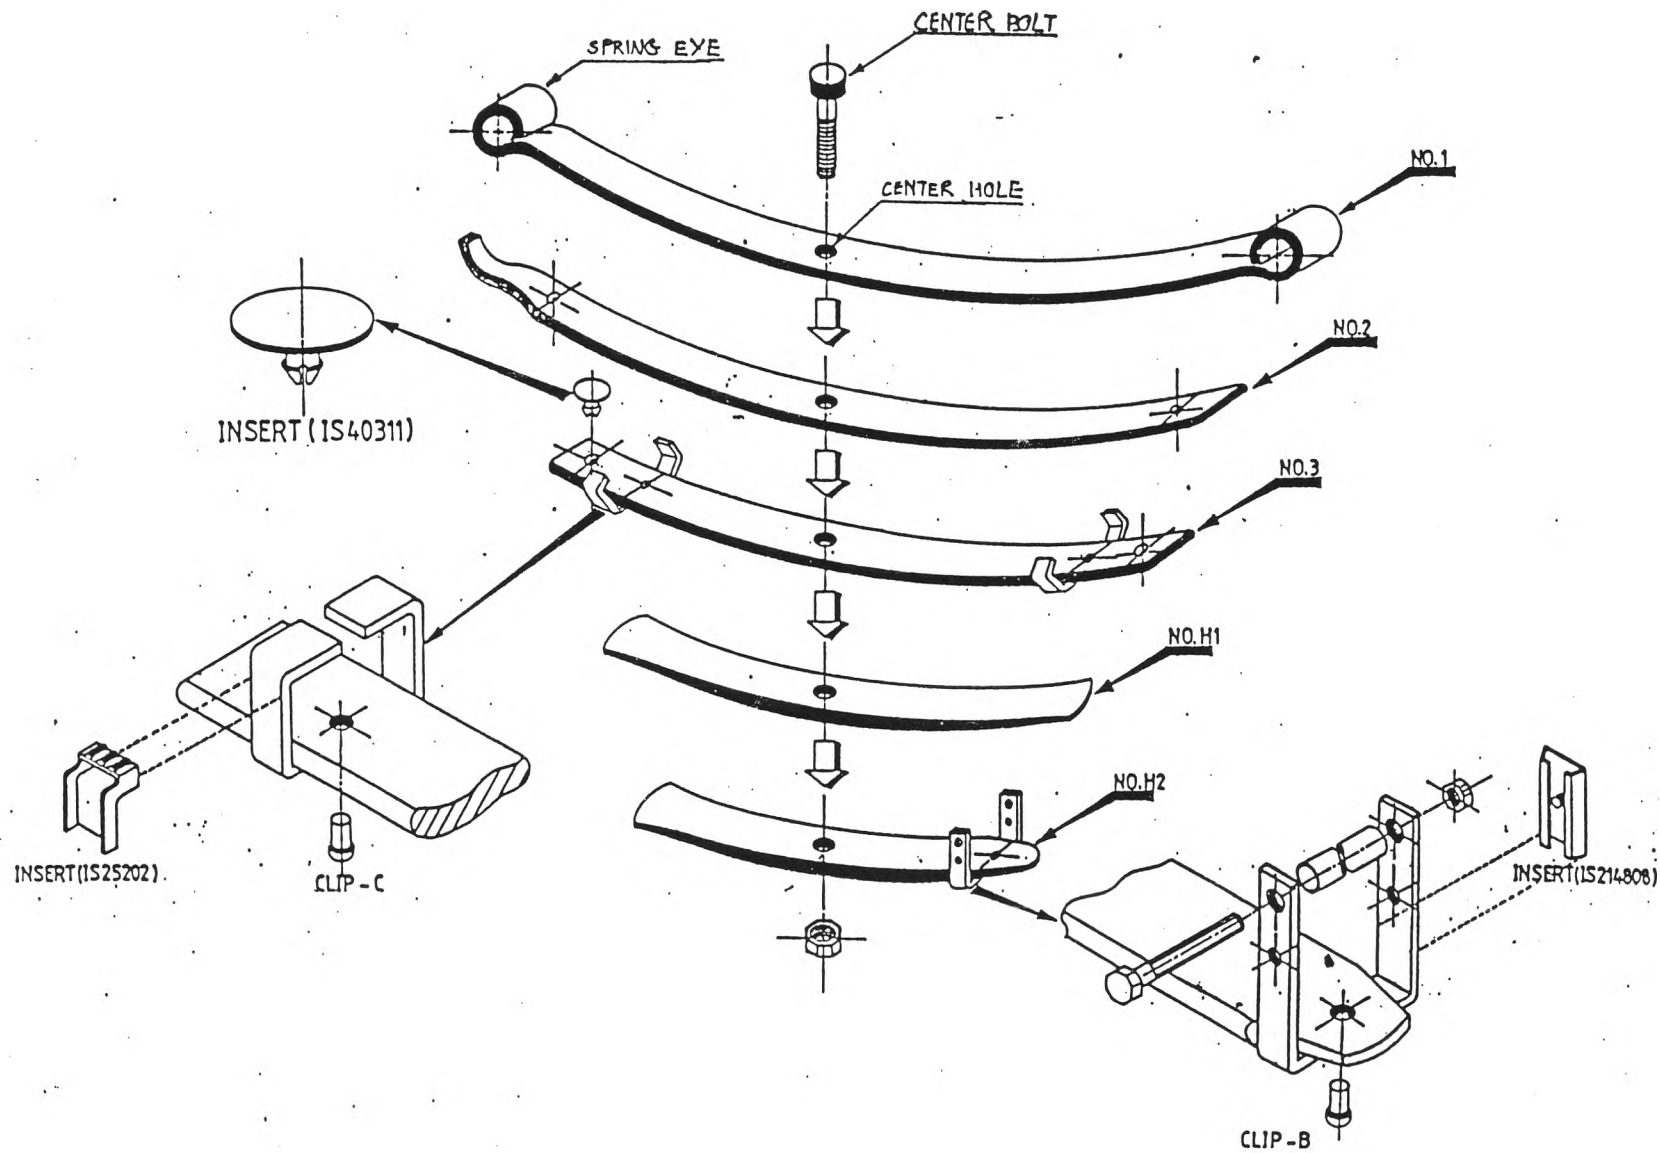

รูปที่ 3.6 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของแหนบ

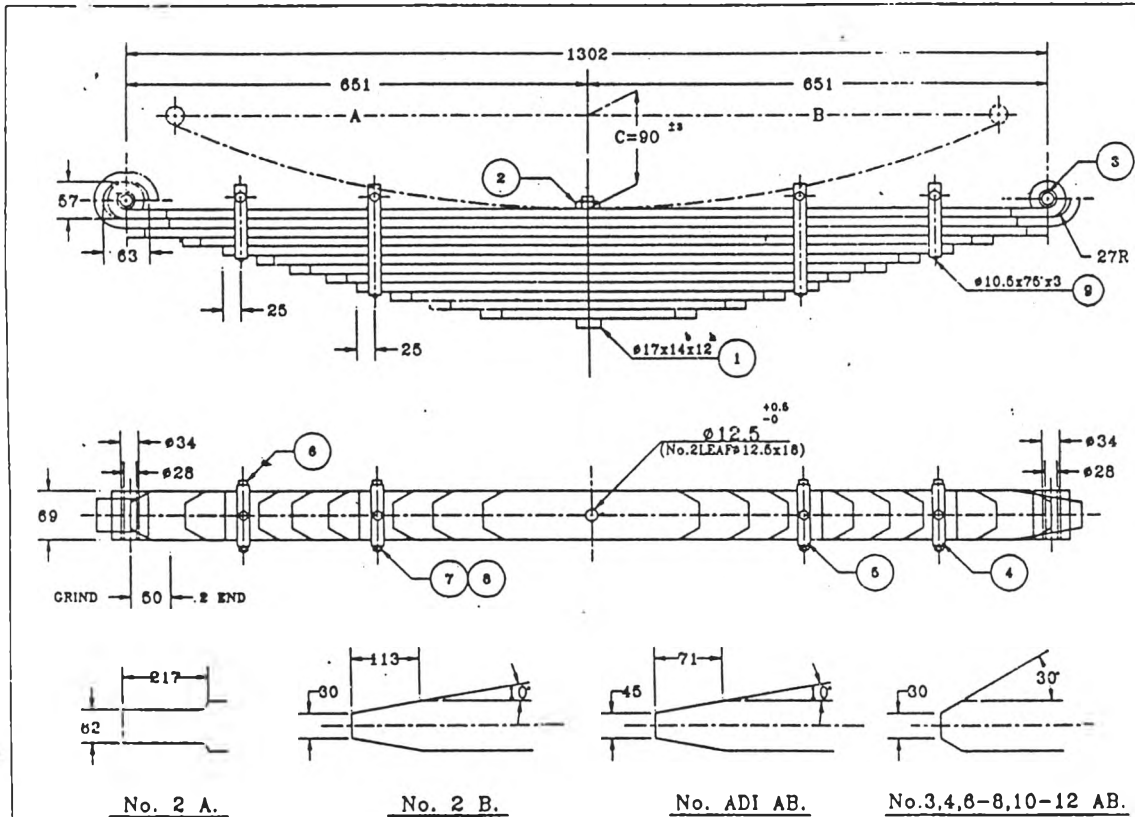

NO.	SHEARED LENGTH(mm.)			MAT		WEIGHT (Kg.)	CAMBER (mm.)	RADIUS (mm.)
	SIDE A	SIDE B	TOTAL	Wid.	Th.			
1	789	789	1578	70	10	8.60		
2	818	707	1525		10	6.30		
3	650	650	1300		9	6.40		
4	689	CL	1178			5.80		
5	628		1052			5.10		
6	464		928			4.50		
7	403		806			3.90		
8	343		686			3.40		
9	284		568			2.80		
10	226		452			2.20		
11	169		338			1.60		
12	114		228			1.20		
						54.00		

AD1	665	665	1330	70	9	6.50		
-----	-----	-----	------	----	---	------	--	--


NO.	SMA DR'G NO.	PART	REMARK	P/B	WL (Kg.)	LEAF NO.
1	B7422128	CENTER BOLT	ø12x128	1	0.140	-
2	N1310	CENTER NUT	ø12.7x10	1	0.026	-
3	LB342868	BUSH	ø34xø28x68	2	0.320	1AB
4	2B716400	CLIP	26.4xø6.35	2	0.680	5AB
5	2B710000	CLIP	25.4xø6.35	2	0.762	9AB
6	CB1095	CLIP BOLT	ø10x95	4	0.160	6,9AB
7	CN0808	CLIP NUT	ø8x8	4	0.044	
8	CP1171	SPACER	ø11x71	4	0.080	
9	RT1025	RIVET	ø9.5x25	4	0.080	
					2.192	

REMARK	STANDARD SPECIFICATION	K <sub>1</sub> - 19.3354 Kg/mm. LOAD	K <sub>2</sub> - Kg/mm. LOAD	K <sub>3</sub> - Kg/mm. LOAD	MATERIAL	WL WITHOUT PART	WL WITH PART	POSITION
	HARDNESS :				SUP 9.9A	64.00	66.192	FRONT
	SHOT PEENING : TENSION SIDE ALL LEAVES	LOAD TYPE	LOAD	C.	MODEL			
	PRIMER : SHOT PEEN SURFACE	NO.		90 <sup>13</sup>	ORIGINAL DR'G NO.			
	GRAPHITE GREASE : ALL CONTACT SURFACE	NORMAL	1470	14	SMA DR'G NO.			
	ASSY PAINTING : BLACK PAINT				SCALE			
	MAKING : MARK ORIGINAL DR'G NO.	MAX	2941	-62	SIGN			
	ON LEAF NO.1 TENSION SIDE	TEST	3876	-100	DATE			
		SETTING	4411	-138				
				228				

รูปที่ 3.7 แสดงแบบและข้อกำหนดของแหวน

3.3 กระบวนการผลิตแหนบรถยนต์

PROCESS CHART FOR LEAF SPRING

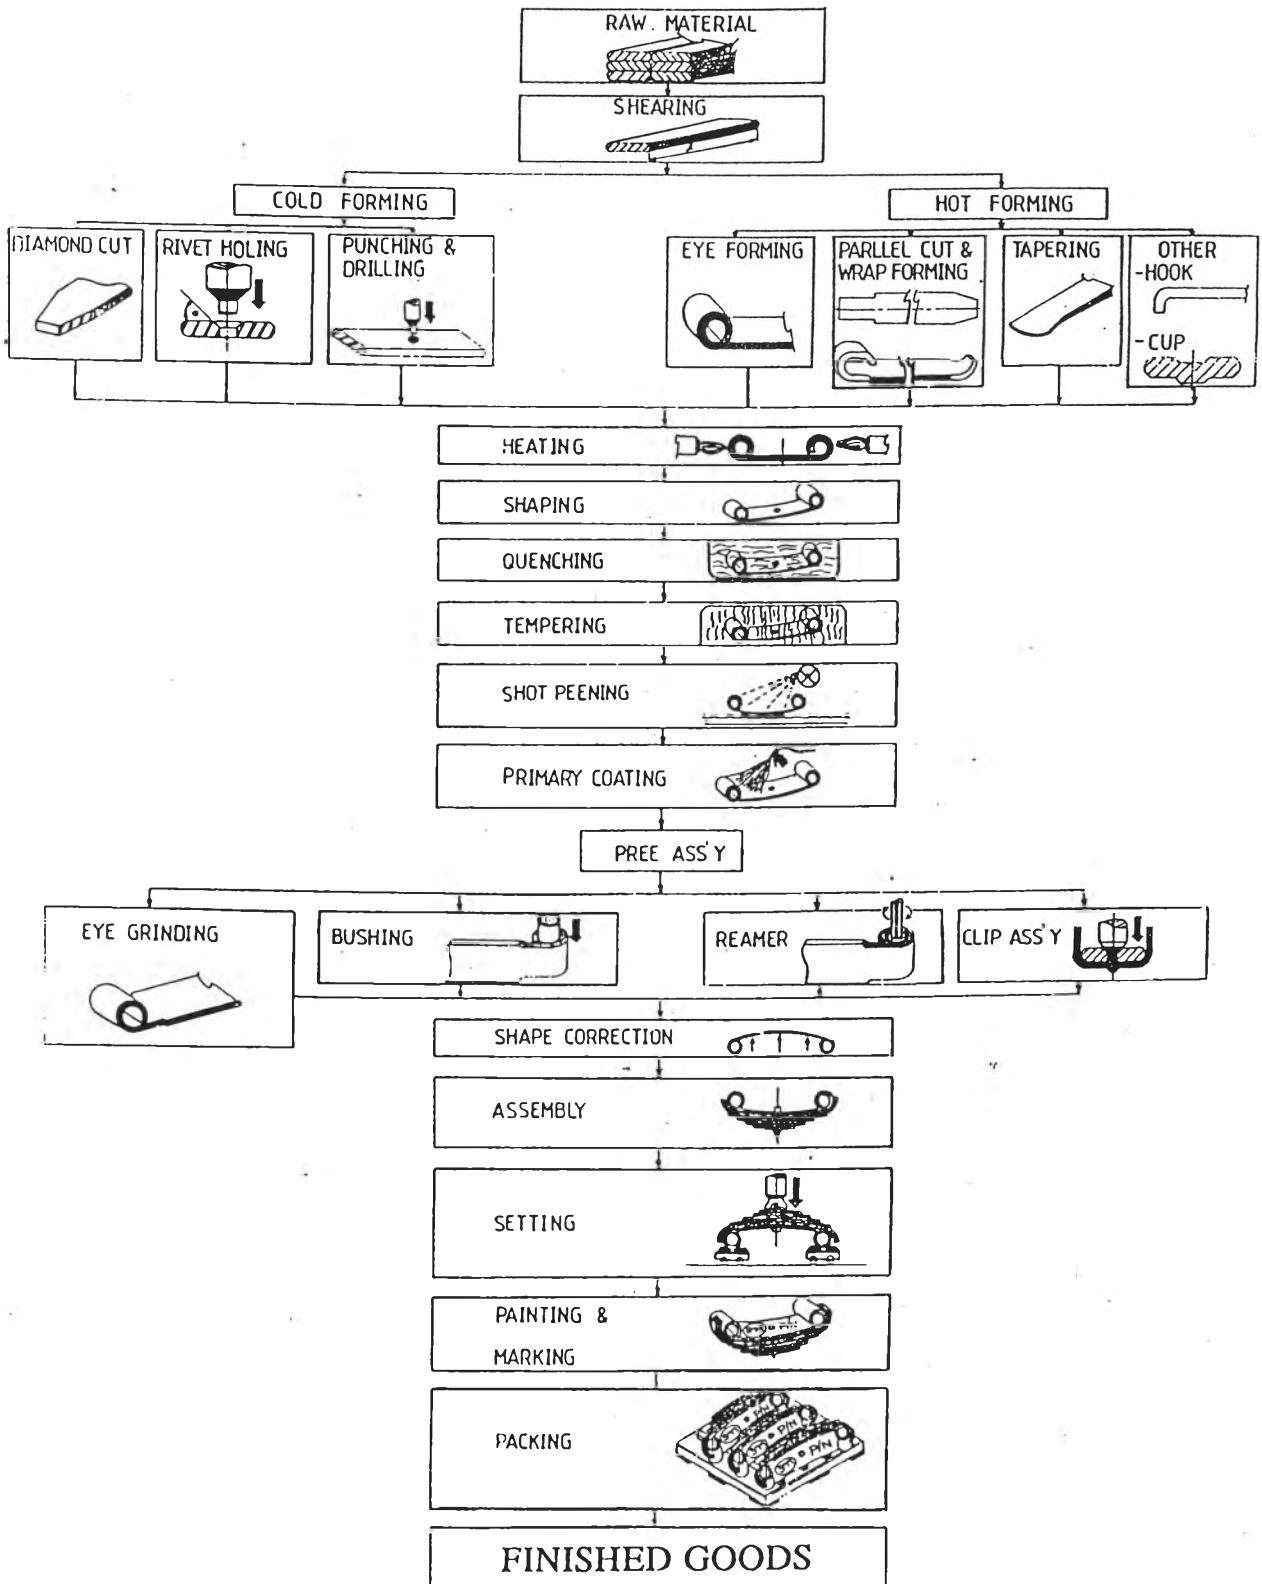

รูปที่ 3.8 แสดงกระบวนการผลิตแหนบรถยนต์

### 1. การตัดเหล็กแหวน (Shearing)

กรรมวิธีการตัดเหล็กแหวน จะนำเหล็กจากชั้นวางวัสดุดิบ มาทำการตัดซอยในกระบวนการตัดดิบที่เครื่องขนาด 120 ตัน ให้ได้ตามขนาดความยาวที่แบบกำหนดมาให้ โดยชั้นตอนนี้ ขนาดความกว้าง x ความยาว x ความหนา ขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้ากำหนดมาให้

### 2. ตัดมุม 10,15,30 (DIAMOND CUT)

มุมในการตัดจะมีขนาดองศา ตั้งแต่ 10,15,30 ซึ่งจะเป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปเย็นเป็นส่วนใหญ่ จะมีบางส่วนเท่านั้นที่จะต้องนำเหล็กแหวนไปเผาปลายเพื่อลด STRENGTH ภายในเนื้อเหล็กลง แล้วค่อยนำมาตัดมุมอีกทีหนึ่งในกระบวนการนี้ หากเป็นการตัดมุมร้อนแล้ว จะขึ้นอยู่กับความหนาเหล็กเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 11-12 มม. ขึ้นไป

### 3. บี้มรูหุรัด (RIVET HOLLING)

ขั้นตอนการบี้มรูหุรัด จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะงานคือ

1. งานขึ้นรูปเย็น
2. งานขึ้นรูปร้อน

3.1 งานบี้มขึ้นรูปเย็นนั้นจะบี้มในกรณีเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดที่นำมาบี้มมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มากกว่าความหนาเหล็กที่จะนำมาบี้ม หรือเท่ากับความหนาเหล็กเท่านั้น

3.2 งานบี้มขึ้นรูปร้อนจะต้องนำเหล็กแหวนไปทำการเผาที่อุณหภูมิประมาณ 900-100 c แล้วค่อยนำมาทำการบี้มรูหุรัด กรณีนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดบี้มน้อยกว่าความหนาของเหล็กแหวนที่นำมาบี้มรูหุรัด

กรรมวิธีทั้ง 2 ชนิดนี้จะบี้มรูหุรัดบริเวณปลายของเหล็กแหวน ส่วนจะเป็นขึ้นโคขอบแหวนนั้นขึ้นอยู่กับแบบที่ทางลูกค้ากำหนดมาให้ ทั้งนี้ในการบี้มรูหุรัดบริเวณปลายของเหล็กแหวนนั้น ก็เพื่อช่วยประคองเหล็กแหวนในแต่ละชิ้น ไม่ให้บริเวณปลายนั้นแตกออกจากกัน ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้ ในขณะที่ใช้งาน

#### 4. การเจาะรูและปั๊มรูสะดือ (PUNCHING & DRILLING)

กรรมวิธีนี้จะเหมือนกับการขึ้นรูปปั๊มรูรัศ (Revet Holping) จะแตกต่างกันที่ การเจาะรูและปั๊มรูสะดือนั้น จะอยู่ในบริเวณกึ่งกลางของเหล็กแหวน หรือเยื้องข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น จะไม่มีการปั๊มหรือเจาะบริเวณปลายของเหล็กแหวน

#### 5. ม้วนหู (EYE FORMING)

กระบวนการนี้จะเป็นการขึ้นรูปร้อนทั้งหมด เนื่องจาก ไม่สามารถขึ้นรูปเย็นได้เพราะจะทำให้เหล็กแหวนซึ่งค่อนข้างแข็งจะเกิดการปริแตก และหักได้ในขณะขึ้นรูป แหนบรดส่วนใหญ่ ประเภทดบรรทุกขนาด 1 ตัน - 1.5 ตัน จะมีการขึ้นรูปม้วนหู 100% ลักษณะของหูแหวนที่ม้วนแล้วจะเป็นวงกลม ซึ่งเรียกว่าหูแหวน โดยหูแหวนทั้ง 2 ข้าง จะยึดติดกับ โครงรดด้วยเด้าหูแหวนและ โดงเตงที่ติดกับรด

#### 6. การตัดขนาน & ม้วนหัวโต (PARALLEL CUT & WARP FORMING)

ลักษณะการขึ้นรูปเหมือนกับการขึ้นรูปม้วนหู หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ม้วนหู 2 ก็ได้ จะแตกต่างกันที่การม้วนจะมีลักษณะ การม้วนเป็นรูปไข่เท่านั้น และม้วน ไม่ชิด ขนาด 3/4 ส่วนของวงกลมเท่านั้น ซึ่งจะใช้ครอบตัวหูอีกชั้นหนึ่ง เพื่อช่วยป้องกันขณะที่ตัวหูเกิดหักขึ้นมา จะช่วยไม่ให้เกิดการทรงตัวของรดเกิดเสียหายได้ ในขณะขึ้นรูป หัวโตนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับรดบรรทุกขนาด 5-20 ตัน เท่านั้น ทั้งนี้ เพราะภาวะที่รรับน้ำหนักมากจะเสี่ยงต่อการหักได้

#### 7. รีดปลาย (TAPERING)

คือการลดขนาดของความหนา ของเหล็กแหวนบริเวณส่วนปลายของเหล็กแหวน ที่ผ่านการตัดรอยมาแล้ว ด้วยกระบวนการขึ้นรูปร้อนทั้งสิ้น

#### 8. การงอปลาย (HOOK)

ลักษณะของงานเป็นการขึ้นรูปบริเวณปลายของแหวนด้วยกรรมวิธีขึ้นรูปร้อนทั้งหมด ของกระบวนการนี้โดยใช้เครื่อง HYDRAULIC อัดให้ได้ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ทำขึ้นมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่ลูกค้ากำหนดมาให้ โดยแม่พิมพ์นี้จะทำการผลิตขึ้นใช้เอง

## 9. ป้อนนม (CUP)

กรรมวิธีนี้มีลักษณะเหมือนกับการป้อนรูสะคือ แตกต่างกันว่า กรรมวิธีนี้ใช้ความร้อนมาเกี่ยวข้องกับแท่นั้น ทั้งนี้เพื่อลดความแข็งแรงภายในเนื้อเหล็กถลุง เพื่อสะดวกในการขึ้นรูปได้ง่าย อีกทั้งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของแท่นบแต่ละชั้นมิให้หลุดออกจากกัน ในขณะที่ตะคือที่ร้อยเพื่อจะประกอบนั้นเกิดการขาด ทั้งนี้เพราะแท่นบแต่ละชั้นจะมีลักษณะเป็นเป้านูนออกมาที่กึ่งกลางความยาว หรือเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ แต่ไม่ถึงบริเวณปลายแท่นบ

## 10. เตาเผา (HEATING)

เป็นกระบวนการชุบเหล็กที่ผ่านการขึ้นรูปมาก่อนหน้านี้ เข้าเตาเผาที่อุณหภูมิตั้งแต่ 880- 950 °c ใช้เวลาเผาตั้งแต่เริ่มป้อนเข้าเตาจนเหล็กออกจากเตา เวลาที่ใช้ในการเผาแช่ภายในเตานั้นขึ้นอยู่กับความหนาของเหล็กโดยมาตรฐานอยู่ที่ เหล็กหนา 25 มม. ใช้เวลาในการเผาแช่ 20 นาที

## 11. การขึ้นรูปโค้ง (SHAPING)

การขึ้นรูปโค้งแท่นบ (CAMBER) ขึ้นรูปได้ 2 วิธี คือ

1. ขึ้นรูปโดยการป้อน
2. ขึ้นรูปโดยการรีด

ค่าความโค้ง ขณะขึ้นรูปที่เตาใหญ่ ให้ค่าเผื่อความผิดพลาด +15 , -0 มม.

## 12. อบชุบ แข็ง (QUENCHING)

อุณหภูมิน้ำมันที่ใช้ในการชุบอยู่ระหว่าง 60-80 °c กรรมวิธีนี้จะชุบหลังจากแท่นบขึ้นรูปโค้งมาแล้วมาทำการชุบลงในน้ำมันชุบ โดยจะแช่อยู่ในน้ำมันชุบประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นก็จะนำแท่นบเข้าทำการอบคลายความเครียด (TEMPERING) พร้อมทั้งจะเป็นเหล็ก SPRING ต่อไป

## 13. การอบคลาย (TEMPERING)

อุณหภูมิที่ใช้ในการอบเหล็กแท่นบที่ผ่านการขึ้นรูปโค้ง-ชุบอยู่ระหว่าง 480-500 °c เวลาที่ใช้อบนั้นไม่น้อยกว่า 1 ชม ความแข็งหลังอบที่ได้จะต้องอยู่ระหว่าง 41.8-47.1 HRC. ขึ้นคอนนี้เหล็กจะเป็น - Spring แล้ว



#### 14. เครื่องยิงโลหะ (SHOT PEENING)

กรรมวิธีนี้ก็คือนำแหวนที่ผ่านการอบคลายมาแล้วมาทำการพ่นเม็ดโลหะเข้าไปที่ผิวของแหวน ทั้งนี้ก็เพื่อทำความสะอาด ตัวแหวน อีกทั้งเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแหวนอีกด้วย

#### 15. พ่นสีรองพื้น (PRIMARY COATING)

จะทำหลังจากแหวนผ่านกระบวนการยิงโลหะมาแล้ว จะทำการพ่นสีรองพื้นทันทีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

#### 16. เครื่องประกอบ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะงาน

16.1 การเจียรขนาด (Eye grinder)

16.2 อัดบุช (Bushing)

16.3 คว้านบุช (Reamer)

16.4 ยี่หุรีค (Clip assy)

16.1 การเจียรขนาดหูแหวน (Eye grinding) เพื่อสะดวกในการประกอบแหวนเข้ากับรถ ทั้งนี้แหวนที่ผ่านการม้วนหูแล้ว บริเวณความกว้างของหูจะถูกแบ่งออกมามากกว่าความกว้างเดิม อันเนื่องมาจากการม้วนหูในขณะที่ยี่ร้อน

16.2 อัดบุช (Bushing) จะเป็นกระบวนการอัด bush เข้าไปในหูแหวน ทั้งนี้เพื่อลดการเสียดสีระหว่างวาล์ว (pin) กับตัวของหูแหวนขณะที่ประกอบไปในรถแล้ว

16.3 คว้านบุช (reamer) เพื่อต้องการให้ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน bush ได้ตามขนาดที่แบบกำหนดมาให้

16.4 ยี่หุรีค (clip assy) เป็นการรีดแหวนในแต่ละชิ้นให้ บริเวณแหวนไม่แตกออกจากกัน เมื่อประกอบแหวนแล้ว

### 17. รูปร่างของแหวน (SHAPE CORRECTION)

ค่าความโค้งของแหวนที่ผ่านกระบวนการ shot peening มาแล้วจะต้องมาทำการตัดแต่งความโค้งพร้อมกับ curve ของความโค้งของชิ้นนั้นๆ ให้มีความโค้งเหมือนกันและรูปร่างเหมือนกันทุกชิ้น โดยมีค่า  $\pm 3$  มม. จากแบบที่กำหนดมา

### 18. ประกอบแหวน (ASSEMBLY)

แผ่นแหวนแต่ละแผ่นจะมีความโค้งก่อนประกอบแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างชิ้นแหวน (NIP Stress) เมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจึงจะมีความโค้งเดียวกัน โดยค่าความโค้งหลังจากประกอบเสร็จแล้ว เพื่อความผิดพลาด  $\pm 3$  มม.

การประกอบแผ่นแหวนแต่ละแผ่นจะต้องสนิทไม่มีช่องว่าง (gap) รูปร่าง (shape) แต่ละแผ่นเป็นรูปร่างเดียวกัน

### 19. การทดสอบรับน้ำหนัก (SETTING)

กรรมวิธีนี้จะทดสอบแหวนที่ผ่านการประกอบมาแล้วด้วย stress สูงสุด  $120 \text{ kg/mm}^2$  ของแหวนชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ค่าของ load (kgs) จะขึ้นอยู่กับจำนวนความหนาทั้งหมดขอแหวนที่ประกอบแล้ว อีกทั้งความกว้างของเหล็กด้วย stress ที่ใช้รับภาระทั่วๆ ไปอยู่ที่  $40\text{-}80 \text{ kg/mm}^2$

### 20. พ่นสี ตีตรา (PAINTING & MARKING)

การทำสีแหวนแบ่งประเภทของสีเป็น 2 ประเภทคือ

1. สีชุบ แหวนที่จะใช้วิธีการทำสีโดยการชุบส่วนมากจะเป็นแหวนที่เข้าเป็นดัด เพราะสีจะได้ซึมผ่านเข้าตามช่องโค้งและความหนาของสีอย่างน้อยเท่ากับ 25 ไมครอน การตรวจสอบจะใช้วิธีตรวจสอบความหนืดของสีก่อนทำการชุบ จะใช้ถ้วยตวงในการทดสอบ โดยใน 1 ถ้วยตวงอัตราการไหลของสีจะต้องไหลออกหมดในเวลา 24-25 วินาที

2. สีพ่น มักจะใช้กับแหวนที่ขายเป็นค้วย่อย ความหนาของสีพ่นอย่างน้อยเท่ากับ 10 ไมครอน การตรวจสอบจะใช้วิธีเดียวกันกับชุบสี แต่อัตราการไหลเวลาที่ใช้จะน้อยกว่าคือ 7-10 วินาที

3. การตีตรา (MARKING) เป็นขั้นสุดท้ายในกระบวนการผลิตแหวนที่ส่งภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะ marking เหมือนกันหมดคือ

ยี่ห้อ รุ่น P/N	REAR หรือ FRONT จำนวนชั้น
-----------------	---------------------------

นิยาม

- \* R คือ REAR (หลัง) หมายความว่าแหวนชุดนี้ประกอบกับรถด้านหลัง
- \* F คือ FROT (หน้า) หมายความว่าแหวนชุดนี้ประกอบกับรถด้านหน้า
- \* ยี่ห้อ รุ่น เช่น TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU ฯลฯ
- \* P/N (PART NUMBER) คือ หมายเลขของแหวนนั้นๆ
- \* รุ่นรถ (MODEL) เช่น TOYOTA HILUX, MITSUBISHI CANTER, ISUZU FASTER-Z ฯลฯ

จำนวนชั้น เป็นการบ่งบอกถึงจำนวนชั้นของแหวน P/N นั้นเช่น (10) หมายความว่าแหวนชุดนี้มี 10 ชั้น ถ้าเป็นแหวนค้วย่อยก็จะ marking ของตำแหน่งชั้น เช่น no.1 หมายความว่า เป็นแหวนชั้นที่ 1

### 21. การบรรจุ (PACKING)

การบรรจุแหวนที่ผลิตเสร็จแล้วจะถูกบรรจุบนแผ่นรองพื้น (pallet) ตามมาตรฐานการบรรจุของ ลูกค้า เพื่อทำการส่งมอบต่อไป

### 3.4 วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อปรับปรุงวิธีการควบคุมกระบวนการ SPC Cp,Cpk

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการปรับปรุงวิธีการควบคุมกระบวนการ SPC,Cp,Cpk ของกระบวนการผลิตแหวนบรรทัดขนาด 1 ตัน โดยเริ่มศึกษาจากข้อมูลเกี่ยวกับด้านคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตรวมถึงแผนกที่ผลิตสำเร็จรูปออกมา ซึ่งข้อมูลที่ศึกษามาแสดงไว้ในตารางที่ 3.1 การกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่ต้องมีการควบคุมและเฝ้าติดตามได้กำหนดไว้ในแผนคุณภาพเดิมของโรงงานตัวอย่างที่ทำการศึกษา แต่ได้มีการกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยการวิจัยได้เปรียบเทียบกับโรงงานอื่นที่ได้ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน การศึกษารายละเอียดของแต่ละกระบวนการเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีการกำหนดคุณลักษณะของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมไว้ในตารางที่ 3.3 แผนคุณภาพการควบคุมกระบวนการผลิตแหวนบรรทัด หลังจากนั้น ได้เริ่มวิจัยโดยการศึกษาศามารถของกระบวนการผลิตในปัจจุบัน รวมทั้งการวิเคราะห์ระบบการวัดที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต เพื่อที่จะนำเป็นข้อมูลในการกำหนดวิธีการควบคุมกระบวนการที่เหมาะสม โดยการเก็บข้อมูลการผลิตจากการผลิตชิ้นงานจริงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการปรับเปลี่ยน เงื่อนไขการผลิต เช่น วัตถุดิบ ชิ้นส่วน พารามิเตอร์การควบคุมกระบวนการผลิต จำนวน 100 ชิ้น ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 3.2 ตารางสรุปผลการศึกษา ความสามารถของกระบวนการ และการศึกษา การวิเคราะห์ระบบการวัด

### 3.5 หลักการในการวิจัย

การควบคุมกระบวนการสามารถกระทำได้หลายวิธีการด้วยกัน เช่น วิธีการตรวจสอบ 100% วิธีการตรวจสอบระหว่างการผลิต (Process Inspection) หรือวิธีการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่าง (Acceptance Sampling) เป็นต้น ในการเลือกวิธีการควบคุมกระบวนการวิธีใดจึงเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ความสำคัญด้านคุณภาพของจุดงานนั้นต่อผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ความยากง่ายในการตรวจสอบ เหตุผลในด้านจิตวิทยา

สำหรับการใช้แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ให้ได้ผลที่ดี กระบวนการผลิตที่จะเลือกใช้แผนภูมิควบคุมต้องมีความสามารถของกระบวนการที่ดีเสียก่อน ทั้งนี้เพราะว่าหากกระบวนการผลิตมีความแปรปรวน หรือ การกระจายมาก เส้น แผนภูมิควบคุมที่คำนวณได้ก็จะกว้าง ซึ่งในกรณีนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามข้อกำหนดผ่านไปสู่มือผู้บริโภคมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงของผู้บริโภคสูง

ตารางที่ 3.1 จำนวนหน่วยรถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่พบจากกระบวนการผลิต (แยกตามกระบวนการ)  
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2540

กระบวนการ(เดือน(ต้น))	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	หมายเหตุ
1. การตรวจรับ วัสดุดิบ และชิ้นส่วน	0	0	0	0	0	0	
2. การตัดเหล็ก	0	0	0	0	0	0	
3. การเจาะรูตะตือ	0.636	0.520	0.769	0	0.867	0	เส้นผ่าศูนย์กลางรูตะตือ, ระยะเยื้องศูนย์กลาง
4. การม้วนหุ	1.325	0.412	0.566	0.421	0.769	0.08	เส้นผ่าศูนย์กลางรูหุ, ความยาวหลังม้วนหุ
5. การตัดมุม	0	0	1.0	0	0.596	0	มุมไม่ได้
6. การเจาะรู Silencer	0	0	0	0	0	0	
7. การรีดปลาย	0	0	0.315	0.811	0.5	0	รีดปลายงอ
8. การให้ความร้อน	0	0	0	0	0	0	
9. การขึ้นรูปโค้ง	1.131	1.02	0	0.638	0.398	0.189	ขนาดความโค้งของชิ้นงาน
10. การอบชุบแข็ง	1	0.873	0	0.5	0.89	0	ความแข็งหลังชุบ

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) จำนวนหน่วยรถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่พบจากกระบวนการผลิต (แยกตามกระบวนการ)

เดือน มกราคม - มิถุนายน 2540

กระบวนการเดือน(ต้น)	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	หมายเหตุ
11. การอบคล้าย	0.343	0.809	0	0.5	0.53	0	ความแข็งหลังอบ
12. เครื่องยิงโลหะ	0	0	0	0	0	0	
13. การพ่นสีรอบพื้น	0	0	0	0	0	0	
14. การประกอบ	0	0	0	0	0	0	
15. การทดสอบ	0	0	0	0	0	0	
16. การพ่นสีดำ	0	0	0	0	0	0	
17. การทำเครื่องหมาย	0	0	0	0	0	0	
18. การบรรจุ	0	0	0	0	0	0	
19. การทดสอบความล้า	0	0	0	0	0	0	
<b>รวม</b>	<b>4.435</b>	<b>3.634</b>	<b>2.650</b>	<b>2.870</b>	<b>4.550</b>	<b>0.269</b>	

ตารางที่ 3.2 ตารางสรุปผลการศึกษาความสามารถของกระบวนการและการวิเคราะห์ระบบการวัด

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	เครื่องจักร	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือวัดที่ใช้ ในการทดสอบ	การศึกษาศักยภาพของ กระบวนการก่อนปรับปรุง		การศึกษาวិเคราะห์ระบบ การวัดก่อนปรับปรุง % GR & R	
						Cp	Cpk		
						1	การตัดเหล็ก	เครื่องปัมโรงงาน	ความยาว
2	การเจาะรูตะค้อ	เครื่องปัมโรงงาน	เส้นผ่าศูนย์กลางรูตะค้อ	10.5+0.5-0	เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์	0.82	0.23	5.73	
			ระยะเชิงศูนย์กลาง	<0.7 มม.	เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์	0.9	0.9	17.63	
			ความยาว	560 + - 1.5 มม.	คลิบเมตร,แท่นตรวจสอบ	1.05	0.89	12.7	
3	ม้วนหุ	เครื่องม้วนหุ	อุณหภูมิในการม้วนหุ	ไม่เกินจาก แผ่นเทียบสีมาตรฐาน	สายตา				
			ระยะในการให้ความร้อน	ระยะในการ ใช้งาน + 25 มม.	สายตา				
			เส้นผ่าศูนย์กลางหุ						
			A	มาตรฐานของการม้วนหุ	เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์	0.39	0.05	21.58	
			B	มาตรฐานของการม้วนหุ	เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์	0.37	0.05		
			ความยาวม้วนหุ						
A	L+ 3.0 มม.	แท่นตรวจสอบ และ โคอีลเกจ	0.14	0.1	2.06				
B	L+ 3.0 มม.	แท่นตรวจสอบ และ โคอีลเกจ	1.08	0.76					
4	ตัดมุม	เครื่องปัมโรงงาน	ความกว้างปลาย	20 + 3 มม.	เวอร์เนียร์	1.97	0.31	24.11	
5	เจาะรู Silencer	เครื่องปัมโรงงาน	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู	10.5 + 0.5-0 มม.	เวอร์เนียร์	2.3	0.6	10.72	
			ระยะรูจากปลาย	L+ 1.5 มม.	เวอร์เนียร์	1.19	0.94	26.11	
			ระยะเชิงศูนย์กลาง	(a-b) < 0.5 มม.	เวอร์เนียร์	0.52	0.52	28.2	

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการศึกษาศักยภาพของกระบวนการและการวิเคราะห์ระบบการวัด

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	เครื่องจักร	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือวัดที่ใช้ ในการทดสอบ	การศึกษาศักยภาพของ กระบวนการก่อนปรับปรุง		การศึกษาระบบการวัด ก่อนปรับปรุง % GR & R
						Cp	Cpk	
6	เจาะรูหุรีด	เครื่องป้อนชิ้นงาน	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึก ระยะจากปลาย ระยะเชิงศูนย์กลาง	8.5 + 0.5 - 0 มม. 3 + 0.5 มม. 45.5 + 1.5 มม. (a-b) < 0.5	เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์	3.7 0.658 2.12 0.61	0.31 0.06 2.1 0.61	9.3 25.1 30.9 9.3
7	รีดปลาย	เครื่องรีด	อุณหภูมิ ระยะในการให้ความร้อน ความยาวรวม ความหนาปลาย A ความหนาปลาย B	ไม่เกินจากแผ่นเทียบสีมาตรฐาน ระยะในการใช้งาน + 25 มม. L + 11 มม. t + 0.5 มม. t + 0.5 มม.	สายตา สายตา แท่นตรวจสอบ เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์			5.28 22.57
8	การให้ความร้อน	เตาชุบแข็ง	อุณหภูมิน้ำมันเตา ระยะเวลา อุณหภูมิชิ้นงาน	940 + 10c 14 - 16 วินาที 830 - 860 c	เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ นาฬิกาจับเวลา เทอร์โมคัปเปิล			0.6 0.52
9	ขึ้นรูปโค้งหลังการอบคลาย	เครื่องป้อนไฮดรอลิก	ระยะความโค้ง	มาตรฐานการขึ้นรูปโค้งของชิ้นงาน	เครื่องมือวัดมาตรฐาน	0.22	0.12	ไม่สามารถทดสอบได้
10	การอบชุบแข็ง	บ่อชุบแข็ง	อุณหภูมิ ความแข็งหลังชุบ	60 - 80c 2.3 - 2.5 HBD	เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความแข็ง	0.69	0.38	39.01
11	การอบคลาย	เตาอบคลาย	อุณหภูมิ ความแข็ง	510 + 10c 2.9 - 3.1 HBD	เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ เครื่องวัดความแข็ง	1.67	1.37	22.68



ตารางที่ 3.2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการศึกษาความสามารถของกระบวนการและการวิเคราะห์ระบบการวัด

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	เครื่องจักร	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือวัดที่ใช้ ในการทดสอบ	การศึกษาขีดความสามารถของ กระบวนการก่อนปรับปรุง		การศึกษาระบบการวัด ก่อนปรับปรุง % GR & R
						Cp	Cpk	
11	การอบคลาย	เตาอบคลาย	อุณหภูมิ ความแข็ง	510 + 10c 2.9 - 3.1 HBD	เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ เครื่องวัดความแข็ง	1.67	1.37	22.68
12	เครื่องยิงโลหะ	เครื่องยิงโลหะ	กระแสไฟฟ้า ขนาดของโลหะที่ยิง ความเร็วสายพาน ความสูงของระยะยิง พื้นที่ที่ยิงครอบคลุม	50 + 0 - 10 แอมแปร์ 80% ขึ้นไป ใหญ่กว่า 0.59 มม. < 9 เมตร/นาที 0.5 - 0.6 มม. 80% ขึ้นไป	บอร์ดควบคุม ตะแกรงทดสอบ นาฬิกาจับเวลา แอลเมนแกน ไมโครสโคป	0.97	0.46	21.88
13	การพันตีรองพัน		ความหนา	อย่างน้อย 15 ไมครอน	เครื่องวัดความหนา	0.78	0.78	18.85
14	การประกอบ	เครื่องประกอบ	ความหนา ระยะความโค้ง แรงจับของเซ็นเตอร์โพลท์	มาตรฐานของแหวนแต่ละชิ้น 178 + 3 350 - 550 กก ฟุต - ซม.	เครื่องมือวัดมาตรฐาน เทอร์คเรนท์	0.2	0.16	9.94
15	การทดสอบ	เครื่องทดสอบ	การตั้งโหลด การเลือกค่าโหลด, ความโค้ง อัตราการยืดตัวของสปริง	1110 - 1234 กก.ฟุต 210 กก c = 90+3 M = 2.26 + - 7% M+H = 6.68+ 10%	ที่อ่านค่าโหลด เครื่องวัดมาตรฐาน การคำนวณจากสูตร K = Load / Defection	0.66	0.42	2.91
16	การพันตีดำ		ความหนา ลักษณะสภาพภายนอก	อย่างน้อย 30 ไมครอน ไม่มีรอยแตกของสี	เครื่องวัดความหนา สายตา	0.29	0.29	15.02

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) ตารางสรุปผลการศึกษาความสามารถของกระบวนการและการวิเคราะห์ระบบการวัด

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	เครื่องจักร	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือวัดที่ใช้ ในการทดสอบ	การศึกษาคัดความสามารถของ กระบวนการก่อนปรับปรุง		การศึกษาวิเคราะห์ระบบการวัด ก่อนปรับปรุง % GR & R
						Cp	Cpk	
17	การทำเครื่องหมาย		หมายเลขชิ้นงาน	มาตรฐานการทำเครื่องหมาย	สายคา	-	-	-
			สัญลักษณ์บริษัท	มาตรฐานการทำเครื่องหมาย	สายคา	-	-	-
			เครื่องหมายไหลล	-;0,+	สายคา	-	-	-
18	การบรรจุ		จำนวน	มาตรฐานการบรรจุ	สายคา/การนับ	-	-	-

### ตารางที่ 3.3 แผนคุณภาพ การควบคุมกระบวนการประกอบแหวนรถยนต์

ลำดับ	กระบวนการ	จุดควบคุมคุณภาพ	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ	วิธีปฏิบัติการแก้ไข	เอกสาร	บันทึก
				ความถี่	เครื่องมือ				
1	การตรวจสอบ วัตถุดิบ, ชิ้นส่วน	ตามข้อกำหนดของ วัตถุดิบ, ชิ้นส่วน	ข้อกำหนดวัตถุดิบ, ชิ้นส่วน	ทุกสล็อต	ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร วิธีการตรวจสอบ (Inqa-xxx)	พนักงาน ตรวจสอบ	ออกรายงานสิ่งไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดเพื่อแจ้งให้ ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาตัดสินใจ	INQA-XX	ใบตรวจสอบ
2	การตัดเหล็ก	- ความยาว - สภาพรอยตัด	- ตามแบบชิ้นงาน - ไม่มีครีป	5/100 ชิ้น ทุกชิ้น	สลับเมตร/แท่นตรวจสอบ สายตา	พนักงานฝ่าย ผลิต	คัดแยกออกเพื่อพิจารณา ซ่อมแซมหรือทำลาย	วิธีการตัดเหล็ก (WI-PD-001)	CSQA-LS-003
3	การเจาะรูสะตือ	- เส้นผ่าศูนย์กลาง - ระยะเยื้องศูนย์กลาง - ความยาว - สภาพของรู หลังเจาะ	10.5+0.5-0.0 มม. < 0.5 มม. L +, - 1.5 มม. ไม่มีครีป	5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น ทุกชิ้น	เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์ สลับเมตร/แท่นตรวจสอบ สายตา	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออกเพื่อพิจารณา ซ่อมแซมหรือทำลาย  ปรับแต่งเครื่องปั๊มแม่พิมพ์ใหม่	วิธีการเจาะรูสะตือ (WI-PD-001)	CSQA-LS-004
4	การม้วนหุ	- เส้นผ่าศูนย์กลาง A - เส้นผ่าศูนย์กลาง B - ความยาวหลังการ ม้วนหุ A - ความยาวหลังการ ม้วนหุ B - อุณหภูมิการม้วนหุ - ระยะของการให้ ความร้อน	40.0(+ 0, - 0.3 มม.) 30.0(+, - 0.25 มม.) L + - 3.0 มม. L + - 3.0 มม. ตามสีของเหล็กมาตรฐาน ระยะที่ใช้งาน + 25 มม.	5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น ทุก 2 ชม. ก่อนเริ่มงาน	เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์ แท่นตรวจสอบ, ไดอัลเกจ แท่นตรวจสอบ, ไดอัลเกจ สายตา สเกล, สายตา	พนักงาน ฝ่ายผลิต	ปรับแต่งเครื่องปั๊มแม่พิมพ์ใหม่  ปรับแต่งอุณหภูมิใหม่ ปรับระยะใหม่	วิธีการม้วนหุ (WI-PD-003)	CSQA-LS-005
5	การตัดมุม	ความกว้างปลาย	20 + - 3 มม.	5/100 ชิ้น	เวอร์เนียร์	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออก แจ้งหัวหน้างาน รับทราบเพื่อแก้ไข	วิธีการตัดมุม (WI-PD-004)	(SQA-LS-006)
6	การเจาะรู Silencer	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลางของรู - ระยะจากปลาย - ระยะเยื้องศูนย์กลาง	10.5+0.5, -0 มม. L+ - 1.5 มม. < 0.5 มม.	5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น	เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออก แจ้งหัวหน้างาน รับทราบเพื่อแก้ไข	วิธีการเจาะรู Silencer (WI-PD-005)	(SQA-LS-007)

### ตารางที่ 3.3 (ต่อ)แผนคุณภาพ การควบคุมกระบวนการประกอบแหวนรถยนต์


ลำดับ	กระบวนการ	จุดควบคุมคุณภาพ	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ	วิธีปฏิบัติการแก้ไข	เอกสาร	บันทึก
				ความถี่	เครื่องมือ				
7	การเจาะรูรูรีด	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง - ความลึก - ระยะรูจากปลาย - ระยะเยื้องศูนย์กลาง	8.5 + 0.5, -0 มม. 3 + 0.5 มม. 45.5 + - 1.5 มม. < 0.5 มม.	5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น	เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข	วิธีการเจาะรูรูรีด (WI-PD-005)	(SQA-LS-008)
8	รีดปลาย	- อุณหภูมิ - ระยะในการให้ความร้อน - ความยาวรวม - ความหนาปลาย A - ความหนาปลาย B	ไม่เกินจากแผ่นเทียบสีมาตรฐาน ระยะในการใช้งาน +, - 25 มม. L +, - 11 มม. t +, - 0.5 มม. t + 0.5 มม.	ทุก 2 ชม. ก่อนเริ่มงาน 5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น	สายตา สายตา แท่นตรวจสอบ เวอร์เนียร์ เวอร์เนียร์	พนักงาน ฝ่ายผลิต	ปรับตั้งใหม่ ปรับตั้งใหม่ คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข	วิธีการรีดปลาย (WI-PD-007)	(SQA-LS-009)
9	การให้ความร้อน	- อุณหภูมิน้ำมันเตา - ระยะเวลา - อุณหภูมิชิ้นงาน	940 +, - 10 c 14-16 วินาที 830 - 860 c	ทุก 2 ชม. ก่อนเริ่มงาน ทุก 2 ชม.	เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ นาฬิกาจับเวลา เทอร์โมคัปเปิ้ล	พนักงาน ฝ่ายผลิต	ปรับตั้งใหม่ ปรับตั้งใหม่ ปรับตั้งใหม่	วิธีการให้ความร้อน (WI-PD-008)	(SQA-LS-010)
10	ขึ้นรูปโค้งหลังการ อบคลาย	- ระยะความโค้ง - สภาพชิ้นงานหลังขึ้นรูปโค้ง	มาตรฐานการขึ้นรูปโค้งของชิ้นงาน ตาม CSQA-LS 011	5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น	เครื่องมือวัดมาตรฐาน สายตา	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข	วิธีการขึ้นรูปโค้ง หลังอบคลาย (WI-PD-009)	(SQA-LS-011)
11	การอบชุบแข็ง	- อุณหภูมิ - ความแข็งหลังชุบ	60-80 c 2.3 - 2.5 HBD	ทุก 2 ชม. 4 ชิ้น/30 นาที	เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความแข็ง	พนักงาน ฝ่ายผลิต	ปรับตั้งใหม่ คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข	วิธีการอบชุบแข็ง (WI-PD-010)	(SQA-LS-012)
12	การอบคลาย	- อุณหภูมิ - ความแข็ง	510 +, - 10 c 2.9 - 3.1 HBD	ทุก 2 ชม. 4 ชิ้น/15 นาที	เครื่องมือวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ เครื่องวัดความแข็ง	พนักงาน ฝ่ายผลิต	ปรับตั้งใหม่ คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข	วิธีการอบคลาย (WI-PD-011)	(SQA-LS-013)
13	เครื่องยิงโลหะ	- กระแสไฟฟ้า - ขนาดของโลหะที่ยิง - ความเร็วสายพาน - ความสูงของระยะยิง - พื้นที่ที่ยิงครอบคลุม	50 + 0-10 แอมแปร์ 80% ขึ้นไปในใหญ่กว่า 0.59 มม. < 9 เมตร/นาที 0.5 - 0.6 มม. 80 % ขึ้นไป	ก่อนเริ่มงาน ก่อนเริ่มงาน ก่อนเริ่มงาน 1 ชิ้น/ล๊อต 1 ชิ้น/ล๊อต	บอร์ควบคุม ตะแกรงทดสอบ นาฬิกาจับเวลา แอลอมนแกน ไมโครสโคป	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออก, แจ้งหัวหน้ารับทราบเพื่อแก้ไข	วิธีการใช้เครื่องยิงโลหะ (WI-PD-012)	(SQA-LS-014)
14	การท่นสีรองพื้น	- ความหนาสี	อย่างน้อย 15 ไมครอน	5/100 ชิ้น	เครื่องวัดความหนา	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออกเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง	วิธีการท่นสีรองพื้น (WI-PD-013)	(SQA-LS-015)

### ตารางที่ 3.3 (ต่อ) แผนคุณภาพ การควบคุมกระบวนการประกอบแหวนรถยนต์

ลำดับ	กระบวนการ	จุดควบคุมคุณภาพ	มาตรฐาน	วิธีการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ	วิธีปฏิบัติการแก้ไข	เอกสาร	บันทึก
				ความถี่	เครื่องมือ				
15	การประกอบ	- ความหนา - ระยะเวลาโค้ง - แรงขันของเซ็นเตอร์โบลท์	มาตรฐานของแหวนแต่ละชิ้น 178+,- 3 มม. 350-550 กก.ฟุต-ตร.ชม.	100% 100% 100%	สแนปเกจ เครื่องมือวัดมาตรฐาน ทอร์คเรนท์	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออกเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง	วิธีการประกอบ (WI-PD-014)	(SQA-LS-016)
16	การทดสอบ	- การตั้งโหลด - การเลือกค่าโหลด,ความโค้ง - อัตราการยืดตัวของสปริง	1110 - 1234 กก.ฟุต 210 nnc = 90+,- 3 มม. M = 2.26 + - 7% M+H = 6.68 + 10%	100% 100% 100%	ที่อ่านค่าโหลด เครื่องวัดมาตรฐาน การคำนวณจากสูตร K = Load / Defection	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออกเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง	วิธีการทดสอบ (WI-PD-015)	
17	การพ่นสีดำ	- ความหนาสี - ลักษณะสภาพภายนอก	อย่างน้อย 30 ไมครอน ไม่มีรอยแตกของสี	5/100 ชิ้น 5/100 ชิ้น	เครื่องวัดความหนา สายตา	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออกเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง	วิธีการพ่นสีดำ (WI-PD-016)	(SQA-LS-018)
18	การทำเครื่องหมาย	- หมายเลขชิ้นงาน - สัญลักษณ์บริษัท - เครื่องหมายโหลด	มาตรฐานการทำเครื่องหมาย มาตรฐานการทำเครื่องหมาย -, 0 , +	100% 100% 100%	สายตา สายตา สายตา	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออกเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง		
19	การบรรจุ	- จำนวน	มาตรฐานการบรรจุ	100%	สายตา / การนับ	พนักงาน ฝ่ายผลิต	คัดแยกออกเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง		

ในการนี้ผู้จัดทำได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงวิธีการควบคุมกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 3.18 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เริ่มต้นที่มีความต้องการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ
  2. เลือกจุดงานที่จะปรับปรุง วิธีการควบคุมกระบวนการ
  3. โดยพิจารณาว่า จุดงานนั้นมีปัญหาด้านคุณภาพต่อท่านหรือลูกค้าหรือไม่ สามารถพิจารณาผลจากปัญหาด้านคุณภาพที่ผ่านมา เช่น ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน ผลการวิเคราะห์สาเหตุผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าส่งคืน (Claim) รายงานข้อร้องเรียนจากลูกค้า เป็นต้น
  4. จุดงานนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่ โดยพิจารณาว่าจุดงานสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้เพียงใด รวมถึงการพิจารณาการควบคุมปัจจัยนอกเหนือกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมผู้ขายวัตถุดิบ การขอความร่วมมือการแก้ปัญหาแผนกซ่อมบำรุงรักษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  5. เครื่องมือวัดมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ก่อนที่จะเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในขั้นต่อไป ต้องแน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้มีความเที่ยงตรงหรือความแม่นยำมากกว่าสเกลที่อ่านได้อย่างน้อย 4 เท่าของค่าพิสัยความเผื่อ (Tolerance) นอกจากนี้เครื่องมือวัดควรได้รับการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ตามมาตรฐานกำหนด
  6. ในกรณีข้อ 5 เครื่องมือวัดมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ต้องจัดหาหรือปรับปรุงเครื่องมือวัดจนกระทั่งมีประสิทธิภาพเพียงพอเสียก่อน จึงดำเนินการต่อในข้อต่อไป
  7. วัดความสามารถของเครื่องจักร (Machine Capability) เพื่อศึกษาว่าเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้หากปรับแต่งความสามารถของเครื่องจักรให้สมบูรณ์ที่สุด โดยศึกษาภายใต้ความผันแปรเนื่องจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ เพียงประการเดียว นั่นคือ ควบคุมตัวแปรอื่นๆ อาทิ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เครื่องมือวัดมีความถูกต้องแม่นยำ พนักงานมีความชำนาญเป็นอย่างดี เป็นต้น เมื่อผลิตชิ้นงานจากเครื่องจักรภายใต้สภาวะดังกล่าวแล้ว วัดค่าชิ้นงานดูว่าข้อมูลที่ได้มีความแม่นยำ (Precision) เพียงใด โดยเก็บข้อมูลจากการผลิตชิ้นงานต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการปรับเครื่องจักรในระหว่างการศึกษา จำนวน 100 ข้อมูล
- ทั้งนี้การที่เลือกใช้จำนวนข้อมูลเท่ากับ 100 ข้อมูล เนื่องจากอาศัยหลักทฤษฎีขอบเขตเข้าสู่ส่วนกลาง (Central Limit Theorem) ที่ว่า หากใช้ขนาดตัวอย่าง  $n = 30$  ไม่จำเป็นต้องสนใจถึงการแจกแจงของประชากร การประมาณการแจกแจงค่าเฉลี่ยก็จะประมาณได้ด้วยการแจกแจงแบบปกติ และสามารถใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนของประชากรได้ (แม้ไม่ทราบค่า  $\sigma$  ก็ให้ใช้  $S$  แทน  $\sigma$  ได้) จากนั้นนำข้อมูลจำนวน 100 ข้อมูลมาทำการคำนวณหาค่า  $C_p$  เพื่อใช้ค่า  $C_p$  พิจารณาวามีข้อมูลมีความแม่นยำเพียงใด

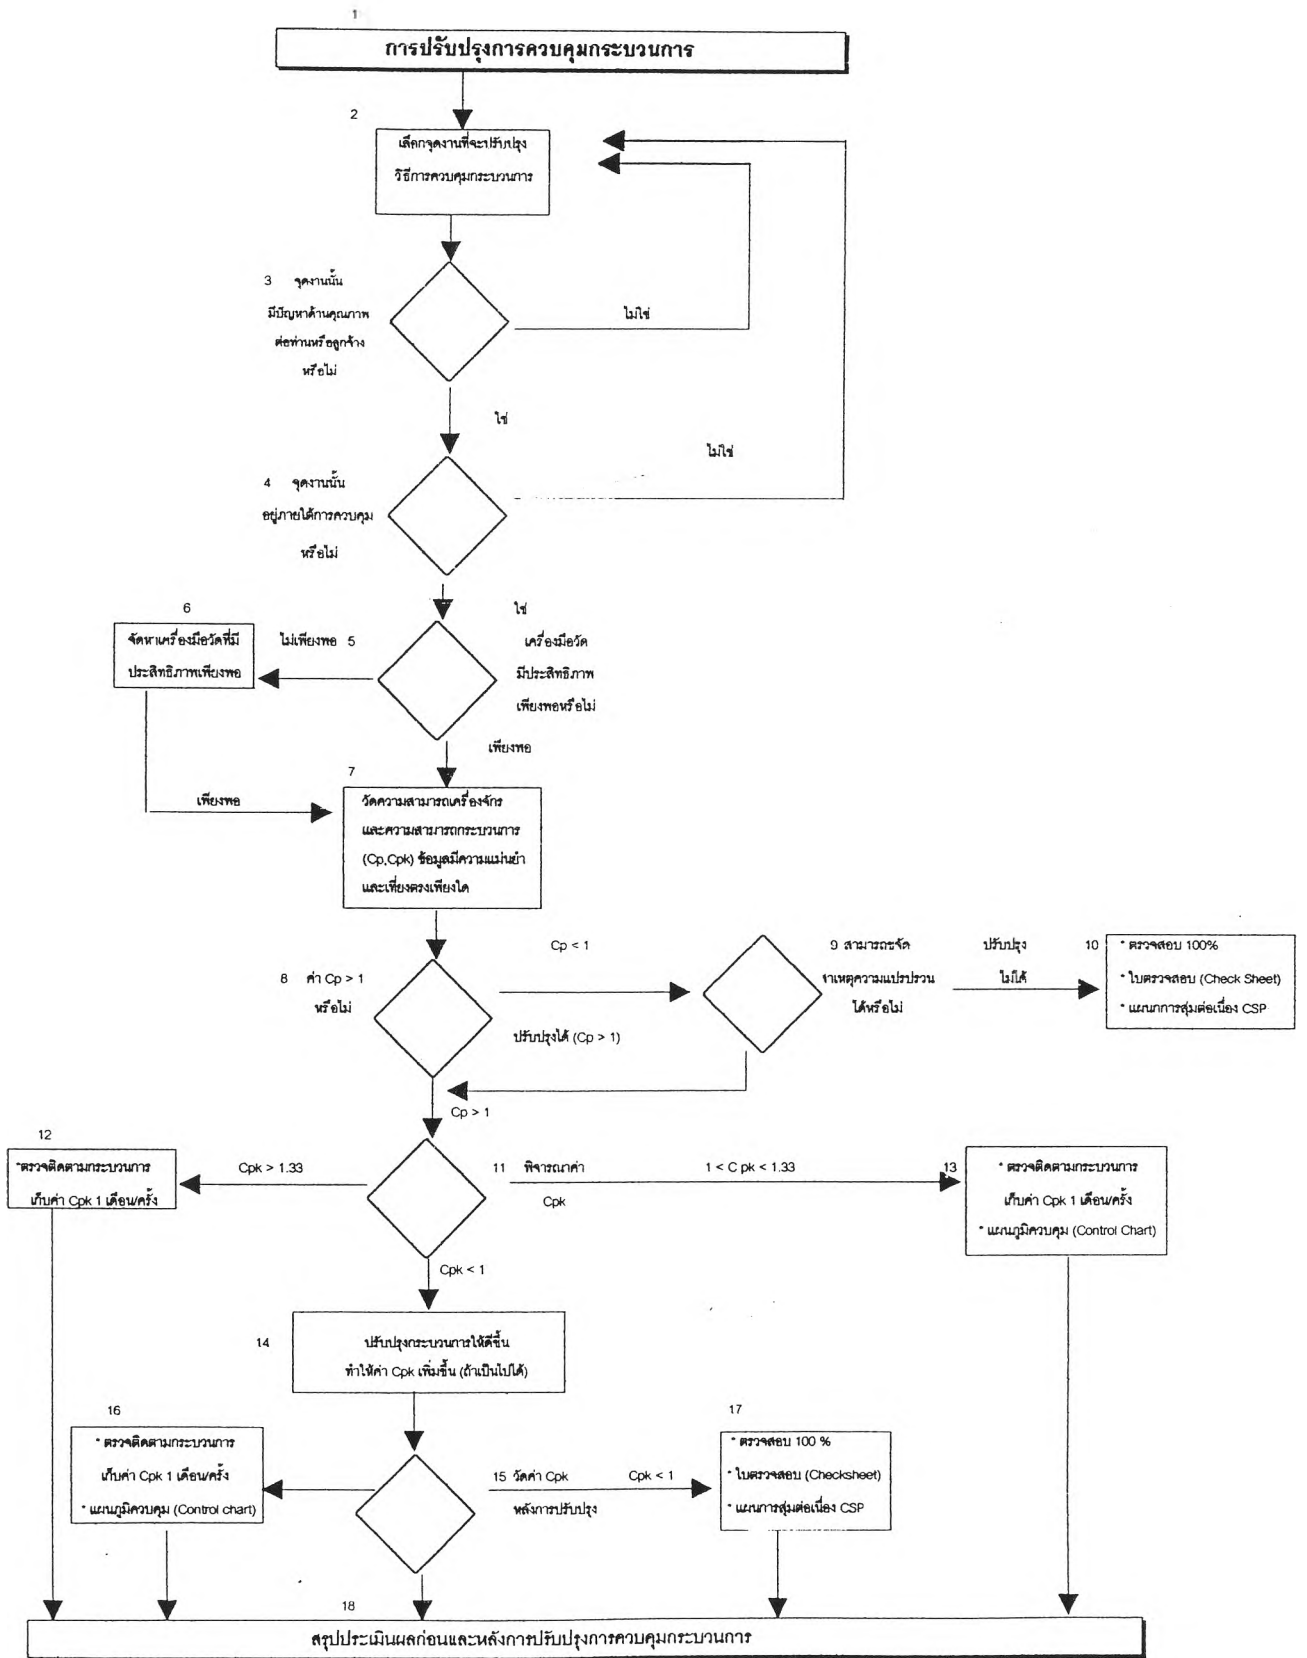

รูปที่ 3.9 แนวทางการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงวิธีการควบคุมกระบวนการ

8. พิจารณาว่าค่า  $C_p$  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 หรือไม่

8.1 หากค่า  $C_p$  มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าความสามารถของเครื่องจักรอยู่ในระดับต่ำและจะเกิดของเสียจากการผลิต ให้พิจารณาคำเนิการต่อไปใน ข้อ 9

8.2 หากค่า  $C_p$  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 แสดงว่า ความสามารถของเครื่องจักรมีความสามารถในการผลิตที่ไม่มีของเสียจากการผลิต ให้พิจารณาคำเนิการต่อไปในข้อ 11

9. สามารถขจัดสาเหตุความแปรปรวนของเครื่องจักรได้หรือไม่ นั่นคือ สามารถที่จะทำการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีค่า มากกว่า 1 หรือไม่

9.1 หากไม่สามารถปรับปรุงเครื่องจักรให้มีค่า  $C_p$  มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ให้พิจารณาคำเนิการต่อไปในข้อ 10

9.2 หากสามารถปรับปรุงเครื่องจักรให้มีค่า  $C_p$  มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ให้พิจารณาคำเนิการต่อไปในข้อ 11

**หมายเหตุ** : กรณีที่วัดค่าชิ้นงานจุดงานเดียว แต่วัดหลายตำแหน่ง เช่นการวัดความหนาตี ของชิ้นงาน จะวัดค่าความหนาตีของชิ้นงาน ณ ตำแหน่งหัว- กลาง - ท้ายของชิ้นงาน จากนั้นจึงคำนวณค่าเฉลี่ยของชิ้นงาน แล้วจึงคำนวณค่า  $C_p$

10. เมื่อความสามารถของเครื่องจักรอยู่ในระดับต่ำ ( $C_p$  น้อยกว่า 1) และจะเกิดของเสียจากการผลิต ดังนั้นการเลือกวิธีการควบคุมกระบวนการจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดแยกหรือตรวจพบ (Detect) ของเสียที่เกิดขึ้นออกมา แนะนำให้เลือกวิธีการสำหรับควบคุมกระบวนการ อาทิ การตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น 100%, การตรวจสอบโดยอาศัยใบตรวจสอบ (Check Sheet) การตรวจสอบโดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่อง (Continuous Sampling Plan หรือ CSP) เป็นต้น

11. พิจารณาว่าค่า  $C_{pk}$

11.1 ค่า  $C_{pk}$  มากกว่า 1.33 ดำเนินการต่อไปในข้อ 12

11.2 ค่า  $C_{pk}$  มากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.33 ดำเนินการต่อไปในข้อ 13

11.3 ค่า  $C_{pk}$  น้อยกว่า 1 ดำเนินการต่อไปในข้อ 14

12. ค่า  $C_{pk}$  มากกว่า 1.33 แสดงว่า ความสามารถของกระบวนการอยู่ในระดับที่ดี จึงไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมกระบวนการอย่างใกล้ชิดมากนัก ดังนั้นแนะนำให้ตรวจติดตามกระบวนการ โดยเก็บค่า  $C_{pk}$  1 เดือน/ครั้ง จากนั้นติดตามผลในข้อ 19

13 ค่า  $C_{pk}$  มากกว่า หรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.33 แสดงว่า ความสามารถของกระบวนการอยู่ในระดับปานกลาง เป็นสภาพที่จำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิต ดังนั้นแนะนำให้ควบคุมกระบวนการโดยอาศัยแผนภูมิควบคุม (Control Chart) และตรวจติดตามกระบวนการ โดยเก็บค่า  $C_{pk}$  1 เดือน/ครั้ง จากนั้นติดตามผลในข้อ 18



14. ค่า  $C_{pk}$  น้อยกว่า 1 แสดงว่า ความสามารถของกระบวนการอยู่ในระดับต่ำและจะเกิดของเสียจากการผลิต ดังนั้นจึงควรหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น เพื่อให้ค่า  $C_{pk}$  เพิ่มขึ้น (ถ้าเป็นไปได้) โดยพิจารณาปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ในการผลิต เช่น เครื่องจักร เครื่องมือวัด วัตถุดิบ พนักงาน เป็นต้น เพื่อให้ความสามารถของกระบวนการดีขึ้น จากนั้นพิจารณาดำเนินการต่อในข้อ 15

15. วัดค่า  $C_{pk}$  หลังการปรับปรุง พิจารณาค่า ดังนี้

15.1 ค่า  $C_{pk}$  มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ดำเนินการต่อในข้อ 16

15.2 ค่า  $C_{pk}$  น้อยกว่า 1 ดำเนินการต่อในข้อ 17

16. ค่า  $C_{pk}$  มากกว่า หรือเท่ากับ 1 แนะนำให้ควบคุมกระบวนการโดยอาศัยแผนภูมิควบคุม (Control Chart) และตรวจติดตามกระบวนการโดยเก็บค่า  $C_{pk}$  1 เดือน/ครั้ง จากนั้นติดตามผลในข้อ 18

17. ค่า  $C_{pk}$  น้อยกว่า 1 แสดงว่า ความสามารถของกระบวนการอยู่ในระดับต่ำ และจะเกิดของเสียจากการผลิต ดังนั้นการเลือกวิธีการควบคุมกระบวนการการจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดแยกหรือตรวจพบ (Detect) ของเสียที่เกิดขึ้นออกมา แนะนำให้เลือกวิธีการสำหรับควบคุมกระบวนการ อาทิ การตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น 100% การตรวจสอบโดยอาศัยใบตรวจสอบ (Check Sheet) การตรวจสอบโดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่อง (Continuous Sampling Plan หรือ CSP) เป็นต้น

18. สรุปประเมินผลก่อนและหลังการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ แนวทางในการวัดผลมีดังนี้

18.1 ค่า  $C_p$  หรือ  $C_{pk}$  ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต