

## ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลหลังการปรับปรุง

### 5.1 การแก้ไขสาเหตุของความแปรปรวนในแนวตามยาวเครื่อง

จากการตรวจสอบสัญญาณความดันก่อนเข้าตัวปล่อยเชื้อพบว่า Fan Pump อาจเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความแปรปรวนของน้ำหมักมาตรฐานในแนวตามยาวเครื่อง แต่จากการตรวจสอบสภาพภายใน Fan Pump ของพนักงานซ่อมบำรุงไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากการตรวจสอบของพนักงานซ่อมบำรุงของโรงงานไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบที่ละเอียดพอที่จะตรวจพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ไม่พบสิ่งผิดปกติ ซึ่งในการตรวจสอบจำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดเฉพาะทางเพื่อใช้ในการตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น การตรวจสอบความสมดุลในการหมุนของใบพัด การตรวจสอบสภาพผิวของใบพัด การตรวจสอบระดับของเพลลาและใบพัด เป็นต้น ดังนั้นในการตรวจสอบอย่างละเอียดจำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้าน Pump เข้ามาทำการตรวจสอบ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะยังไม่ดำเนินการในส่วนนี้เนื่องจากต้องศึกษาความคุ้มค่าก่อน
2. เนื่องจากโดยทั่วไป Fan Pump หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีการหมุนจะส่งสัญญาณความดันที่ rotational frequency ออกมาอยู่แล้ว ซึ่งความดันที่พบจึงเป็นค่าความดันปกติที่เกิดจากการหมุนของ Fan Pump ที่ส่งออกมาและส่งผลต่อความแปรปรวนของน้ำหมักมาตรฐานในแนวตามยาวเครื่องอย่างมีนัยสำคัญ ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ในการลดความแปรผันของความดันน้ำเชื้อภายในท่อก่อนเข้าตัวปล่อยเชื้อ และพัฒนา Fan Pump ให้ความดันที่เกิดขึ้นมีความแปรผันลดลงมาก ซึ่งจะทำให้ความแปรปรวนของน้ำหมักมาตรฐานในแนวตามยาวเครื่องลดลงได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะยังไม่ดำเนินการในส่วนนี้เนื่องจากต้องศึกษาความคุ้มค่าก่อน

### 5.2 การแก้ไขสาเหตุของความแปรปรวนในแนวตามขวางเครื่อง

จากปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหมักมาตรฐานในแนวตามขวางเครื่องสามารถหาทางแก้ไขและป้องกันในแต่ละปัจจัยดังต่อไปนี้

#### 1. Top slice เสียรูป

Top slice เสียรูปทำให้น้ำเชื้อที่ออกจากตำแหน่งดังกล่าวต่างจากบริเวณอื่น และส่งผลให้น้ำหมักมาตรฐานตำแหน่งที่ Top Slice เสียรูปต่างจากบริเวณอื่นที่ปกติ สาเหตุเกิดจากพนักงานควบคุมเครื่องแต่ละคนมีการปรับปาก Slice แตกต่างกัน เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานการปรับ

ดังเช่น เมื่อพบกระดาษที่ตรงกับ slice adjusting screw ตำแหน่งที่ 10 มีน้ำหนักมาตรฐานต่ำ จึงปรับ slice adjusting screw ตำแหน่งที่ 10 ให้เปิดมากขึ้น โดยไม่ได้ปรับตำแหน่งที่ 9 และ 11 ซึ่งอยู่ติดกับตำแหน่งที่ 10 ขึ้นตามไปด้วย ทำให้การเปิด top slice lip ที่ตำแหน่ง 10 สูงกว่าตำแหน่ง 9 และ 11 เกิน 0.150 mm. ซึ่งเกินข้อจำกัดของ top slice lip เนื่องจากการปรับ slice adjusting screw ตัวที่อยู่ติดกันจะต้องไม่เกิน 0.150 mm เพื่อป้องกันการบิดตัวของ top slice lip อย่างถาวร ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถปรับกลับลงมาได้ ส่งผลให้ไม่สามารถปรับน้ำหนักกระดาษในตำแหน่งนั้นได้อีกต่อไป

ดังนั้นจึงได้เปลี่ยน Top slice อันใหม่แทนอันเดิม และตั้งมาตรฐานการปรับ slice adjusting screw โดยตำแหน่งที่อยู่ติดกันจะต้องไม่เกิน 0.150 mm เพื่อป้องกันการเสียรูป และบันทึกค่าลงในบันทึกการตรวจสอบดังภาคผนวก ตารางที่ 16.

## 2. Top slice สกปรกมีเยื่อติดสะสม

เมื่อมีการผลิตกระดาษเป็นระยะเวลานาน จะมีการสะสมของเยื่อติดบริเวณ top slice ทำให้บริเวณดังกล่าวมีน้ำเยื่อออกมาน้อยกว่าปกติ และส่งผลให้น้ำหนักมาตรฐานบริเวณดังกล่าวต่ำกว่าบริเวณอื่น ดังนั้นจึงได้แก้ไขโดยการกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาด Top Slice ทุกชั่วโมง โดยบันทึกการทำทำความสะอาดดังภาคผนวก ตารางที่ 16.

## 3. ตะแกรงอุดตัน

ตะแกรงบริเวณที่มีการอุดตันจะทำให้น้ำเยื่อบริเวณนั้นมีการไหลรอดตะแกรงได้น้อยลง และจะไหลออกไปยังบริเวณด้านข้าง ทำให้เยื่อบริเวณที่ตะแกรงอุดตันมีน้อยลง และส่งผลให้น้ำหนักมาตรฐานต่ำกว่าบริเวณที่ตะแกรงไม่อุดตัน จากการตรวจสอบพบว่าตะแกรงมีการอุดตันบริเวณตำแหน่งที่ 1, 5, 11, 12 และ 14 ซึ่งสาเหตุของตะแกรงตำแหน่งที่อุดตันเกิดจาก shower ที่ทำความสะอาดตะแกรงบริเวณดังกล่าวอุดตัน ทำให้ตะแกรงสกปรกและอุดตันในที่สุด ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนตะแกรงใหม่ และตั้งมาตรฐานการตรวจสอบ shower ทำความสะอาดตะแกรงดังภาคผนวก ตารางที่ 17. และเปลี่ยนหัว nozzle เมื่อมีสภาพอุดตันเมื่อเครื่องหยุดดังภาคผนวก ตารางที่ 18.

## 4. การปรับ slice adjusting screw ต่างกันมากเกินไป

การปรับ slice adjusting screw ในแต่ละตำแหน่งต่างกัน ทำให้น้ำเยื่อออกมาแตกต่างกัน ส่งผลให้น้ำหนักมาตรฐานแตกต่างกัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าการปรับ slice adjusting screw แต่ละตำแหน่งมีความแตกต่างกัน เพื่อปรับให้น้ำหนักมาตรฐานกระดาษในแนวตามขวางเครื่องเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เนื่องจากน้ำหนักมาตรฐานกระดาษในแนวตามขวางเครื่องแต่ละ

ตำแหน่งมีความแตกต่างกันมากอันเนื่องมาจากสาเหตุของปัจจัยอื่นๆ ทำให้ต้องปรับ slice adjusting screw ในแต่ละตำแหน่งตามแนวขวางเครื่องช่วย เพื่อลดความแตกต่างของน้ำหนักมาตรฐานกระดาษในแนวตามขวางเครื่องให้น้อยลง ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไขสาเหตุของแต่ละปัจจัยแล้ว การปรับ slice adjusting screw ในแต่ละตำแหน่งจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก โดยจะบันทึกค่าการปรับ slice adjusting screw ลงในภาคผนวก ตารางที่ 16.

#### 5. ตะแกรงเป็นลอน

ตะแกรงบริเวณที่เป็นลอนจะทำให้หน้าเยื่อบริเวณนั้นไหลออกไปยังบริเวณด้านข้าง ทำให้เยื่อบริเวณที่เป็นลอนมีน้อยลง และส่งผลให้น้ำหนักมาตรฐานต่ำกว่าบริเวณที่ตะแกรงไม่เป็นลอน ซึ่งจากการตรวจสอบตะแกรงพบว่าตะแกรงบริเวณตำแหน่งที่ 3, 7, และ 16 มีลักษณะตะแกรงเป็นลอนนูนยาวตามแนวตามยาวเครื่อง ซึ่งสาเหตุเกิดจากในตำแหน่งดังกล่าวของตะแกรงพบว่าผิวของ wire roll มีการสึกไม่เรียบ เมื่อตะแกรงวิ่งผ่านผิว roll ที่สึกเป็นระยะเวลานานจะทำให้ตะแกรงเกิดเป็นคลื่นลอน โดยสาเหตุของ wire roll สึกเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานเกินไป ดังนั้นจึงได้ตั้งมาตรฐานในการใช้งาน wire roll ใหม่ โดยลดลงจาก 1 ปี เหลือ 3-6 เดือน และทำบันทึกอายุการใช้งาน wire roll ดังภาคผนวก ตารางที่ 19. หรือเกิดจาก doctor blade ที่ wire roll สึกทำให้เสียดสีกับผิว wire roll จนสึก ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบสภาพ doctor blade โดยลงบันทึกการตรวจสอบดังภาคผนวก ตารางที่ 16.

#### 6. Applicator roll no.1 ผิวไม่เรียบ

Size press มีหน้าที่เคลือบแป้งบนผิวกระดาษ โดยกระดาษจะผ่านระหว่าง Applicator roll 2 ลูกที่กดติดกัน ซึ่งถ้ามี Applicator roll ลูกใดลูกหนึ่งผิวไม่เรียบ จะทำให้การเคลือบแป้งบนผิวกระดาษแตกต่างจากบริเวณอื่น และส่งผลให้น้ำหนักมาตรฐานแตกต่างกัน จากการตรวจสอบสภาพผิวลูก Applicator roll no.1 พบว่าผิวตำแหน่งที่ 2, 4, 13 และ 15 มีรอยสึก โดยสาเหตุของ Applicator roll สึกเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานเกินไป และเกิดจากมีกระดาษขาดพันลูก Applicator roll บ่อย ดังนั้นจึงได้ตั้งมาตรฐานในการใช้งาน Applicator roll ใหม่ โดยลดลงจาก 1 ปี เหลือ 3 เดือน และทำบันทึกอายุการใช้งาน Applicator roll ดังภาคผนวก ตารางที่ 19.

#### 7. Rectifier roll speed ไม่เหมาะสม

Rectifier Roll ทำหน้าที่ดีให้เยื่อเกิดการกระจายตัว ถ้า Rectifier roll speed หมุนไม่เหมาะสม จะทำให้การกระจายของเยื่อตลอดหน้ากว้างไม่เท่ากัน และส่งผลให้น้ำหนักมาตรฐานตลอดหน้ากว้างแตกต่างกัน โดยปกติจะหมุนที่ speed 10-12 rpm ซึ่งจากการทดลองหา speed ที่เหมาะสมพบว่า rectifier roll speed 12 rpm ให้ผลของน้ำหนักมาตรฐานในแนวตามขวางเครื่องที่

ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากความเร็วของน้ำเชื้อในตัวย่อยเชื้อมีค่าใกล้เคียงกับความเร็วในการหมุนของ rectifier roll โดยความเร็วของน้ำเชื้อในตัวย่อยเชื้อคือ 11.9 m/min และความเร็วในการหมุนของ rectifier roll คือ 11.3 m/min (รายละเอียดการคำนวณดังกล่าวปรากฏในตารางที่ 20. ทำให้น้ำเชื้อที่ออกมาจากตัวย่อยเชื้อไม่เกิดความปั่นป่วนมากจนเกินไป ทำให้การกระจายตัวของเชื้อสม่ำเสมอ


### 5.3 ผลการทดลองและการวิเคราะห์หลังการแก้ไข

จากการทดสอบน้ำหนักมาตรฐานของตัวอย่างกระดาษทั้งหมดหลังการแก้ไขผลเป็นดังภาคผนวกตารางที่ 7 และ 8 ซึ่งนำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### 1. การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ (Model Adequacy Checking)

##### 1.1 การกระจายแบบปกติ (Normal Distribution)

โดยกราฟแสดงการทดสอบการกระจายของข้อมูลแสดงดังรูปที่ 5-1

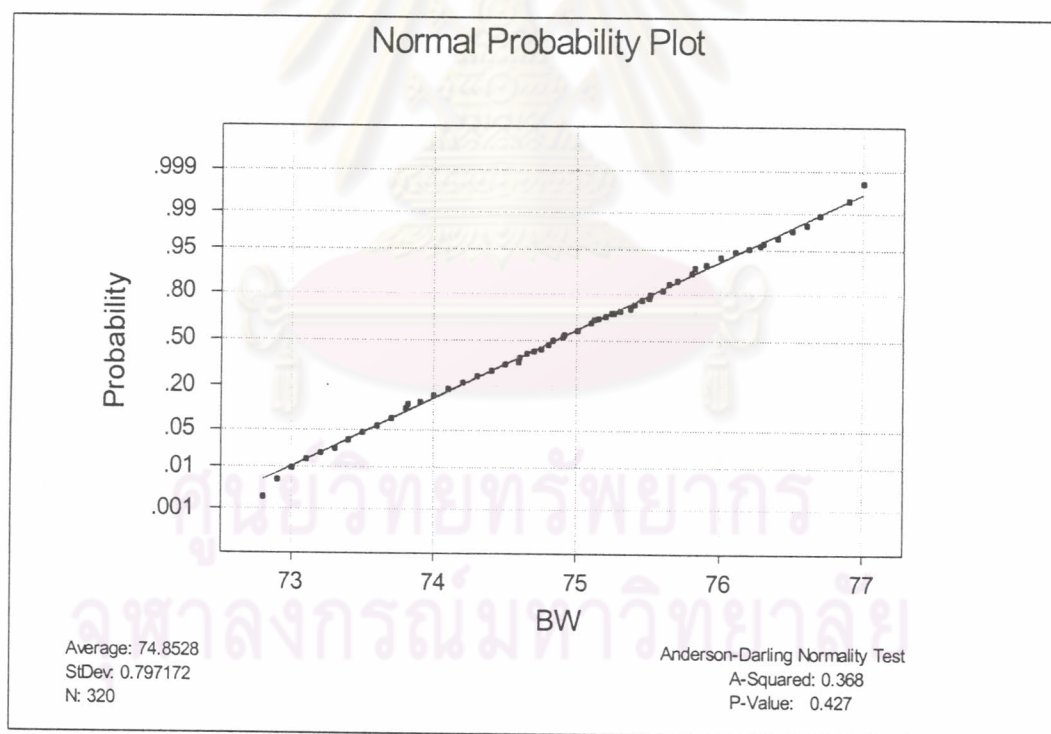


รูปที่ 5-1 กราฟแสดงการกระจายของ Basis Weight หลังการปรับปรุง

จากกราฟพบว่าความคลาดเคลื่อน (Residuals) มีการกระจายตัวแบบปกติ ซึ่งดูได้จากค่า P-value มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05

### 1.2 ความเป็นอิสระ (Independent)

ในการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูลจะพิจารณารูปแบบการกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อน (Residuals) ที่ลำดับการทดสอบต่างๆ ซึ่งต้องมีการกระจายตัวแบบไม่เป็นรูปแบบ โดยรูปแสดงการกระจายตัวของความคลาดเคลื่อน (Residuals) แสดงดังรูปที่ 5-2

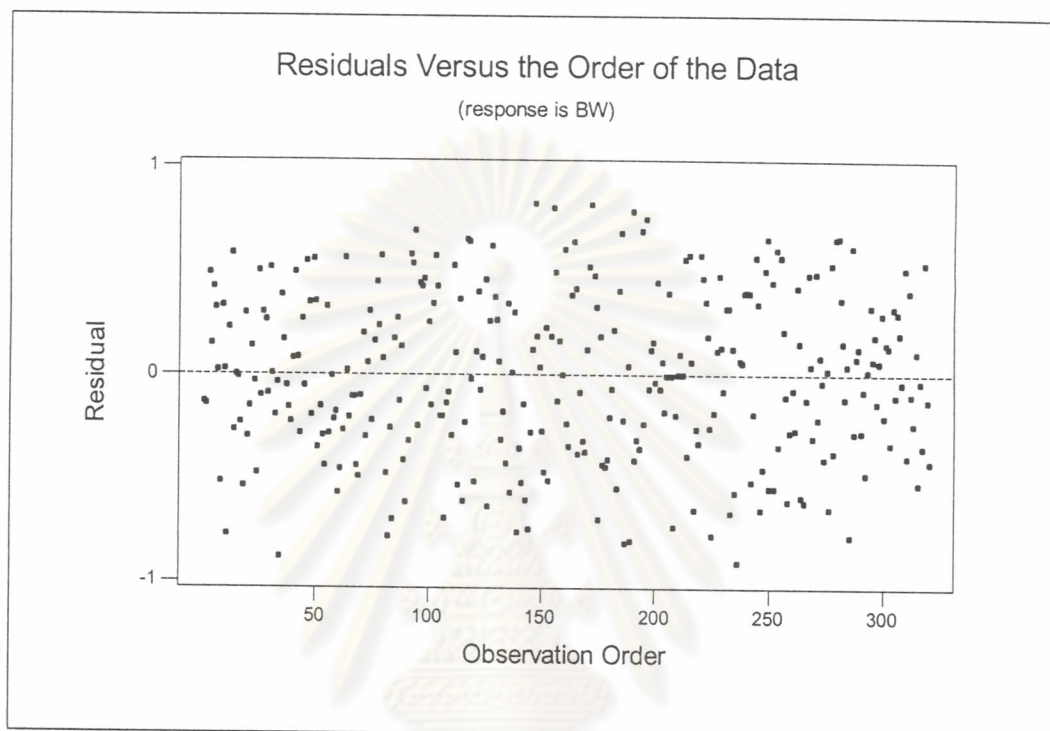


รูปที่ 5-2 กราฟแสดงรูปแบบการกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อน (Residual) กับเวลาที่เก็บข้อมูล

จากกราฟรูปแบบการกระจายตัวของค่าความคลาดเคลื่อน (Residuals) กับเวลาที่เก็บข้อมูล พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวเป็นอิสระต่อกัน ไม่มีรูปแบบ จึงแสดงว่าข้อมูลที่ได้มีอิสระต่อกัน (independent)

### 1.3 ความเสถียรของความแปรปรวน

เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวนหรือไม่ โดยกราฟแสดงความเสถียรของความแปรปรวนแสดงดังรูปที่ 5-3

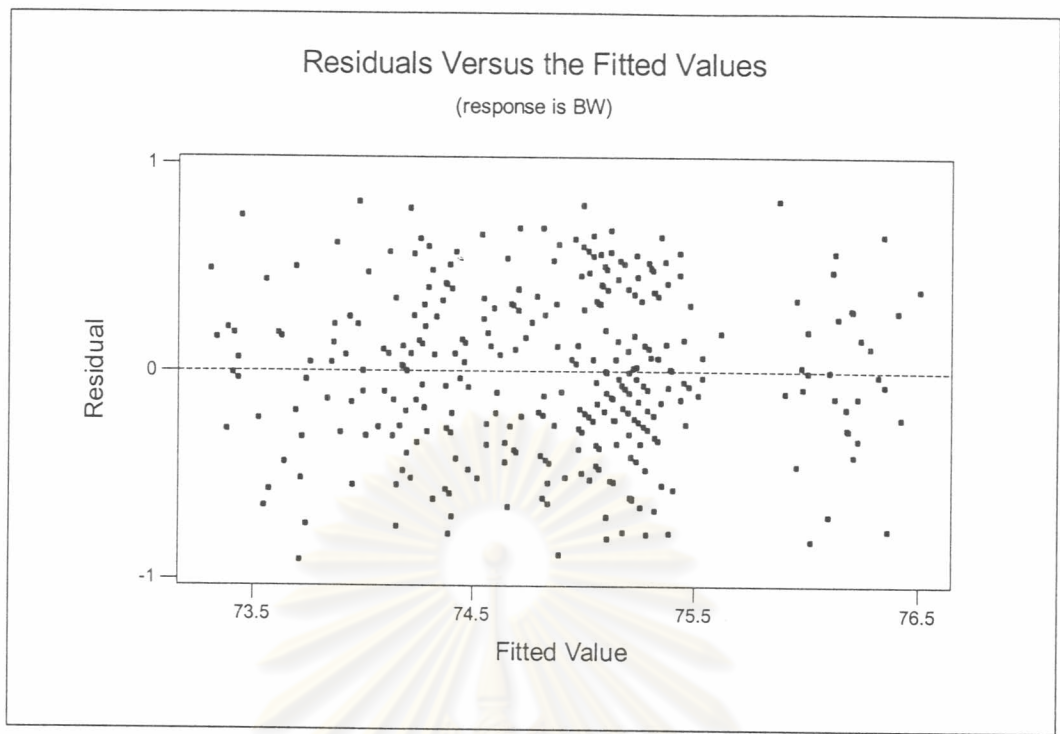

รูปที่ 5-3 กราฟแสดงความเสถียรของความแปรปรวน

จากกราฟแสดงความเสถียรของความแปรปรวน พบว่าการกระจายของข้อมูลไม่มีรูปแบบ ดังนั้นสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน

2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัย 2 ปัจจัย

2.1 การทดสอบการมีอันตรกิริยาของสองปัจจัย

เนื่องจากการเก็บข้อมูลตัวอย่าง 1 เรพลิต จะต้องทดสอบการมีอันตรกิริยาของสองปัจจัย โดยใช้วิธี Tukey's nonadditivity test ดังตารางที่ 5-1

ตารางที่ 5-1 Tukey's nonadditivity test

Source	DF	SS	MS	$F_0$	P-value	F crit
CD	15	3.99	0.27	1.52	0.095	1.70
MD	19	149.02	7.84	44.82	<0.001	1.62
Nonadditivity	1	0.004	0.004	0.025		3.84
Error	284	49.70	0.175			
Total	319	202.72				

จากผลการทดสอบพบว่า ค่า  $F_0$  ของ Nonadditivity น้อยกว่า F crit แสดงว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีผลของอันตรกิริยา

2.2 การทดสอบค่าเฉลี่ยในแต่ละตำแหน่งของแนวตามขวางเครื่องมีความแตกต่างกันหรือไม่และค่าเฉลี่ยในแต่ละตำแหน่งของแนวตามยาวเครื่องมีความแตกต่างกันหรือไม่

โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเนื่องจากปัจจัย 2 ปัจจัย ในโปรแกรม MINITAB ดังตารางที่ 5-2

ตารางที่ 5-2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ำหนักมาตรฐาน

Source	DF	SS	MS	F	P
CD	15	3.99	0.27	1.52	0.095
MD	19	149.02	7.84	44.97	<0.001
Error	285	49.71	0.174		
Total	319	202.72			

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยน้ำหนักมาตรฐานในแต่ละแนวตามยาวเครื่องอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยน้ำหนักมาตรฐานในแต่ละแนวตามขวางเครื่องอย่างมีนัยสำคัญ

2.3 ความแปรปรวนในแต่ละตำแหน่งของแนวตามขวางเครื่องมีความแตกต่างกันหรือไม่ และ ความแปรปรวนในแต่ละตำแหน่งของแนวตามยาวเครื่องมีความแตกต่างกันหรือไม่

2.3.1 ความแปรปรวนในแต่ละตำแหน่งของแนวตามขวางเครื่อง(CD)มีความแตกต่างกันหรือไม่

$$H_0 : \sigma_{CD1}^2 = \sigma_{CD2}^2 = \sigma_{CD3}^2 = \dots = \sigma_{CD16}^2$$

$$H_1 : \sigma_{CDi}^2 \neq \sigma_{CDj}^2 \text{ for at least one pair (i,j)}$$

$$\text{โดย } \chi_0^2 = 4.03$$

$$\chi_{0.05, 15}^2 = 25$$

เนื่องจาก  $\chi_0^2 < \chi_{0.05, 15}^2$  แสดงว่าไม่มีหลักฐานที่จะปฏิเสธว่าความแปรปรวนของน้ำหนักมาตรฐานในแต่ละตำแหน่งของแนวตามขวางเครื่องเท่ากัน

2.3.2 ความแปรปรวนในแต่ละตำแหน่งของแนวตามยาวเครื่อง (MD) มีความแตกต่างกันหรือไม่

$$H_0 : \sigma_{MD1}^2 = \sigma_{MD2}^2 = \sigma_{MD3}^2 = \dots = \sigma_{MD20}^2$$

$$H_1 : \sigma_{MDi}^2 \neq \sigma_{MDj}^2 \text{ for at least one pair (i,j)}$$


$$\text{โดย } \chi_0^2 = 1.28$$

$$\chi_{0.05, 19}^2 = 30.14$$

เนื่องจาก  $\chi^2_0 < \chi^2_{0.05,19}$  แสดงว่าไม่มีหลักฐานที่จะปฏิเสธว่าความแปรปรวนของน้ำหนักมาตรฐานในแต่ละตำแหน่งของแนวตามยาวเครื่องเท่ากัน

#### 5.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมและดัชนีสมรรถนะรวมของกระบวนการหลังการปรับปรุง

หลังการปรับปรุงสามารถวิเคราะห์หาความแปรปรวนรวมและดัชนีสมรรถนะรวมของกระบวนการ ด้วยโปรแกรม MINITAB ได้ดังรูปที่ 5-4

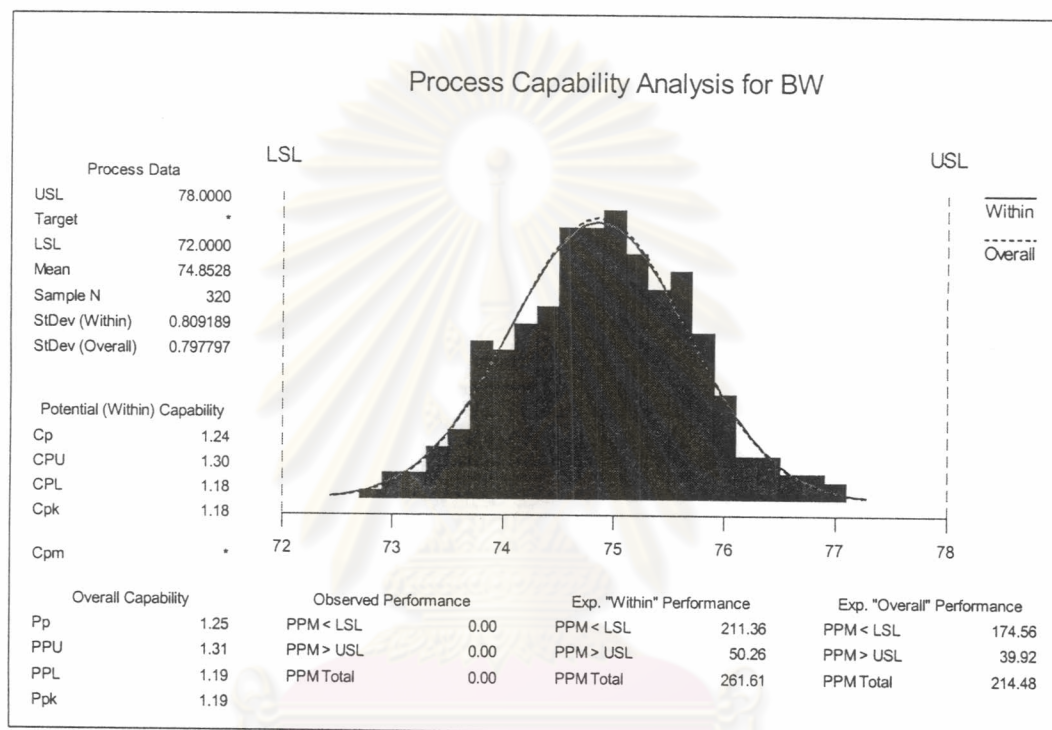

รูปที่ 5-4 แสดงการวิเคราะห์ดัชนีสมรรถนะของกระบวนการหลังปรับปรุง

พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม (overall standard deviation) คือ  $0.80 \text{ g/m}^2$  ซึ่งคิดเป็นความแปรปรวนรวมคือ  $0.64 \text{ g/m}^2$  และดัชนีสมรรถนะรวมของกระบวนการ (overall process capability) คือ 1.25

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย