

### บทที่ 3


#### การวัดค่า K ของวัสดุในสุญญากาศ

เพื่อให้ทราบว่าค่า K ของวัสดุต่าง ๆ ที่ทดลองได้ในบทที่ 2 นั้นมีค่าถูกต้องอยู่ในขอบเขตที่ต้องการแค่ไหน จึงใช้วิธีการวัดค่า K ในสุญญากาศ ซึ่งได้ปรับปรุงขึ้นจากผลงานที่ได้มาทำแล้ว นำผลการทดลองทั้งสองแบบมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบ ทำให้เราทราบว่าเครื่องมือและวิธีการวัดทั้งสองแบบให้ผลการทดลองใกล้เคียงกัน คือมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 %

#### 3.1 การเตรียมการทดลองและผลการทดลอง

การทดลองเริ่มจากการนำวัสดุที่ต้องการทราบค่า K มาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดกว้าง 2 ซม. ยาว 2 ซม. หนาไม่ควรเกิน 2 ซม. เสร็จแล้วจึงแต่งขอบให้เรียบ พร้อมกับทำความสะอาดผิวด้วยแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นนำไปวางในภาชนะกระบอบทองเหลือง และวางทับด้วยเครื่องกำเนิดความร้อนโดยทาสีโคลนชนิดนำความร้อนระหว่างผิวสัมผัสของผนังภาชนะกับวัสดุตัวอย่างและผิวเครื่องกำเนิดความร้อนกับวัสดุตัวอย่าง จากนั้นปิดกระบอบทองเหลืองให้แน่นแล้วประกอบกับส่วนอื่นดังแสดงในรูป 3.1

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

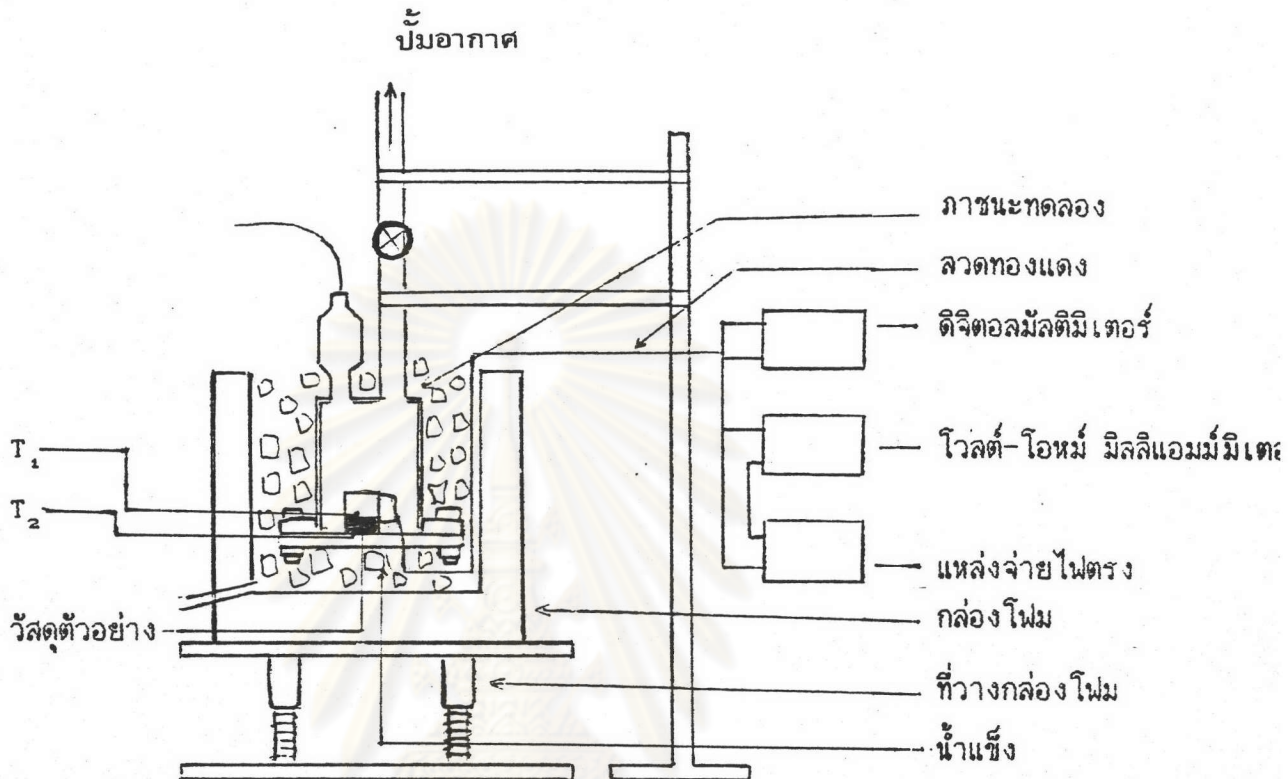

รูป 3.1 แสดงการจัดวางเครื่องมือ

การทดลองเริ่มโดยปั๊มอากาศออกให้เหลือความดันภายในประมาณ  $10^{-2}$  ทอร์  
 จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเครื่องกำเนิดความร้อน กระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ใช้จะ  
 ต้องมีค่าคงที่ เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงสภาวะคงตัว (Steady) ให้บันทึกอุณหภูมิผิวของวัสดุ  
 ตัวอย่าง  $T_1$  ส่วน  $T_2$  จะเป็น  $0^\circ\text{C}$  ตลอดเวลา บันทึกค่ากระแสไฟฟ้า และความต่างศักย์  
 หลังจากนั้นจึงเพิ่มกระแสไฟฟ้าขึ้นไปอีก จะทำให้ปริมาณความร้อนในเครื่องกำเนิดความร้อน  
 เพิ่มขึ้น จนถึงสภาวะคงตัวอีกครั้ง จึงบันทึกข้อมูลครั้งที่ 2 และเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  
 ไปอีกเป็นครั้งที่สาม, สี่, ห้า ..... แล้วแต่ความเหมาะสม ซึ่งผลการทดลองแสดงใน  
 ตาราง 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4.

ตาราง 3.1 แสดงผลการทดลองวัดค่า K ของ PMMA

PMMA มี  $L/A = 0.242 \times 10^2 \text{ m}^{-1}$  (L = ความหนา, A = พื้นที่หน้าตัด)

วัดค่า K ของ PMMA ครั้งที่ 1		วัดค่า K ของ PMMA ครั้งที่ 2	
อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน (วัตต์)	อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน (วัตต์)
8.40	0.108	4.16	0.055
12.00	0.162	10.80	0.150
15.51	0.213	12.60	0.174
17.76	0.242	14.30	0.210
21.48	0.299	20.34	0.291

ตาราง 3.2 แสดงผลการวัดค่า K ของแผ่น PVC

PVC มี  $L/A = 0.126 \times 10^2 \text{ m}^{-1}$

วัดค่า K ของ PVC ครั้งที่ 1		วัดค่า K ของ PVC ครั้งที่ 2	
อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน (วัตต์)	อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน (วัตต์)
8.31	0.150	5.65	0.1004
11.00	0.200	11.98	0.220
13.63	0.250	14.15	0.260
16.27	0.301	16.02	0.298
20.32	0.362	21.10	0.408

ตารางที่ 3.3 แสดงผลการทดลองของกระจก  $L/A = 0.136 \times 10^2 \text{ m}^{-1}$

วัดค่า K ของ กระจก ครั้งที่ 1		วัดค่า K ของ กระจก ครั้งที่ 2	
อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน(วัตต์)	อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน (วัตต์)
6.62	0.441	1.74	0.119
8.76	0.586	2.32	0.161
13.13	0.903	7.28	0.501
16.23	1.102	9.46	0.652
18.64	1.295	11.66	0.802


ตารางที่ 3.4 แสดงผลการทดลองของแบคเคลไลท์  
แบคเคลไลท์  $L/A = 0.115 \times 10^2 \text{ m}^{-1}$

วัดค่า K ของ แบคเคลไลท์ ครั้งที่ 1	
อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน(วัตต์)
5.43	0.150
7.27	0.200
8.83	0.251
12.25	0.35
18.15	0.521

### 3.2 แสดงการหาค่าปริมาณความร้อนที่สูญเสียไป

ในการวัดสภาพการนำความร้อนของสารตัวอย่างในสุญญากาศนี้จะมีการสูญเสียพลังงานความร้อนเนื่องจากการแผ่รังสีและการนำความร้อนของลวดทองแดง นอกจากนี้ในขณะที่ทดลองยังสูบบอกอากาศออกตลอดเวลาทำให้เกิดการพาความร้อนเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้จึงต้องหาค่าปริมาณความร้อนที่สูญเสียไป ซึ่งเราจะหาสองวิธีแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

วิธีที่หนึ่งคือใช้วิธี เดิม แบบที่เคยทำมาแล้ว โดยใช้แอลเบสทอสที่มีส่วนสูงมากกว่าพื้นที่หน้าตัดหลายเท่า ทำให้พลังงานความร้อนไหลผ่านแอลเบสทอสน้อยมาก เมื่อเทียบกับการสูญเสียความร้อนโดยวิธีอื่น เราจัดวางอุปกรณ์ดังรูป 3.2

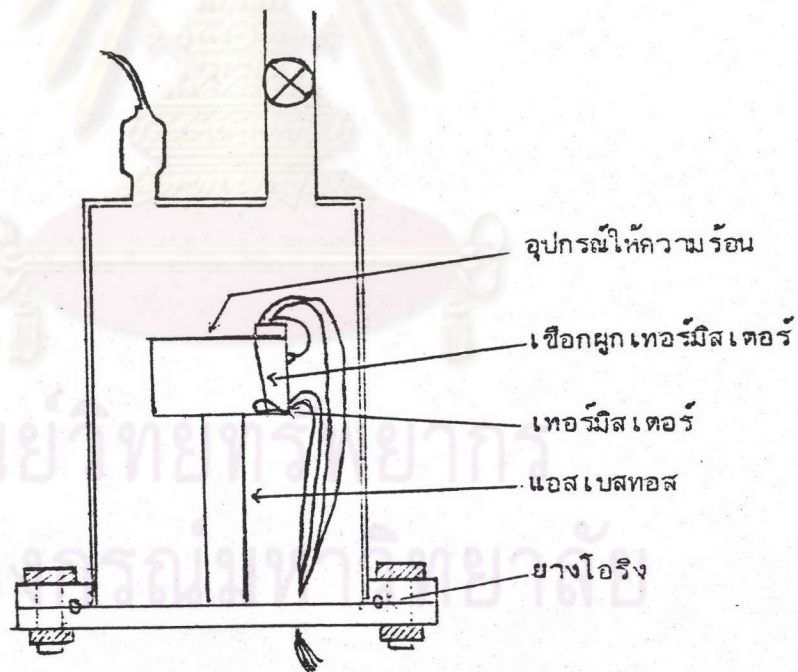

รูป 3.2 การจัดวางอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณความร้อนที่สูญเสียไป

ส่วนวิธีการทดลองเหมือนกับวิธีการวัดสภาพการนำความร้อนของวัสดุตัวอย่าง  
ในหัวข้อที่กล่าวแล้ว ซึ่งจะได้ปริมาณความร้อนที่เสียไป ( $Q'$ ) แปรตามอุณหภูมิ ( $T$ ) ดังสมการ

$$\text{ปริมาณความร้อนที่เสียไป } (Q') = 6.52 \times 10^{-3} T \quad (3.2.1)$$

จากนั้นอาจคำนวณค่า  $K$  ได้จากสมการ (1.5.4)

$$K = (L/A) \frac{\partial Q'}{\partial T} \quad (3.2.2)$$

โดย  $Q'$  เป็นความร้อนที่ผ่านสารตัวอย่าง  
ถ้าให้  $Q''$  เป็นกำลังงานไฟฟ้าที่ให้แก่อุปกรณ์ทดลอง และ  $Q'$  เป็นความร้อนที่เสียไป  
จะได้  $Q'' = Q'' - Q'$

ดังนั้นสมการ (3.2.2) จะกลายเป็น

$$K = (L/A) \frac{\partial (Q'' - Q')}{\partial T} \quad (3.2.3)$$

วิธีที่สอง เราให้ค่า  $K$  ของ PMMA เท่ากับ  $0.19 \text{ Watts/m}^\circ\text{C}$  ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย  
ตามผลการทดลองแบบที่หนึ่งในบทที่สอง และจากการวิเคราะห์ข้อมูลในตาราง 3.1 พบว่า

$$\frac{\partial Q''}{\partial T} \text{ (เฉลี่ย)} = 0.01374 \text{ Watts/}^\circ\text{C}$$

จากสมการ (3.2.3) เขียนใหม่ได้ว่า

$$K = (L/A) \left( \frac{\partial Q''}{\partial T} - \frac{\partial Q'}{\partial T} \right)$$

$$\left( \frac{\partial Q'}{\partial T} \right) = \left( \frac{\partial Q''}{\partial T} \right) - K \cdot (L/A) \quad (3.2.4)$$

จากกราฟจะพบว่าค่าของปริมาณความร้อนที่สูญเสียไปแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งเป็น  
การยืนยันความถูกต้องได้ แต่ค่า  $\dot{Q}$  ที่จะนำไปใช้ในการทดลอง จะใช้  $\dot{Q}$  จากสมการ  
(3.2.5) เนื่องจากคิดว่ามีความถูกต้องที่สุดตามที่ได้กล่าวมาแล้วในการทดลองแบบที่หนึ่ง

### 3.3 แสดงการหาค่า K ของวัสดุเมื่อหักปริมาณความร้อนที่สูญเสียไป

จากผลการทดลองในตาราง (3.2), (3.3) และ (3.4) จะหักปริมาณความร้อน  
ที่สูญเสียไป ( $\dot{Q}$ ) จากสมการ (3.2.5) เพื่อให้เหลือแต่ปริมาณความร้อนที่ผ่านเนื้อวัสดุจริง  
จากนั้นจึงนำไปหาค่าความร้อนเพื่อนำมาคำนวณหาค่า K จากสมการ

$$K(T) = (L/A) dQ/dT \quad (3.3.1)$$

### ตาราง 3.5 แสดงค่าพลังความร้อนจริงที่ผ่านแผ่น PVC

วัดค่า K ของ PVC ครั้งที่ 1		วัดค่า K ของ PVC ครั้งที่ 2	
อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน (วัตต์)	อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน (วัตต์)
8.316	0.101	5.651	0.067
11.00	0.135	10.985	0.149
13.630	0.170	14.150	0.176
16.271	0.205	16.025	0.203
20.321	0.242	21.105	0.283

ตาราง 3.6 แสดงค่าพลังงานความร้อนจริงที่ผ่านแผ่นกระจก


วัดค่า K ของ กระจก ครั้งที่ 1		วัดค่า K ของ กระจก ครั้งที่ 2	
อุณหภูมิ (°C)	ความร้อน(วัตต์)	อุณหภูมิ (°C)	ความร้อน (วัตต์)
6.62	0.402	1.74	0.109
8.76	0.534	2.32	0.147
13.13	0.825	7.28	0.458
16.23	0.006	9.46	0.596
18.64	1.154	11.66	0.733

ตารางที่ 3.7 แสดงค่าพลังงานความร้อนจริงที่ผ่าน เบคเคลไลท์

วัดค่า K ของ เบคเคลไลท์ ครั้งที่ 1	
อุณหภูมิ (°C)	พลังงานความร้อน(วัตต์)
5.43	0.118
7.27	0.157
8.83	0.199
12.25	0.278
18.15	0.414

นำข้อมูลจากตาราง (3.5), (3.6) และ (3.7) ไปเขียนกราฟเพื่อหาความชื้น



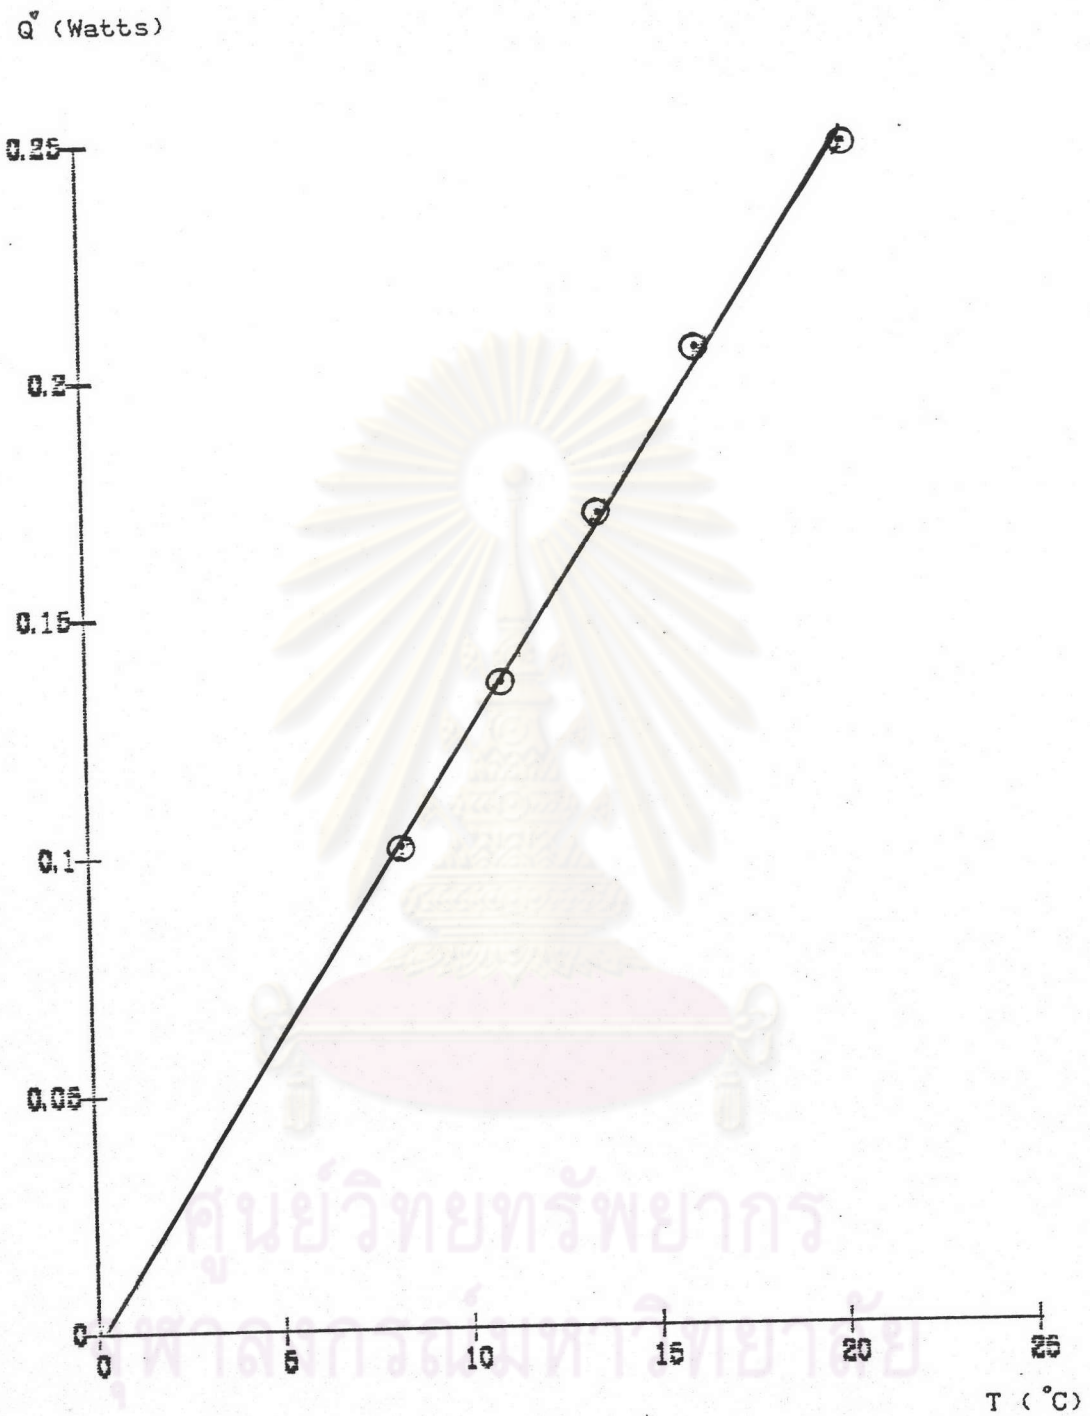


รูป 3.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนที่ผ่านแผ่น PVC  
กับอุณหภูมิ ครั้งที่ 1

$\dot{Q}$  (Watts)


รูป 3.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานร้อนที่ผ่านแผ่น PVC  
กับอุณหภูมิ ครั้งที่ 2



รูป 3.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนที่ผ่านแผ่นกระจก  
กับอุณหภูมิ ครั้งที่ 1

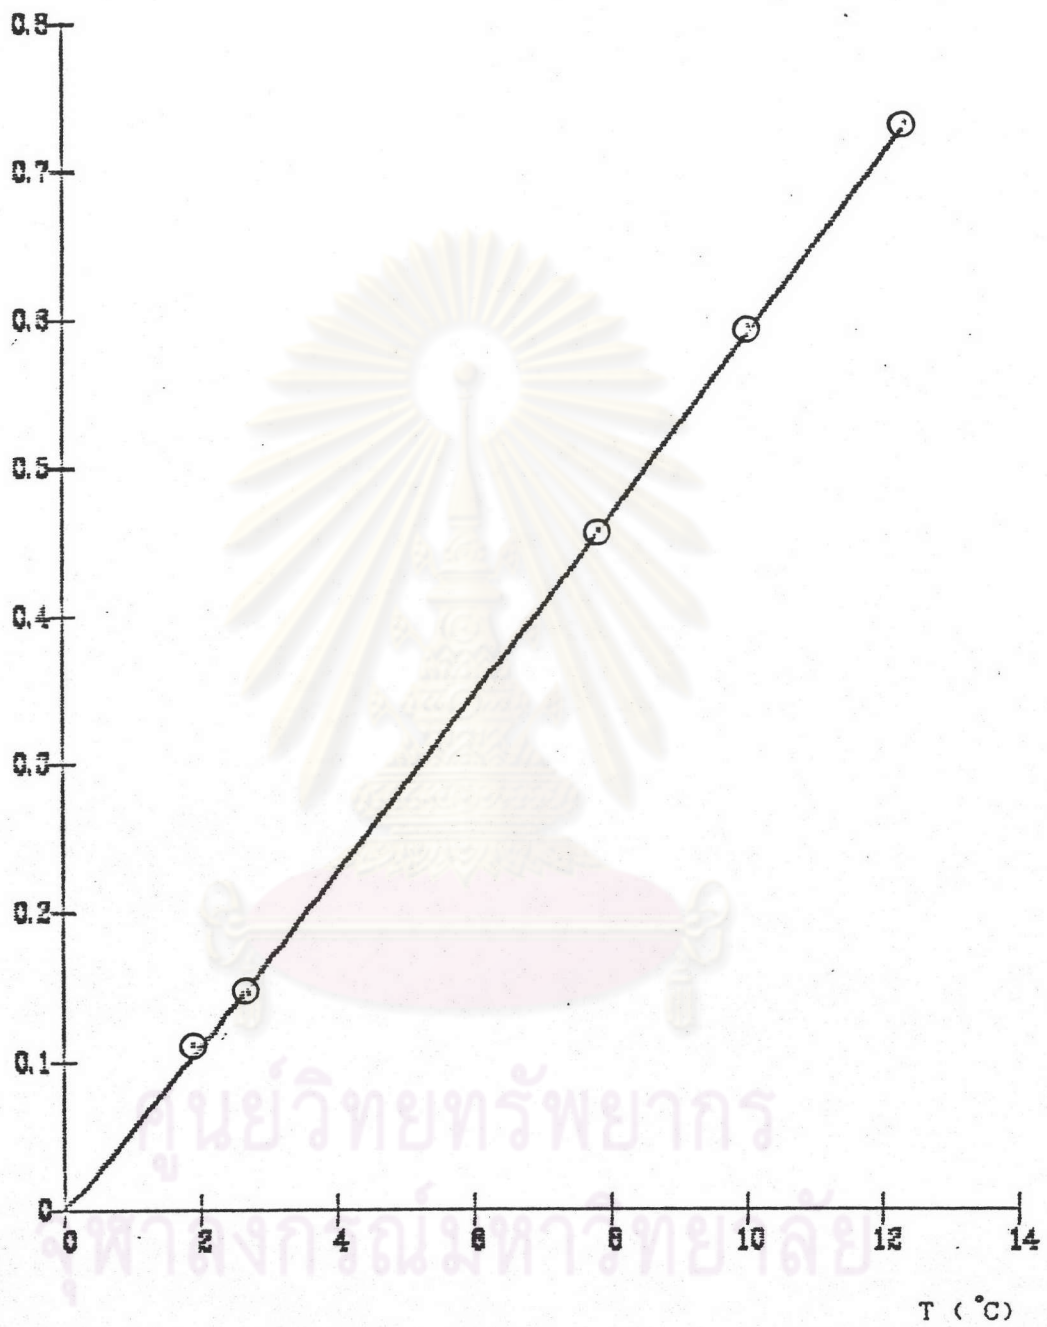
$\dot{Q}$  (Watts)

รูป 3.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนที่ผ่านแผ่นกระจก  
กับอุณหภูมิ ครั้งที่ 2

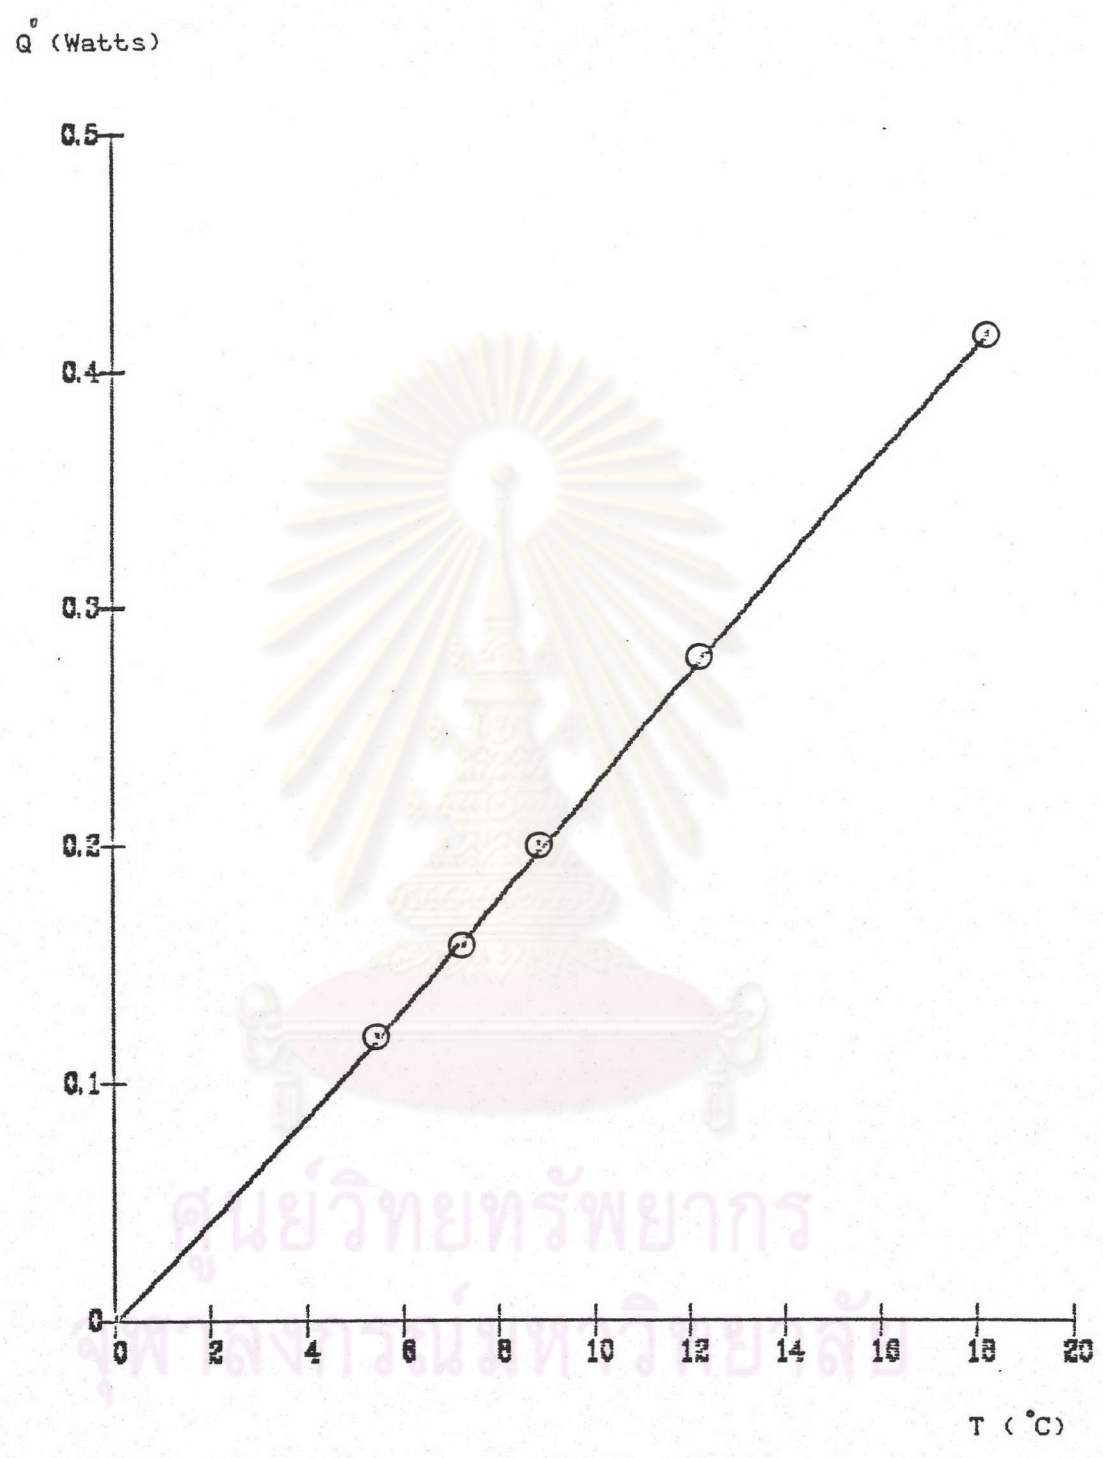

รูป 3.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนที่ผ่านแผ่นแบคเคลไลท์กับอุณหภูมิ

$Q$  (Watts)

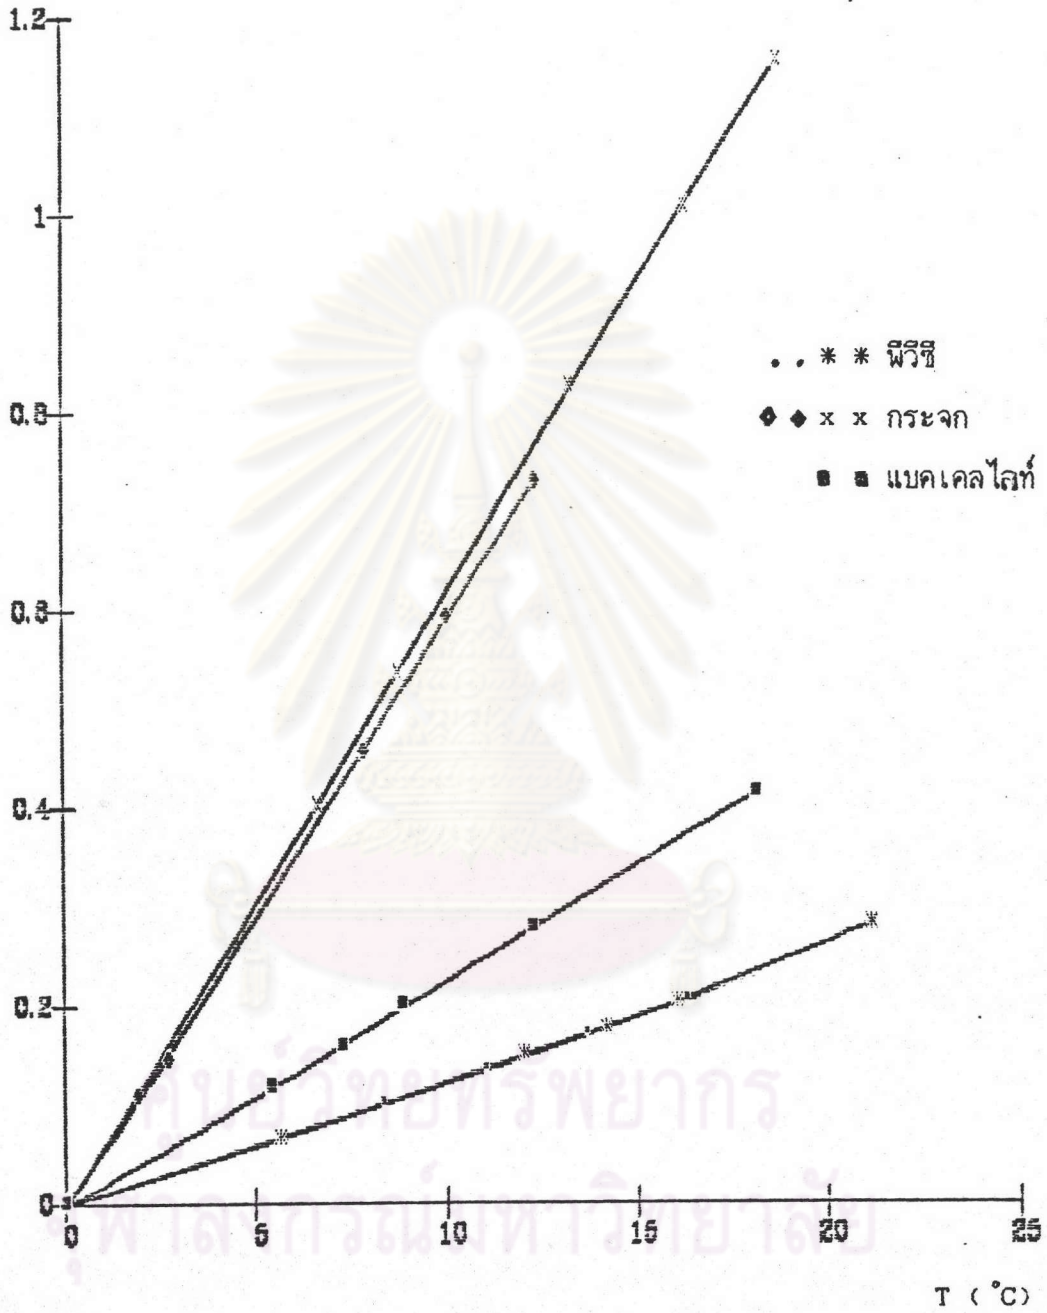

รูป 3.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนที่ผ่านแผ่นวัสดุชนิดต่าง ๆ กับอุณหภูมิ

นำข้อมูลทั้งหมดคำนวณจากสมการ (3.5.1) ซึ่งผลการทดลองแสดงใน  
ตาราง 3.8

ตาราง 3.8 แสดงค่า K ของวัสดุชนิดต่าง ๆ ในการทดลองแบบสูญญากาศ

ชื่อวัสดุ	ทดลอง ครั้งที่	L/A ( $m^{-1}$ )	ความชัน ( $\Delta Q/\Delta T$ )	K (Watts/ $m^{\circ}C$ )	K ( เบลีย์)
PVC	1	12.6	0.0124	0.156	$0.16 \pm 0.008$
PVC	2	12.6	0.0129	0.163	
กระจก	1	13.6	0.0618	0.841	$0.85 \pm 0.008$
กระจก	2	13.6	0.0630	0.857	
เบคเคลไลท์	1	11.5	0.0220	0.25	0.25

3.4 แสดงค่าเปรียบเทียบการวัดค่าสภาพการนำความร้อนของการทดลองทั้ง  
สามแบบ

จากการทดลองทั้งสามแบบ สามารถเปรียบเทียบการวัดค่า K ของแต่ละวิธีได้  
ตามตาราง 3.9 ซึ่งค่าความแตกต่าง จะอาศัยการทดลองแบบสูญญากาศ (แบบที่สาม)  
เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาราง 3.9 แสดงการเปรียบเทียบค่าสภาพการนำความร้อนของการทดลอง ทั้งสามแบบ

ชนิดของวัสดุ	การทดลอง แบบที่ 1	การทดลอง แบบที่ 2	การทดลอง แบบที่ 3	ค่าความ แตกต่าง
กระจก	-	$0.92 \pm 0.001$	$0.85 \pm 0.009$	8 %
แบคเคลไลท์	-	$0.27 \pm 0.005$	0.25	8 %
PMMA	0.19	0.195(บาง)		3 %
พีวีซี	-	$0.17 \pm 0.001$	$0.16 \pm 0.003$	6 %

หมายเหตุ ค่าสภาพการนำความร้อน (K) มีหน่วยเป็น  $\text{Watts/m.}^{\circ}\text{C}$

จากตารางเปรียบเทียบ 3.9 พอจะสรุปได้ว่าเครื่องมือและวิธีการทดลองทั้งสองแบบที่พัฒนาขึ้น มีความเชื่อถือได้พอสมควร มีความเที่ยงตรงพอที่จะนำไปศึกษาพฤติกรรมเชิงความร้อนในวัสดุชนิดต่าง ๆ ทั่วไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย