

## บทที่ 5

## การปรับปรุงระบบการผลิตของโรงงานตัวอย่าง

จากการวิเคราะห์ระบบการผลิตของโรงงานตัวอย่าง พบว่ายังไม่มีการจัดองค์กรที่เด่นชัดซึ่งพนักงานก็เกิดความสับสนในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน และเกิดความล่าช้าในการผลิต

ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เด่นชัดขององค์กรคือ

- พนักงานที่ทำงานขัดแย้งขึ้นงานต้องออกไปทำการติดตั้งเมื่อมีงานติดตั้ง ทำงานที่อยู่ในสายการผลิตค้างอยู่
- พนักงานที่ทำการขัดแย้งขึ้นงาน ต้องทำการตกลงไม้สำหรับบรรจุขึ้นงานซึ่งในบางครั้งสินค้าที่รอการขัดแย้งขึ้นงานในสายการผลิตมาก ก็ไม่ได้บรรจุขึ้นงานลงลังไม้ หลังจากส่งให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งต้องใช้บริการขนส่งต่างจังหวัดก็ทำให้สินค้าชำรุดเสียหายได้
- เนื่องจากยังไม่มีการจัดแบ่งเป็นแผนก จึงไม่มีผู้ที่คอยควบคุมดูแลในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ดังนั้นผู้จัดการโรงงานจึงต้องควบคุมดูแลทั้งหมดซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตและเกิดความผิดพลาดในการผลิตได้ง่าย
- เนื่องจากลักษณะงาน เป็นแบบช่วยกันทำจึงทำให้เกิดการก้าวถ่างงานกันดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาจึงไม่มีคนรับผิดชอบทำให้การแก้ปัญหาทำได้ช้า
- ในส่วนสำนักงานของโรงงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบทางด้านแรงงานโดยตรง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงาน

### 5.1 การจัดองค์การ(Organizing)

การจัดองค์การคือการจัดระบบการทำงานร่วมกันโดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กันในการทำงาน เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายเดียวกัน ซึ่งในแต่ละองค์การอาจมีจุดหมายที่แตกต่างกัน

องค์ประกอบขององค์การที่สำคัญมี 4 ประการคือ

1. ความมุ่งหมาย (Purpose) การจัดตั้งองค์การต่างๆจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามความมุ่งหมายขององค์การนั้นๆ

2. คน (People) คน ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดขององค์การ ซึ่งแต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน

3. ขบวนการปฏิบัติงาน (Operation Process) คือการจัดระเบียบ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้

4. สถานที่และทรัพยากร (Place and Other Sources) ในการประกอบกิจกรรมขององค์การจะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอ และทรัพยากรอื่นคือ เงินทุนและเครื่องจักรต่างๆ

การจัดองค์การในการบริหารงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ แบบรวมอำนาจ (Centralization) และแบบกระจายอำนาจ (De-Centralization)

1. แบบรวมอำนาจ (Centralization) เป็นการรวมอำนาจการวินิจฉัยหรือการตัดสินใจสั่งการอยู่ที่บุคคลคนเดียวหรือคณะกรรมการบริหารสูงสุดคนเดียวเท่านั้น ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

#### ข้อดี

1. สามารถสั่งงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยตรงและเด็ดขาด
2. ทำให้พนักงานไม่สับสนในคำสั่ง เพราะมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว
3. ปรับปรุงหน่วยงานได้ง่ายและสามารถใช้แรงงานได้เต็มที่เมื่อต้องการโยกย้ายผู้บังคับบัญชาเพื่อความเหมาะสม
4. การอบรมผู้บังคับบัญชาในการทำงานทำได้สะดวก
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมาควบคุม

#### ข้อเสีย

1. ผู้บริหารรับภาระหนักเกินไป ทำให้การสั่งงานล่าช้า ถ้ามีพนักงานมาก
2. การตัดสินใจต้องรอบคอบเพียงคนเดียว ทำให้งานล่าช้า เสียเวลา
3. การตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ผิดพลาดได้ง่ายและแก้ไขได้ยากเนื่องจากความรับผิดชอบอยู่ที่บุคคลคนเดียว
4. การควบคุมผู้บังคับบัญชาทำได้ไม่ทั่วถึงทำให้มีการหลบเลี่ยงงาน
5. การทำงานไม่เป็นระเบียบอาจก้าวร้าวหน้าที่ซึ่งกันและกัน

6. การควบคุมการผลิตทำไปเรื่อยๆจนเสร็จไม่ลำดับความสำคัญและรีบด่วนของงาน
7. ผู้บริหารไม่ทราบจุดบกพร่องของงาน ทำให้มีการหลบเลี่ยงงาน ทำให้ผลผลิต

ขาดมาตรฐานและคุณภาพ

2. แบบกระจายอำนาจ (De-Centralization) เป็นการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ ซึ่งการวินิจฉัย หรือ การตัดสินใจสั่งการให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นรับผิดชอบในหน้าที่ และ นโยบายอย่างอิสระ ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดี

1. ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริหารโรงงาน
2. การสั่งงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะหัวหน้างานย่อมสามารถวินิจฉัยสั่งงานได้เอง
3. ความยุ่งยากในการทำงานมีน้อยมาก เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ ซึ่งชี้เฉพาะลงไปว่าต้องทำอะไร ทำให้ตั้งใจทำงานของตนให้ดี
4. การตรวจสอบคุณภาพสามารถกระทำได้ง่ายทุกขั้นตอน
5. ได้ผลงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานเนื่องจากได้ผู้ควบคุมงาน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ มาควบคุมอย่างใกล้ชิด
6. สามารถรักษาความลับด้านเทคนิคการผลิต เพราะหน่วยงาน แต่ละหน่วยงาน แยกกันทำตามลักษณะของงาน

7. สามารถปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆในการทำงานให้ผลิตได้เร็วขึ้น

ข้อเสีย

1. เกิดความล่าช้าในการสั่งงานเพราะต้องดำเนินงานเป็นขั้นตอน แยกกันปฏิบัติงาน
2. การสั่งงานตามลำดับขั้นทำให้ความสำคัญของคำสั่งลดน้อยลงไปไม่เด็ดขาด
3. ถ้าเลือกบุคคลที่ไม่มีความสามารถเพียงพอมารับผิดชอบในหน่วยงานที่กระจายออกไป และวางแผนไม่มีกฎเกณฑ์ที่ดี จะทำให้การทำงานหยุดชงัก ไม่ได้ผลตามจุดประสงค์
4. ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกจะมีความชำนาญเพียงด้านเดียว ไม่สามารถทำงานในหน้าที่อื่นได้

ชนิดต่างๆขององค์การ

โครงสร้างในการจัดองค์การในวงการอุตสาหกรรม มีอยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งสามารถจำแนกออกได้ดังนี้

### 1. การจัดองค์การตามหน้าที่

การจัดองค์การตามหน้าที่คือ จัดแบ่งหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในแผนก เช่น แผนกการผลิต แผนกจัดซื้อ แผนกตลาด แผนกส่งของ แผนกเก็บเงิน แผนกบัญชี เป็นต้น

การจัดองค์การตามวิธีนี้ใช้ได้ดีทั้งในกิจการธุรกิจการค้าและในโรงงานอุตสาหกรรม ข้อดีของการจัดองค์การตามหน้าที่

1. ทำให้บุคคลที่รับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก้าวร้าวหน้าที่ซึ่งกันและกัน

2. ในกรณีที่ผลิตสินค้าหลายประเภทและสินค้าต่างชนิดกัน การจัดองค์การแบบนี้จะช่วยให้การแบ่งสายงานแยกกันเด่นชัดและมีความคล่องตัวในการบริหารงาน

### 2. การจัดองค์การตามทำเลที่ตั้ง

การจัดองค์การตามทำเลที่ตั้ง คือ การจัดหน่วยงานโดยแยกออกตามทำเลที่ตั้งของหน่วยงานนั้นๆ โดยปกติจะใช้ในกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ โดยจะแบ่งหน่วยงานตามที่ตั้งเป็นสาขาต่างๆ โดยให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบให้มากที่สุด ผลิตชิ้นส่วนต่างๆส่งมายังโรงงานประกอบซึ่งอยู่ใกล้ตลาดมากที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ข้อดีของการจัดองค์การแบบนี้

1. สามารถวางนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับสภาวะท้องถิ่น และสภาพตลาดแรงงานได้ดี

2. ในบางครั้งอาจมีการโยกย้ายตัวบุคลากร จากสาขาหนึ่งไปยังอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการสร้างประสบการณ์แก่คนงานได้เป็นอย่างดี

### 3. การจัดองค์การตามผู้ซื้อบริการ

การจัดองค์การตามผู้ซื้อบริการ คือ การจัดแบ่งแผนกต่างๆ เพื่อบริการตามประเภทของลูกค้า เช่น จัดแบ่งออกเป็นแผนกขนส่ง แผนกขายปลีกและแผนกตรวจสอบบัญชีต่างๆ เป็นต้น

บางบริษัทอาจจัดแบ่งประเภทของสินค้าที่จะขายออกเป็น 2 ประเภท คือ สินค้าประเภทอุปโภคและสินค้าประเภทบริโภค สำหรับกิจการที่มีลักษณะเป็นศูนย์รวมสินค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า สามารถแบ่งประเภทของสินค้าเป็นหลายๆแผนกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น แผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูป แผนกอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

เหตุผลของการจัดองค์การตามผู้ซื้อบริการคือ ทำให้ผู้ขายทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ และสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

#### 4. การจัดองค์การตามผลผลิต

การจัดองค์การตามผลผลิต คือการจัดแบ่งแผนกออกตามชนิดหรือชื่อของผลิตภัณฑ์ ใช้กับบริษัทที่มีผลผลิตหลายรุ่นหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของบริษัท เจเนอรัลมอเตอร์ ทำการผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อ จึงแบ่งแผนกออกเป็นแผนกเซฟโรเล็ต แผนกคาคิแลคและแผนกโอลสโมบิล เป็นต้น ในแต่ละแผนกยังแบ่งการจัดองค์การตามหน้าที่อีก มีลักษณะการบริหารแต่ละแผนก(ที่แบ่งตามผลผลิต)คล้ายคลึงกันและทำงานได้สมบูรณ์ในตัว

#### 5. การจัดองค์การตามกระบวนการผลิต

การจัดองค์การตามกระบวนการผลิต คือ การจัดแบ่งแผนกการผลิตออกตามกรรมวิธีหรือกระบวนการในการผลิต เหมาะสำหรับโรงงานที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวแต่มีกรรมวิธีการผลิตหลายขั้นตอน เช่นในโรงงานอุตสาหกรรมไม้แผ่นจะแยกเป็น แผนกปรับไม้ ชุง แผนกเอาไม้ชุงลงน้ำ แผนกตัดและตกแต่ง แผนกคัดเลือก แผนกเก็บและแผนกกองไม้ สำหรับอุตสาหกรรมสร้างยานอวกาศเช่น โรงงานสร้างจรวด จะแบ่งหน่วยงานออกเป็นแผนก และมีลำดับการทำงานเป็นขั้นตอน เช่น แผนกวิศวกรรม แผนกออกแบบแผนกสร้างถังเชื้อเพลิง แผนกเครื่องยนต์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกประกอบ แผนกทดสอบ และแผนกสี แต่ละแผนกจะมีผู้อำนวยการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์แต่ละสาขาวิชาบริหารงาน

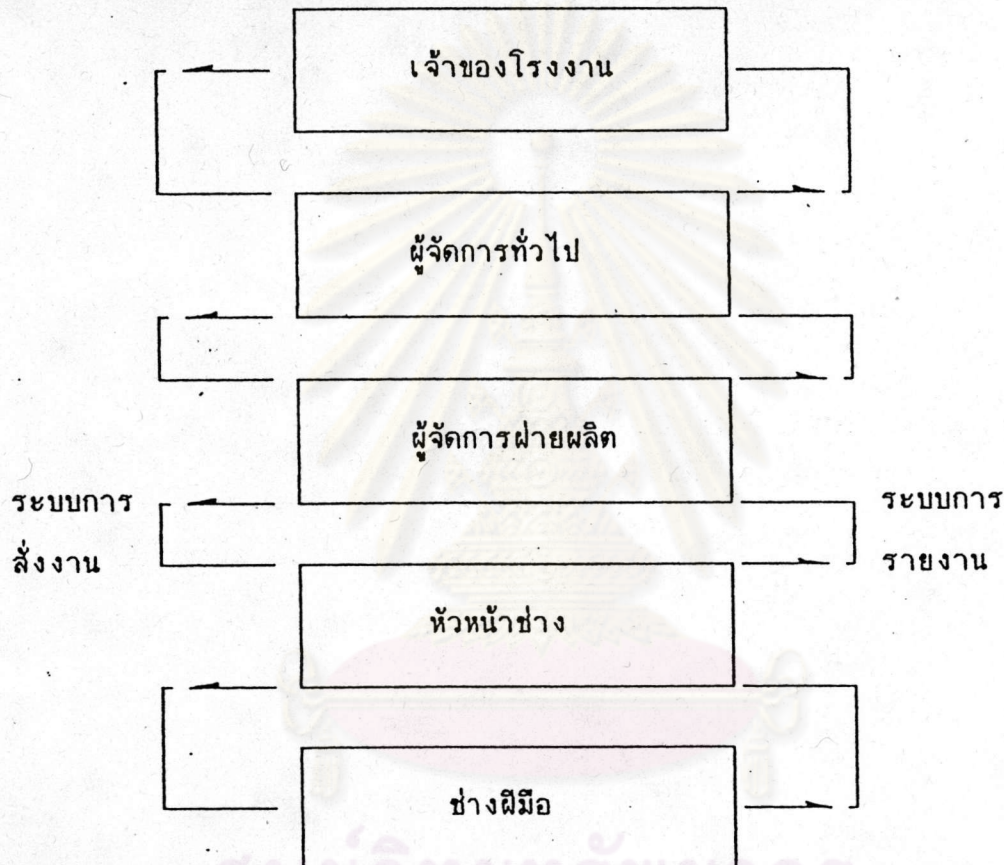
#### 6. การจัดองค์การตามแผนงาน

การจัดองค์การตามแผนงาน คือ การจัดแบ่งแผนกการผลิตออกตามโครงการที่เกิดขึ้น เหมาะสมสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมประเภทงานรับเหมาก่อสร้าง หรือรับจ้างทำงานเป็นชิ้นๆ เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามาก็จะมีการจัดตั้งหน่วยงานและแบ่งแยกต่างๆตามลักษณะความเหมาะสมของโรงงานนั้นๆ เช่นงานสร้างเขื่อน งานสร้างสะพาน งานสร้างทางด่วน เป็นต้น

นโยบายการจัดระเบียบขององค์การชนิดนี้ โดยทั่วไปจะจัดเป็นกลุ่มๆแล้วกำหนดแผนกเท่าที่จำเป็นขึ้นมา เช่น กลุ่มบุคคลที่ใช้แรงงาน กลุ่มประสานงาน กลุ่มวางแผนและติดต่อกลุ่มการเงิน เป็นต้น องค์การดังกล่าวนี้จะพยายามจัดขึ้นให้มีความยืดหยุ่นมากที่สุดและสามารถทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

#### 7. การจัดองค์การแบบผสม

การจัดองค์การแบบผสม คือ การจัดองค์การโดยการนำเอาวิธีการจัดองค์การแบบต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาผสมกัน โดยมีการแบ่งระดับของงานและเอาวิธีการจัดองค์การแต่ละวิธีมาใช้กับงานในแต่ละระดับนั้น วิธีการจัดองค์การแบบผสมนี้จึงเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม หรือกิจการขนาดใหญ่ มีผลิตภัณฑ์มากชนิดและมีสาขาหรือโรงงานหลายแห่ง



ผังแสดงระบบการรายงานและการสั่งงาน

ทฤษฎีการจัดองค์การในปัจจุบันนี้ ได้ใช้แนวการศึกษาและการวิเคราะห์จากทฤษฎีการจัดองค์การของ เฮนรี เฟยอล(Henry Fayol), ลูเธอร์ กุลลิค(Luther Gulick) และ เออร์เนสต์ เดล(Ernest Dale) ซึ่งมีหลักการดังนี้

1. กำหนดหน้าที่และความมุ่งหมายในการจัดองค์การไว้ล่วงหน้า
2. กำหนดให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนถนัด

3. กำหนดนโยบายการประสานงานกันของบุคคลในองค์การ เพื่อให้การปฏิบัติ  
งานบรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน

4. อำนาจหน้าที่ในการสั่งงาน หรือมอบหมายงาน ควรมอบให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

5. ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

6. มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาระดับรองลงไปทำหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ แทนโดยไม่ต้องรอคำอนุมัติ


7. เอกภาพทางการบริหารงานแต่ละหน่วย หรือแต่ละแผนกควรรวมอยู่ที่บุคคล  
เพียงคนเดียว เพื่อป้องกันการก้าวก่ายหน้าที่การสั่งงานของกันและกัน

8. ผู้บังคับบัญชาแต่ละคน ต้องมีขอบเขตในการรับผิดชอบในหน่วยงานของตน และมีจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มากเกินไปจนควบคุมได้ไม่ทั่วถึง

### 5.2 รูปแบบองค์กรของโรงงานตัวอย่าง

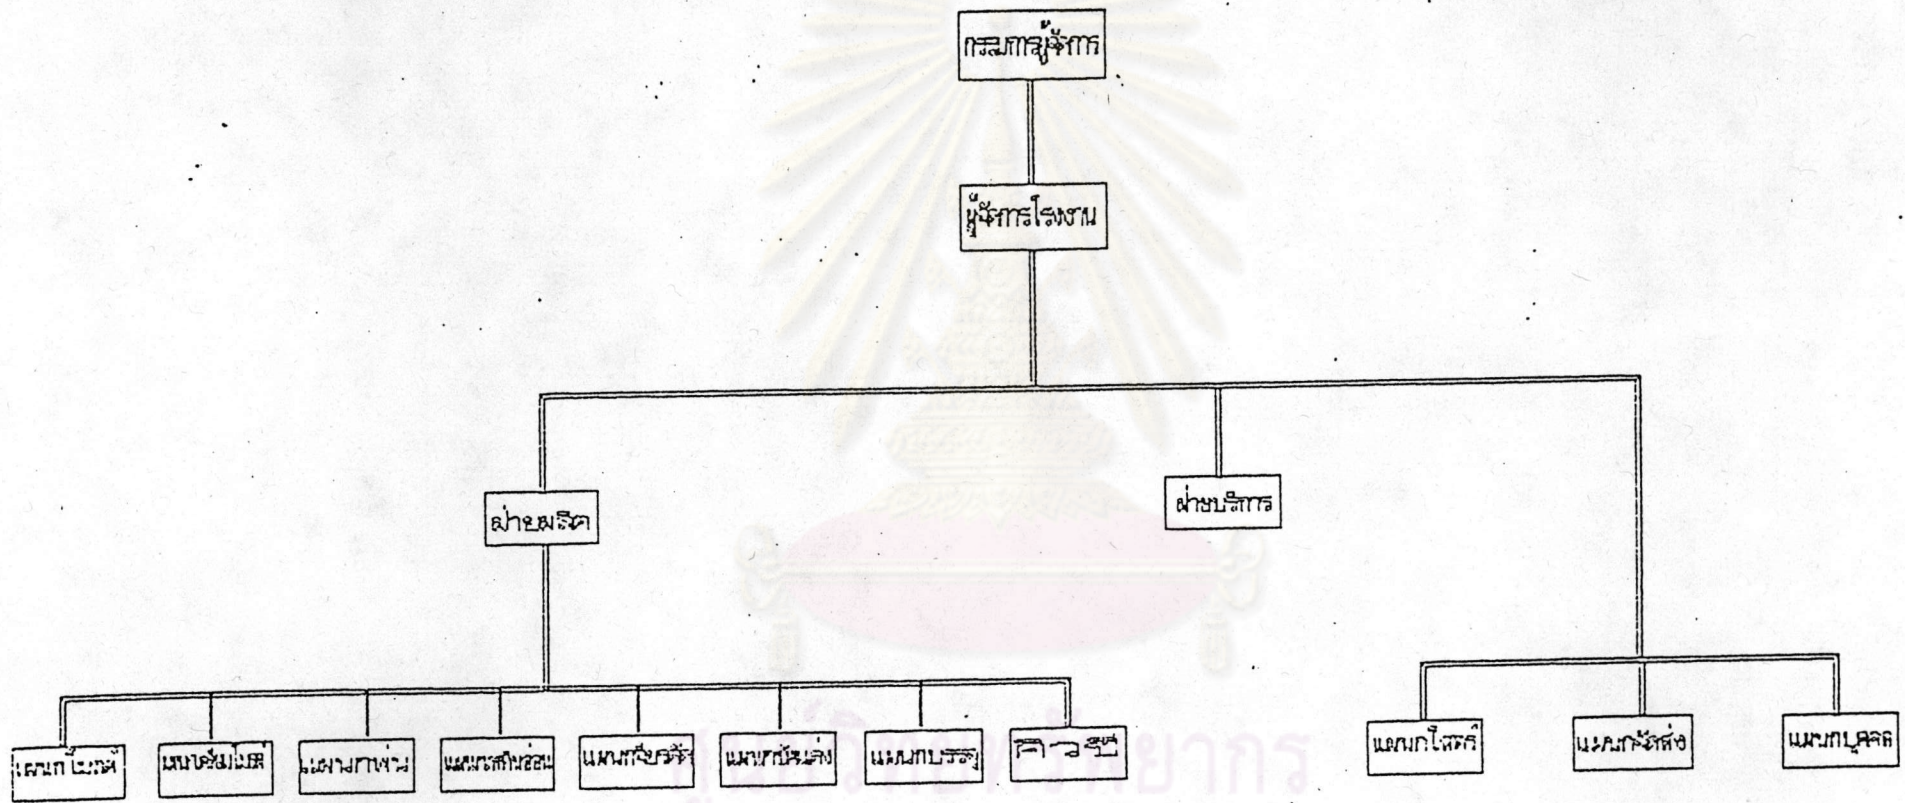เพื่อเป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของพนักงานให้เด่นชัดจึงต้องทำการจัดองค์กรโดยอาศัยข้อมูลจากขั้นตอนการผลิต, หน้าที่ของพนักงาน โดยอาศัยหลักการจัดองค์กรแบบผสม ซึ่งสามารถจัดองค์กรได้ตามรูปที่ 5.1

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.1 แสดงโครงสร้างองค์กรที่จัดตั้งขึ้น



ในการจัดองค์กรใหม่ สามารถแบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 ฝ่าย กับอีก 11 แผนก ซึ่ง 3 แผนกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในสำนักงานคือ แผนกสโตร์ แผนกจัดส่งและแผนกบุคคล ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1 แผนกสโตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบสินค้า

การควบคุมวัตถุดิบ ต้องตรวจสอบปริมาณพัสดุคงคลังของวัตถุดิบหลัก ซึ่งก็ได้แก่

1.1 โพลีเอสเตอร์เรซิน

1.2 ผงหินอ่อน

1.3 ผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

เมื่อระดับพัสดุคงคลังลดลงถึงระดับปลอดภัยของพัสดุคงคลังก็ต้องทำการสั่งซื้อ เนื่องจากในอดีตได้เกิดปัญหาเนื่องจากวัตถุดิบหลักเกิดขาดมือ

2 แผนกจัดส่ง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้คือ

- ตรวจสอบเช็คจำนวนของสินค้าที่รอการส่งออกจากโรงงาน
- ควบคุมงานบรรจุหีบห่อสินค้า
- จัดส่งพนักงานบริการไปตามหน่วยงานที่ทำการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม
- การจัดรถรับส่งพนักงาน

3 แผนกบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้คือ

- รับผิดชอบงานสรรหาพนักงาน
- ดูแลให้พนักงานทำตามกฎของบริษัท
- รับผิดชอบด้านค่าแรงปกติและค่าแรงล่วงเวลาของพนักงาน
- เสริมสร้างแรงจูงใจสัมพันธระหว่างพนักงานให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน
- รับผิดชอบด้านสวัสดิการของพนักงานคือ ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล

4. ฝ่ายบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบคือ

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม
- ซ่อมเครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียมตามที่หน่วยงานติดต่อมา
- ร่วมมือกับฝ่ายขายในการเสนอรายละเอียดของสินค้าและเตรียมสถานที่ติดตั้ง

5. ฝ่ายผลิต แบ่งออกเป็น 8 แผนกคือ

5.1 แผนกโม่ลด์ มีหน้าที่หลักที่รับผิดชอบคือ

- สร้างโม่ลด์ใหม่ ตามที่ลูกค้าต้องการและสร้างโม่ลด์มาตรฐานของบริษัทเพิ่มเติม
- ซ่อมแซมโม่ลด์ที่ใช้อยู่ในสายการผลิตให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

5.2 แผนกเตรียมโม่ลด์ มีหน้าที่ที่รับผิดชอบคือ

- สำหรับโม่ลด์ทั่วไป ต้องทำการเตรียมโม่ลด์โดยการปรับขนาดความกว้าง ความยาวของโม่ลด์ให้ได้ตามที่ลูกค้าสั่งมา เช่น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเคาน์เตอร์พร้อม อ่างล้างหน้ารุ่น M-N ขนาด หน้ากว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร วางอ่างตรงกลาง ทางแผนกเตรียมโม่ลด์ก็ต้องทำการปรับขนาดบนโม่ลด์เคาน์เตอร์ขนาดหน้ากว้าง 60 เซนติ เมตร ซึ่งมีความยาว 3 เมตร โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ล้างผิวโม่ลด์ด้วยน้ำยาล้างโม่ลด์ให้สะอาด
  2. วัดขนาดความยาว 2 เมตรบนผิวโม่ลด์และบวกระยะที่ต้องตัดขอบขึ้น งานอีกข้างละ 2 เซนติเมตร และวัดขนาดหาจุดกึ่งกลางเพื่อเป็นตำแหน่งวางอ่างล้างหน้ารุ่น M-N
  3. ใช้เทปกาว 2 หน้า ติดลงบนผิวโม่ลด์ตามรอยที่วัดขนาดเรียบร้อยแล้ว
  4. นำโม่ลด์อ่างล้างหน้ารุ่น M-N มาวางลงบนเทป 2 หน้าบนผิวโม่ลด์แล้วกดให้แน่น
  5. นำเส้นยางโพลียูรีเทนวางทับลงบนเทปกาว 2 หน้าลงบนผิวโม่ลด์ที่ติดไว้ ตามข้อที่ 3 แล้วกดให้แน่น ก็จะได้โม่ลด์ที่มีขนาดหน้ากว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร ตามลำดับ
  6. เตรียมผิวโม่ลด์โดยใช้ซีเมนต์สำหรับถอดแบบทาบรีเวณผิวของโม่ลด์แล้วขัด ด้วยผ้าสะอาด 3 ครั้ง
- สำหรับโม่ลด์เฉพาะสินค้า ก็ทำการเตรียมโม่ลด์โดยการเตรียมผิวของโม่ลด์ เพียงอย่างเดียวคือใช้ซีเมนต์สำหรับถอดแบบทาบรีเวณผิวของโม่ลด์แล้วใช้ผ้าสะอาดขัดผิวของ โม่ลด์ 3 ครั้ง

5.3 แผนกพ่น มีหน้าที่รับผิดชอบคือ

- พ่นเคลือบสีลงบนผิวของโม่ลด์

#### 5.4 แผนกเทหินอ่อน มีหน้าที่รับผิดชอบคือ

- ผสมเนื้อหินอ่อนหรือเมทริกซ์(MATRIX)ให้ได้สีตามที่ลูกค้าต้องการ
- เทเนื้อหินอ่อนหรือเมทริกซ์(MATRIX) ลงในโมลด์ และควบคุมลวดลายตามที่

#### ลูกค้าต้องการ

#### 5.5 แผนกเจียรตัด มีหน้าที่ดังนี้

- ตัดขอบของชิ้นงานให้ได้ตามขนาดและแต่งขอบของชิ้นงานให้เรียบร้อย
- ประกอบส่วนประกอบของชิ้นงานได้แก่ แผ่นปะด้านหน้าและแผ่นปะด้านหลัง

ของเคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างหน้าและเคาน์เตอร์วางอ่างล้างหน้า

#### 5.6 แผนกขัดแต่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ตกแต่งชิ้นงานให้ได้ผิวที่เรียบร้อย
- ขัดมันผิวหน้าของชิ้นงานให้เป็นเงา

#### 5.7 แผนกบรรจุ มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ทำลังไม้ตามขนาดความยาวและรูปร่างของสินค้า
- บรรจุสินค้าลงลังไม้

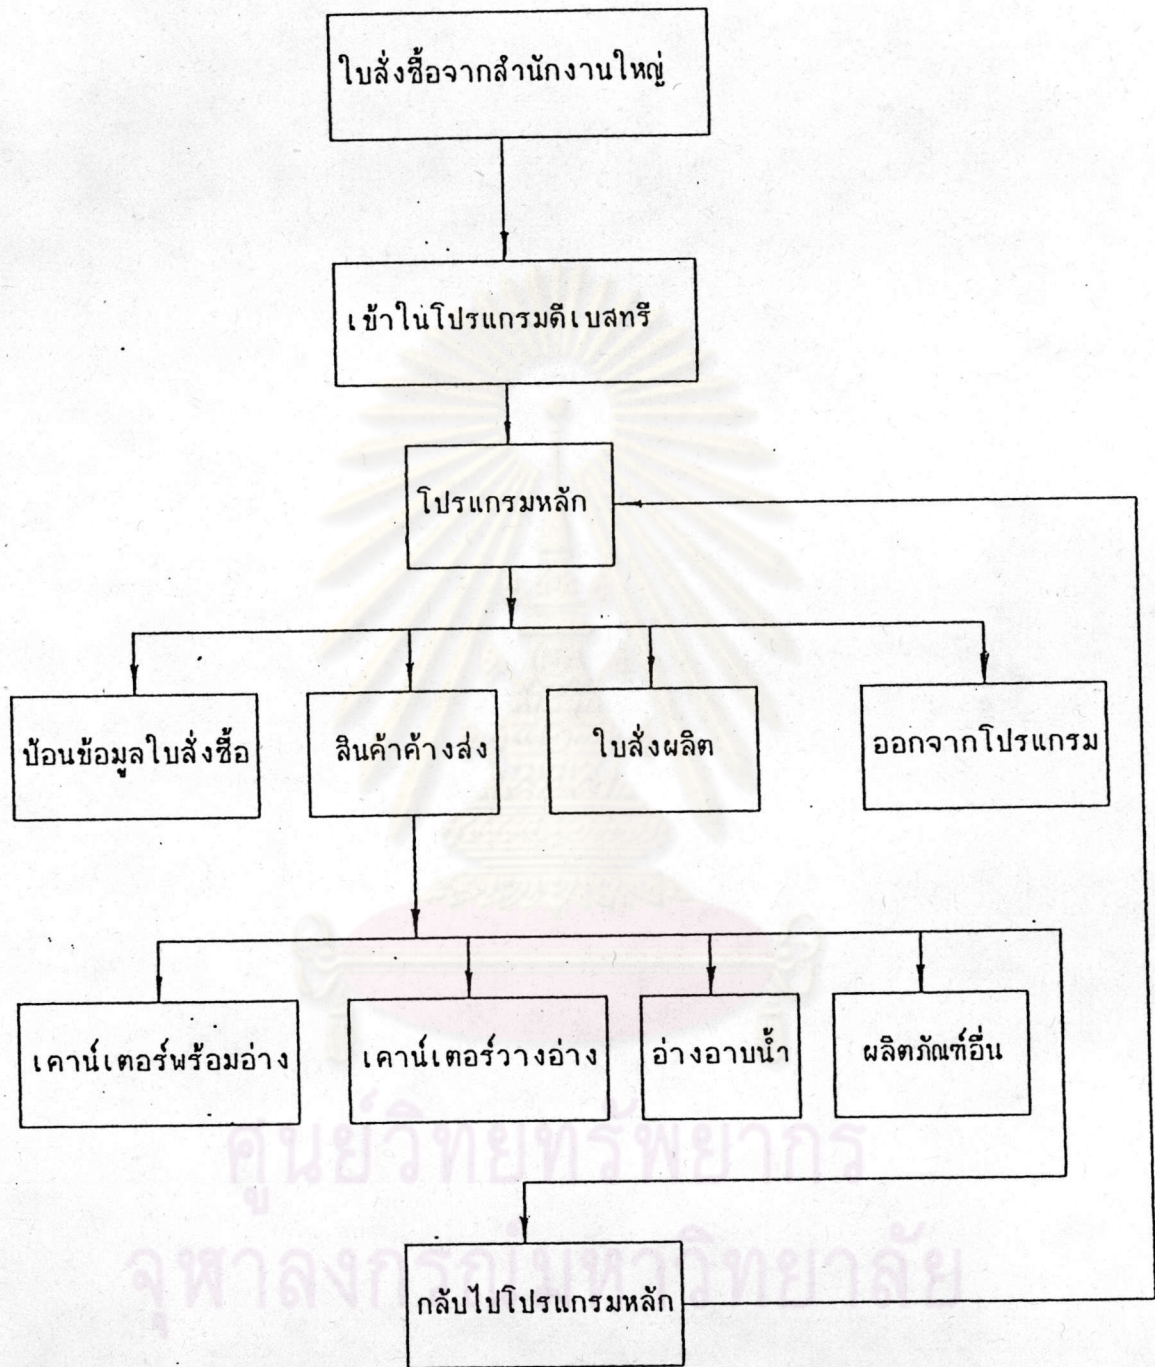
#### 5.8 แผนกคิวซี มีหน้าที่รับผิดชอบ

- ตรวจสอบสินค้าระหว่างการผลิตให้ถูกต้องตามใบสั่งผลิต
- ตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้ายที่แผนกบรรจุ

### 5.3 การปรับปรุงการผลิต

จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิต พบว่าสาเหตุประการแรกที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิตก็คือการออกใบสั่งผลิตไม่ถูกต้องและไม่รวดเร็ว ซึ่งแนวทางที่ผู้วิจัยจะนำมาใช้ในการแก้ปัญหานี้ คือการประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกใบสั่งผลิต และการติดตามงานที่อยู่ระหว่างสายการผลิตซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดีเบสทรีมาช่วยในการทำงานซึ่งแสดงรายละเอียดของโปรแกรมในภาคผนวก ก.

สำหรับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.2



รูปที่ 5.2 แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมควบคุมการผลิต

เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากสำนักงานใหญ่ ก็ทำการป้อนข้อมูลเข้าในโปรแกรมที่สร้างขึ้น  
โดยการเข้าในโปรแกรมดีเบสก่อนจากนั้นจึงเรียกโปรแกรมหลักชื่อ MAIN.PRG ซึ่งที่หน้า  
จอของมอนิเตอร์จะปรากฏดังรูปที่ 5.3



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมการควบคุมการผลิต

1. ป้อนข้อมูล ใบสั่งผลิตสินค้า
2. แสดงรายการสินค้าต่างส่ง
3. ใบสั่งผลิต
4. ออกจากโปรแกรม

โปรดเลือกตามหมายเลข :

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 5.8 แสดงเมนูบนจอ

ถ้าเลือกหมายเลข 1. ก็จะสามารถป้อนข้อมูลที่สำคัญคือ

- หมายเลขใบสั่ง
- ชื่อลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์
- รุ่นของสินค้า
- สี
- จำนวน
- ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วหรือไม่
- วันที่กำหนดให้แล้วเสร็จ
- ขนาดของสินค้า

โดยกลุ่มคำสั่งนี้อยู่ในโปรแกรม AD.PRG และจะปรากฏเป็นช่องให้กรอกข้อมูลบนหน้าจอมอนิเตอร์ตามรูปที่ 5.4

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

=====

โปรแกรมการควบคุมใบสั่งสินค้า

|               |                      |              |  |
|---------------|----------------------|--------------|--|
| หมายเลขใบสั่ง | <input type="text"/> | ชื่อลูกค้า   | <input type="text"/>   |
| ผลิตภัณฑ์     | <input type="text"/> | รุ่น         | <input type="text"/>   |
| สี            | <input type="text"/> | จำนวน        | <input type="text"/> ส่งแล้ว <input type="checkbox"/>              |
| ขนาด          | <input type="text"/> | วันออกใบสั่ง | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> |

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 5.4 แสดงช่องสำหรับกรอกข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์



เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการล่าช้าในการผลิตและการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าจริงต้องมีการแสดงรายการสินค้าที่ยังค้างส่งอยู่ โดยการเลือกหมายเลข 2 ที่เมนูตามรูปที่ 5.3 เมื่อเลือกแล้วที่จอมอนิเตอร์ก็จะแสดงเมนูรายการสินค้าค้างส่งซึ่งประกอบด้วย

- เคาน์เตอร์พร้อมอ่าง
- เคาน์เตอร์วางอ่าง
- อ่างอาบน้ำ
- ผลิตภัณฑ์อื่น

ซึ่งโปรแกรมที่แสดงรายการสินค้าค้างส่งมีชื่อตามลำดับดังนี้คือ

- WB. PRG
- WH. PRG
- BATH. PRG
- OTHER. PRG

สำหรับรูปแสดงเมนูสินค้าค้างส่งนี้สามารถแสดงในรูปที่ 5.5

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| โปรแกรมแสดงรายการสินค้าค้างส่ง |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. เตาเตอร้มพร้อมอ่าง          | 2. เตาเตอร้ว่าง่าง |
| 3. อ่างอ่างน้ำ                 | 4. ผลิตภัณฑ์อื่น   |
| 5. กลับไปเมนูหลัก              |                    |

โปรดเลือกตามหมายเลข :

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 5.5 แสดงเมนูรายการสินค้าค้างส่ง

หลังจากที่ป้อนข้อมูลเข้าในโปรแกรมแล้ว ก็สามารถสั่งพิมพ์ใบสั่งผลิตโดยจะพิมพ์รายการสินค้าที่สั่งเข้ามาในวันที่รับใบสั่งซื้อ ซึ่งใบสั่งผลิตนี้จะส่งพร้อมใบสั่งซื้อซึ่งรายละเอียดของสินค้าจะระบุไว้ในใบสั่งซื้อ เช่น สินค้าเคาน์เตอร์พร้อมอ่าง ในใบสั่งซื้อจะมีแบบของสินค้าที่ลูกค้าต้องการระบุไว้และบอกตำแหน่งจุดศูนย์กลางของอ่างด้วยว่า

เมื่อทุกแผนกได้รับใบสั่งผลิตพร้อมกับใบสั่งซื้อที่แนบมา ก็สามารถผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามต้องการได้ โดยจากการเก็บข้อมูลสินค้าที่ผลิตไม่ตรงตามใบสั่งซื้อก่อนที่ผู้จำหน่ายเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกใบสั่งพร้อมกับแนบใบสั่งซื้อ มีจำนวนดังนี้

จำนวนสินค้าจากโมลด์เฉพาะสินค้าที่เสียก่อนปรับปรุงจากภาคผนวก ข.

| ลักษณะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  | จำนวน (ชิ้น) |
|------------------------------|--------------|
| 1. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดรุ่น | 3            |
| 2. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดสี   | 5            |

จำนวนสินค้าจากโมลด์ทั่วไปที่เสียก่อนปรับปรุงจากภาคผนวก ข.

| ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น            | จำนวน (ชิ้น) |
|----------------------------------|--------------|
| 1. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดรุ่น     | 4            |
| 2. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดสี       | 3            |
| 3. ขนาดความกว้างความยาวไม่ได้    | 9            |
| 4. ตำแหน่งการวางอ่างไม่ตรงตามแบบ | 7            |

จำนวนสินค้าจากโมลต์เฉพาะสินค้าที่เสียหลังจาก นำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกใบสั่งพร้อมกับแนบใบสั่งซื้อจากภาคผนวก ข. มีจำนวนดังนี้

| ลักษณะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  | จำนวน (ชิ้น) |
|------------------------------|--------------|
| 1. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดรุ่น | 2            |
| 2. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดสี   | 3            |

จำนวนสินค้าจากโมลต์ทั่วไปที่เสียหลังจาก นำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกใบสั่งพร้อมกับแนบใบสั่งซื้อจากภาคผนวก ข. มีจำนวนดังนี้

| ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น                      | จำนวน (ชิ้น) |
|--|--------------|
| 1. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดรุ่น               | 3            |
| 2. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดสี                 | 1            |
| 3. ขนาดความกว้างความยาวไม่ได้ตามใบสั่งซื้อ | 4            |
| 4. ตำแหน่งการวางอ่างไม่ตรงตามแบบ           | 5            |

จากการปรับปรุงการออกใบสั่งผลิตสามารถลดจำนวนสินค้าจากโมลต์เฉพาะสินค้าที่เสียตามภาคผนวก ข. ได้ดังนี้

| ลักษณะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  | ของเสียลดลง(%)                   |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดรุ่น | $(1 - (2/3)) \times 100 = 23 \%$ |
| 2. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดสี   | $(1 - (3/5)) \times 100 = 40 \%$ |

จำนวนสินค้าจากโมลต์ทั่วไปที่เสียหลังจาก นำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกใบสั่งพร้อมกับแนบใบสั่งซื้อจากภาคผนวก ข. มีจำนวนดังนี้

| ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น                      | ของเสียลดลง(%)                   |
|--|----------------------------------|
| 1. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดรุ่น               | $(1 - (3/4)) \times 100 = 25 \%$ |
| 2. สินค้าที่ผลิตออกมาผิดสี                 | $(1 - (1/3)) \times 100 = 67 \%$ |
| 3. ขนาดความกว้างความยาวไม่ได้ตามใบสั่งซื้อ | $(1 - (4/9)) \times 100 = 56 \%$ |
| 4. ตำแหน่งการวางอ่างไม่ตรงตามแบบ           | $(1 - (5/7)) \times 100 = 29 \%$ |

### 5.3.1 การปรับปรุงโมลต์ที่ใช้ในการผลิต

#### 5.3.1.1 จำนวนโมลต์ที่เหมาะสม

จากการวิเคราะห์สาเหตุของการผลิตที่ล่าช้าพบว่าเกิดจากโมลต์ที่ใช้มีจำนวนไม่พอและขนาดไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตารางที่ 4.4 ซึ่งเป็นการแสดงชั่วโมงแรงงานที่ต้องใช้ต่อโมลต์ 1 ชุด สามารถคำนวณหาจำนวนโมลต์ที่เหมาะสมได้ดังนี้

#### สำหรับโมลต์ทั่วไป

$$\text{เวลาในการใช้โมลต์} = 5(1/6) \text{ ชั่วโมง}$$

$$\text{เวลาของแรงงาน} = 2(1/6) \text{ ชั่วโมง}$$

$$\text{อัตราส่วนเวลาในการใช้โมลต์/เวลาแรงงาน} = 5/2$$

$$= 2.5$$

$$\text{ดังนั้นจำนวนโมลต์ที่ต้องใช้ในสายการผลิตอย่างน้อย} = 3 \text{ ชุด}$$

#### สำหรับโมลต์เฉพาะสินค้า

$$\text{เวลาในการใช้โมลต์} = 5 \text{ ชั่วโมง}$$

$$\text{เวลาของแรงงาน} = 1(5/6) \text{ ชั่วโมง}$$

$$\text{อัตราส่วนเวลาในการใช้โมลต์/เวลาแรงงาน} = 30/11$$

$$= 2.7$$

$$\text{ดังนั้นจำนวนโมลต์ที่ต้องใช้ในสายการผลิตอย่างน้อย} = 3 \text{ ชุด}$$

### 5.3.1.2 ความยาวที่เหมาะสมของโมลด์ทั่วไป

จากที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ถึงลักษณะของโมลด์ทั่วไปคือเป็นโมลด์ที่มีความกว้างคงที่แต่สามารถปรับความยาวได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งโมลด์เดิมที่มีอยู่นั้นมีความยาวไม่เหมาะสมคือ โมลด์เคาน์เตอร์มีขนาดยาว 3 เมตร ซึ่งโมลด์นี้ไม่สามารถผลิตเคาน์เตอร์ที่เป็นชิ้นเดียวกันยาวเกินกว่า 3 เมตรได้แต่ก็สามารถนำเคาน์เตอร์มาต่อให้ยาวได้โดยสามารถทำได้เฉพาะเคาน์เตอร์ที่เป็นสีที่ไม่มีลายคือหลังจากต่อแล้วก็ต้องขัดแล้วพ่นเคลือบสีทับลงบนผิวหน้าของเคาน์เตอร์จากนั้นจึงขัดเงาก็จะได้เคาน์เตอร์ที่มีความยาวมากกว่า 3 เมตร จึงเป็นข้อจำกัดในการผลิต ทำให้เสียโอกาสในการขายสินค้าและไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

จากภาคผนวก ค. เป็นรายการแสดงเคาน์เตอร์ที่ผลิตซึ่งพบว่าขนาดยาวที่สุดที่ลูกค้าสั่งซื้อคือ 4800 มิลลิเมตร ดังนั้นขนาดของโมลด์ที่จะต้องสร้างเพิ่มควรมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ข้อพิจารณาในการสร้างโมลด์ที่มีขนาดความยาวที่เหมาะสม

1. สามารถผลิตชิ้นงานได้ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปในการปรับตั้งโมลด์แต่ละครั้ง
2. ความสะดวกในการปรับตั้งโมลด์
3. ความแข็งแรงของโมลด์ ถ้ามีความยาวมากอาจทำให้เกิดการแอ่นตัวบริเวณส่วนกลางทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมา มีผิวที่ไม่เรียบ
4. ความยาวของแผ่นอลูมิเนียมที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโมลด์ซึ่งมีใ้ช้อยู่ในโรงงานนั้นมีขนาด 3 เมตร

จากข้อพิจารณาข้างต้นจึงควรสร้างโมลด์เคาน์เตอร์ให้มีความยาว 6 เมตร เพื่อการผลิตที่เร็วขึ้นโดยสามารถลดเวลาในการตั้งขนาดของโมลด์ เวลาในการเตรียมผิวของโมลด์ เนื่องจากการปรับตั้งขนาดและการเตรียมผิวของโมลด์สามารถกระทำได้ในโมลด์ชุดเดียว

ในการผลิตเคาน์เตอร์ยาว 3 เมตร จำนวน 2 ชุด เราสามารถใช้โมลด์ขนาด 6 เมตรหรือ 3 เมตรในการผลิตก็ได้ แต่จะมีข้อแตกต่างดังตารางที่ 5.1

|                         |                     | โมลต์ยาว 6 เมตร                | โมลต์ยาว 3 เมตร                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ขั้นตอนการทำงาน         | จำนวนแรงงาน<br>(คน) | ชั่วโมงทำงานของคน<br>(ชั่วโมง) | ชั่วโมงทำงานของคน<br>(ชั่วโมง) |
| ปรับตั้งขนาดของโมลต์    | 2                   | 1/3                            | $2 \times (1/3) = 2/3$         |
| เตรียมผิวของโมลต์       | 3                   | 1/2                            | $2 \times (1/2) = 1$           |
| พ่นเฮลโคต               | 2                   | 1/3                            | 1/3                            |
| รอให้เฮลโคตแห้ง         | 0                   | 0                              | 0                              |
| ผสมเนื้อหินอ่อนเทียม    | 2                   | 2/3                            | 2/3                            |
| เทเนื้อหินอ่อนลงในโมลต์ | 2                   | 1                              | 1                              |
| รอให้หินอ่อนแข็งตัว     | 0                   | 0                              | 0                              |
| ถอดชิ้นงานออกจากโมลต์   | 4                   | 2/3                            | 2/3                            |
| รวม                     | 15                  | 21/6                           | 13/3                           |

ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบชั่วโมงทำงานของคนระหว่างโมลต์เดิมกับโมลต์ที่ปรับปรุงแล้ว



จากตารางที่ 5.1 เห็นได้ว่าเป็นการผลิตเคาน์เตอร์ขนาดยาว 3 เมตรจำนวน 2 ชุดถ้าใช้โมลด์ขนาด 6 เมตรจะสามารถลดชั่วโมงทำงานของคนลงได้

$$\begin{aligned}\text{ชั่วโมงทำงานของคนลดลง} &= 100 \times \left( \left( \frac{13}{3} \right) - \left( \frac{21}{6} \right) \right) / \left( \frac{13}{3} \right) \\ &= 15.34 \%\end{aligned}$$

### 5.3.2 การคำนวณหาจุดสั่งซื้อวัตถุดิบหลักที่เหมาะสม

สาเหตุประการหนึ่งซึ่งทำให้การผลิตต้องหยุดชงัก คือปัญหาเรื่องการขาดมือของวัตถุดิบหลักซึ่งได้แก่

1. ผงหินอ่อน
2. ผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

จากอดีตที่ผ่านมาการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักนี้ ไม่มีการกำหนดระดับการสั่งซื้อที่เหมาะสมทำให้เกิดสภาวะของขาดมือเป็นบางช่วงเวลา จึงมีผลให้การผลิตต้องหยุดชงัก ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างไม่ต้องหยุดชงักแล้ว จึงต้องแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบคงคลังให้มีวัตถุดิบใช้ตลอดเวลาและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

เป้าหมายที่สำคัญของการจัดระบบวัตถุดิบคงคลังที่ดีก็คือ การกำหนดระดับวัตถุดิบคงคลังที่ทำให้ต้นทุนของวัตถุดิบคงคลังอยู่ในระดับต่ำที่สุด โดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการมีวัตถุดิบคงคลังในระดับต่างๆ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ประกอบด้วย

1. ต้นทุนในการสั่งซื้อ (ORDERING COST)
2. ต้นทุนในการเก็บวัตถุดิบ (CARRYING COST)
3. ต้นทุนที่เกิดจากวัตถุดิบขาดมือ (PENALTY COST)

1. ต้นทุนในการสั่งซื้อ เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ ซึ่งการคำนวณต้นทุนจะออกมาในรูปของจำนวนเงินต่อการสั่งซื้อหนึ่งครั้ง และต้นทุนนี้จะคงที่เสมอไม่ว่าจะมีการสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นปริมาณมากเพียงใดก็ตาม ต้นทุนประเภทนี้จะไม่แปรผันตามจำนวนของวัตถุดิบแต่จะผันแปรไปตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ เป็นที่น่าสังเกตว่าการสั่งซื้อเป็นปริมาณครั้งละมาก ๆ จะประหยัดต้นทุนประเภทนี้ สำหรับรายละเอียดของต้นทุนในการสั่งซื้อมีรายละเอียดดังนี้

#### 1.1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและออกคำสั่งซื้อ

- 1.2 ค่าใช้จ่ายในการเก็บบันทึกหลักฐาน
- 1.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
- 1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของ
- 1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสาร
- 1.6 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

2. ต้นทุนในการจัดให้มีวัตถุดิบคงคลัง คือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บวัตถุดิบในคลัง ซึ่งต้นทุนประเภทนี้จะแปรผันตามโดยตรงกับปริมาณของวัตถุดิบคงคลัง ต้นทุนประเภทนี้จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขต่อปีและอยู่ในรูปร้อยละของวัตถุดิบคงคลังตัวเฉลี่ย ต้นทุนประเภทนี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเรื่อง เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าของเสียหาย ค่าภาษี และเป็นที่น่าสนใจเกตุว่าถ้ามีวัตถุดิบคงคลังอยู่ในปริมาณน้อยก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีวัตถุดิบคงคลัง แต่ก็ต้องทำให้มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมอยู่เสมอ

3. ต้นทุนที่เกิดจากวัตถุดิบขาดมือ เมื่อวัตถุดิบไม่เพียงพอแก่การผลิตจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นหลายอย่างคือ ค่าจ้างแรงงานที่สูญเสียไป และค่าเสียโอกาสในการขายสินค้า

ในการหานโยบายที่เหมาะสมในการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักนี้ผู้วิจัยได้นำเอาโปรแกรมคำนวณหาระดับพัสดุดคงคลัง INVCOST ตามที่แสดงในภาคผนวก ง.มาช่วยในการวิเคราะห์ โดยจะพิจารณาจากสมการค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อที่น้อยที่สุด , ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบที่น้อยที่สุด และค่าใช้จ่ายในการสูญเสียการขายที่น้อยที่สุด

ค่าของตัวแปรในโปรแกรมมีความหมายดังนี้

- N = ชนิดของวัตถุดิบ
- I = อัตราดอกเบี้ยในการเก็บวัตถุดิบ (เปอร์เซ็นต์/ปี)
- A = ต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ(บาท/ครั้ง)
- P = ค่าเสียหายเมื่อของขาดมือ (บาท/กิโลกรัม)
- V = ต้นทุนของวัตถุดิบ(บาท/กิโลกรัม)
- D = อัตราการใช้วัตถุดิบ (กิโลกรัม/ปี)
- M = ค่าเฉลี่ยของความถี่การใช้วัตถุดิบในช่วงเวลานำ(กิโลกรัม)
- S = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่การใช้วัตถุดิบในช่วงเวลานำ

จากการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด ในอดีตที่ผ่านมารายละเอียดดังตารางที่ 5.2 และตารางที่ 5.3

| วันที่สั่งซื้อวัตถุดิบ | วันที่ได้รับวัตถุดิบ | ปริมาณที่สั่งซื้อ<br>(กิโลกรัม) | ราคา/กิโลกรัม<br>(บาท) | ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ<br>(บาท) |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 21 พย. 29              | 22 ธค. 29            | 16000                           | 3.10                   | 24640                            |
| 26 มิย. 30             | 26 กค. 30            | 18000                           | 4.10                   | 33374                            |
| 25 กพ. 31              | 28 มีค. 31           | 18000                           | 5.10                   | 34674                            |
| 16 ธค. 31              | 17 มค. 32            | 18000                           | 5.10                   | 33374                            |
| 4 มค. 33               | 30 มค. 33            | 18000                           | 5.50                   | 24424                            |
| 15 มค. 34              | 5 กพ. 34             | 18000                           | 5.90                   | 38134                            |
| ค่าเฉลี่ย              |                      | 17666.67                        | 4.8                    | 31436.66                         |

ตารางที่ 5.3 แสดงปริมาณการสั่งซื้อผงหินอ่อนในอดีต

| วันที่สั่งซื้อวัตถุดิบ | วันที่ได้รับวัตถุดิบ | ปริมาณที่สั่งซื้อ<br>(กิโลกรัม) | ราคา/กิโลกรัม<br>(บาท) | ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ<br>(บาท) |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 21 พย. 29              | 5 มค. 30             | 3000                            | 29.50                  | 34640                            |
| 13 มิย. 31             | 16 สค. 31            | 3000                            | 30                     | 34374                            |
| 29 กพ. 33              | 11 เมย. 33           | 3000                            | 33.50                  | 34674                            |
| ค่าเฉลี่ย              |                      | 3000                            | 31                     | 34562.7                          |

**ตารางที่ 5.4 แสดงปริมาณการสั่งซื้อผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในอดีต  
การหาค่าเสียหายกรณีผงหินอ่อนขนาดมือ(P)**

ราคาขายเนื้อหินอ่อนเทียบต่อกิโลกรัม = 200 บาท/กิโลกรัม

อัตราส่วนผสมของผงหินอ่อน/เนื้อหินอ่อนทั้งหมด = 35 %

ผงหินอ่อน 1 กิโลกรัมสามารถผลิตเนื้อหินอ่อนเทียบได้

$$= 1/(35 \times 100) = 2.85 \text{ กิโลกรัม}$$

ดังนั้นต้นทุนค่าเสียหายในกรณีวัตถุดิบขนาดมือ = (200 × 2.85)

$$= 570 \text{ บาท/กิโลกรัม}$$

**การหาค่าเสียหายกรณีผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ขนาดมือ(P)**

ราคาขายเนื้อหินหยกเทียบต่อกิโลกรัม = 280 บาท/กิโลกรัม

อัตราส่วนผสมของผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์/เนื้อหินหยกทั้งหมด = 40 %

ผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 1 กิโลกรัมสามารถผลิตเนื้อหินหยกเทียบได้

$$= 1/(40 \times 100) = 2.5 \text{ กิโลกรัม}$$

ดังนั้นต้นทุนค่าเสียหายในกรณีวัตถุดิบขนาดมือ = (280 × 2.5)

$$= 700 \text{ บาท/กิโลกรัม}$$

อัตราการใช้ผงหินอ่อนต่อปี(D)

จากปริมาณการผลิตของบริษัทในช่วงปี 2532 - 2533 มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือนดังนี้

$$\text{หินอ่อนเทียม} = (58018+55860)/2$$

$$= 56939 \text{ กิโลกรัม/ปี}$$

$$\text{หินหยกเทียม} = (628+637)/2$$

$$= 632.5 \text{ กิโลกรัม/ปี}$$

การหาค่าเฉลี่ยความต้องการวัตถุดิบในช่วงเวลานำ(M)

เนื่องจากการสั่งซื้อผงหินอ่อนจากประเทศไต้หวันจะต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งมีปริมาณความต้องการใช้ผงหินอ่อนในช่วงเวลานำดังแสดงในตารางที่ 5.5

| วันที่สั่งซื้อวัตถุดิบ | วันที่ได้รับวัตถุดิบ | ช่วงเวลานำ | ปริมาณการใช้ผงหินอ่อน |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 21 พย. 29              | 22 ธค. 29            | 32 วัน     | 1100                  |
| 26 มีย. 30             | 26 กค. 30            | 30 วัน     | 1512                  |
| 25 กพ. 31              | 28 มีค. 31           | 33 วัน     | 1600                  |
| 16 ธค. 31              | 17 มค. 32            | 33 วัน     | 1700                  |
| 4 มค. 33               | 30 มค. 33            | 26 วัน     | 1760                  |
| 15 มค. 34              | 5 กพ. 34             | 29 วัน     | 2500                  |

ตารางที่ 5.5 แสดงปริมาณความต้องการผงหินอ่อนในช่วงเวลานำ

จากตารางที่ 5.5 สามารถหาค่าเฉลี่ยความต้องการพนักงานในช่วงเวลาและ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการพนักงานในช่วงเวลาโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
STATICAL ANALYSIS PACKAGE ได้ดังนี้

STATISTICAL ANALYSIS PACKAGE

BASIC BUSINESS SOFTWARE

BASIC STATISTIC RESULTS

THE DATA WAS ENTERED FROM: KEYBOARD

ENTERED DATA SET TYPE: UNGROUPED

ENTERED NUMBER OF ENTRIES OR DATA SETS: 6

TOTAL NUMBER OF DATA ENTRIES: 6

```
*****
* MEAN = 1695.3333333333333
* SIZE OF N = 6
* VARIANCE OF THE SAMPLE = 209762.66666666667
* STANDARD DEVIATION OF THE SAMPLE = 457.99853515625
* VARIANCE OF THE POPULATION = 174802.22222222222
* STANDARD DEVIATION OF THE POPULATION = 418.0935668945313
* STANDARD ERROR OF THE MEAN SAMPLE = 186.9771118164063
*****
```

\*\*\*\*\* END OF OUTPUT \*\*\*\*\*

ผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เป็นวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องใช้เวลาในการสั่งซื้อเป็นเวลา 45 วัน โดยมีปริมาณความต้องการผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในช่วงเวลาน่าดังแสดงในตารางที่ 5.6

| วันที่สั่งซื้อวัตถุดิบ | วันที่ได้รับวัตถุดิบ | ช่วงเวลาน่า | ปริมาณการใช้ผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ |
|------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|
| 21 พย. 29              | 5 มค. 30             | 46 วัน      | 130                                |
| 18 มิย. 31             | 2 สค. 31             | 45 วัน      | 243                                |
| 29 กพ. 33              | 11 เมย. 33           | 42 วัน      | 256                                |

ตารางที่ 5.6 แสดงปริมาณความต้องการผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในช่วงเวลาน่า จากตารางที่ 5.6 สามารถหาค่าเฉลี่ยความต้องการผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในช่วงเวลาน่าและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ช่วงเวลาน่า โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป STATICAL ANALYSIS PACKAGE ได้ดังนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

STATISTICAL ANALYSIS PACKAGE

BASIC BUSINESS SOFTWARE

BASIC STATISTIC RESULTS

THE DATA WAS ENTERED FROM: KEYBOARD

ENTERED DATA SET TYPE: UNGROUPED

ENTERED NUMBER OF ENTRIES OR DATA SETS: 3

TOTAL NUMBER OF DATA ENTRIES: 3

```
*****  
* MEAN = 226.33333333333333 *  
* SIZE OF N = 3 *  
* VARIANCE OF THE SAMPLE = 1652.3333333333334 *  
* STANDARD DEVIATION OF THE SAMPLE = 40.64890289306641 *  
* VARIANCE OF THE POPULATION = 1101.5555555555556 *  
* STANDARD DEVIATION OF THE POPULATION = 33.18968963623047 *  
* STANDARD ERROR OF THE MEAN SAMPLE = 23.46865463256836 *  
*****
```

\*\*\*\*\* END OF OUTPUT \*\*\*\*\*

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## INPUT DATA

ANNUAL INVENTORY CARRYING RATE (%) = 13

| Item | A        | P      | V     | D        | M       | S      |
|------|----------|--------|-------|----------|---------|--------|
| 1    | 38134.00 | 570.00 | 5.90  | 56939.00 | 1695.33 | 457.99 |
| 2    | 34674.00 | 700.00 | 33.50 | 632.50   | 226.33  | 40.65  |

## BACKORDER SYSTEM - OUTPUT OPTION 1

| ITEM | ORDERS PER YR | ORDER SIZE | REORDER POINT | INVENTORY \$/YEAR | PENALTY \$/YEAR | ORDERING \$/YEAR | TOTAL \$/YEAR |
|------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1    | 0.76          | 75376      | 3030          | 29930.7           | 132.9           | 28806.4          | 58869.9       |
| 2    | 0.20          | 3189       | 302           | 7274.4            | 345.9           | 6876.3           | 14496.7       |

TOTAL INVENTORY COST (\$/YEAR) = 37205.11  
 TOTAL PENALTY COST (\$/YEAR) = 478.8515  
 TOTAL ORDERING COST (\$/YEAR) = 35682.66  
 T O T A L C O S T (\$/YEAR) = 73366.63

## BACKORDER SYSTEM - OUTPUT OPTION 2

| ITEM | ORDERS PER YR | ORDER SIZE | REORDER POINT | SAFETY FACTOR | \$SAFETY STOCK | \$ SHORT PER YR | PROB. OF SHORT. OCCUR/YR |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1    | 0.76          | 75376      | 3030          | 2.915         | 7876.27        | 1.04            | 0.0018                   |
| 2    | 0.20          | 3189       | 302           | 1.861         | 2534.84        | 3.28            | 0.0314                   |

TOTAL \$ COST OF SALES PER YEAR = 357128.8  
 TOTAL \$ VALUE AVERAGE STOCK = 286193.2  
 TOTAL \$ VALUE CYCLE STOCK = 275782.1  
 TOTAL \$ VALUE SAFETY STOCK = 10411.11  
 TOTAL \$ VALUE OF SHORTAGES/YEAR = 4.322463  
 TOTAL NUMBER OF SHORTAGE OCCURRENCES/YR = 7.567043E-03  
 TOTAL NUMBER OF ORDERS/YEAR = .9537113  
 AVERAGE NUMBER OF DAYS SHORT/REFRESHMENT = .1056452

## L O S T   S A L E S   S Y S T E M   -   O U T P U T   O P T I O N   1

| ITEM | ORDERS<br>PER YR | ORDER<br>SIZE | REORDER<br>POINT | INVENTORY<br>\$/YEAR | PENALTY<br>\$/YEAR | ORDERING<br>\$/YEAR | TOTAL<br>\$/YEAR |
|------|------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1    | 0.76             | 75376         | 3031             | 29930.9              | 132.7              | 28806.4             | 58870.1          |
| 2    | 0.20             | 3189          | 303              | 7277.8               | 333.9              | 6877.5              | 14489.1          |

TOTAL INVENTORY COST (\$/YEAR) = 37208.71

TOTAL PENALTY COST (\$/YEAR) = 466.5399

TOTAL ORDERING COST (\$/YEAR) = 35683.94

T O T A L   C O S T (\$/YEAR) = 73359.19

## L O S T   S A L E S   S Y S T E M   -   O U T P U T   O P T I O N   2

| ITEM | ORDERS<br>PER YR | ORDER<br>SIZE | REORDER<br>POINT | SAFETY<br>FACTOR | \$/SAFETY<br>STOCK | \$/ SHORT<br>PER YR | PROB. OF<br>SHORT. | SHORTAGE<br>OCCUR/YR |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | 0.76             | 75376         | 3031             | 2.915            | 7879.14            | 1.04                | 0.0018             | 0.001                |
| 2    | 0.20             | 3189          | 303              | 1.875            | 2569.56            | 3.17                | 0.0304             | 0.006                |

TOTAL \$ COST OF SALES PER YEAR = 357128.8

TOTAL \$ VALUE AVERAGE STOCK = 286220.8

TOTAL \$ VALUE CYCLE STOCK = 275772.2

TOTAL \$ VALUE SAFETY STOCK = 10448.7

TOTAL \$ VALUE OF SHORTAGES/YEAR = 4.206571

TOTAL NUMBER OF SHORTAGE OCCURRENCES/YR = 7.375442E-03

TOTAL NUMBER OF ORDERS/YEAR = .9537479

AVERAGE NUMBER OF DAYS SHORT/REPLENISHMENT = .1017912

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการใช้โปรแกรม ใต้ต้นทุนทั้งหมดของการคำนวณแบบ BACKORDER SYSTEM เป็นเงิน 73366.63 บาท/ปี ส่วนการคำนวณแบบ LOST SALES SYSTEM มีต้นทุนทั้งหมด 73359.19 บาท/ปี ดังนั้นจึงเลือกผลจากการคำนวณด้วยการคำนวณแบบ LOST SALES SYSTEM มาใช้

จากผลการใช้โปรแกรม INVCOST โดยการคำนวณแบบ LOST SALES SYSTEM ปรากฏว่าได้ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของผงหินอ่อนและผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์คือ 75376 กิโลกรัม และ 3189 กิโลกรัม ตามลำดับ

โดยมีจุดสั่งซื้อของผงหินอ่อนเมื่อตรวจสอบปริมาณคงเหลือในคลัง 3031 กิโลกรัม และจุดสั่งซื้อของอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เมื่อปริมาณคงเหลือในคลัง 303 กิโลกรัม

ซึ่งจะมีต้นทุนในการเก็บผงหินอ่อน 29930.90 บาท/ปี และมีต้นทุนในการเก็บผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 7277.80 บาท/ปี

ค่าเสียหายเนื่องจากขาดแคลนผงหินอ่อน 132.7 บาท/ปี และค่าเสียหายเนื่องจากผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ขาดแคลน 333.90 บาท/ปี

ต้นทุนในการสั่งซื้อผงหินอ่อน 28806.40 บาท/ปี ต้นทุนในการสั่งซื้อผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 6877.50 บาท/ปี

ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการวัตถุดิบคงคลังทั้ง 2 ชนิด เป็นเงิน 73359.19 บาท/ปี

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 5.3.3 การปรับปรุงผังโรงงาน

การวางผังโรงงานแบบเดิมใช้เนื้อที่ไม่ได้เต็มที่เนื่องจากยังไม่มีการจัดวางผังอย่างถูกต้องซึ่งทำให้เกิดปัญหาหลายประการคือ

1. สินค้าที่ผลิตออกมาเกิดความเสียหายในระหว่างการผลิตเนื่องจากสินค้ามีน้ำหนักค่อนข้างมากแต่ยังไม่มีหรือนำเครื่องมือผ่อนแรงในการขนถ่ายวัสดุมาใช้ โดยใช้แรงงานคนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจึงทำให้สินค้าเกิดการเสียหายได้

2. ปัญหาจากฝุ่นผงจากห้องเจียรตัดกระจายไปถึงห้องพ่นเคลือบแล้วผังตัวในเคลือบ ทำให้ต้องเสียเวลาในการซ่อมสินค้าอันเป็นเหตุให้ส่งสินค้าไม่ทันตามกำหนด

3. เกิดการคับคั่งของสินค้าระหว่างการผลิต เนื่องจากการประกอบชิ้นงานต้องใช้เนื้อที่มาก

4. การตามงานไม่สะดวกเนื่องจากสินค้าที่ออกมาจากแต่ละแผนกจัดวางไม่เป็นที่ทำให้เกิดกรณีสินค้าค้างอยู่ในสายการผลิต เป็นผลให้การส่งสินค้าไม่ทันตามกำหนด

เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจึงต้องปรับปรุงผังโรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวและจัดวางหน่วยงานซึ่งมีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้อง

การวางผังโรงงาน เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ของโรงงาน โดยจัดให้เครื่องจักร เครื่องมือทั้งหลายที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปมีน้อยที่สุด ผังโรงงานในอุดมคติของนักวางแผนทั้งหลาย ก็คือ ผังโรงงานที่สามารถทำให้กระบวนการผลิต

1. ไม่มีการคับคั่งแออัดของวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป

2. มีความยืดหยุ่นคือ สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังได้ตามความจำเป็น

อีกด้วย

#### ประโยชน์ของการวางผังโรงงานที่ดี

การวางผังโรงงานที่ดีนั้นมีประโยชน์มากมายซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. ลดต้นทุนการผลิต

2. เพิ่มความปลอดภัยแก่คนงาน

3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์จะดีขึ้น

4. ประหยัดเงินลงทุน
5. ความยืดหยุ่นมีมาก
6. การใช้พื้นที่ของโรงงานมีประสิทธิภาพสูง
7. ขจัดการล่าช้าหรือหยุดชะงักระหว่างการผลิต
8. การบำรุงรักษาซ่อมแซมทำได้สะดวก
9. การควบคุมบังคับบัญชาทำได้อย่างทั่วถึง

#### แบบของการวางผังโรงงาน (Type of Layout)

การวางผังโรงงานอาจทำได้ 4 วิธี คือ

1. Fixed Position Layout
2. Process Layout
3. Product Layout
4. Combination Layout

#### Fixed Position Layout

การวางผังโรงงานแบบนี้จะต้องนำปัจจัยที่สำคัญในการผลิตมาเรียงที่ซึ่งกำหนดไว้ ปัจจัยที่สำคัญได้แก่ คนงาน เครื่องจักร เครื่องมือ ส่วนประกอบ และวัสดุต่างๆ เมื่อปัจจัยในการผลิตมาพร้อมกันแล้วก็เริ่มทำการผลิตตามกระบวนการ ตัวอย่างของการวางผังโรงงานแบบนี้ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภท การก่อสร้าง การต่อเรือ การซ่อมบำรุงรักษา การซ่อมเขื่อน การสร้างถนน และการสร้างเครื่องบิน เป็นต้น

การวางผังโรงงานแบบนี้ จะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเมื่อ

1. วัตถุดิบมีขนาดใหญ่โตและมีน้ำหนักมาก ซึ่งยากแก่การเคลื่อนที่
2. จะต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างดี ปัจจัยที่สำคัญในการผลิตจะต้องมีอยู่พร้อมเพรียง ถ้าปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างใดไม่พร้อมจะทำให้การผลิตไม่อาจดำเนินต่อไปได้

#### Process Layout

การวางผังโรงงานแบบนี้ผู้บริหารจะรวบรวมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้มีการทำงานโดยอิสระ เช่น เครื่องเจาะก็อยู่ในกลุ่มของเครื่องเจาะ เครื่องกลึงก็อยู่ในกลุ่มของเครื่องกลึงซึ่งจะทำให้เครื่องจักรและหน่วยงานแบ่ง

ออกเป็นแผนการวางผังแบบนี้เหมาะสำหรับโรงงานที่ทำการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า

### ข้อดี

1. ในขณะที่ผลิตเกิดมีเครื่องจักรเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย การผลิตจะไม่กระทบกระเทือนมาก เพราะสามารถใช้เครื่องจักรเครื่องอื่นทำงานแทนได้
2. การควบคุมทำได้สะดวกเพราะทำการควบคุมตามชนิดของเครื่องจักร
3. กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นมากสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

### ข้อเสีย

1. ต้องใช้เนื้อที่มาก การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมีมากและลำบาก
2. คนงานและผู้ควบคุมงานจะมีความกดดันเพียงบางด้าน
3. สิ้นค้าระหว่างการผลิตจะมีปริมาณสูง เพราะไม่อาจปรับให้แผนกต่างๆทำงานสมดุลย์กันได้

### Product Layout

การวางผังโรงงานแบบนี้ จะทำการจัดให้บรรดาเครื่องจักรและสิ่งต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกในการผลิต ไว้ตามลำดับในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆคือ หน่วยไหนผลิตก่อนก็จัดไว้ก่อนเรียงตามลำดับ ทำให้วัตถุดิบไหลเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างมีระเบียบ การวางผังโรงงานแบบนี้นิยมกันสำหรับอุตสาหกรรมที่ทำการผลิตเป็นจำนวนมากๆ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานผลิตบุหรีและโรงงานผลิตเครื่องตี๋ม เป็นต้น

การวางผังโรงงานแบบนี้ เครื่องจักรที่ใช้จะเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยมาก เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งจะมีการออกแบบเป็นพิเศษ ตัวอย่างที่มีผู้กล่าวขวัญอยู่เสมอสำหรับการวางผังโรงงานแบบนี้คือ โรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัท G.M. ที่ Detroit มีกระบวนการผลิตที่สำคัญก็คือ ชิ้นส่วนต่างๆจะถูกประกอบเข้าด้วยกันตามลำดับขั้น เริ่มจาก สถานีผลิต (Work Station) ที่ 1 เรียงไปตามลำดับ ซึ่งสถานีผลิตมีนับเป็นพันสถานี ชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะเคลื่อนย้ายไประหว่างสถานีด้วย Moving Conveyor ระยะทางระหว่างสถานีผลิตที่ 1 ถึงสถานีผลิตสุดท้ายมีระยะทางยาว 1/4 ไมล์ เมื่อกระบวนการผลิตผ่านมาถึงสถานีผลิตสุดท้าย ก็จะมีพนักงานขึ้นไปขับรถและนำออกไปเก็บเพื่อรอการจำ

## หน้าต่อไป

การวางผังโรงงานแบบนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Paced Lines
2. Unpaced Lines

### Paced Lines

การวางผังแบบนี้ใช้เครื่องลำเลียงอัตโนมัติขนส่งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงสถานีผลิตด้วยอัตราความเร็วที่เท่ากัน ตัวอย่างของการวางผังประเภทนี้ได้แก่โรงงานผลิตเครื่องตีม รถยนต์และบุหรี เป็นต้น เครื่องลำเลียงอัตโนมัติที่ใช้จะเป็นแบบไหนก็ได้ ข้อสำคัญเวลาที่ใช้ระหว่างสถานีผลิตจะต้องกำหนดไว้นอนและแม่นยำ เวลาที่ใช้ไปในแต่ละสถานีผลิตจะถูกกำหนดโดยความเร็วของเครื่องลำเลียงและระยะทางระหว่างสถานีผลิต

### Unpaced Lines

การวางผังโรงงานแบบนี้สถานีงานผลิตแต่ละหน่วยจะใช้เวลานานเท่าที่จำเป็นในการประกอบชิ้นส่วน หรือทำงานแต่ละสถานีผลิต เครื่องลำเลียงที่ใกล้ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ชนิดที่ทำงานโดยอัตโนมัติ อาจใช้คนงาน บันจัน หรือรถยก ทำการขนส่งชิ้นส่วนที่ประกอบเสร็จไปยังสถานีผลิตช่วงต่อไป

### ข้อดี

1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างการผลิต เพราะระยะทางระหว่างหน่วยผลิตมีระยะสั้น หรือในกรณีของ Paced Lined การเคลื่อนย้ายระหว่างสถานีผลิตกระทำโดยระบบอัตโนมัติ
2. ใช้เนื้อที่น้อย
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแล
4. ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มที่ เพราะจะต้องทำให้เครื่องจักรทุกเครื่อง

สมดุลกัน

ข้อเสีย

1. ขาดความยืดหยุ่น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่สำคัญของสินค้า ก็จะต้องทำการเปลี่ยนผังใหม่
2. ถ้าเครื่องจักรเครื่องใดขัดข้อง จะทำให้กระบวนการผลิตชะงักไปหมด
3. เงินทุนในเครื่องจักรสูงมาก ถ้าตลาดไม่กว้างพอต้นทุนต่อหน่วยจะมีราคาสูง
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระทำได้ยาก เพราะจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงการผลิต

Combination Layout

เป็นการยากที่จะพูดหรือตัดสินใจว่าโรงงานนี้วางผังไม่ดี แต่อย่างไรก็ตามถ้าโรงงานใดที่เราเห็นมีลักษณะดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ก็อาจสรุปได้ว่าโรงงานนั้นขาดการวางผังที่ดี

1. การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตใช้เวลามาก
2. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายหรือลำเลียงวัตถุดิบสูงมาก
3. คลังพัสดุและแผนกผลิตแออัดไปหมด
4. ทางเดินและสถานที่ทำงานมีของวางเกะกะไปหมด
5. แผนกบริการเช่น แผนกซ่อม แผนกบัญชีและแผนกพัสดุ มีเนื้อที่คับแคบและตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
6. งานหรือวัตถุดิบระหว่างทำมักจะเสียหายหรือไม่ก็หายบ่อยๆ
7. การผลิตมักจะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนและมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเกินกำหนดเสมอๆ
8. การรับมอบวัตถุดิบเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะขาดสถานที่รับส่งที่เหมาะสม

ข้อที่จะต้องคำนึงถึงในการวางผังโรงงาน(Fundamental Consideration in Layout)

การที่จะวางผังให้ดีมีประสิทธิภาพสูงนั้น วิศวกรโดยการร่วมมือระหว่างผู้บริหาร จะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญคือ




1. ผลิตภัณฑ์ (Products)      วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีความสำคัญมากในการพิจารณาเลือกประเภทของการวางผังโรงงาน เช่น วัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่โตกินเนื้อที่มาก การเคลื่อนย้ายต้องใช้เครื่องมือลำเลียงชนิดพิเศษ Product Layout จึงเหมาะสมที่สุด ในขณะที่วัตถุดิบมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา การลำเลียงกระทำได้ง่าย Process Layout จึงเหมาะสมที่สุด
2. ลำดับการผลิต (Operation Sequence)      ลำดับการผลิต เป็นสิ่งสำคัญมากในการวางผังโรงงาน ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลำเลียงวัตถุดิบ
3. พื้นที่พิเศษ (Special Requirement)      การวางผังที่ดีนั้นนอกจากจะต้องคำนึงพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งเครื่องจักรแล้วยังต้องกันเนื้อที่เพื่อไว้สำหรับให้คนงานทำงานโดยปลอดภัย นอกจากนี้ยังจะต้องเพื่อไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบด้วย
4. เครื่องจักรเครื่องมือ (Equipment)      เครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากควรติดตั้งไว้บนพื้นชั้นล่าง เพราะพื้นดินย่อมมีความยืดหยุ่นในการรับน้ำหนักมากกว่า นอกจากนี้ยังมีส่วนลดการสิ้นเปลืองได้อย่างดีด้วย
5. การซ่อมแซมบำรุงรักษา (Maintenance and Replacement)      การวางผังโรงงานจะต้องคำนึงถึงเนื้อที่ซึ่งจะต้องเพื่อไว้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องจักรด้วย เพราะมักปรากฏอยู่เสมอว่าคนงานที่กำลังหยอดน้ำมันให้กับเครื่องจักรเครื่องหนึ่งได้รับอันตรายเพราะอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปขัดกับเครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง
6. การติดตั้งเครื่องจักรจะต้องมีความสมดุลย์กัน (Balance)      เช่นในกรณีของโรงงานผลิตขนมปังเตาอบ อบได้ 400 แถว ใน 1 ชั่วโมง แต่เครื่องจักรที่ทำการห่อ ห่อได้ชั่วโมงละ 200 แถว ฉะนั้นในการวางผังโรงงานจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อจะได้ทำการติดตั้งให้เครื่องจักรเหล่านี้มีความสมดุลย์กันในแต่ละช่วงของการผลิต
7. การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจะต้องมีน้อยที่สุด (Minimize Movement)      เพราะการวางผังโดยที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบน้อยที่สุดนั้นย่อมหมายถึง ค่าแรงงานจะต้องน้อยลง ประหยัดเวลา และประหยัดเงินลงทุนในด้านการจัดหาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
8. บรรยากาศในโรงงาน (Plant Climate)      การวางผังที่ดีจะช่วยให้บรรยากาศในโรงงานดีขึ้น เช่น ในกรณีที่ในกระบวนการผลิตมีบางขั้นตอนจะต้องมีการพ่นสี

หรือการชุก ควรจะแยกกรรมวิธีการผลิตชนิดนี้ไว้ต่างหาก เพราะถ้าจัดให้อยู่รวมกับกรรมวิธี  
อื่นๆจะทำให้บรรยากาศในโรงงานโดยส่วนรวมเสีย ซึ่งเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการ  
ผลิตลดต่ำลง

9. จะต้องมีการยืดหยุ่น(Flexibility) ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยน  
แปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เครื่องจักร  
เครื่องมือและอื่นๆ

จากผังโรงงานเดิมตามรูปที่ 4.3 สามารถแสดงพื้นที่ของแต่ละแผนกและพื้นที่ที่ไม่ได้  
ใช้ประโยชน์ได้ดังตารางที่ 5.7



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| รายละเอียดแผนกต่างๆ         | พื้นที่ (ตารางเมตร) |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. แผนกตั้งแบบ              | 80                  |
| 2. แผนกพ่น                  | 20                  |
| 3. แผนกผสมหินอ่อนเทียม      | 18                  |
| 4. แผนกเทหินอ่อน            | 240                 |
| 5. แผนกเจียรตัด             | 23                  |
| 6. แผนกขัดเงา               | 120                 |
| 7. แผนกบรรจุ                | 144                 |
| 8. ชั้นสำหรับเก็บโมลด์      | 36                  |
| 9. ห้องอบ                   | 19                  |
| 10. บริเวณเก็บโมลด์ชั่วคราว | 48                  |
| 11. ห้องน้ำ                 | 8                   |

ตารางที่ 5.7 แสดงขนาดพื้นที่ในบริเวณที่ทำการผลิตตามผังโรงงานเดิม

เพื่อเป็นการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางผังโรงงานใหม่ จำเป็นต้องนำผลการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (Flow Of Material) และความสัมพันธ์ของกิจกรรม (Activity Relationship) ซึ่งได้เขียนอยู่ในรูปของแผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Chart) มาพิจารณาร่วมกันก็สามารถเขียนเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ (Relationship Diagram)

หลังจากที่ได้แผนภาพความสัมพันธ์ ก็สามารถจัดวางผังโรงงานใหม่โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Auto CAD มาช่วยในการทำงาน โดยโปรแกรมนี้สามารถเขียนผังโรงงานขนาดเท่ากับของจริงและสามารถทำการเคลื่อนย้ายแผนก, หน่วยงาน, โมลด์และส่วนที่เกี่ยวข้องในผังโรงงานให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมตามต้องการได้

จากรูปที่ 5.6 แสดงการไหลของวัสดุ (Flow of Material) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คือ

เมื่อโมลด์ถูกส่งเข้ามาในสายการผลิตก็จะต้องทำการเตรียมโมลด์ให้พร้อมที่จะพ่นเยลโค๊ตซึ่งเมื่อเตรียมโมลด์เสร็จแล้วก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการขัดด้วยซี่ผึ้งถอดแบบไว้มากพอ เนื่องจากถ้าการขัดซี่ผึ้งถอดแบบไม่พอแล้วจะทำให้เนื้อหินอ่อนเทียมที่เทลงในโมลด์จะติดแน่นกับโมลด์ไม่สามารถถอดออกจากโมลด์ได้ซึ่งจะทำให้สูญเสียทั้งชิ้นงานและโมลด์

หลังจากเตรียมโมลด์เสร็จแล้วก็พ่นเยลโค๊ตลงบนผิวหน้าของโมลด์ซึ่งต้องตรวจผิวเยลโค๊ตหลังจากที่แห้งแล้ว เนื่องจากถ้ามีฝุ่นผงฝังอยู่ในผิวเยลโค๊ต เมื่อเทเนื้อหินอ่อนเทียมลงในโมลด์แล้วก็จะทำให้บริเวณผิวหน้าของชิ้นงานมีฝุ่นผงติดอยู่ซึ่งจะต้องเสียเวลาในการขัดซ่อมผิวหน้าของชิ้นงาน

เมื่อเยลโค๊ตแห้งแล้วจึงทำการผสมเนื้อหินอ่อนเทียมให้ได้สีและลวดลายตามใบสั่งผลิตจากนั้นจึงนำไปเทลงในโมลด์ที่พ่นเยลโค๊ตและเยลโค๊ตแห้งดีแล้ว


เมื่อเนื้อหินอ่อนเทียมแข็งตัวดีแล้วก็ถอดออกจากโมลด์จากนั้นจึงนำไปเจียรตัดและประกอบซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดฝุ่นผงมาก โดยฝุ่นผงที่เกิดขึ้นในโรงงานจะมาจากบริเวณแผนกเจียรตัดเป็นส่วนมาก

หลังจากได้สินค้าที่ประกอบเสร็จแล้วจึงส่งมาที่แผนกขัดแต่งซึ่งจะทำการขัดผิวของสินค้าให้มีความเงา

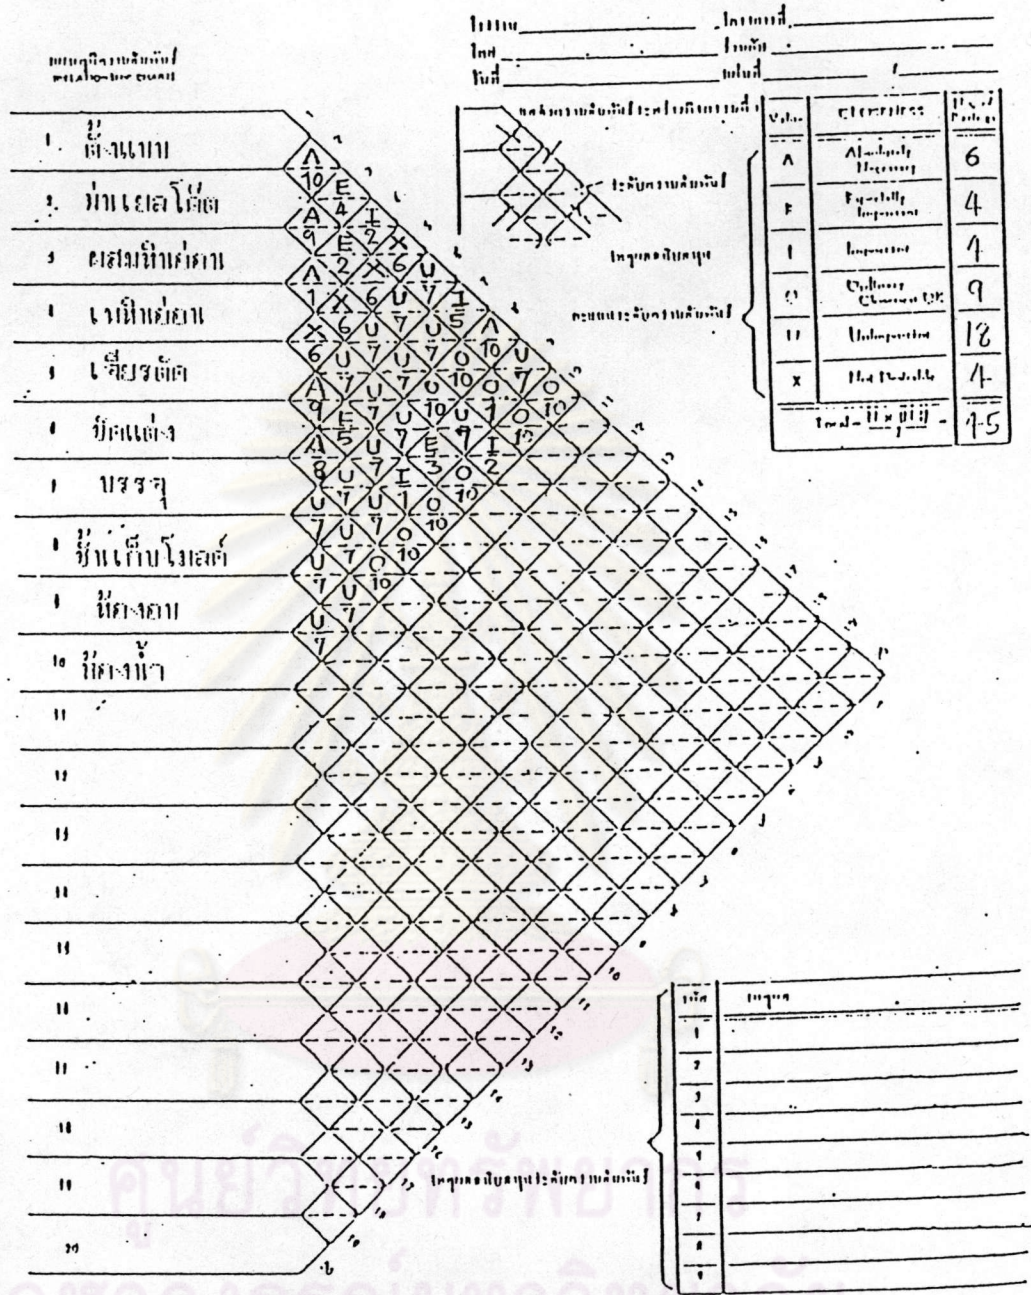
เมื่อได้สินค้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่งมาที่แผนกบรรจุ โดยทำการบรรจุลงลังไม้ต่อไป

จากแผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม(Relationship Chart)ตามรูปที่ 5.7 และ แผนภาพความสัมพันธ์ที่ได้ตามรูปที่ 5.8 สามารถจัดวางผังโรงงานใหม่ได้ตามรูปที่ 5.10 ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายห้องเจียรตัดจากบริเวณเดิมไปไว้ที่บริเวณเก็บโมลด์ซารุดส่วนบริเวณที่เก็บโมลด์ซารุดก็ทำการปรับปรุงพื้นที่เสียใหม่โดยนำโมลด์ที่ใช้ไม่ได้แล้วไปทำลายทิ้ง ส่วนโมลด์ที่สามารถซ่อมได้ก็นำมาเก็บบนชั้นเก็บโมลด์

ในการเคลื่อนย้ายห้องเจียรตัดให้ห่างจากห้องพ่นสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นผงที่ฝังในผิวหน้าของชิ้นงานดังแสดงในรูปที่ 5.9



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.7 แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม (Relationship Chart)


|   |      |   |  |   |
|---|------|---|--|---|
| ! | รหัส | ! | เหตุผล                                     | ! |
| ! | 1    | ! | ความสะดวกในการขนย้าย                       | ! |
| ! | 2    | ! | การใช้งานร่วมกัน                           | ! |
| ! | 3    | ! | ช่วยลดความชื้นในผงอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์     | ! |
| ! | 4    | ! | ความเร็วในการเทเมทริกซ์ลงในโม่             | ! |
| ! | 5    | ! | การหาขนาดและวิธีในการบรรจุ                 | ! |
| ! | 6    | ! | แยกบริเวณที่มีฝุ่นผงออกจากบริเวณแผ่นเยลลี่ | ! |
| ! | 7    | ! | ไม่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกัน                 | ! |
| ! | 8    | ! | ต้องการเนื้อที่ในการวางสินค้า              | ! |
| ! | 9    | ! | ใช้เนื้อที่บางส่วนร่วมกัน                  | ! |
| ! | 10   | ! | สะดวกในการใช้งาน                           | ! |

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากได้แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม (Relationship chart) แล้วก็  
สามารถสรุปค่าเฉลี่ยน้ำหนักความสัมพันธ์ระหว่างแผนกได้ดังนี้คือ









| A   | E   | I    | O    | U    | X   |
|-----|-----|------|------|------|-----|
| 1-2 | 1-3 | 1-4  | 2-8  | 1-6  | 1-5 |
| 2-3 | 2-4 | 1-7  | 3-8  | 2-6  | 2-5 |
| 3-4 | 5-7 | 3-10 | 2-9  | 3-6  | 3-5 |
| 1-8 | 4-9 |      | 1-10 | 2-7  | 4-5 |
| 5-6 |     |      | 2-10 | 3-7  |     |
| 6-7 |     |      | 4-10 | 4-6  |     |
|     |     |      | 5-10 | 1-9  |     |
|     |     |      | 6-10 | 4-7  |     |
|     |     |      | 7-10 | 3-8  |     |
|     |     |      |      | 5-8  |     |
|     |     |      |      | 6-8  |     |
|     |     |      |      | 7-8  |     |
|     |     |      |      | 6-9  |     |
|     |     |      |      | 7-9  |     |
|     |     |      |      | 8-9  |     |
|     |     |      |      | 8-10 |     |
|     |     |      |      | 9-10 |     |
|     |     |      |      | 4-8  |     |
| 6   | 4   | 4    | 9    | 18   | 4   |






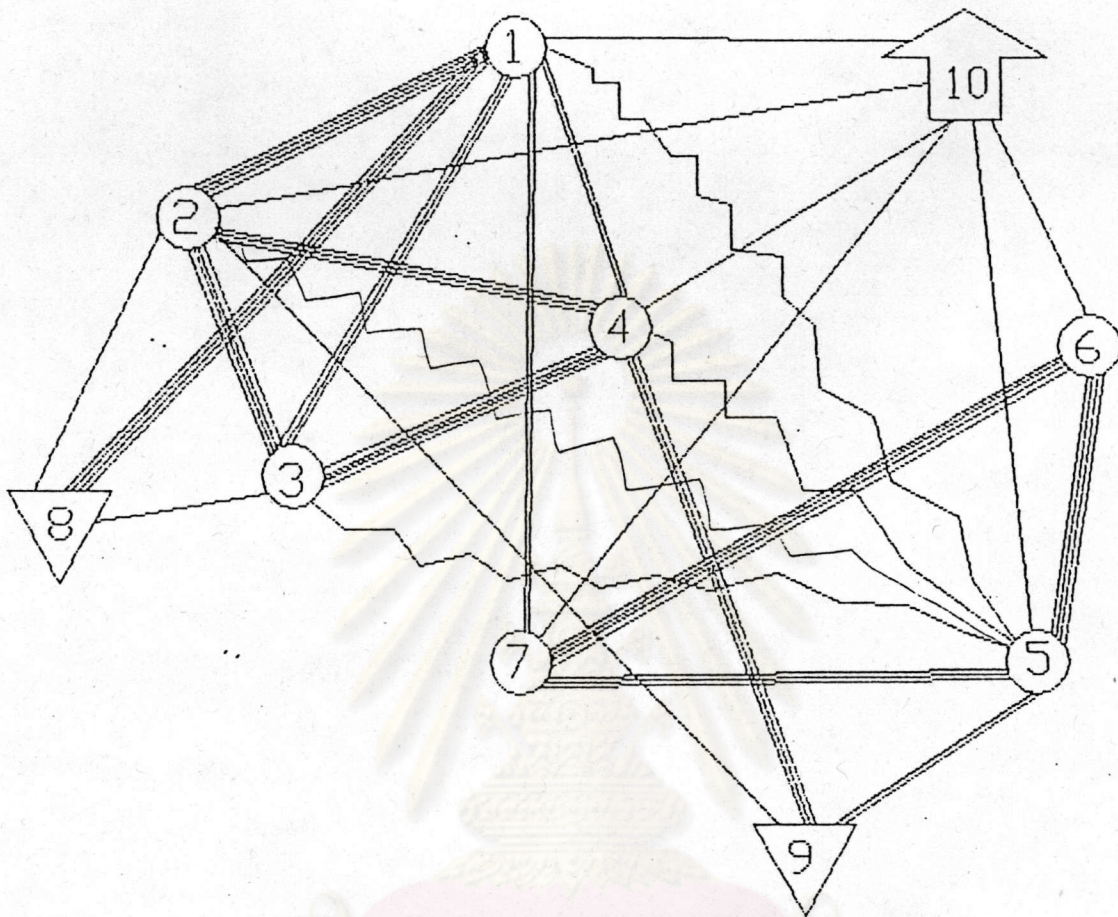





รูปที่ 5.8 แผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรม(Relationship Diagram)

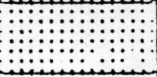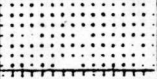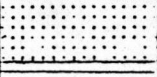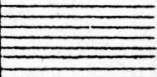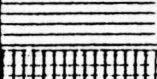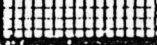ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| Process Chart Symbols & Action*  | Symbols Extended to Identify Activities & Areas  | Color Ident.    | Black & White**   |
|--|--|-----------------|---|
| ○ Operation  | ○ Forming or Treating Areas                      | Green**         |  |
|  | ○ Assembly, Sub-Assembly, Dis-Assembly           | Red**           |  |
| ⇨ Transportation   | ⇨ Transport-related Activities/Areas             | Orange Yellow** |  |
| ▽ Storage  | ▽ Storage Activities/Areas                       | Orange Yellow** |  |
| D Delay  | D Set-down or Hold Areas                         | Orange Yellow** |  |
| □ Inspection   | □ Inspect, Test, Check Areas                     | Blue**          |  |
| *A.S.M.E. Standard<br>**I.M.M.S. Standard<br>(Adopted as basic to SLP procedure) | ○ Service & Support Activities/Areas             | Blue**          |  |
|  | ⌂ Office or Planning Areas, or Building Features | Brown** (Gray)  |  |
      
| Vowel Letter | No. Value     | No. of Lines  | Closeness Rating                      | Color Code      |
|--------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------|
| A            | 4             |  | <u>A</u> bsolutely Necessary          | Red**           |
| E            | 3             |  | <u>E</u> specially Important          | Orange Yellow** |
| I            | 2             |  | <u>I</u> mportant                     | Green**         |
| O            | 1             |  | <u>O</u> rdinary                      | Blue**          |
| U            | 0             |   | <u>U</u> nimportant                   | Uncolored**     |
| X            | -1            |  | <u>N</u> ot Desirable                 | Brown**         |
| XX           | -2, -3, -4, ? |  | <u>E</u> xtremely <u>U</u> ndesirable | Black           |

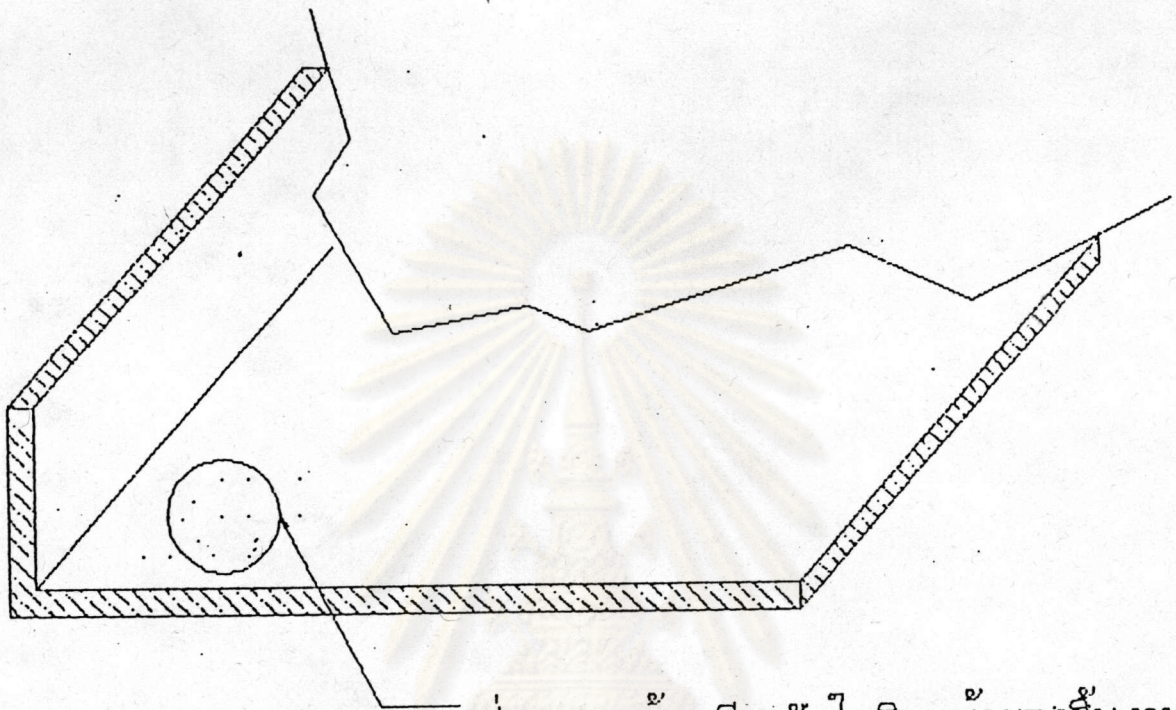รูปแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรม (Relationship Diagram)




ฝุ่นผงจากห้องเจียรผงในผิวหน้าของชั้นงาน

รูปที่ 5:9 ฝุ่นผงจากห้องเจียรทำให้สินค้าเสียหาย

ศูนย์วิทยพัชกร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

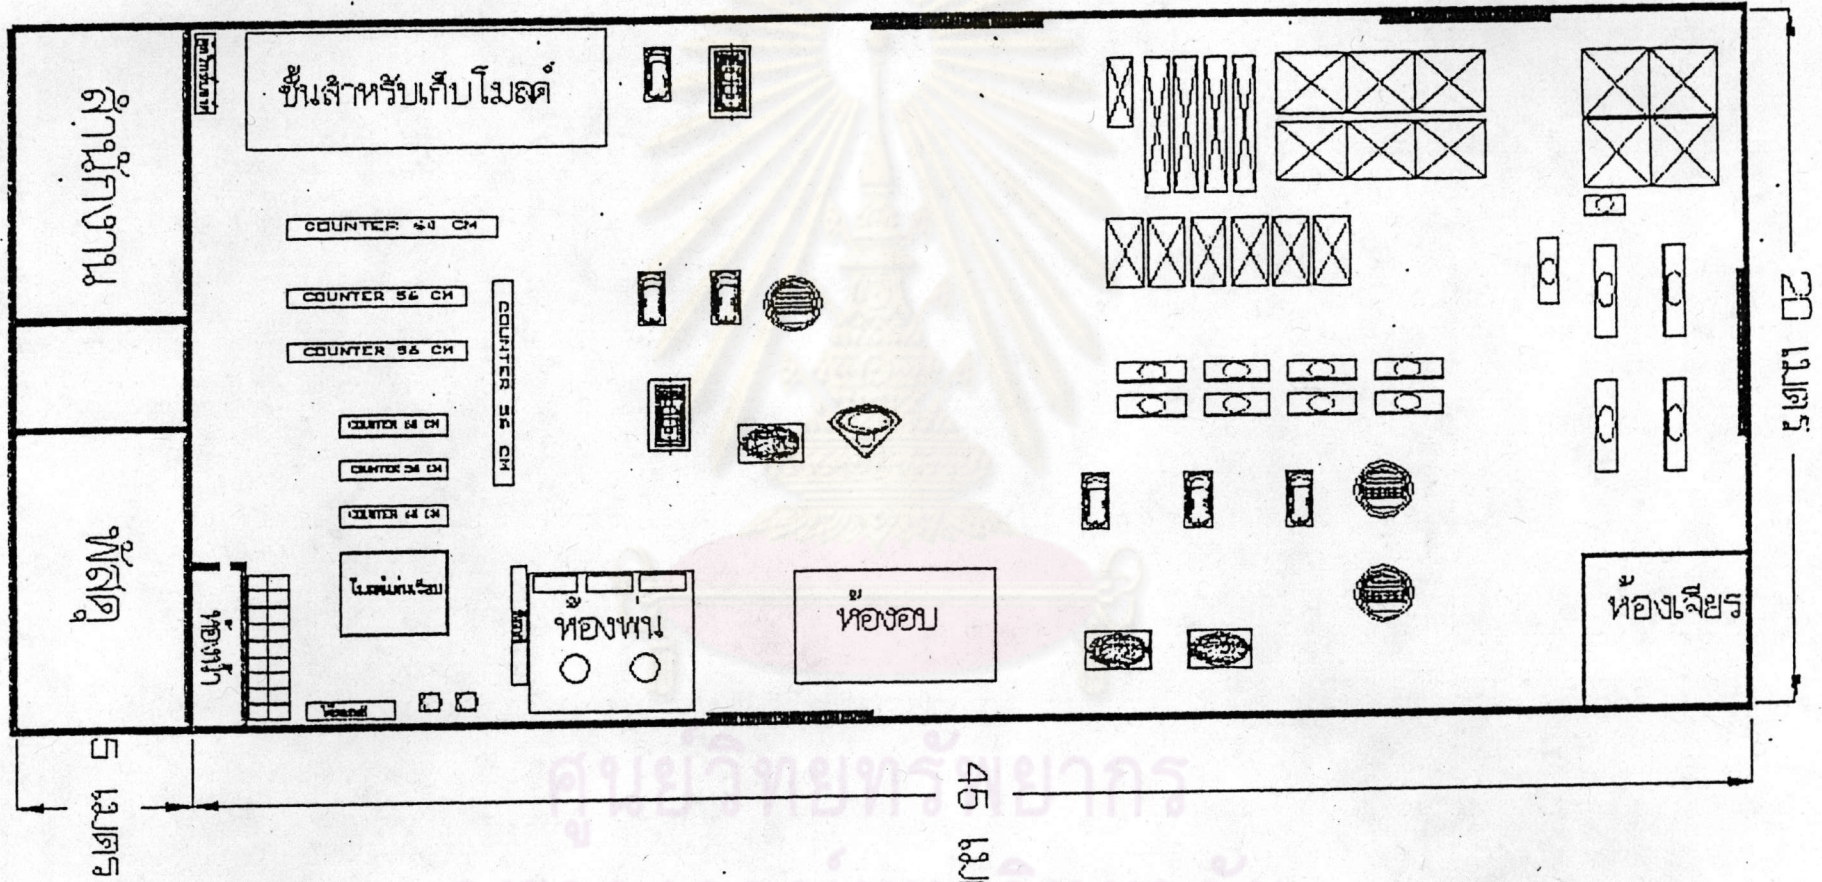ผังโรงงานใหม่ มาตรฐานงาน 1 = 200



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 5.10 แสดงผังโรงงานที่ปรับปรุงใหม่