

## บทที่ 4

### การเก็บรวบรวมของเสียก่อนการปรับปรุง และวิเคราะห์โดยอาศัย QC TOOLS

#### การเก็บข้อมูล

ในเชิงควบคุมคุณภาพแล้ว วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลคือ

1. เพื่อควบคุมและติดตามดู (MONITORING) ผลการดำเนินการผลิต
2. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคล้อง (NON-CONFERENCE)
3. เพื่อการตรวจ CHECK

ในการควบคุมคุณภาพจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเราได้แยกการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนวิเคราะห์หาปัญหา
2. ขั้นตอนวิเคราะห์หาสาเหตุ

#### ขั้นตอนวิเคราะห์หาปัญหา

ได้ออกแบบแผ่นบันทึกและตรวจสอบขึ้นมาดังนี้

ใบบันทึกข้อมูลค่าเสีย		
รายชื่อการผลิต		
บันทึกโดย		
วันที่	จำนวนของเสีย	จำนวนทั้งหมด
รวม		

FORM 1

รูปที่ 4.1 ใบบันทึกข้อมูล

แผนเก็บรวบรวมข้อมูลทำผิงพาเรโต

บันทึกโดย

รายชื่อการผลิต	จำนวนของเสีย	จำนวนทั้งหมด	คิดเป็น%
ชัค 1 ชัค 2 ชัค 3 ดัดปากครั้งแรก เจาะช่องขนวน กิ่งขอบ เมาตัว รวมปาก ดัดปากครั้งสุดท้าย เมาปาก ตรวจสอบขนาดและซึ้งน้ำหนัก			

FORM 2

รูปที่ 4.2 แผนรวบรวมข้อมูล

ใบสรุปข้อมูลสำหรับผิงพาเรโต

บันทึกโดย

ลำดับที่	รายชื่อการผลิต	%

FORM 3

รูปที่ 4.3 ใบสรุปข้อมูล

จากนั้นก็ทำการเก็บข้อมูลโดย

1. เก็บตามรายช้อการผลิต เพื่อหาจำนวนของเสียต่อชิ้นงานที่ FLOW ผ่านขั้นตอนแต่ละขั้นตอนโดยบันทึกกลงใน ใบบันทึกข้อมูล FORM 1
2. จากนั้นนำผลที่ได้มาบันทึกสรุปรวมลงในใบบันทึกข้อมูล FORM 2 เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบเป็น เปอร์เซนต์ของแต่ละรายช้อการผลิต
3. นำเปอร์เซนต์ที่หาได้จาก FORM 2 มาเรียงใหม่โดยให้ความสำคัญต่อลำดับของปัญหาเพื่อเขียนลงในแผนภูมิพาเรโตต่อไป
4. เขียนแผนภูมิพาเรโตเพื่อเปรียบเทียบและสามารถมองเห็นปัญหาอย่างคร่าว ๆ ได้โดยง่าย
5. เลือกปัญหาที่สำคัญ 2 - 3 ปัญหาเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุโดยละเอียดอีกครั้งด้วยเครื่องมือทางการควบคุมคุณภาพอื่น

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุ

ออกแบบแผ่นบันทึกและตรวจสอบข้อมูลดังนี้

กลุ่มย่อยที่	x1	x2	x3	x4	x5	sum x	x	R
						TOTAL		
						x		
							R	

รูปที่ 4.4 ใบบันทึกข้อมูลสำหรับ x-R CHART

จากนั้นทำการเก็บข้อมูลโดย

- เขียนแผนภูมิแกงปลาโดยการระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดเพื่อหาปัญหาในระดับลึกลงไป
- หลังจากได้สาเหตุคร่าวๆ แล้วยก็นำสาเหตุเหล่านั้นมาวิเคราะห์ความจริงอีกครั้งด้วยเครื่องมือทางการควบคุมคุณภาพอื่น ซึ่งในที่นี้ คือ x-R CHART เพื่อหาสมรรถนะของกระบวนการ

3. นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาทำระบบควบคุมคุณภาพโดยหา SPECIFICATION และ INSPECTION AND TEST PLAN

### ปัญหาที่สำรวจพบ

จากการได้เข้าสำรวจปัญหาต่างๆ ของโรงงานผลิตลูกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้พบเห็นปัญหาหรือของเสียที่เกิดขึ้นมากมายจากแต่ละขั้นตอนการผลิต จึงจำเป็นต้องหา วิธีการจำแนกข้อมูล (STRATIFICATION METHODOLOGY) ซึ่งการจำแนกข้อมูลของเสียหรือของที่มีปัญหาจากงาน ย่อมสามารถนำมารวบรวมและจำแนกแยกแยะได้โดยอาศัยหลักการ ดังนี้

1. จำแนกโดยนำมากองไว้ตามลักษณะตำหนิ หรือลักษณะที่เสีย เช่น ชิ้นส่วนโลหะที่บีมออกมาจากเครื่องบีมมีตำหนิ หรือกระดาดอะไรเนี้ยวเสีย ก็คัดออกนำมากองไว้ และนำมาจำแนกของเป็นกอง ๆ ตามลักษณะตำหนิ

2. จำแนกโดยนำของมากองตามขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือสาเหตุที่มีของเสีย เช่น ตามขั้นตอนของกระบวนการทำงาน สมมุติว่างานทำปากกาถูกสิ้นมีการทำงาน 5 ขั้นตอน คือ 1. การอัดด้ามพลาสติก 2. การกลึงหัวท้าย 3. การกรอกหมึก 4. การบรรจุไส้ 5. การปิดหัวท้าย และ บีมตรา ถ้ามีของเสียเกิดขึ้นก็เก็บของเสีย โดยแยกเก็บแต่ละขั้นตอน

3. การจำแนกตามผู้ปฏิบัติงาน ผลัดการทำงาน หรือเวลาการผลิตซึ่งในการทำงาน ถ้าหากมีการทำหลายผลัด เช่น ผลัดเช้า ผลัดบ่าย ผลัดกลางคืน และแต่ละผลัดนั้นคนทำคนละคน หรือพนักงานคนละกลุ่ม และเมื่อมีของเสียเกิดขึ้น ก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรือของเสียมา แล้วนำมาจำแนก เช่น นาย ก ทำงานผลัดเช้าเช้า และนาย ข ทำงานผลัดบ่าย โดยใช้เครื่องจักรเครื่องเดียวกัน เมื่อมีของเสียเกิดขึ้น นำของเสียมากองไว้แยกกันระหว่างผลัดเช้ากับผลัดบ่ายก็ได้

จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะมีผลสืบเนื่องถึงกันโดยตลอด เช่น ของเสียคือปลอกหนาไม่ได้ขนาด หลุดมาจากขั้นอัด 1 แล้วมาเข้าอัด 2 ก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าของเสียชิ้นนี้ลักษณะนี้เกิดจากขั้นตอนการผลิตใดที่ทำให้เกิดของเสีย การตรวจสอบของโรงงานควรจะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดคือควรมีการสุ่มตรวจของเสียทุกๆ ขั้นตอนการผลิตดังนั้น การทำวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทราบว่าเป็นขั้นตอนใดในการผลิตที่ทำให้เกิดของเสีย เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาหลักก่อนว่าอยู่ที่ขั้นตอนการผลิตใดแล้วหาสาเหตุให้ถูกต้อง แล้วกำหนด INSPECTION AND TEST PLAN การแก้

การแก้ปัญหา ก็จะได้ผลดีกว่าการหาปัญหาจากตำหนิของเสียซึ่งสามารถระบุภายหลังได้ยากว่าเกิดจากอะไร เนื่องจากชิ้นงานมีการเปลี่ยนรูปอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นชิ้นงานประกอบแบบปากกาถูกลิ้น แต่หากใช้การแยกปัญหาแบบแบ่งกะก็ไม่เหมาะสม เนื่องจากการทำงานอาศัยเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ และคนงานในแต่ละกะของแต่ละเครื่องก็มีจำนวนมาก การแยกปัญหาแบบเป็นกะเหมาะกับงานที่รู้แล้วว่าของเสียเกิดจากเครื่องจักรเครื่องใดเครื่องหนึ่งแต่ไม่ทราบที่เกิดจากสาเหตุใด

 
จากที่กล่าวมาแล้วดังนั้นก็จึงแยกข้อมูลแบบแบ่งของเสียออกตามขั้นตอนการผลิต โดยมีของเสียลักษณะต่างๆ ตามขั้นตอนการผลิต

#### ประเภทของของเสีย (DEFECT)



รูปที่ 4.5 จอกทองเหลืองเบี้ยวจากการอัด

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




รูปที่ 4.6 ของเสี้ยจกชั้นอด 1-2-3 ที่เบี้ยว



รูปที่ 4.7 ของเสี้ยจกการอดปากบางเกินไปและฉีกขาด

ศูนย์วิทยการพยาบาล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

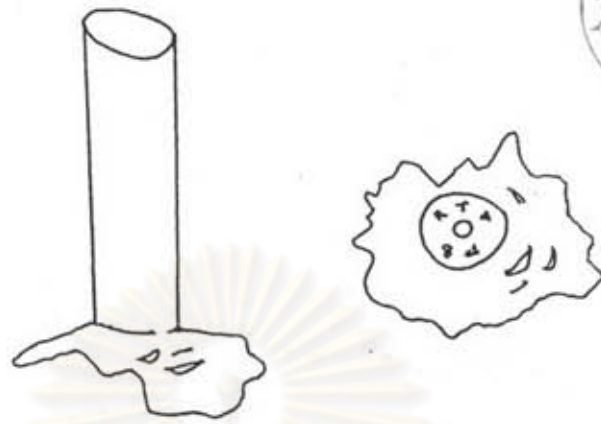

รูปที่ 4.8 ขอบเสียจากการบีบ RTA 84 ผิดจังหวะ



ศูนย์วิทยার্থพากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.9 ขอบเสียจากการเจาะรูไม่ทะลุ





รูปที่ 4.10 ของเสียที่มีปากเป็นจิบ



รูปที่ 4.11 ของเสียจากสาเหตุอื่นๆ

ศูนย์วิทยพัทยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการข้อบกพร่องในขั้นตอนต่างๆ

ขั้นตอน	ลักษณะที่พบบ่อย
อัด 1	1. ความหนาของผนังข้างไม่ได้ตามกำหนด 2. ความหนาที่ฐานไม่ได้ตามกำหนด
อัด 2	1. ความหนาของผนังข้างไม่ได้ตามกำหนด 2. ความหนาที่ฐานไม่ได้ตามกำหนด 3. ความแตกต่างของผนังข้างเกิน .0035"
อัด 3	1. ความหนาของผนังข้างไม่ได้ตามกำหนด 2. ความหนาที่ฐานไม่ได้ตามกำหนด 3. ความแตกต่างของผนังข้างเกิน .002"
ตัดปากครั้งแรก	1. ความยาวไม่ได้ขนาด
เจาะช่องขนวน	1. ความลึกของช่องขนวนไม่ได้ขนาด
กลึงขอบจานท้าย	1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานท้ายปลอกไม่ได้ขนาด
เผาตัวปลอก	1. ความแข็งไม่ได้ขนาด
รวมปากปลอก	1. ปากปลอกเป็นจิบ
ตัดปากครั้งสุดท้าย	1. ความยาวไม่ได้ขนาด
100 % INSPECTION	1. บุบบี้ 2. ความยาวไม่ได้ขนาด
ตรวจขนาด + ชั่งน.น.	1. น.น. ไม่ได้มาตรฐาน 2. ขนาดไม่ได้มาตรฐาน

ตารางที่ 4.1 รายการข้อบกพร่อง

### วิเคราะห์ปัญหาที่สำรวจพบโดยใช้วิธีทาง QC

วิเคราะห์หาปัญหาโดยใช้แผนภูมิพาเรโต เนื่องจากแผนภูมิพาเรโตจะทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาทั้งหมด สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และสามารถเลือกแก้ไขปัญหาก็ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป้าหมายจากแผนภูมิพาเรโตก็ได้

จากการเก็บข้อมูล ในบทที่ 4 นำมาทำแผนภูมิพาเรโตเต็มแบบโดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) นำข้อมูลที่ได้มารวมตัวเลขหรือคำนวณเป็น %
- 2) เรียงลำดับจากจำนวนมากที่สุดไปหาจำนวนน้อยที่สุด
- 3) แบ่งช่องสเกลบนแกนตั้งของกราฟเป็นขีดๆและใส่ตัวเลขกำกับให้ขีดบนสุดให้มากกว่าจำนวนหรือ % สูงสุดเพียงเล็กน้อยและแบ่งแกนนอนออกตามหัวข้อที่ได้แบ่งไว้
- 4) เขียนกราฟแท่งตามความสูงบนแกนตั้ง เรียงตามลำดับจากแท่งที่ 1 ถึงแท่งสุดท้ายจะได้กราฟเรียงจากแท่งสูงสุดไปต่ำสุด

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ลูกกระสุนเสีย

(จากการเก็บข้อมูลวันที่ 15 ธ.ค.-12 ม.ค.)


รายชื่อการผลิต	รวมของเสียทั้งหมด	จากจำนวน	คิดเป็น %
อัด 1	632	320,000	0.1975
อัด 2	544	520,000	0.1046
อัด 3	200	145,000	0.1429
ตัดปากครั้งแรก	273	100,000	0.2730
เจาะช่องขนวน	622	120,000	0.5183
กลีบขอบ	3,384	400,000	0.8460
เผาตัว	134	80,000	0.1675
รวมปาก	1,449	80,000	1.8113
ตัดปากครั้งสุดท้าย	1,848	80,000	2.3100
เผาปาก	554	544,739	0.1017
ตรวจขนาด+ชั่งน้ำหนัก	4,457	335,598	1.3281

## จัดลำดับข้อมูลได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อการผลิต	%
1	ตัดปากครั้งสุดท้าย	2.310
2	รวมปาก	1.813
3*	ตรวจขนาด + ชั่งน้ำหนัก	1.3281
4	กลิ้งขอบ	0.8460
5	เจาะช่องขนวน	0.5183
6	ตัดปากครั้งแรก	0.2730
7	อัด1	0.1975

ตารางที่ 43 ตารางสรุปข้อมูลทำฝั่งพาเรโต

แผนภูมิพาเรโต

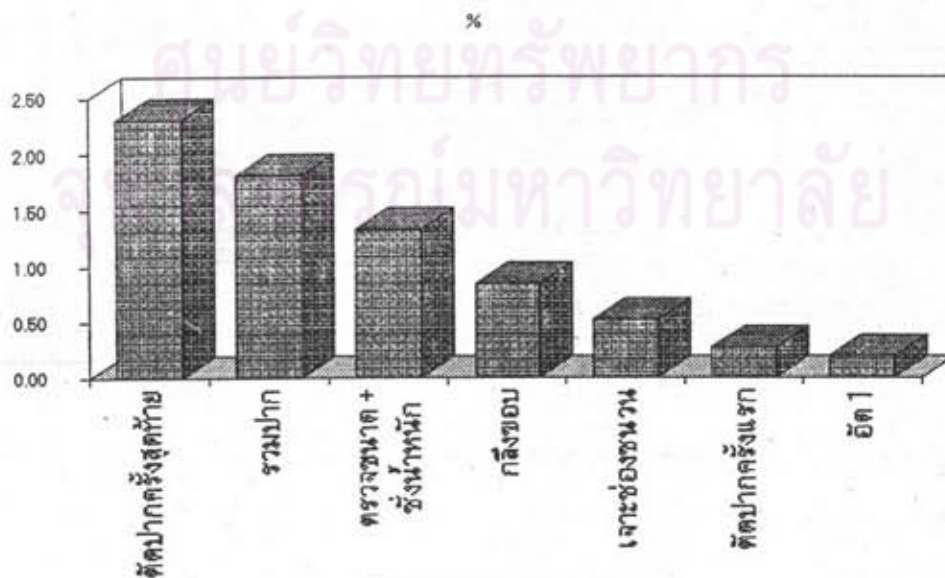


รูปที่ 4.12 แผนภูมิพาเรโต

## ตัดปากชั้นสุดท้าย

ของเสีย	จำนวน	%
ยาวเกินไป	1,442	78.03
สั้นเกินไป	372	20.13
อื่นๆ	34	1.84
รวม	1,848	100.00

ตารางที่ 4.4 ตารางสรุปข้อมูลทำม้งพาเรโต

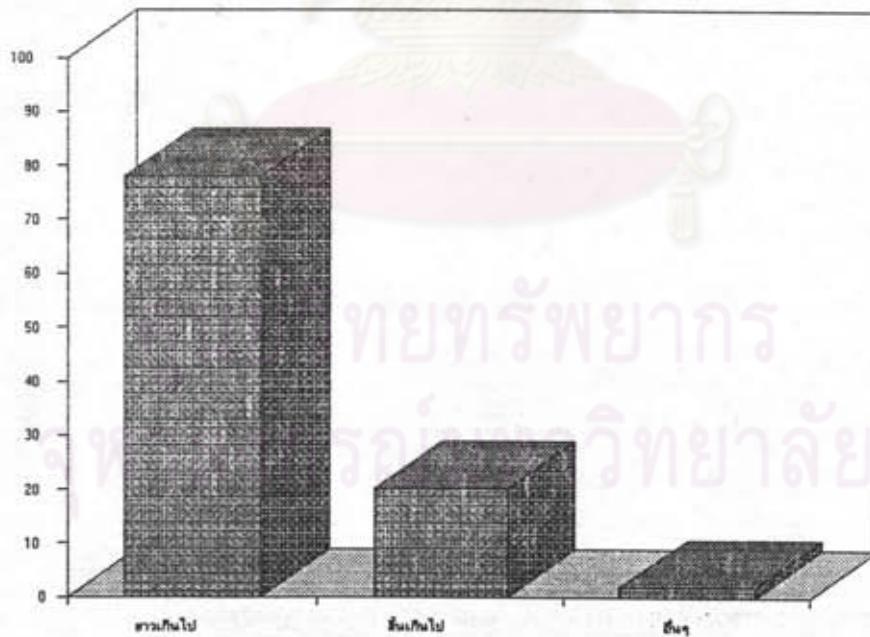


รูปที่ 4.13 แผนภูมิพาเรโต

## รวมปาก

ของเสีย	จำนวน	%
ปากเป็นจิบ	1,180	81.44
ความยาวช่วงปากถึงกันยาวเกิน	218	15.04
อื่นๆ	51	3.52
<b>รวม</b>	<b>1,449</b>	<b>100.00</b>

ตารางที่ 4.5 ตารางสรุปข้อมูลทำผึงพาเรโต

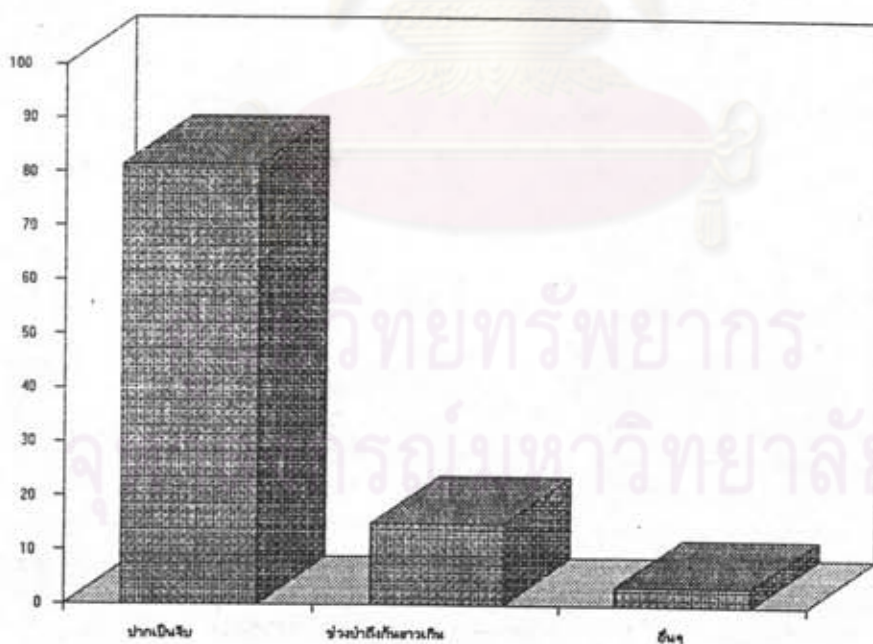


รูปที่ 4.14 แผนภูมิพาเรโต

## กลิ้งขอบ

ของเสีย	จำนวน	%
เส้นผ่านศูนย์กลางงานท้าย เล็กเกินไป	1,686	49.82
เส้นผ่านศูนย์กลางงานท้าย ใหญ่เกินไป	1,248	36.89
ความหนาที่ฐานบางเกิน	155	4.58
ความหนาที่ฐานหนาเกิน	208	6.15
อื่นๆ	87	2.57
<b>รวม</b>	<b>3,384</b>	<b>100.00</b>

ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปข้อมูลทำผังพาเรโต

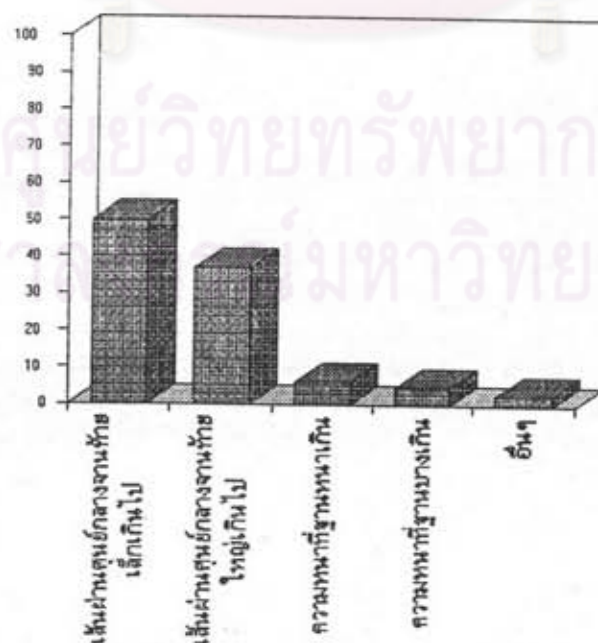

รูปที่ 4.15 แผนภูมิพาเรโต




## การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

ก่อนอื่นต้องแยกให้ออกระหว่างปัญหากับสาเหตุแล้วพิจารณาความสัมพันธ์

ปัญหา คือ "อุปสรรค" และ "สิ่งบกพร่อง" ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการกิจ หรือแม้กระทั่งการดำรงชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นงานผลิต งานบริการ งานราชการ ธุรกิจ การเกษตร งานเรียน งานสอน ฯลฯ

สาเหตุ คือ "ต้นตอ" หรือ "ต้นเหตุ" ที่ทำให้เกิดปัญหาซึ่งตัวปัญหาที่เกิดขึ้น ย่อมมีตัวต้นเหตุ หรือสาเหตุเสมอ แต่สาเหตุดังกล่าว เราอาจจะมองไม่เห็นในขณะที่เราพบปัญหานั้นจึงจะทำให้เรารู้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของตัวปัญหานั้น คือ "มีสาเหตุจึงทำให้เกิดปัญหา"

สาเหตุที่ต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาดันปัญหาปลาย ปัญหาบางปัญหา อาจจะมีสาเหตุที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันหลายสาเหตุ ทำให้ผู้ที่ไม่ชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาเกิดความสับสนหรือมีหลายสาเหตุจะแก้สาเหตุใด และเกิดมีหลายปัญหาซับซ้อนพัวพันกันอยู่ ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาใดก่อน เนื่องจาก สาเหตุที่ 1 ทำให้เกิดสาเหตุที่ 2 หรือปัญหาที่ 1 และ สาเหตุที่ 2 ทำให้เกิดสาเหตุที่ 3 หรือ ปัญหาที่ 2 ดังรูป

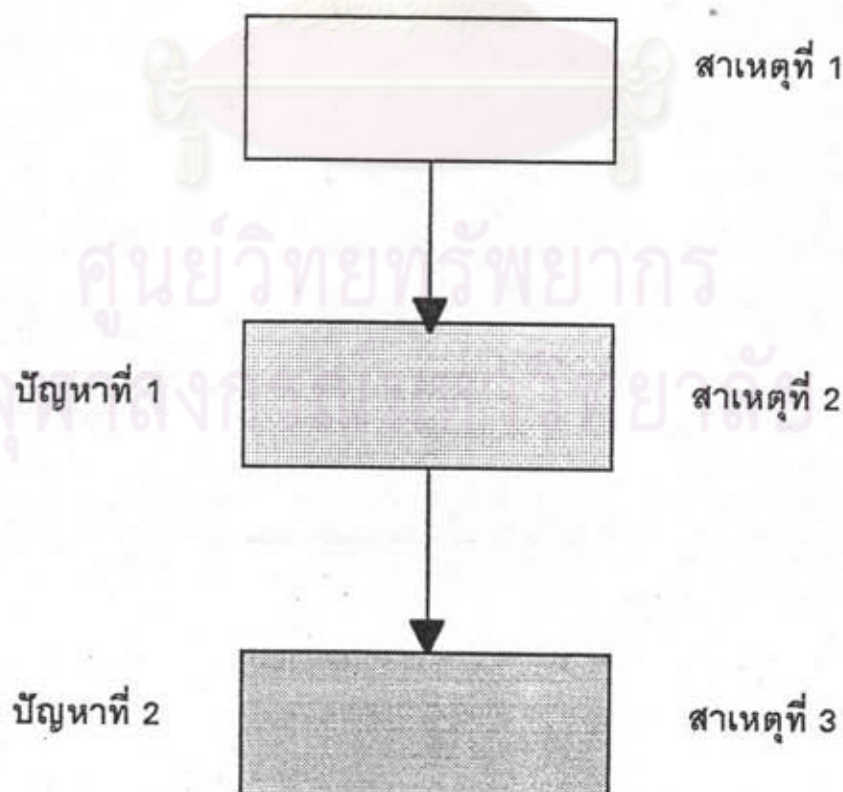

รูปที่ 4.16 ความสัมพันธ์ของสาเหตุและปัญหา

การแก้ปัญหาแบบเหวี่ยงแหนั้น หมายถึงแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ แก้ทุกอย่างที่อยู่ในแผนภูมิแกงปลา โดยไม่คำนึงถึงว่า อันไหนเป็นสาเหตุต้นอันไหนเป็นสาเหตุปลาย สาเหตุไหนสำคัญหรือไม่ ซึ่งเป็นการ "แก้ปัญหามากแต่ได้ผลน้อย" ส่วนการแก้ปัญหาย่างชาญฉลาดนั้น หมายถึง แก้เฉพาะที่สาเหตุหลักที่แท้จริง หรือต้นเหตุของปัญหาซึ่งก่อนแก้ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุให้ละเอียดเสียก่อน หากความเชื่อมโยงจนได้ต้นตอจริงๆ แล้วจึงเลือกวิธีแก้ที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีนี้เป็นการ "แก้บ่อยแต่ได้ผลมาก" ทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างแท้จริง การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพนั้น วิธีแก้มักจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น เทียบกับวิธีที่ปฏิบัติอยู่เดิม เช่นอาจจะ "เกิดวิธีการทำงานแบบใหม่" "การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือใหม่" "การใช้ความรู้ใหม่" หรือ มีการประดิษฐ์ "เครื่องมือใหม่"


ข้อมูลที่นำมาเขียนลงบนแผนภูมิแกงปลานี้ เป็นข้อมูลที่เป็นข้อความที่มีความหมายถึง "เหตุ" และ "ผล" ซึ่งกันและกัน

ข้อมูลที่เป็นผล หมายถึง ข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ของเสีย หรือผลเสียที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นปัญหาที่แยกเป็นกลุ่มย่อย ออกมาจากปัญหาใหญ่แล้ว เช่น "ลูกกระสุนเสียในชั้นตอนรวมปาก" ซึ่งแยกออกมาจากปัญหารวม คือ "ลูกกระสุนเสียมาก" ทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะของวัตถุประสงค์ นอกจากนั้น ข้อมูลที่เป็นผลอาจจะเป็น "ผลงาน" หรือ "ผลผลิต" ซึ่งเป็นผลในทางดี หรือผลในทางเสีย (แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการหาสาเหตุ)

ส่วนที่มาของข้อมูลที่นำมาเขียนแผนภูมิแกงปลานั้น มีที่มาหลายทาง แล้วแต่โอกาสที่นำมาใช้ ดังนี้

1. ข้อมูลที่เป็นผล ส่วนใหญ่จะได้มาจาก "ปัญหา" ที่เกิดขึ้น โดยการยกหัวข้อขึ้นมา เพื่อหาทางแก้ไข หรือ เป็นปัญหาที่ได้จากการจำแนกแยกแยะ จัดลำดับความสำคัญด้วยแผนภูมิพาเรโต แล้วข้อมูลที่เป็นผลนี้ จะนำมาเขียนไว้ที่หัวลูกศร หรือ "ปากปลา" ของแผนภูมิ

2. ข้อมูลที่เป็นเหตุ ข้อมูลที่นำมาเขียนลงบน "ก้างแขนง" "ก้างย่อย" และ "ก้างฝอย" นั้นมีที่มาที่สำคัญ คือ จากการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใกล้ชิดในงาน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั้น โดยจะระดมพลังสมองกัน เพื่อหาสาเหตุคร่าว ๆ ของปัญหา แล้วเขียนลงบน "ก้างปลา" สาเหตุที่ระดมออกมานี้ อาจจะเป็นเพียง "ความคิด" หรือเป็น "ประสบการณ์" ที่เคยประสบมา หรือที่ได้มาจาก การทำงานของแต่ละคนก็ได้

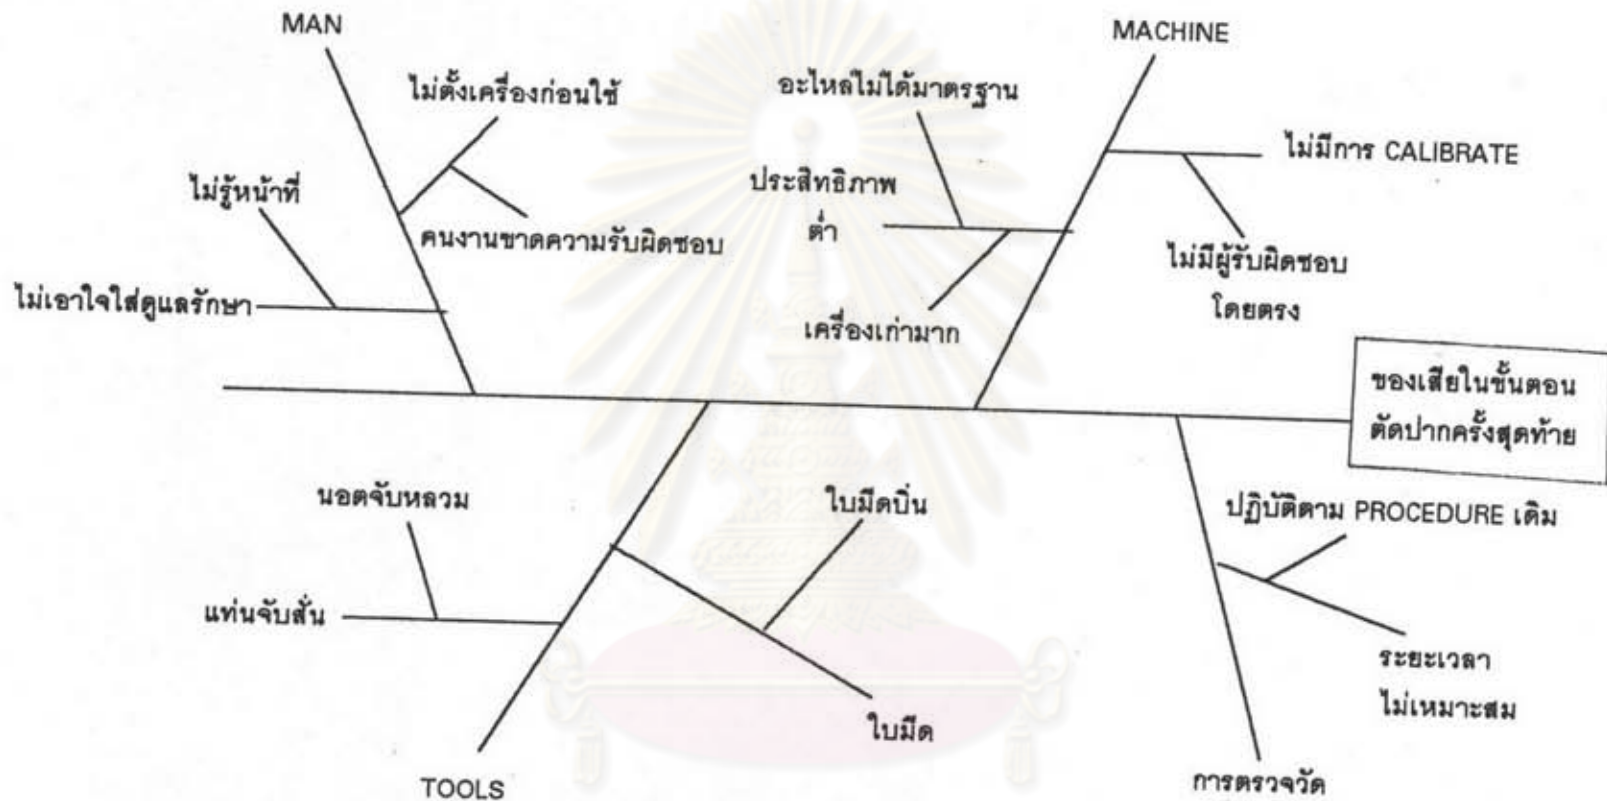

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
รูปที่ 4.17 แผนภูมิแก๊งปลา


ขั้นตอนตัดปากครั้งสุดท้าย

รวบรวมปัญหาจากแผนภูมิแกงปลา (ยังไม่ใช้ปัญหาที่แท้จริง)

ขั้นตอนการตัดปากครั้งสุดท้าย

- MAN คนไม่รู้หน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องจักรเนื่องจากไม่มีการกำหนด WORK INSTRUCTION อย่างชัดเจนแน่นอนว่าใครมีหน้าครอบคลุมอะไรและขาดตารางการ MAINTENANCE
- คนงานขาดความรับผิดชอบในการตั้งเครื่องก่อนใช้งานทำให้ค่า SET UP ในการ ผลิต คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- MACHINCE มีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากเครื่องเก่ามาก ขาดอะไหล่เนื่องจากอะไหล่ไม่มีการผลิตแล้วในปัจจุบัน
- ไม่มีการ CALIBRATE เครื่องจักรมาเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
- TOOLS บางครั้งใบมีดบิ่นก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยน
- แท่นจับมีการสั่นแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลเพราะงานต้องการความละเอียดสูง
- การตรวจวัด ระยะเวลาในการตรวจวัดในบางขั้นตอนไม่เหมาะสมเนื่องจาก PROCEDURE เป็นของเก่า มากแล้วเหมาะสำหรับเครื่องจักรในสมัยก่อนมากกว่า

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

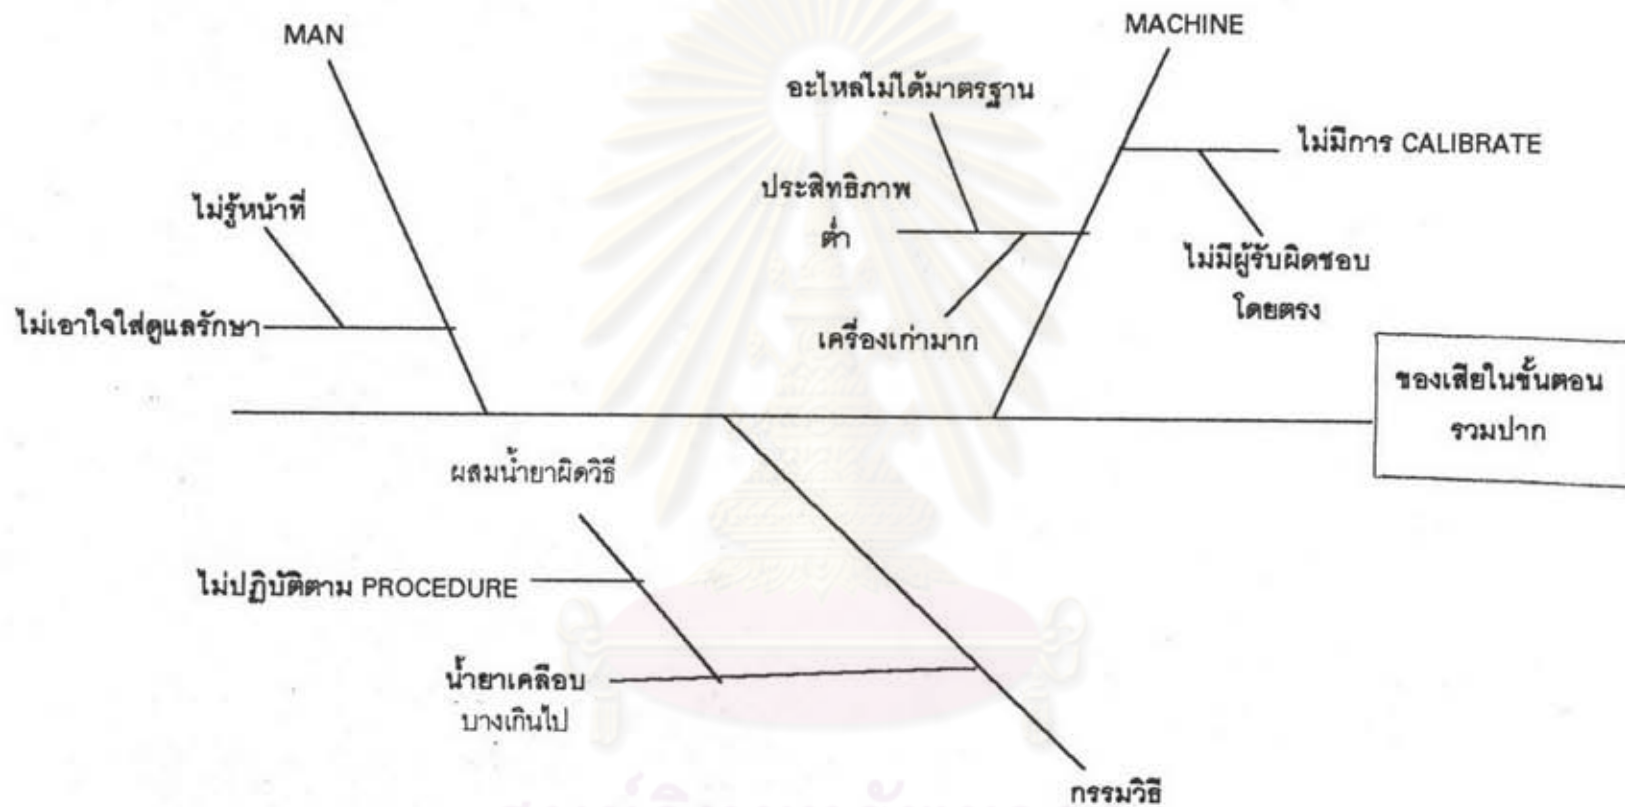


รูปที่ 4.18 แผนภูมิแก๊งปลา


ขั้นตอนรวมปาก

### ขั้นตอนการรวมปาก

- MAN คนไม่รู้หน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องจักรเนื่องจากไม่มีการกำหนด WORK INSTRUCTION อย่างชัดเจนแน่นอนว่าใครมีหน้าที่ครอบคลุมอะไรและขาดตารางการ MAINTENANCE
- MACHINE มีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากเครื่องเก่ามาก ขาดอะไหล่เนื่องจากอะไหล่ไม่มีการผลิตแล้วในปัจจุบัน
- ไม่มีการ CALIBRATE เครื่องจักรมาเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
- METHOD ปากจิบเนื่องมาจากการอบในชั้นรวมปากเนื่องจากน้ำยาเคลือบลูกกระสุนบางเกินไปจากการตรวจดูโรงงานพบว่าการผสมและเปลี่ยนน้ำยาไม่ตรงกับ PROCEDURE ที่ระบุไว้

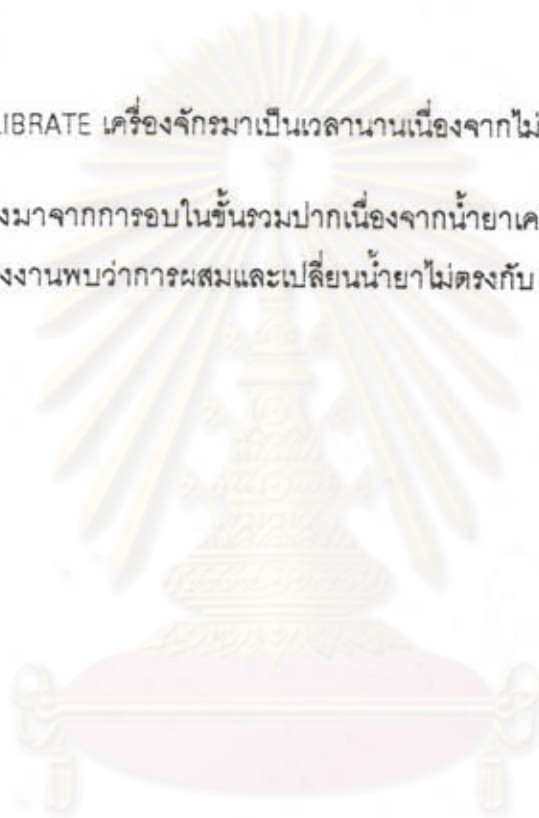

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

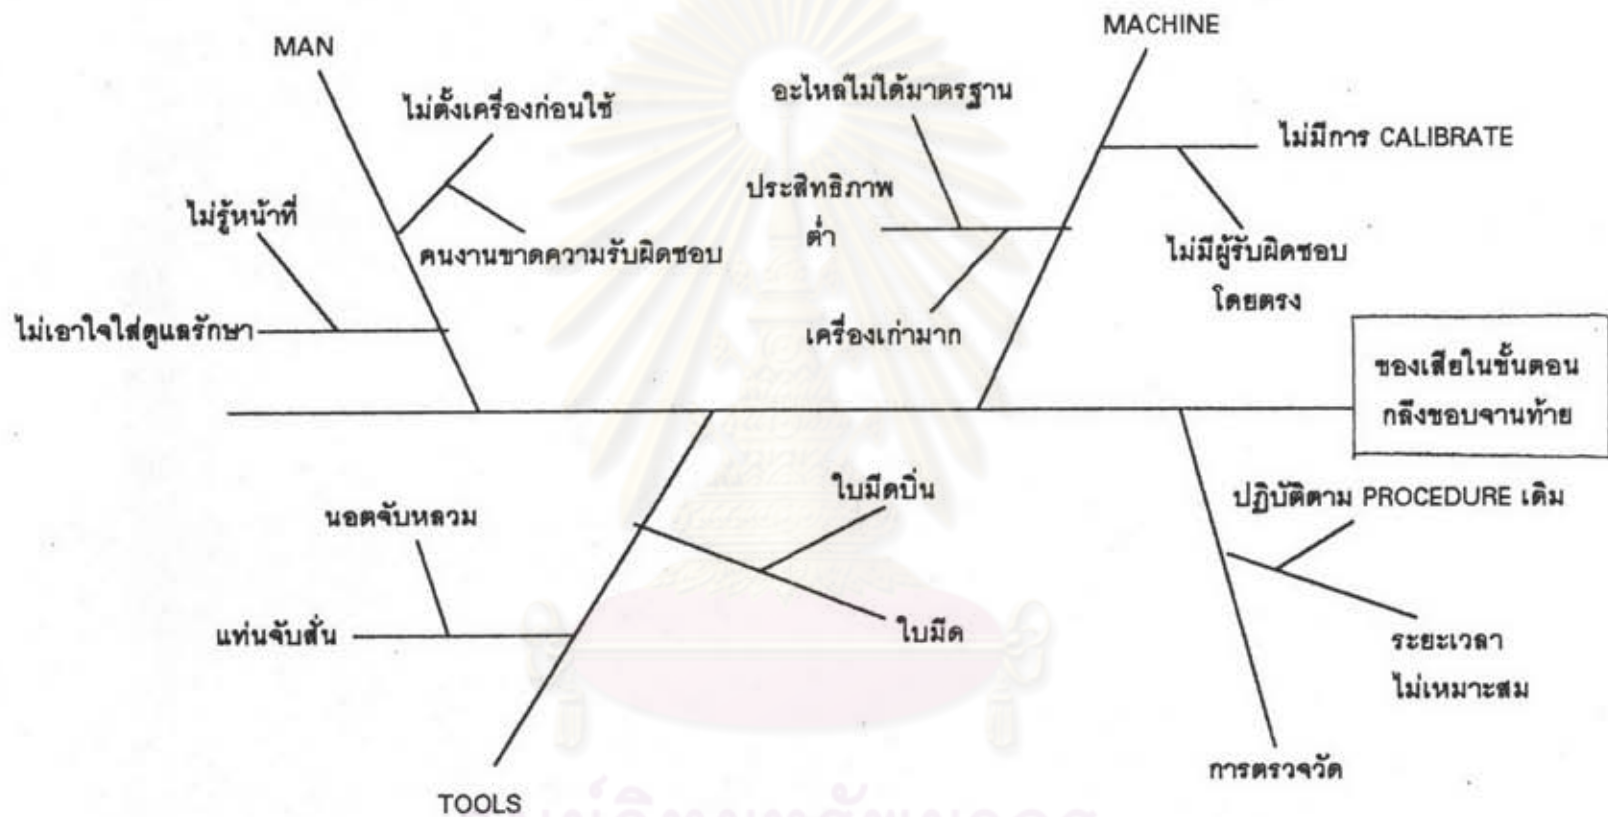

รูปที่ 4.19 แผนภูมิแก๊งปลา

ขั้นตอนกลึงขอบจานท้าย

### ขั้นตอนการกลึงขอบจานท้าย

มีขั้นตอนค่อนข้างคล้ายกันกับการตัดปากและมีสาเหตุคล้าย ๆ กัน เนื่องจากมีปัจจัยคล้าย ๆ กัน

MAN คนไม่รู้หน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องจักรเนื่องจากไม่มีการกำหนด WORK INSTRUCTION อย่างชัดเจนแน่นอนว่าใครมีหน้าที่ครอบคลุมอะไรและขาดตารางการ MAINTENANCE

คนงานขาดความรับผิดชอบในการตั้งเครื่องก่อนใช้งานทำให้ค่า SET UP ในการ ผลิต คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

MACHINE มีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากเครื่องเก่ามาก ขาดอะไหล่เนื่องจากอะไหล่ไม่มีการผลิตแล้วในปัจจุบัน

ไม่มีการ CALIBRATE เครื่องจักรมาเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง

TOOLS บางครั้งใบมีดบิ่นก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยน

แท่นจับมีการสั่นแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผลเพราะงานต้องการความละเอียดสูง

การตรวจวัด ระยะเวลาในการตรวจวัดในบางขั้นตอนไม่เหมาะสมเนื่องจาก PROCEDURE เป็นของเก่ามากแล้วเหมาะสำหรับเครื่องจักรในสมัยก่อนมากกว่า

ศูนย์วิทยพัทยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## ข้อมูลของชั้นตอนตัดปากชั้นสุดท้าย

กรุปย่อยที่	x1	x2	x3	x4	x5	sum x	$\bar{x}$	R
1	1.7570	1.7575	1.7560	1.7550	1.7545	8.7800	1.7560	0.0030
2	1.7560	1.7575	1.7570	1.7570	1.7550	8.7825	1.7565	0.0025
3	1.7570	1.7565	1.7570	1.7555	1.7555	8.7815	1.7563	0.0015
4	1.7580	1.7575	1.7555	1.7560	1.7550	8.7820	1.7564	0.0030
5	1.7540	1.7550	1.7545	1.7525	1.7535	8.7695	1.7539	0.0025
6	1.7575	1.7545	1.7545	1.7560	1.7560	8.7785	1.7557	0.0030
7	1.7550	1.7570	1.7560	1.7555	1.7555	8.7790	1.7558	0.0020
8	1.7565	1.7560	1.7535	1.7560	1.7555	8.7775	1.7555	0.0030
9	1.7560	1.7575	1.7560	1.7555	1.7550	8.7800	1.7560	0.0025
10	1.7570	1.7540	1.7560	1.7575	1.7555	8.7800	1.7560	0.0035
11	1.7550	1.7560	1.7545	1.7545	1.7570	8.7770	1.7554	0.0025
12	1.7565	1.7540	1.7565	1.7555	1.7580	8.7805	1.7561	0.0040
13	1.7580	1.7570	1.7580	1.7540	1.7545	8.7815	1.7563	0.0040
14	1.7530	1.7565	1.7570	1.7580	1.7575	8.7820	1.7564	0.0050
15	1.7560	1.7580	1.7580	1.7565	1.7550	8.7835	1.7567	0.0030
16	1.7550	1.7570	1.7545	1.7560	1.7545	8.7770	1.7554	0.0025
17	1.7555	1.7570	1.7535	1.7540	1.7555	8.7755	1.7551	0.0035
18	1.7550	1.7560	1.7540	1.7570	1.7570	8.7790	1.7558	0.0030
19	1.7570	1.7565	1.7520	1.7570	1.7555	8.7780	1.7556	0.0050
20	1.7560	1.7535	1.7530	1.7535	1.7545	8.7705	1.7541	0.0030
21	1.7550	1.7565	1.7540	1.7570	1.7560	8.7785	1.7557	0.0030
22	1.7565	1.7540	1.7545	1.7560	1.7560	8.7770	1.7554	0.0025
23	1.7570	1.7530	1.7560	1.7580	1.7560	8.7800	1.7560	0.0040
24	1.7570	1.7565	1.7560	1.7535	1.7555	8.7785	1.7557	0.0035
25	1.7565	1.7570	1.7580	1.7555	1.7570	8.7840	1.7568	0.0025
<b>TOTAL</b>							43.8946	0.0775
$\bar{\bar{X}} =$							1.7558	
$\bar{R} =$							0.0031	

ตารางที่ 4.7 ตารางข้อมูลทำ  $\bar{x}$ -R CHART

วิเคราะห์หาสาเหตุจากเครื่องจักรในขั้นตอนการตัดปากชิ้นสุดท้าย

จากข้อมูลขั้นตอนการตัดปากชิ้นสุดท้าย

$$\bar{\bar{x}} = 1.7558$$

$$\bar{R} = 0.0031$$

สามารถหา  $s$  จากสูตร

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}} = 0.00137$$

$\bar{x}$  CHART

$$\begin{aligned} CL &= \bar{\bar{x}} = 1.7558 \\ UCL &= \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} \\ &= 1.7558 + (0.577) 0.0031 \\ &= 1.7576 \\ LCL &= \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} \\ &= 1.7558 - (0.577) 0.0031 \\ &= 1.7540 \end{aligned}$$


R CHART

$$\begin{aligned} CL &= \bar{R} = 0.0031 \\ UCL &= D_4 \bar{R} \\ &= 2.115(0.0031) \\ &= 0.0066 \\ LCL &= D_3 \bar{R} \\ &= 0 \end{aligned}$$

เนื่องจากหากกลุ่มที่เก็บข้อมูลมีค่าน้อยกว่า 7 ค่า  $D_3$  จะมีค่าเป็น 0

หมายเหตุ ค่า  $A_2$ ,  $D_3$ ,  $D_4$  ดูตารางสัมประสิทธิ์  $\bar{x}$ -R CHART ในภาคผนวก

รูปที่ 4.20  $\bar{x}$ -R CHART

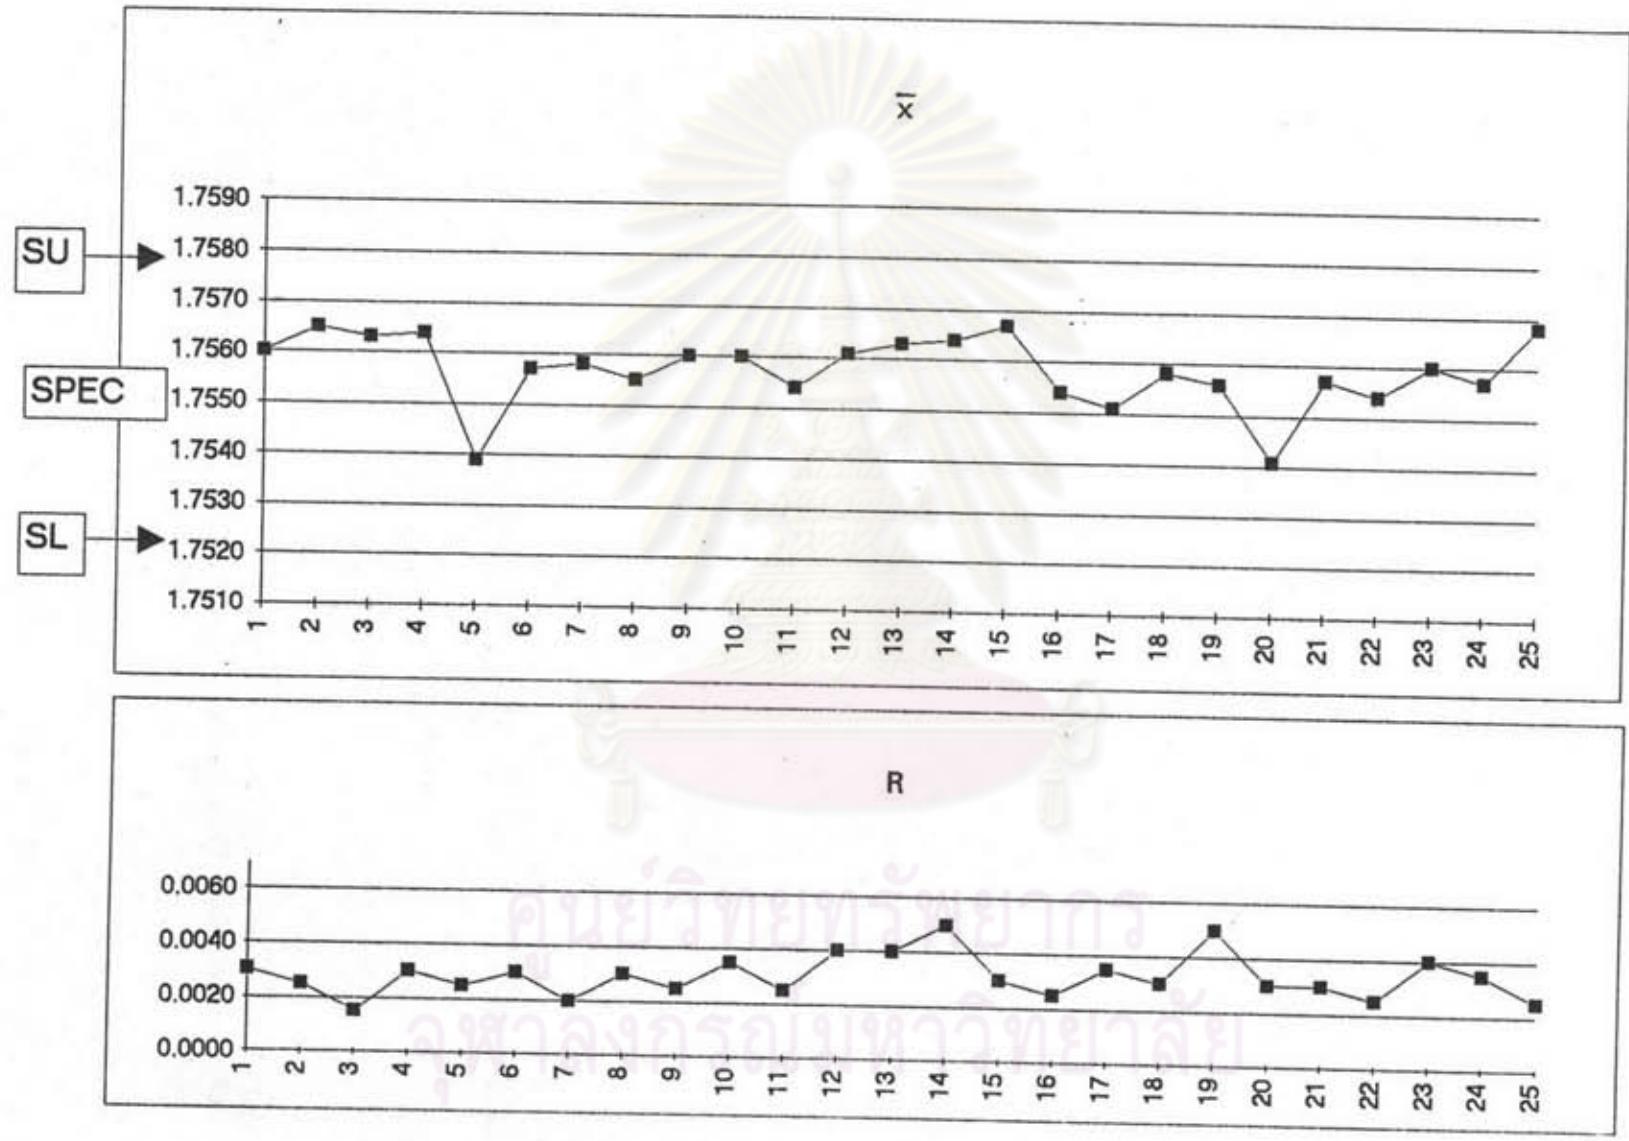



### คำนวณหาดัชนีสมรรถนะของกระบวนการ

เมื่อเราวัดค่าข้อมูลจากการผลิตของกระบวนการผลิตหนึ่งของกระบวนการผลิตหนึ่งและนำมาคำนวณค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $s$ ) ได้แล้ว เราสามารถหาสมรรถนะของกระบวนการของกระบวนการผลิต (PROCESS CAPABILITY) เมื่อเอาค่า ( $\bar{x}, s$ ) ที่ได้ไปเทียบกับค่าขอบเขตตามสเปค (SPECIFICATION LIMITS) ถ้าค่าของผลจากการผลิตจากกระบวนการผลิตนั้นเป็นการแจกแจงปกติและอยู่ในระหว่าง  $6s$  นั้นอยู่ในระหว่างค่าขอบเขตตามสเปคแล้ว แสดงว่ากระบวนการผลิตนั้นมีสมรรถนะเพียงพอในทางปฏิบัติ เราจะกำหนดให้ค่าดัชนีสมรรถนะของกระบวนการผลิต (PROCESS CAPABILITY INDEX ; C.P.I.) ใช้สัญลักษณ์  $C_p$  สำหรับขอบเขตสเปค 2 ด้าน

$$C_p = \frac{S_U - S_L}{6s}$$

เมื่อ  $S_U$  = ค่าขอบเขตสูงของสเปค (UPPER SPECIFICATION LIMIT)

$S_L$  = ค่าขอบเขตต่ำของสเปค (LOWER SPECIFICATION LIMIT)

$$\begin{aligned} C_p &= \frac{1.7580 - 1.7520}{6 (0.00137)} \\ &= 0.729927 \end{aligned}$$

สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนการตัดปากชิ้นสุดท้าย

จากการคำนวณหาค่า  $\bar{x}$ ,  $s$ ,  $R$ ,  $C_p$  และค่าต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้

$\bar{x}$  CHART

$$CL = 1.7558$$

$$UCL = 1.7576$$

$$LCL = 1.7540$$

R CHART

$$CL = 0.0031$$

$$UCL = 0.0066$$

$$LCL = 0$$


$$s = 0.00137$$

$$C_p = 0.729927$$

นำมาสร้างแผนภูมิเปรียบเทียบกับค่า  $S_U$  และ  $S_L$  ได้ดังนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.21 กราฟวิเคราะห์ผลของกระบวนการ

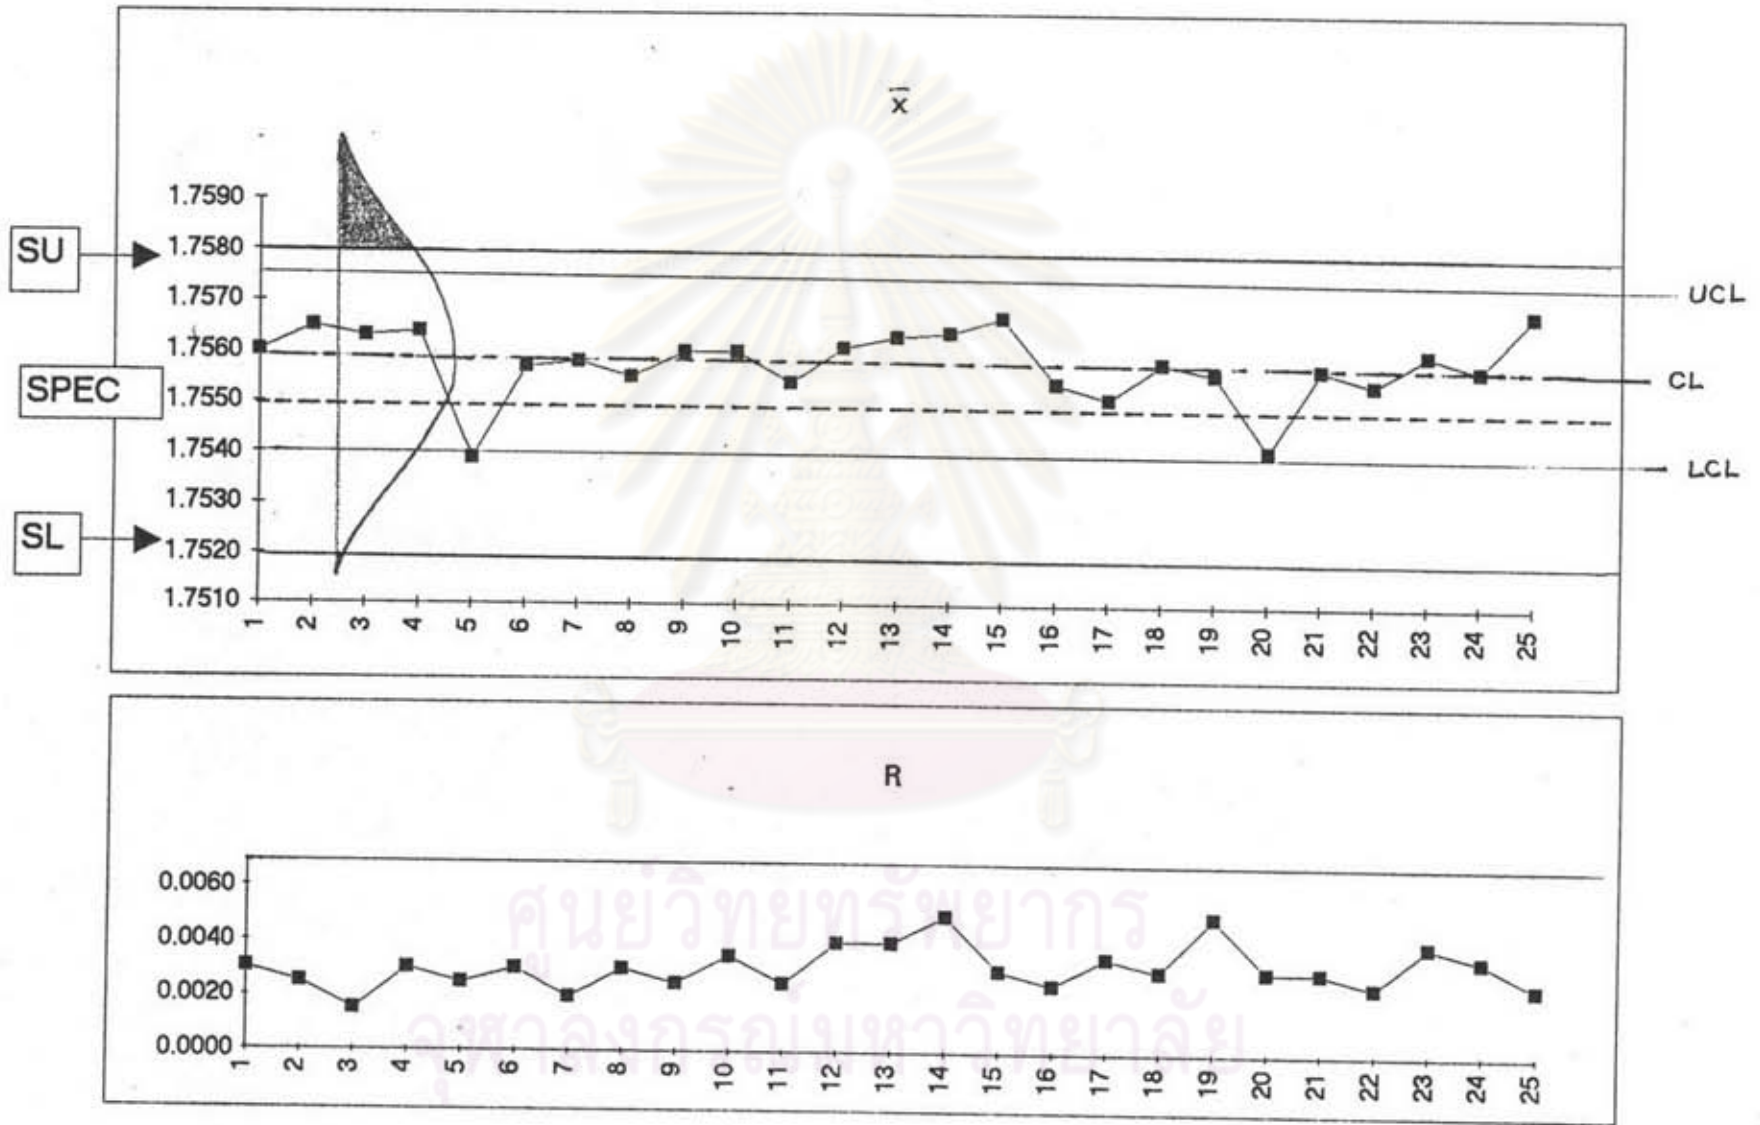

จากกราฟวิเคราะห์ได้ว่า

รูปภาพเข้าข่ายเกณฑ์ของการเปรียบเทียบใน กรณีที่ 1 : กระบวนการผลิตไม่อยู่ในควบคุมและมีของเสียผลิตออกมา

หากพิจารณาจากค่า  $x$  จะเห็นได้ว่าอยู่สูงกว่าสเปคมาก แสดงว่าการ SET เครื่องมีข้อผิดพลาด

พิจารณาจาก ฮิสโตแกรม ในที่นี้หมายถึง กราฟซึ่งเขียนเป็นเส้นโค้งประมงคว่ำจากข้อมูลของผลผลิตจากกระบวนการผลิต ซึ่งฮิสโตแกรมนี้ใช้แทนความแปรปรวนของสาเหตุต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตซึ่งส่งผลอันตรายวัดได้ที่ผลผลิต ฮิสโตแกรมมีค่าเกิน  $S_U$  และ  $S_L$  ส่งผลให้ ค่า  $C_p$  มีค่าต่ำ (Hitoshi Kume , 2535)

ค่า  $C_p$  มีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 1.33 ถือว่าการผลิตใช้ได้ดี

ค่า  $C_p$  มีค่า อยู่ระหว่าง 1.00 กับ 1.33 ถือว่าการผลิตพอใช้ได้

ค่า  $C_p$  มีค่า ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ถือว่าการผลิตนั้นใช้ไม่ได้

ค่า  $C_p$  ที่หามาได้มีค่า 0.729927 ดังนั้นถือว่าสมรรถนะของกระบวนการยังไม่ดี

นอกจากกระบวนการผลิตจะมีสาเหตุความบกพร่องที่ระบุได้แล้ว (ซึ่งต้องกำจัดออกไป) ค่าพิสัยของขอบเขตควบคุม (UCL-LCL) ยิ่งกว้างกว่าค่าพิสัยของสเปค ( $S_U - S_L$ ) ดังนั้นแม้ผลผลิตบางชิ้นจะมีค่าตกอยู่ใน UCL หรือ LCL แต่ก็อาจตกอยู่นอก  $S_U$  หรือ  $S_L$  ก็ได้ ซึ่งแสดงว่าสมรรถนะของกระบวนการผลิตอันนั้นไม่ดีพอที่จะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองสเปค ขนาดนั้น เราเรียกว่า ไม่สามารถตอบสนองหรือ IN CAPABLE หรือ NOT SATISFYING THE SPECIFICATION และเรียกกระบวนการผลิตนี้ว่า ไม่มีสมรรถนะเพียงพอ

สามารถแยกสาเหตุตาม 4M + 1E ดังนี้

**MACHINE** มีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากเครื่องเก่ามาก ขนาดอะไหล่เนื่องจากอะไหล่ไม่มีการผลิตแล้วในปัจจุบัน

ไม่มีการ CALIBRATE เครื่องจักรมาเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงดังนั้น การตั้งค่าเริ่มต้น SET UP ในแต่ละวันก็ทำให้ได้ค่าที่ผิดจากความเป็นจริงได้เช่นต้องการตั้งเครื่องที่ 1.7550 แต่ สปริงอาจหย่อนหรือการทดรอบไม่เที่ยง การตั้งเครื่องที่ 1.7550 อาจจะได้ค่าจริงที่ 1.7558 ก็ได้

**MAN** คนไม่รู้หน้าที่ในการดูแลรักษาเครื่องจักรเนื่องจากไม่มีการกำหนด WORK INSTRUCTION อย่างชัดเจนแน่นอนว่าใครมีหน้าที่ครอบคลุมอะไรและขาดตารางการ MAINTENANCE

คนงานขาดความรับผิดชอบในการตั้งเครื่องก่อนใช้งาน ทำให้ค่า SET UP ใน การผลิตคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

**TOOLS** บางครั้งใบมีดบิ่นก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยน

แท่นจับมีการสั่นแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผล เพราะงานต้องการความละเอียดสูง

การตรวจวัด ระยะเวลาในการตรวจวัดในบางขั้นตอนไม่เหมาะสมเนื่องจาก PROCEDURE เป็นของเก่ามากแล้วเหมาะสำหรับเครื่องจักรในสมัยก่อนที่ยังมีความพร้อมมากกว่านี้

ขาด INSPECTION AND TEST PLAN

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



กรุปย่อยที่	x1	x2	x3	x4	x5	sum x	$\bar{x}$	R
1	0.0420	0.0423	0.0423	0.0395	0.0403	0.2063	0.0413	0.0028
2	0.0395	0.0393	0.0400	0.0428	0.0393	0.2008	0.0402	0.0035
3	0.0415	0.0410	0.0393	0.0415	0.0420	0.2053	0.0411	0.0027
4	0.0418	0.0400	0.0390	0.0418	0.0405	0.2030	0.0406	0.0028
5	0.0408	0.0410	0.0418	0.0420	0.0413	0.2068	0.0414	0.0012
6	0.0420	0.0418	0.0415	0.0428	0.0398	0.2078	0.0416	0.0030
7	0.0420	0.0390	0.0395	0.0430	0.0423	0.2058	0.0412	0.0040
8	0.0390	0.0400	0.0423	0.0408	0.0420	0.2040	0.0408	0.0033
9	0.0400	0.0395	0.0390	0.0398	0.0393	0.1975	0.0395	0.0010
10	0.0410	0.0403	0.0408	0.0398	0.0400	0.2018	0.0404	0.0012
11	0.0418	0.0415	0.0413	0.0410	0.0420	0.2075	0.0415	0.0010
12	0.0420	0.0413	0.0418	0.0428	0.0425	0.2103	0.0421	0.0015
13	0.0415	0.0413	0.0418	0.0420	0.0418	0.2083	0.0417	0.0007
14	0.0418	0.0430	0.0420	0.0428	0.0430	0.2125	0.0425	0.0012
15	0.0425	0.0418	0.0430	0.0423	0.0428	0.2123	0.0425	0.0012
16	0.0413	0.0410	0.0415	0.0418	0.0413	0.2068	0.0414	0.0008
17	0.0408	0.0405	0.0405	0.0400	0.0398	0.2015	0.0403	0.0010
18	0.0390	0.0390	0.0410	0.0395	0.0393	0.1978	0.0396	0.0020
19	0.0420	0.0413	0.0418	0.0415	0.0420	0.2085	0.0417	0.0007
20	0.0420	0.0413	0.0415	0.0430	0.0398	0.2075	0.0415	0.0032
21	0.0420	0.0423	0.0420	0.0410	0.0413	0.2085	0.0417	0.0013
22	0.0415	0.0423	0.0430	0.0430	0.0410	0.2108	0.0422	0.0020
23	0.0413	0.0423	0.0415	0.0418	0.0398	0.2065	0.0413	0.0025
24	0.0420	0.0423	0.0415	0.0410	0.0420	0.2088	0.0418	0.0013
25	0.0393	0.0410	0.0395	0.0390	0.0393	0.1980	0.0396	0.0020
TOTAL							1.0288	0.0479
$\bar{X} =$							0.0412	
$\bar{R} =$							0.0019	

ตารางที่ 4.8 ตารางข้อมูลทำ  $\bar{x}$ -R CHART

วิเคราะห์หาสาเหตุจากเครื่องจักรในขั้นตอนการกลึงขอบ

จากข้อมูลขั้นตอนการกลึงขอบ

$$\bar{\bar{x}} = 0.0412$$

$$\bar{R} = 0.0019$$

สามารถหา s จากสูตร

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}}$$

$$= 0.001162$$

$\bar{x}$  CHART

$$\begin{aligned} CL &= \bar{\bar{x}} = 0.0412 \\ UCL &= \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} \\ &= 0.0412 + (0.577) 0.0019 \\ &= 0.0423 \\ LCL &= \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} \\ &= 0.0412 - (0.577) 0.0019 \\ &= 0.0401 \end{aligned}$$

R CHART

$$\begin{aligned} CL &= \bar{R} = 0.0019 \\ UCL &= D_4 \bar{R} \\ &= 2.115(0.0019) \\ &= 0.00402 \\ LCL &= D_3 \bar{R} \\ &= 0 \end{aligned}$$

เนื่องจากหากกลุ่มที่เก็บข้อมูลมีค่าน้อยกว่า 7 ค่า  $D_3$  จะมีค่าเป็น 0

หมายเหตุ ค่า  $A_2$ ,  $D_3$ ,  $D_4$  ดูตารางสัมประสิทธิ์  $\bar{x}$ -R CHART ในภาคผนวก

คำนวณหาดัชนีสมรรถนะของกระบวนการผลิต

$$C_p = \frac{S_U - S_L}{6s}$$

เมื่อ  $S_U$  = ค่าขอบเขตสูงของ สเปค (UPPER SPECIFICATION LIMIT)

$S_L$  = ค่าขอบเขตต่ำของ สเปค (LOWER SPECIFICATION LIMIT)

$$\begin{aligned} C_p &= \frac{0.043 - 0.039}{6 (0.001162)} \\ &= 0.5738 \end{aligned}$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนการกลึงขอบจานท้าย

จากการคำนวณหาค่า  $\bar{x}$ ,  $s$ ,  $R$ ,  $C_p$  และค่าต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้

$\bar{x}$  CHART

$$CL = 0.0412$$

$$UCL = 0.0423$$

$$LCL = 0.0401$$

R CHART

$$CL = 0.0019$$

$$UCL = 0.00402$$

$$LCL = 0$$


$$s = 0.001162$$

$$C_p = 0.5738$$

นำมาสร้างแผนภูมิเปรียบเทียบกับค่า  $S_U$  และ  $S_L$  ได้ดังนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 4.22  $\bar{x}$ -R CHART

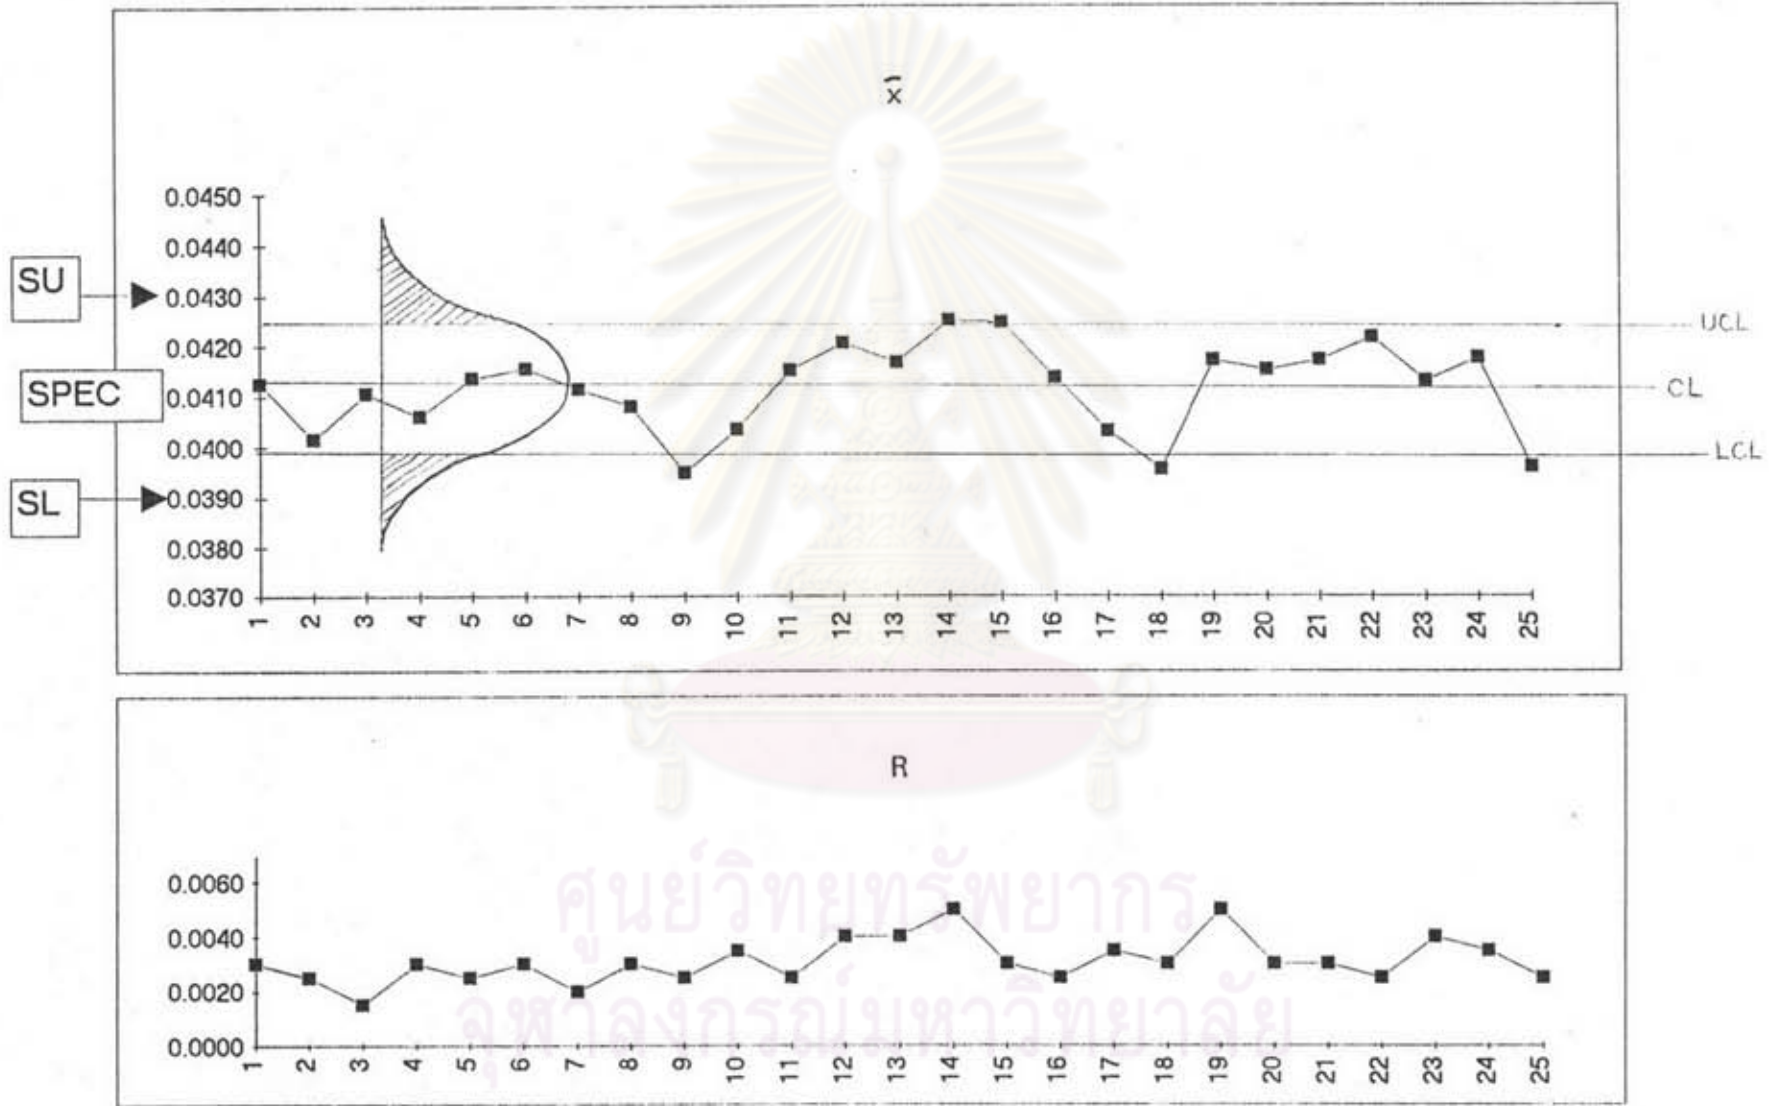

จากกราฟวิเคราะห์นี้ได้ว่า

รูปกราฟเข้าข่ายเกณฑ์ของการเปรียบเทียบใน กรณีที่ 1 : กระบวนการผลิตไม่อยู่ในควบคุมและมีของเสียผลิตออกมา

จากรูปกราฟแสดงให้เห็นว่ามีการเดินเครื่องแบบผิดปกติเป็นแบบวัฏจักร

พิจารณาจาก ฮิสโตแกรม ในที่นี้หมายถึง กราฟซึ่งเขียนเป็นเส้นโค้งรูประฆังคว่ำจากข้อมูลของผลผลิตจากกระบวนการผลิต ซึ่งฮิสโตแกรมนี้ใช้แทนความแปรปรวนของสาเหตุต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตซึ่งส่งผลอันตรงจุดที่ได้ที่ผลผลิต ฮิสโตแกรมมีค่าเกิน  $S_U$  และ  $S_L$  ส่งผลให้ ค่า  $C_p$  มีค่าต่ำ

ค่า  $C_p$  มีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 1.33 ถือว่าการผลิตใช้ได้ดี

ค่า  $C_p$  มีค่า อยู่ระหว่าง 1.00 กับ 1.33 ถือว่าการผลิตพอใช้ได้

ค่า  $C_p$  มีค่า ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ถือว่าการผลิตนั้นใช้ไม่ได้

ค่า  $C_p$  ที่หามาได้มีค่า 0.5738 ดังนั้นถือว่าสมรรถนะของกระบวนการยังไม่ได้

นอกจากกระบวนการผลิตจะมีสาเหตุความบกพร่องที่ระบุได้แล้ว (ซึ่งต้องกำจัดออกไป) ค่าพิสัยของขอบเขตควบคุม (UCL-LCL) ยังกว้างกว่าค่าพิสัยของสเปค ( $S_U - S_L$ ) ดังนั้นแม้ผลผลิตบางชิ้นจะมีค่าตกอยู่ใน UCL หรือ LCL แต่ก็อาจตกอยู่นอก  $S_U$  หรือ  $S_L$  ก็ได้ ซึ่งแสดงว่าสมรรถนะของกระบวนการผลิตอันนั้นไม่ดีพอที่จะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองสเปค ขนาดนั้น เราเรียกว่า ไม่สามารถตอบสนองหรือ IN CAPABLE หรือ NOT SATISFYING THE SPECIFICATION และเรียกกระบวนการผลิตนี้ว่า ไม่มีสมรรถนะเพียงพอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ข้อมูลของชั้นตอนรวมปาก

96

กรุปย่อยที่	ขนาดของกรุปย่อย	sum x
1	100	2
2	100	1
3	100	0
4	100	2
5	100	2
6	100	0
7	100	0
8	100	2
9	100	2
10	100	2
11	100	7
12	100	8
13	100	1
14	100	0
15	100	0
16	100	1
17	100	2
18	100	6
19	100	2
20	100	0
21	100	0
22	100	1
23	100	4
24	100	2
25	100	1
<b>TOTAL</b>	<b>2500</b>	<b>48</b>

## สร้างแผนภูมิควบคุม PN CHART ในขั้นตอนรวมปาก

จากข้อมูลขั้นตอนการรวมปาก

$$\bar{p} = \frac{\sum pn}{k \times n}$$

$$\bar{p} = \frac{48}{25 \times 100}$$

$$\bar{p} = 0.0192$$

pn CHART

$$CL = \bar{pn} = 1.92$$


$$\begin{aligned} UCL &= \bar{pn} + 3\sqrt{\bar{pn}(1-\bar{p})} \\ &= 1.92 + 3\sqrt{1.92(1-0.0192)} \\ &= 6.0368 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LCL &= \bar{pn} - 3\sqrt{\bar{pn}(1-\bar{p})} \\ &= 1.92 - 3\sqrt{1.92(1-0.0192)} \\ &= -2.1968 \text{ (ค่าติดลบไม่ใช่)} \end{aligned}$$

จากกราฟแผนภูมิควบคุมนี้สามารถนำไปใช้เป็นแผนภูมิควบคุมเบื้องต้นได้




รูปที่ 4.23 pn CHART

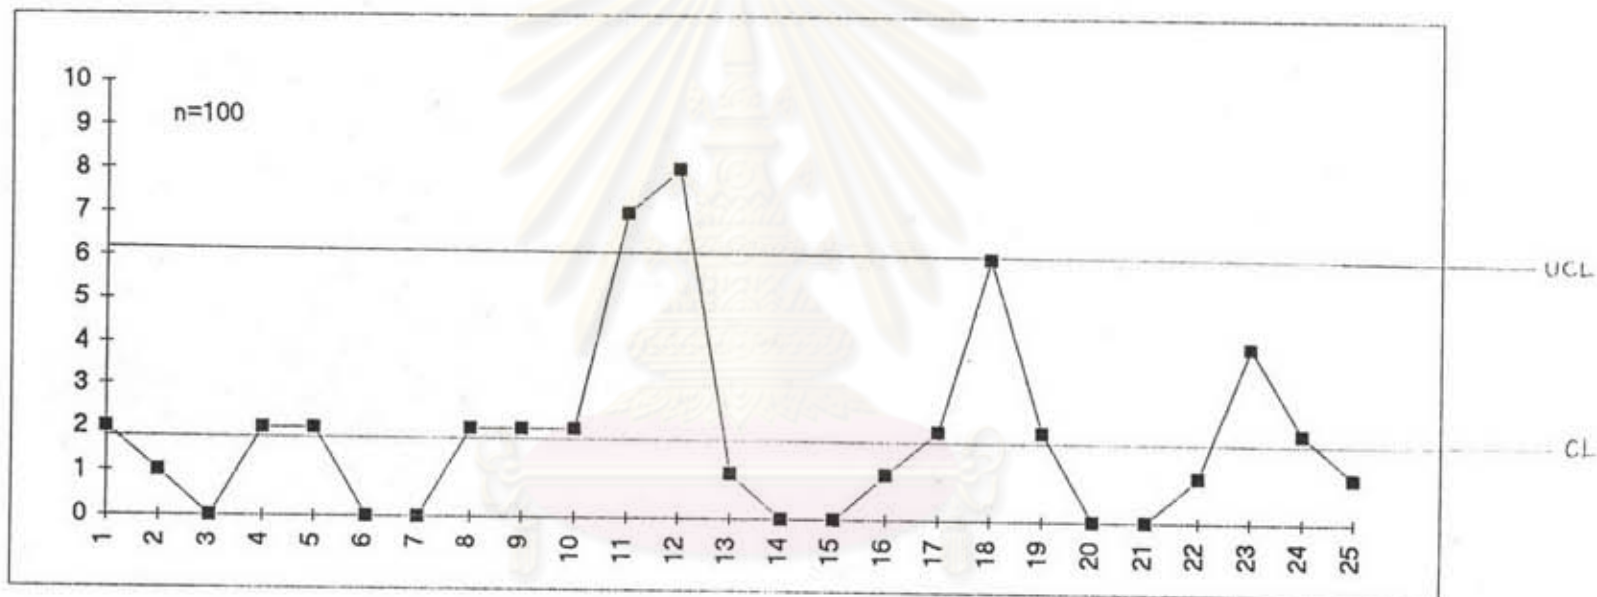

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


## วิเคราะห์สาเหตุ แต่ละขั้นตอนเพื่อวางแผน INSPECTION AND TEST PLAN

ข้อ 1

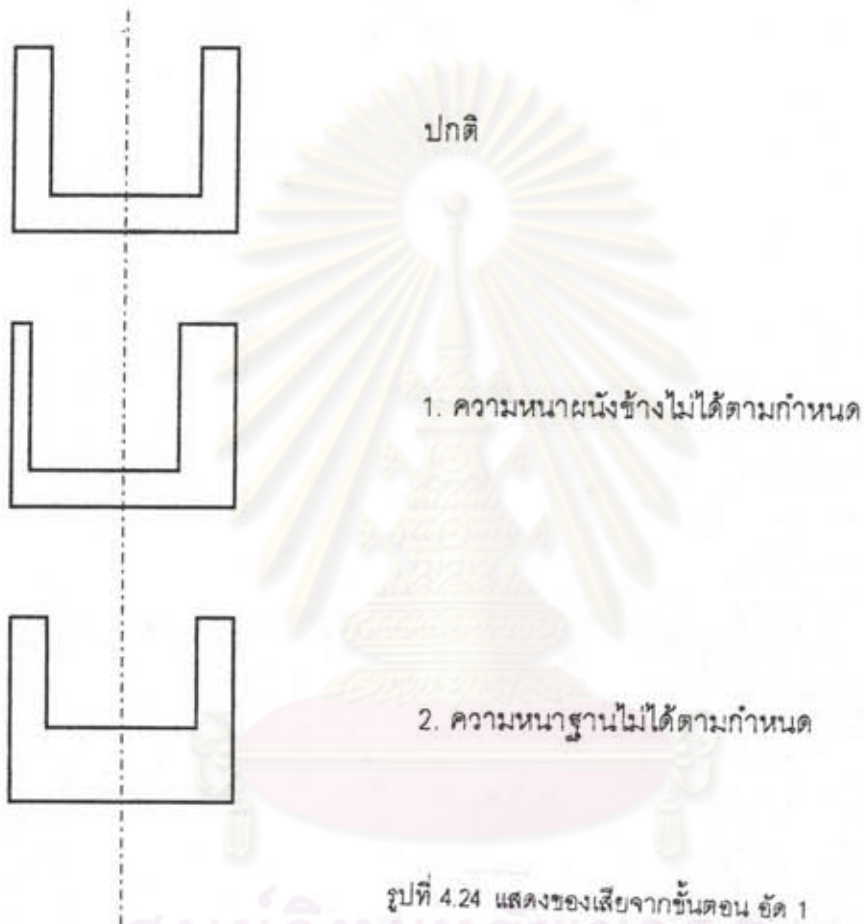

1. เกิดจากตัวตอกไม่อยู่ในแนวที่กำหนด
2. เกิดจากตัวตอกลงมาไม่ถึงจุดที่กำหนด

## ข้อ 2

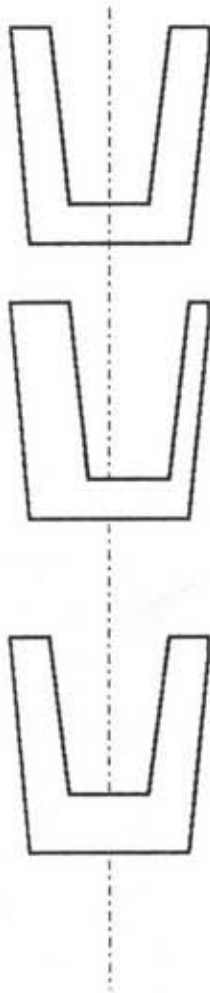

ปกติ

1. ความหนาผนังข้างต่างกันเกิน  $0.0035^*$ 


2. ความหนาฐานไม่ได้ตามกำหนด

3. ความหนาผนังข้างไม่ได้ตามกำหนด

รูปที่ 4.25 แสดงของเสียจากขั้นตอน ข้อ 2

1. เกิดจากตัวตอกไม่อยู่ในแนวที่กำหนด
- 2, 3. เกิดจากตัวตอกลงมาไม่ถึงจุดที่กำหนดทำให้ความหนาฐานและผนังข้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ข้อ 3

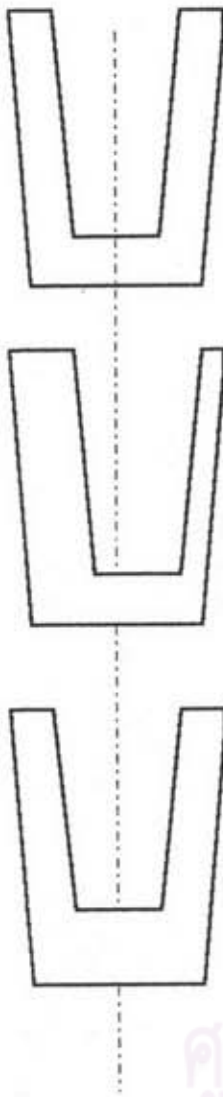

ปกติ

1. ความหนาผนังข้างต่างกันเกิน  $0.002^*$


2. ความหนาฐานไม่ได้ตามกำหนด

3. ความหนาผนังข้างไม่ได้ตามกำหนด

รูปที่ 4.26 แสดงของเสียจากขั้นตอน ข้อ 3

1. เกิดจากตัวตอกไม่อยู่ในแนวที่กำหนด
- 2, 3. เกิดจากตัวตอกลงมาไม่ถึงจุดที่กำหนดทำให้ความหนาฐานและผนังข้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด


## ตัดปากครั้งแรก

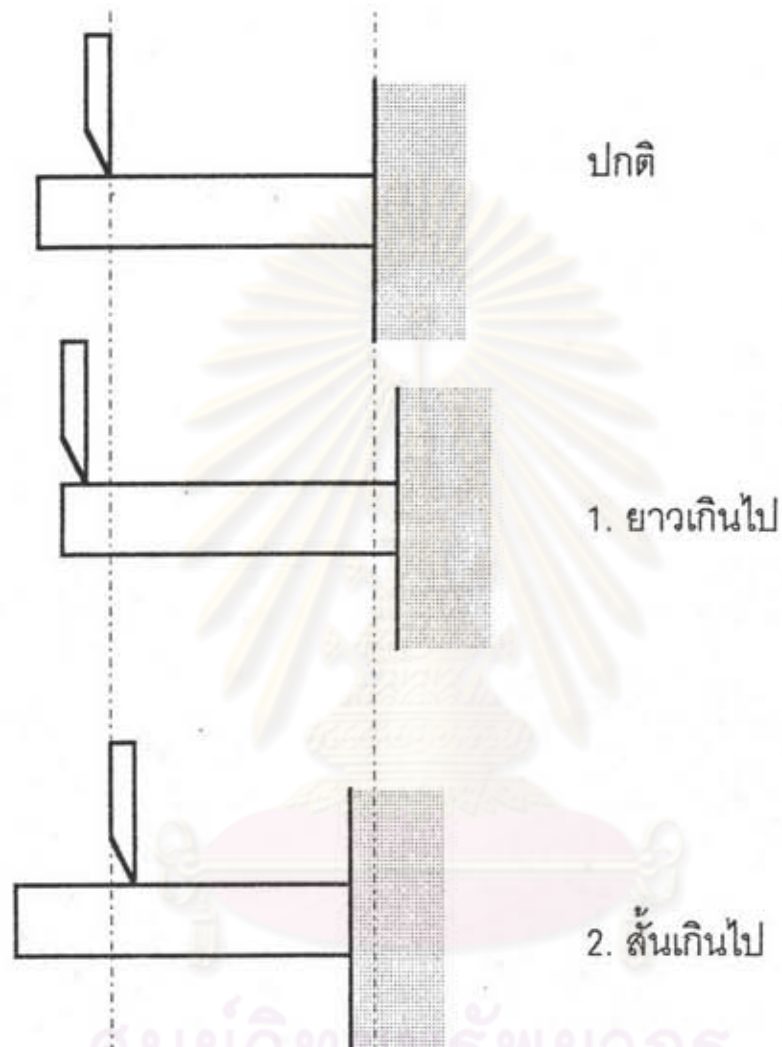

รูปที่ 4.27 แสดงของเสียจากขั้นตอนตัดปากครั้งแรก

1. เกิดจาก
  - 1.1 STOPPER เลื่อนออก
  - 1.2 มีดเลื่อนออก
2. เกิดจาก
  - 2.1 STOPPER เลื่อนเข้า
  - 2.2 มีดเลื่อนเข้า


## เจาะช่องขนวน

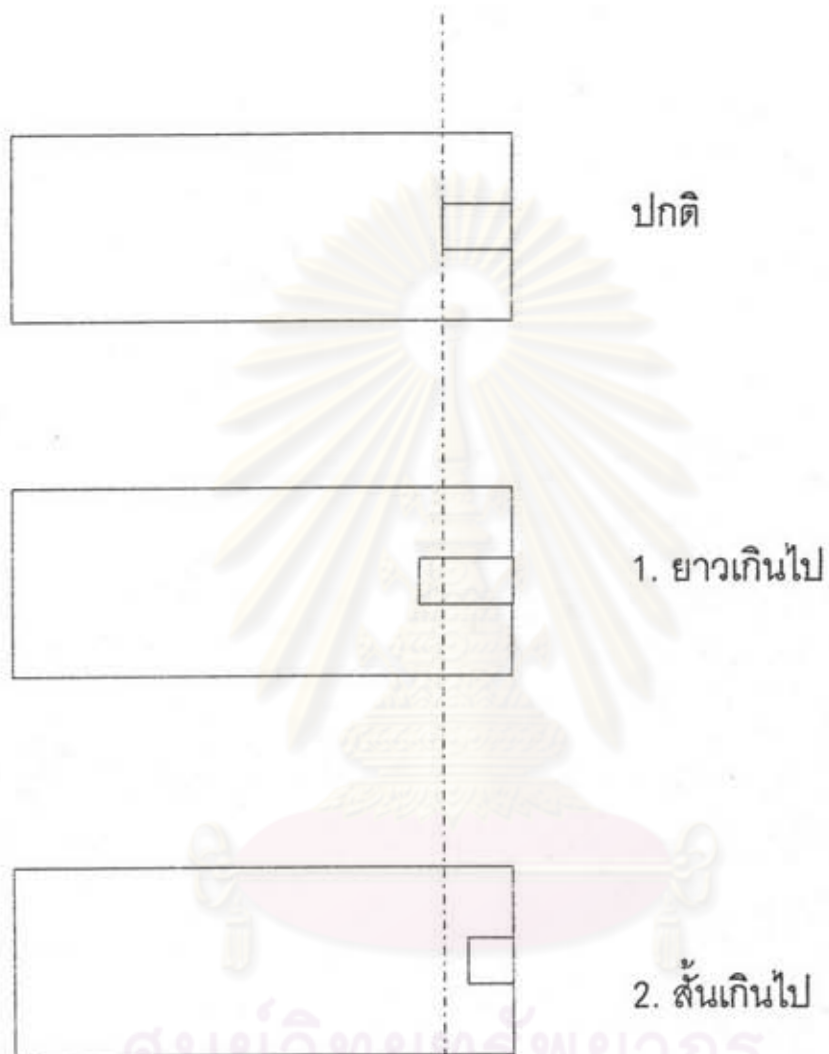

รูปที่ 4.28 แสดงของเสียจากขั้นตอนเจาะช่องขนวน

1. เกิดจากสว่านเข้าตื้นเกินไป
2. เกิดจากสว่านเข้าลึกเกินไป

## กลิ้งขอบจานท้าย

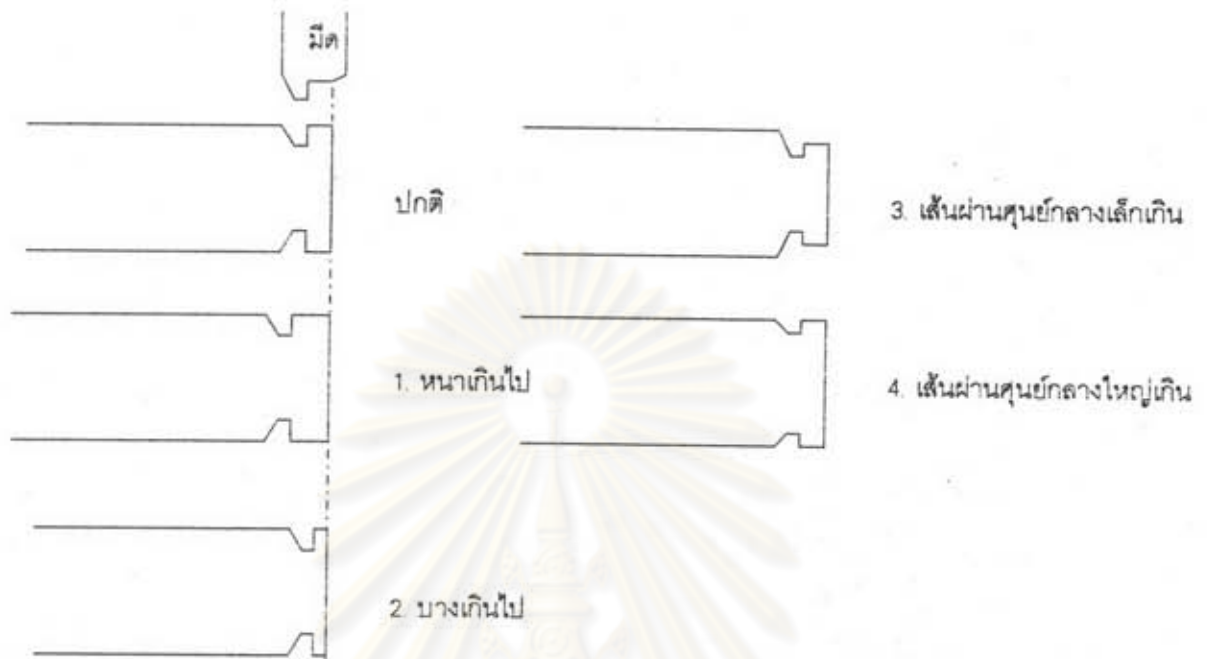

รูปที่ 4.29 แสดงของเสียจากขั้นตอนกลิ้งขอบจานท้าย

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. เกิดจากใบมีดเลื่อนออกขวา
2. เกิดจากใบมีดเลื่อนออกซ้าย
3. เกิดจากใบมีดเลื่อนเข้า
4. เกิดจากใบมีดเลื่อนออก

## เผาตัวปลอก




รูปที่ 4.30 แสดงของเสียจากขั้นตอนเผาตัวปลอก

1. เกิดจากการตั้งอุณหภูมิคลาดเคลื่อน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## รวมปากปลอก

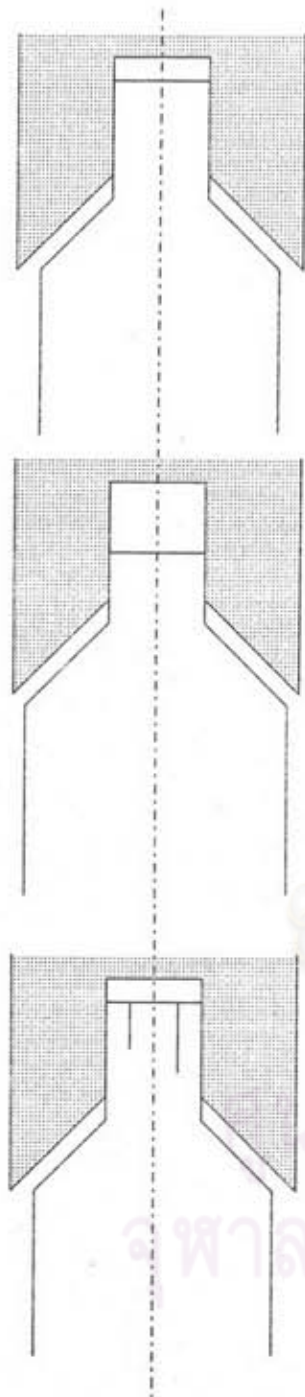

ปกติ


1. ช่วงป่าถึงจันท้ายยาวเกิน (ปากสั้นเกินไป)

2. ปากเป็นจีบ

รูปที่ 4.31 แสดงของเสียจากขั้นตอนรวมปากปลอก

1. เกิดจากปลอกใหญ่เกินไป
2. เกิดจากปลอกอ่อนคุณสมบัติของปลอกไม่ดี

## ตัดปากครั้งสุดท้าย

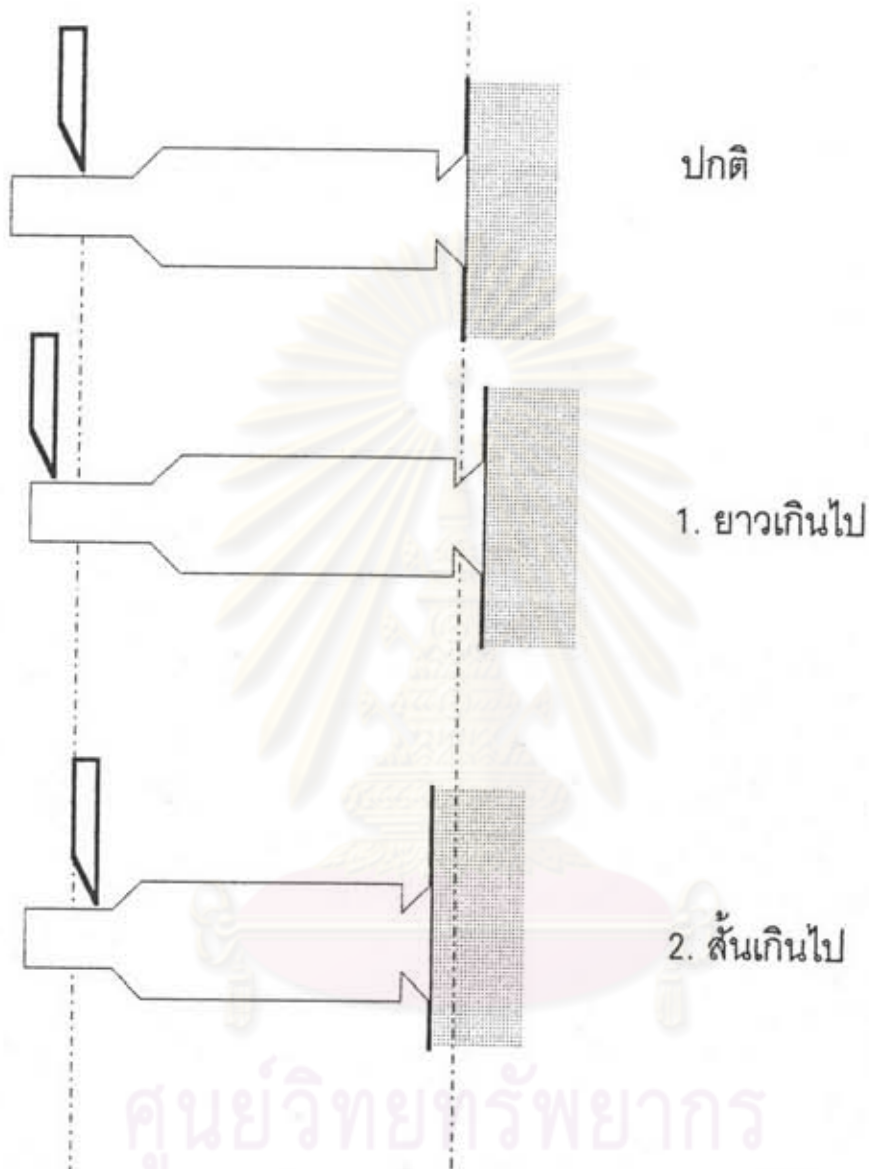

รูปที่ 4.32 แสดงของเสียจากขั้นตอนตัดปากครั้งสุดท้าย

1. เกิดจาก
  - 1.1 STOPPER เลื่อนออก
  - 1.2 มีดเลื่อนออก
2. เกิดจาก
  - 2.1 STOPPER เลื่อนเข้า
  - 2.2 มีดเลื่อนเข้า

### ตรวจขนาดและชั่งน้ำหนัก



1. น้ำหนักไม่ได้มาตรฐาน

2. ขนาดไม่ได้มาตรฐาน

รูปที่ 4.33 แสดงของเสียจากขั้นตอนตรวจขนาดและชั่งน้ำหนัก

1. เกิดจากดินปืนใส่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
2. เนื่องจากการหลุดมาจากขั้นตอนต่างๆ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากขั้นตอนใด

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การแก้ไข

ขั้นตอน	ลักษณะที่พบบ่อย	ผลการวิเคราะห์	การแก้ไข
อัด 1	1. ความหนาของผนังข้างไม่ได้ตามกำหนด 2. ความหนาที่ฐานไม่ได้ตามกำหนด	- ตัวตอกไม่อยู่ในแนวที่กำหนด - ตัวตอกลงมาไม่ถึงจุดที่กำหนด	- ตั้งเครื่องมือให้อยู่ในแนวที่กำหนด - ทำการ CALIBRATE เครื่องจักร
อัด 2	1. ความหนาของผนังข้างไม่ได้ตามกำหนด 2. ความหนาที่ฐานไม่ได้ตามกำหนด 3. ความแตกต่างของผนังข้างเกิน .0035"	- ตัวตอกไม่อยู่ในแนวที่กำหนด - ตัวตอกลงมาไม่ถึงจุดที่กำหนด	- ตั้งเครื่องมือให้อยู่ในแนวที่กำหนด - ทำการ CALIBRATE เครื่องจักร
อัด 3	1. ความหนาของผนังข้างไม่ได้ตามกำหนด 2. ความหนาที่ฐานไม่ได้ตามกำหนด 3. ความแตกต่างของผนังข้างเกิน .002"	- ตัวตอกไม่อยู่ในแนวที่กำหนด - ตัวตอกลงมาไม่ถึงจุดที่กำหนด	- ตั้งเครื่องมือให้อยู่ในแนวที่กำหนด - ทำการ CALIBRATE เครื่องจักร
ตัดปากครั้งแรก	1. ความยาวไม่ได้ขนาด	- STOPPER ยึดไม่แน่น - ตัวยึดมีดตัดไม่แน่น	- ทำการตรวจวัดสม่ำเสมอ - ทำการ CALIBRATE เครื่องจักร
เจาะช่องขนวน	1. ความลึกของช่องขนวนไม่ได้ขนาด	- ตัวยึดสว่านไม่แน่น	- ทำการตรวจวัดสม่ำเสมอ - ทำการ CALIBRATE เครื่องจักร
กลึงขอบจานท้าย	1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานท้ายปลอกไม่ได้ขนาด	- ตัวจับใบมีดไม่แน่นและไม่อยู่ในแนวที่กำหนด	- ตั้งเครื่องมือให้อยู่ในแนวที่กำหนด - ทำการ CALIBRATE เครื่องจักร
เผาตัวปลอก	1. ความแข็งไม่ได้ขนาด	- อุณหภูมิคลาดเคลื่อน	- ทำการ CALIBRATE เครื่องจักร

ขั้นตอน	ลักษณะที่พบบ่อย	ผลการวิเคราะห์	การแก้ไข
รวมปากปลอก	1. ปากปลอกเป็นจับ	- ปลอกไม่ได้ขนาด - คุณสมบัติของปลอกไม่ดีเนื่องจากน้ำยาเคลือบบางเกินไป	- แก้ที่การผสมน้ำยาให้มีความเข้มข้นตามที่กำหนด
ตัดปากครั้งสุดท้าย	1. ความยาวไม่ได้ขนาด	- STOPPER ยึดไม่แน่น - ตัวยึดมีดตัดไม่แน่น	- ทำการตรวจวัดสม่ำเสมอ - ทำการ CALIBRATE เครื่องจักร
ตรวจขนาด + ชั่งน.น.	1. น.น. ไม่ได้มาตรฐาน 2. ขนาดไม่ได้มาตรฐาน	- ดินปืนใส่มากเกินไป - สาเหตุเกิดจากขั้นตอนอื่น	- แก้ที่การผลิตก่อนหน้า

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย