



เอกสารอ้างอิง

- Adams, N., " A Low - Volume Manufacturing Unit Realizes The Advantages Of FMS Through Innovative Technique," Industrial Engineering, Vol.20, No.11, pp.19-27, 1988.
- Almodovar, A.R., " Manufacturing Simulators Save Time, Provide Good Data For Layout Evaluation," Industrial Engineering, Vol.20, No.6, pp.25-33, 1988.
- Arn, E.A., Group Technology, Springer-Verlag, New-York, 1975.
- Ballakur, A. and Steudel, H.J., " A Within-Cell Utilization Based Heuristic For Designing Cellular Manufacturing System," International Journal Of Production Research , Vol.25, No.5, pp. 639-660, 1987.
- Benzinger, M., " Flexible Automated Manufacturing Of Flat Sheet Metal Components In Low Quantities," Proceedings Of the 3rd International Conferences On FMS, 1987.
- Bikker H. and Vander W., " Systematic Product-Breakdown And Documentation, Major Tools For Productivity Improvement," International Journal Of Production Research , Vol.25, pp.1635-1644, 1987.
- Blank, J.T., " Cellular Manufacturing System Reduce Setup Time, Make - Small Lot Production Economical, " Industrial Engineering, Vol.15, No.11, pp.36-98, 1983.
- Boucher, T.O. and Muckstadt, J.A., " Cost Estimating Methods For Evaluating the Conversion From a Functional Manufacturing Layout to GT," IIE Transactions, Vol.17, No.3, pp.268-275, 1985.

- Browne, J. et al., " Classification Of FMS, " Manufacturing System : Context, Application and Techniques, TJ Press, UK., 1985.
- Burblidge, J.L., The Introduction Of Group Technology, Butler & Tanner, Ltd., London, 1975.
- Burbidge, J.L., " Operation Scheduling With GT and PBC," International Journal Of Production Research, Vol.26, No.3, pp.929-992, 1988.
- Clegg, W.H., " Optimum Machine Scheduling," Industrial Engineering, Vol.19, No.8, pp.65-69, 1987.
- Culbreth, C.T. and Pollpeter, D.L., " A Flexible - Manufacturing Cell For Furniture Part Production, " Industrial Engineering, Vol.20, No.11, pp.28-34, 1988.
- Flynn, B.B. and Jacobs, F.R., " A Simulation Comparision of GT with traditional Job Shop Manufacturing, " International Journal Of Production Research ,Vol.20, No.5, pp.1171-1192, 1986.
- Gallagher, C.C. and Knight, W.A., Group Technology, Butterworths, London, 1973.
- Greene, T.J. and Sadowski, R.P., "Cellular Manufacturing Control." Manufacturing System : Context, Application and Techniques, TJ Press, UK., 1985.
- Groover, M.P., Automation, Production System & CAM, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1982.
- Gupta, R.M. and Tompkins, J.A., "An Examination Of The Dynamic Behaviour Of Part-Families In Group Technology," International Journal Of Production Research , Vol.20, No.1, pp.25-86, 1982.
- Harshell, J. and Dahl, S., " Simulation Model Developed To Convert Production To Cellular Manufacturing Layout," Industrial Engineering, Vol.20, No.12, pp.90-95, 1988.

- Hitomi, K. and Ham, I., " Group Scheduling Technique For Multiproduct, Multistage Manufacturing System," Journal Of Engineering For Industry, pp.759-765, Aug.,1977.
- Hitomi, K. and Ham, I., " Machine Loading and Product-Mix Analysis For Group Technology," Journal Of Engineering For Industry , pp.1-5, Aug.,1977.
- Karmarkar, U.S. and Kekre, S., "Lotsizing In Multi-Item Multi-Machine Job Shops," IIE Transactions, Vol.17, No.3, pp.290-297,1985.
- Kekre, S., " Performance Of a Manufacturing Cell With Increased Product Mix," IIE Transactions, Vol.19, No.3, pp.329-339,1987.
- Kinney, H.D. and McGinnis, L.F., " Manufacturing Cells Solve Material Handling Problems," Industrial Engineering, Vol.19, No.8, pp.59-60, 1987.
- Kinney, H.D. and McGinnis L.F., " Design And Control Of Manufacturing Cells," Industrial Engineering, Vol.19, No.10, pp.28-38, 1987.
- Knight, D.O. and Wall, M.L., "Using Group Technology For Improving Communication And Coordination Among Teams Of Workers In Manufacturing Cells," Industrial Engineering, Vol.21, No.1, pp.28-39, 1989.
- Kochan, D., CAM Developments In Computer-Integrated Manufacturing, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1986.
- Kusiak, A., "FMS : A Structural Approach," International Journal Of Production Research, Vol.23, No.6, pp.1057-1073, 1985.
- Kusiak, A. and Herage, S.S., "Knowledge-Based System Guides Machine Layout In FMS," Industrial Engineering, Vol.20, No.11, pp.48-53, 1988.

- Nagarkar, S. and Bennett, D., "FMS Lets Small Manufacturer Of Mainframes Computer With Giants," Industrial Engineering, Vol.20, No.12, pp.42-46, 1988.
- Opitz, H. and Wiendahl, H.P., "Group Technology and Manufacturing System For Small and Medium Quantity Production," International Journal Of Production Research, Vol.9, No.1, pp.181-203, 1971.
- Ostwald, P.F. and Funk, J., "Using A Computer To Cost Estimate Products Which Vary In Quantity," Industrial Engineering, Vol.20, No.12, pp.36-39, 1988.
- Overbeeks, J. and Welke, H.A., "A Cellular Manufacturing: A Good Technique For Implementing Just-In-Time And Total Quality Control," Industrial Engineering, Vol.20, No.11, pp.36-91, 1988.
- Ranky, P., The Design and Operation Of FMS, IFS Ltd., UK., 1983.
- Shunk, D.L., "Group Technology Provides Organized Approach To Realizing Benefits Of CIMS," Industrial Engineering, Vol.17, No.4, pp.79-80, 1985.
- Tergan, V. et al., Fundamentals Of Industrial Automation, MIR, Moscow, 1986.
- Vonderembse, M.A. and Wobser, G.S., "Step For Implementing A Flexible Manufacturing System," Industrial Engineering, Vol.19, No.14, pp.38-48, 1987.
- Zelenovic, D.M. and Tesic, Z.M. "Period Batch Control and Group Technology," International Journal Of Production Research, Vol.26, No.3, pp.539-552, 1988.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

ระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสของโรงงานตัวอย่าง



ระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสสำหรับงาน โลหะแผ่น

เพื่อให้ระบบการผลิตแบบเซลล์ที่ได้สร้างขึ้นสามารถใช้ในการดำเนินการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัส (C&C) หลายระบบได้พัฒนาขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์นี้ เพื่อเป็นฐานในการวางแผนการผลิตในปริมาณการผลิตเป็นรุ่นเล็กๆ ถ้าวิเคราะห์ขอบเขตของหน้าที่ในการออกแบบและการผลิต ซึ่งจะพบว่าปัญหาบางปัญหาอาจจะมาจากสาเหตุเดียวกัน

วิศวกรที่ทำหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์จะสนใจในชิ้นงานประเภทต่างๆ ในด้านความคล้ายคลึงของรูปร่างหรือหน้าที่ ขนาดของชิ้นงานและอาจจะรวมถึงวัสดุ ดังนั้นเขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลของการออกแบบที่ทำไว้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานใหม่ ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและลดความพยายามที่ใช้ในการออกแบบ ทั้งยังเป็นการป้องกันการสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่โดยไม่จำเป็น ดังนั้นระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสสำหรับผู้ออกแบบจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ รูปร่างหรือหน้าที่ คุณภาพของวัสดุ ขนาดของชิ้นงาน


วิศวกรที่ทำหน้าที่วางแผนการผลิต จะสนใจในการจำแนกชนิดของชิ้นงานที่มีความคล้ายกันด้วยเหตุผลเบื้องต้น ดังนี้ การค้นหาแผนกระบวนการผลิต ต้นทุนกระบวนการผลิต เครื่องมือเวลาเตรียมเครื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งจิกซ์และฟิกเจอร์

ระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัส ควรจะครอบคลุมข้อมูลทั้งด้านการออกแบบและการผลิต ในทั้งสองกรณีระบบการจำแนกชนิดระบบหนึ่งๆ จะเหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งสองกรณีพร้อมๆกัน เพื่อให้จะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใช้ร่วมกันได้ การเลือกระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสนั้นจะง่ายในแนวความคิดแต่จะซับซ้อนในการประยุกต์ใช้งาน และการทำให้ระบบสมบูรณ์ ไม่มีระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสใดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทุกประเภท ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการ เฉพาะหนึ่งในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

แนวทางในการพัฒนาระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัส


ขั้นตอนเบื้องต้นสองขั้นตอนที่อาจเป็นไปได้ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัส ขั้นตอนแรกคือการสร้างระบบการจำแนกชนิดที่ใช้เฉพาะปัญหาย่อยแต่ละปัญหาเป็นกรณีเฉพาะ เช่น ในด้านกระบวนการผลิตเฉพาะหนึ่งๆ หรือชิ้นงานประเภทที่มีข้อจำกัดมากๆ วัตถุประสงค์ในขั้นตอนนี้เพื่อสร้างพื้นฐานในการวางแผนสำหรับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ในเบื้องต้น พื้นฐานนั้นจะครอบคลุมชิ้นงาน การปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ เพื่อที่จะใช้เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาระบบการจำแนกชนิดต่อไปในอนาคตสำหรับปัญหาใด ๆ เป็นกรณีเฉพาะ

ขั้นตอนที่สอง ควรจะให้ความสำคัญของแต่ละปัญหาตามความสำคัญมากน้อยต่างกัน ซึ่งแล้วแต่กรณีของผู้ที่จะนำไปใช้ รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างทางด้านระบบการผลิตที่มีความสำคัญมากน้อยต่างกัน เรียงตามลำดับขั้นตอนของกระบวนการผลิต

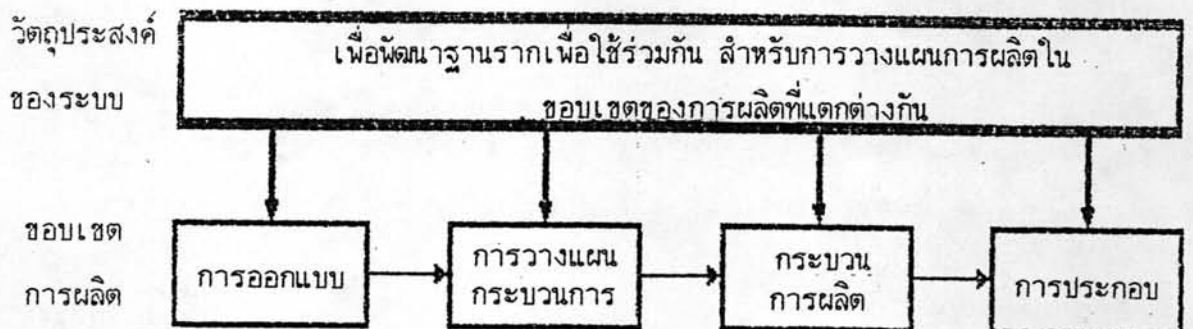

รูปที่ 1 โครงสร้างการผลิตเรียงตามลำดับก่อนหลังของกระบวนการผลิต

ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนสำหรับการพัฒนาระบบการให้รหัส และคุณสมบัติของมันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการสำหรับการบรรยายสภาพการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาระบบการให้รหัส จะนำไปใช้กับส่วนใดของกระบวนการผลิต เช่น การออกแบบ การวางแผนกระบวนการ ฯลฯ ฉะนั้นปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาระบบการให้รหัสจึงแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ ชิ้นงาน การปฏิบัติงานและอุปกรณ์ (รูปที่ 2) เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบในการพัฒนารากฐานเพื่อใช้ร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวางแผนการผลิต ในขอบเขตของการผลิตที่แตกต่างกัน

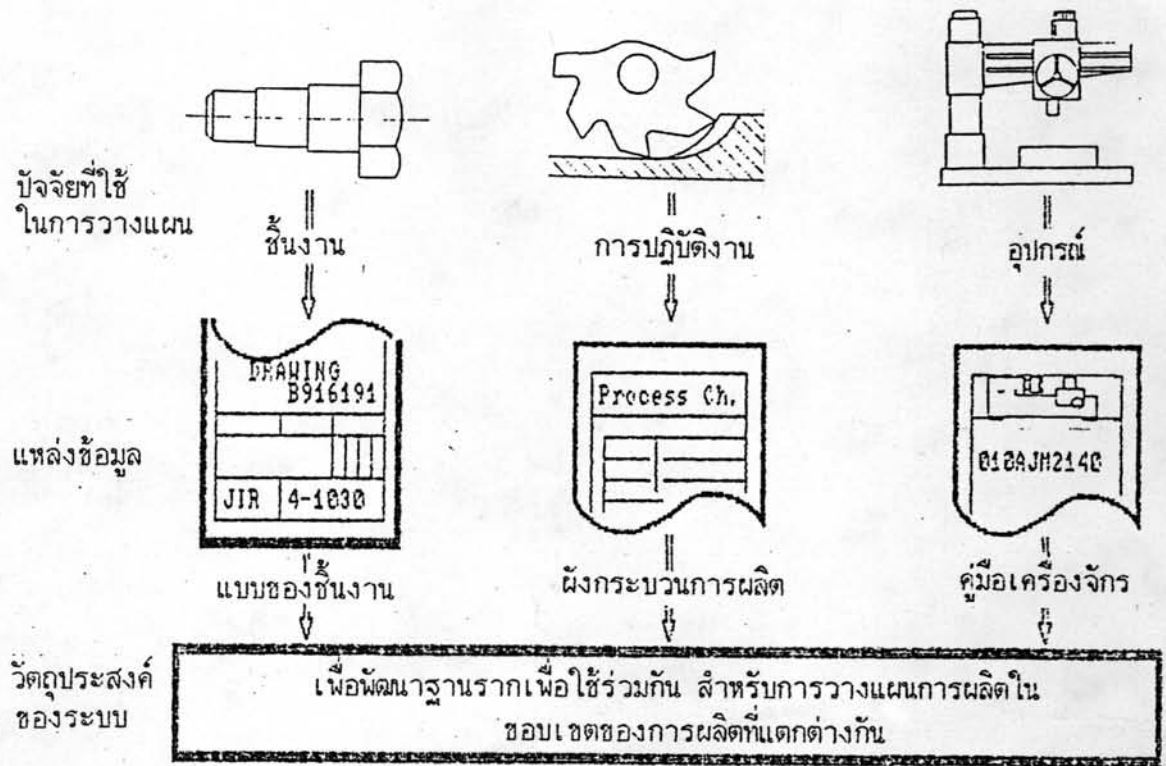

รูปที่ 2 ปัจจัยในการวางแผนสำหรับการพัฒนาระบบการให้รหัส

โครงสร้างของระบบการให้รหัส

 
เพื่อที่จะทำให้ระบบการให้รหัสเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันทุกฝ่าย ระบบการให้รหัสควรประกอบไปด้วย รายละเอียดของชิ้นงาน การปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นโครงสร้างของระบบสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3 ระบบย่อย คือ

- ระบบย่อยชิ้นงาน (โครงสร้างของชิ้นงาน)
- ระบบย่อยการปฏิบัติงาน (โครงสร้างการปฏิบัติงาน)
- ระบบย่อยอุปกรณ์ (โครงสร้างอุปกรณ์)

จุดที่เน้นหนักโดยถือว่า แนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับปัจจัยหลักทั้ง 3 เหล่านี้ (ชิ้นงาน การปฏิบัติงานและอุปกรณ์) เพื่อที่จะเป็นฐานรากที่ใช้ร่วมกันในการวางแผนของทุกฝ่าย

1. ระบบย่อยชิ้นงาน (Workpiece Sub-System)

ระบบย่อยชิ้นงานเป็นการให้รหัสสำหรับจำแนกชนิดและบรรยายรายละเอียดของชิ้นงาน โครงสร้างของระบบรหัสชิ้นงานแสดงดัง รูปที่ 3 การพัฒนาระบบรหัสชิ้นงานจะใช้ระบบ opitz เป็นรากฐาน โครงสร้างของระบบประกอบด้วยรหัสตัวเลข 0-9 ขนาดความยาว 9 หลัก (รูปที่ 4 - 6) ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นรหัสหลัก (Main Code) ความยาว 5 หลัก และส่วนที่เป็นรหัสเสริม (Supplementary Code) ความยาว 4 หลัก



รูปที่ 3 โครงสร้างรหัสชิ้นงาน

ในส่วนของรหัสหลัก หลักแรกของรหัสจะแบ่งชิ้นงานออกเป็น 2 ประเภทคือชิ้นงานที่ขึ้นรูปมาจากวัสดุโลหะแผ่นและ Profiled และจะให้รายละเอียดถึงรูปร่างและความสมมาตรของชิ้นงาน หลักที่ 2 จะแสดงรายละเอียดพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน หลักที่ 3 จะให้รายละเอียดถึงรูปร่างหลักที่เห็นได้เด่นชัดของชิ้นงาน เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามเหลี่ยม ฯลฯ หลักที่ 4 แสดงถึงความเบี่ยงเบนออกมาจากรูปร่างหลักของชิ้นงาน เช่น การตัดมุมบางมุมออก รอยเว้า ฯลฯ และหลักที่ 5 จะทำให้รหัสหลักมีความสมบูรณ์โดยเป็นการเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นจุดเด่น เพื่อเป็นการจัดเตรียมสำหรับการประกอบ เช่น การเชื่อม การพับ การตบแต่ง ระยะของการเจาะรู ฯลฯ

ในส่วนของรหัสเสริมนั้น 3 หลักแรกจะครอบคลุม ขนาดของชิ้นงานด้านที่มีความยาวมากที่สุด(A) ด้านที่สั้นกว่า(B) ประเภทและรูปร่างของวัสดุ หลักสุดท้ายจะให้รายละเอียดบางอย่างในการปฏิบัติงานโดยเครื่องจักร เช่น การพับของชิ้นงาน จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของระบบนี้สร้างเพื่อใช้ในการออกแบบ เพราะว่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับ รูปร่าง ขนาด จะทำให้สะดวกในการจัดกลุ่มชิ้นงานเพื่อทำการผลิต

MAIN SHAPE CODE

SUPPLEMENTARY

Digit 1. Part Class
 Digit 2. Deformed Cross Section
 Digit 3. Main or Basic Shape
 Digit 4. Deviations from Main Shape
 Digit 5. Assembly Preparation
 CODE 6 7 8 9

0	Without Symmetry	Flat Parts	Deformed cross Section	Main Shape	Deviations from main shape	Assembly Preparation
1	One Symmet Axis					
2	Two or More Symmet. Axis	Not Part with Parallel Bend	Shape	Deformed cross Section	Basic Shape	Deviations from main shape
3	W/O Syn in Layout					
4	Symmetry in Layout	Special Volumetric Part	Shape	Deformed cross Section	Basic Shape	Deviations from main shape
5	W/O Syn in Layout					
6	Several Bend	Profiled Sections	Shape	Deformed cross Section	Basic Shape	Deviations from main shape
7	Single Bend					
8	Specific Construc Steel Parts					

SIZE A
SIZE B
INITIAL SHAPE & MATERIAL
MACHINING CHARACTERISTICS



Digit 2 -

Deformed Cross Section	
0	Completely Flat Parts
1	$\alpha < 90^\circ$
2	$\alpha > 90^\circ$
3	Perpendicular
4	U Shaped
5	Circular
6	Circular Segment
7	Bell Shaped
8	Circular Segment With Deviation
9	Circular With 183

Digit 3 -

Main Shape	
0	Rectangular
1	Square
2	Hedge Shaped
3	Angular
4	Triangular
5	Trapezium
6	Roof Shaped
7	Circular and Ring Shaped
8	Multiple Cut outs
9	Others

Digit 4 -

Deviation From Shape	
0	Without
1	Edge(s) Cut off
2	Square &/or Ang &/- or rounded Dev Edge
3	Sides Pierced
4	Square &/or Angular &/or Rounded Recess
5	Square Recess
6	Angular Recess
7	Concave Recess
8	Convex Recess
9	Piercing

Digit 5 -

Assembly Preparation	
0	None
1	Welding Prepare &/or Edge Machining
2	Bulkhead Notching
3	No Fix. Pattern
4	Holes & Fix. Taps 2, 3 & 4 Holes Arranged On a Pitch Circle
5	Linear Arrangement
6	Innershape
7	1-2 &/or 3-5
8	1-2 & 6 or 5-6
9	1-2 &/or 3-5 & 6

Table 5 DEVELOPMENT OF OPITZ SYSTEM FOR CLASSES 0-6 WORKPIECE CODE (DIGIT 2.-5.)

Digit 6.&7.

Digit 8.

Digit 9.

(CONTINUED)


Coarse Dimension (mm.)	
A(L)	B(D)
16	A
20	B
25	C
32	D
40	E
50	F
63	G
80	H
100	I
120	J
160	K
200	L
250	M
320	N

Coarse Dimension (mm.)	
A(L)	B(CD)
400	0
500	P
630	Q
800	R
1000	S
1200	T
1600	U
2000	V
2800	H
3200	X
4000	Y
>4000	Z

Material Initial Form	
0	Angle, U, I and Similar Section
1	Pipe or Tube
2	Wire
3	Sheet or Plate
4	Angle, U, I and Similar Section
5	Pipe or Tube or wire
6	Sheet or Plate
7	Angle, U, I and Similar Section
8	Pipe or Tube or wire
9	Sheet or Plate

Machining Character.	
0	Chip Cutting
1	Cutting Several Components
2	Cutting and Pressing Operation
3	Cutting and Joining Operations
4	Cutting & Pressing and Joining Operat.
5	Pressing (Bending, Rolling)
6	Forming and Joining Operations
7	Joining Operations
8	Assembly
9	Others

รูป 6. Formation of the Workpiece Supplementary Code

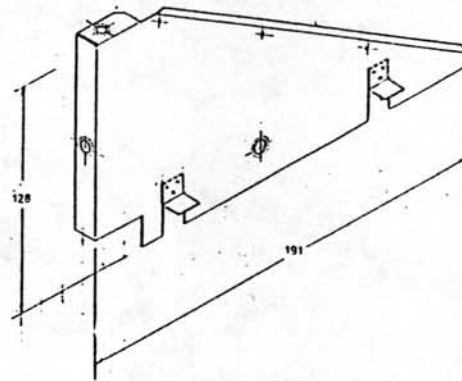

CODE

5 3 5 5 1 L K 3 4

Digit

1 2 3 4 5 6 7 8 9


หลักที่	รหัส	ความหมาย
1	5	แผ่นค้ำไม้สมมาตร, ฝังพื้นรูปหลายครั้ง
2	3	ภาคตัดเป็นมุมฉาก
3	5	รูปร่างหลัก ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
4	5	รอยเว้า เป็นรูปสี่เหลี่ยม
5	1	จัดเตรียมการประกอบโดยการเชื่อม
6	L	ระยะด้านยาวอยู่ในช่วง 160 - 200 mm.
7	K	ระยะด้านสั้นอยู่ในช่วง 120 - 160 mm.
8	3	เหล็กแผ่นบาง
9	4	การตัดเฉือน การขึ้นรูป การเชื่อม

รูปที่ 7 ตัวอย่างการให้รหัสชิ้นงาน

2. ระบบย่อยการปฏิบัติงาน (Operation Sub-System)

ระบบย่อยนี้ประกอบด้วยรหัส 5 หลัก (รูปที่ 8 แสดงโครงสร้างของระบบรหัสการปฏิบัติงาน) เมื่อถอดรหัสออกจะใช้ข้อมูลของการปฏิบัติงานเหมือนในผังการปฏิบัติงาน (Operation Chart)

Figure 8 Operational Code Digit 1, 2, 3, 4 & 5 (Pressing Field)

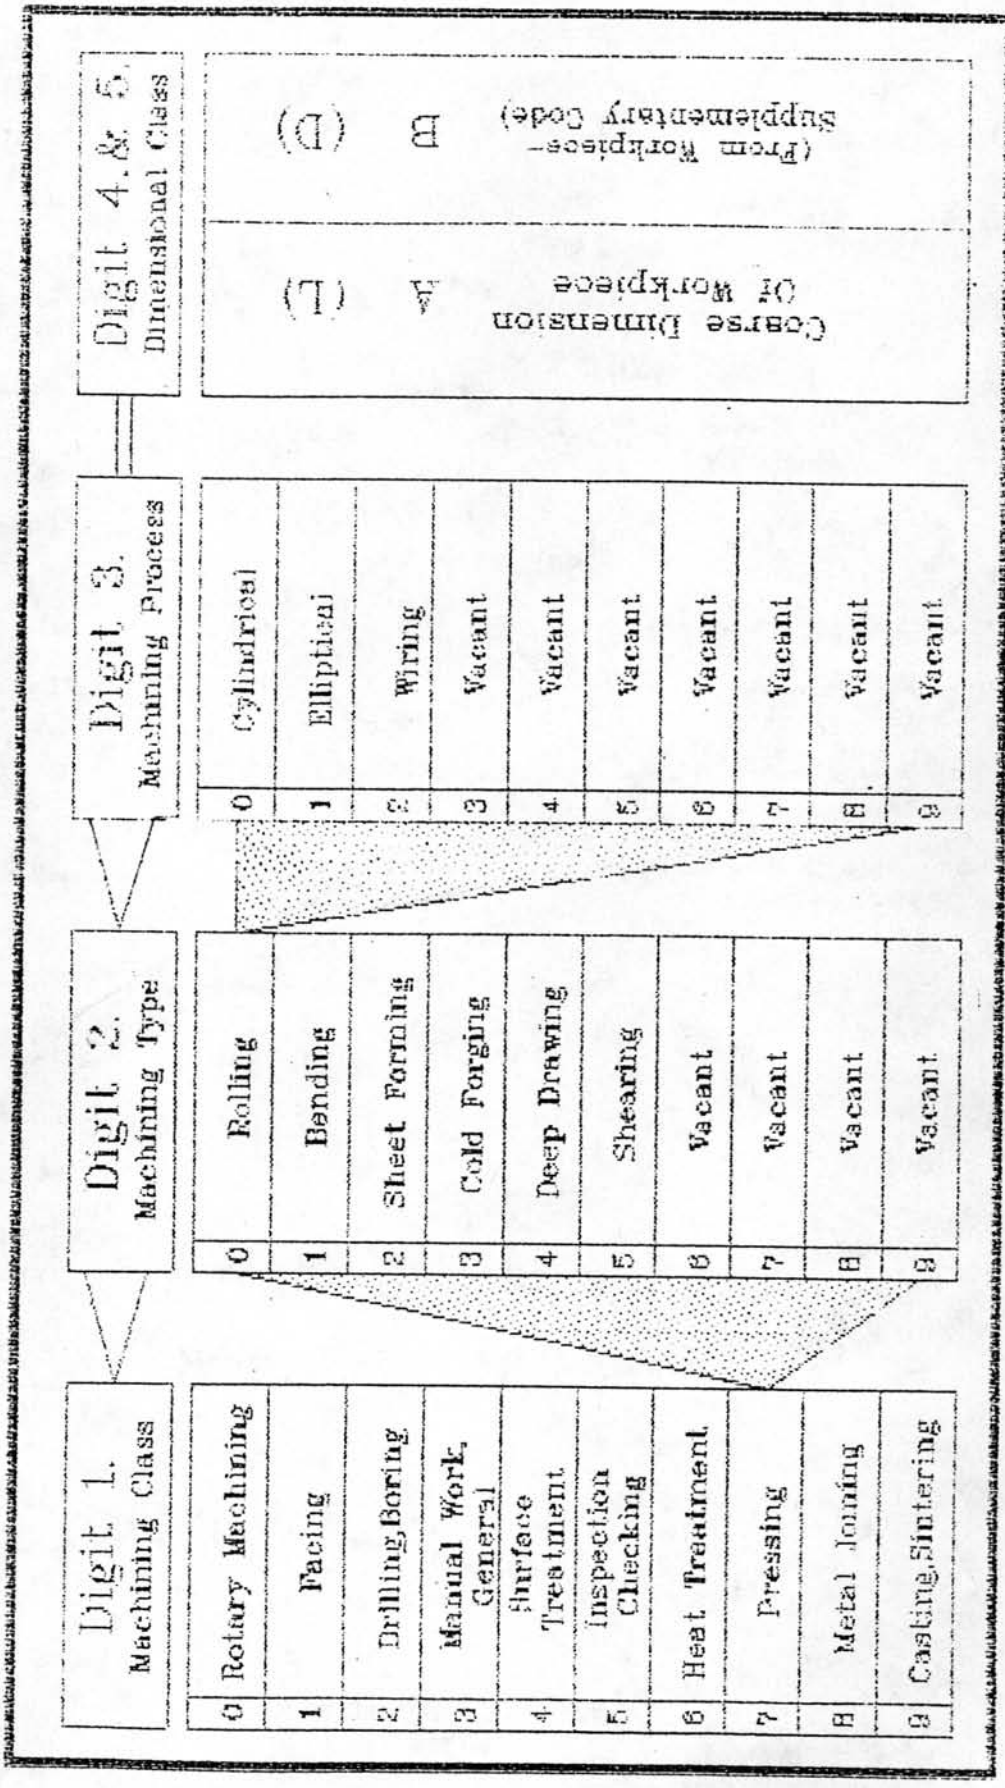

หลักแรกของรหัสการปฏิบัติงาน แสดงด้วยตัวเลข 0-9 ซึ่งจะอธิบายกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานว่าเป็นแบบการตัดเฉือนหรือไม่มีการตัดเฉือนโลหะ โดยแสดงการปฏิบัติงานของเครื่องจักรอย่างหายากๆ เช่น การเจาะ การเชื่อมโลหะ ฯลฯ ในหลักที่สองแสดงชนิดการปฏิบัติงานของเครื่องจักรจากหลักแรก โดยจะขยายรายละเอียดการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น หลักที่สามของรหัสจะแสดงกระบวนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรหรือบางกรณีอาจปฏิบัติงานด้วยมือ

ในการประยุกต์ใช้ของระบบย่อยสองระบบที่กล่าวมาเข้าด้วยกันนั้น สำหรับการวางแผนที่วัตถุประสงค์ต่างกัน อาจมีความต้องการคุณสมบัติในส่วนของชิ้นงานเพิ่มเติม โดยใช้รหัสเสริม (Supplementary Code) ของชิ้นงาน (รูปที่ 6) รหัสของชิ้นงานที่เป็นอิสระจากกระบวนการผลิตโดยการจำแนก ขนาดอย่างหายาก น้ำหนัก คุณสมบัติของชิ้นงานในด้านการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร วัสดุและรูปร่างเบื้องต้น รูปที่ 8 แสดงการประกอบขึ้นของรหัสการปฏิบัติงานและรหัสเสริมของชิ้นงาน เพื่อที่จะบรรยายการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และคุณสมบัติเบื้องต้นในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ซึ่งผังการปฏิบัติงาน (Operation Chart) จะเก็บข้อมูลนี้ไว้ระบบย่อยนี้จะเป็นสิ่งสนับสนุนการส่งผ่านจากขั้นตอนการออกแบบสู่การพิจารณาการใช้เครื่องจักรและเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างเซลล์เครื่องจักร

Digit 2. Digit 3.

Machining Type	Machining Process
0 Fusion	0 Arc-Welding
	1 Spot-Welding
	2 Gas-Welding
	3 MIC
	4 TIG
	5
	6
	7
	8
	9

(A)

Digit 2. Digit 3.

Machining Type	Machining Process
1 Diffusion	0 Rivet
	1 Nut & Bolt
	2 Screws
	3 Soldering
	4 Brazing
	5
	6
	7
	8
	9

(B)

OPERATIONAL CODE 3RD DIGIT MACHINING PROCESS (METAL JOINING FIELD)

รูปที่ 9 รหัสการปฏิบัติงานหลักที่ 2 และ 3

Digit 2. Digit 3.

Machining Type	Machining Process
0 Rolling	0 Cylindrical Rolling
	1 Elliptical Rolling
	2 Hiring
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

(A)

Digit 2. Digit 3.

Machining Type	Machining Process
1 Bending	0 U-Bending
	1 U-Bending
	2 L-Bending
	3 Z-Bending
	4 Cylindrical Bending
	5 Twist by Rotating
	6
	7
	8
	9

(B)

Digit 2. Digit 3.

Machining Type	Machining Process
2 Sheet Forming	0 Stretch Flanging
	1 Shrink Flanging
	2 Burring
	3 Curing
	4 Bulging
	5 Necking
	6 Stretch Forming
	7 Beading
	8
	9

(C)

Digit 2. Digit 3.

Machining Type	Machining Process
3 Cold Forging	0 Extrusion
	1 Coining
	2 Upsetting
	3 Swaging
	4 Sizing
	5 Flattening
	6
	7
	8
	9

(D)

OPERATIONAL CODE 3RD DIGIT MACHINING PROCESS (PRESSING FIELD)

รูปที่ 9 รหัสการปฏิบัติงานหลักที่ 2 และ 3 (ต่อ)

Digit 2. Digit 3.

Machining Type	Machining Process
4 Deep-Drawing	0 Cupping
	1 Rectangular Shell Dr.
	2 Irregular Shape Draw.
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

(E)

Digit 2. Digit 3.

Machining Type	Machining Process
5 Shearing	0 Cutting
	1 Parting
	2 Blanking
	3 Piercing
	4 Trimming
	5 Lancing
	6 Notching
	7 Hollow Cutting
	8 Shaving
	9 Fine&Finish Blanking

(F)

รูปที่ 9 รหัสการปฏิบัติงานหลักที่ 2 และ 3 (ต่อ)

3. ระบบย่อยอุปกรณ์ (Equipment Sub-System)

อุปกรณ์ในขอบเขตกระบวนการผลิต (Manufacturing Equipment) นั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องจักร เครื่องมือกล อุปกรณ์จับยึด ฯลฯ อุปกรณ์บางอย่างที่ทำหน้าที่ในการผลิตเหมือนกัน แต่อาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันหลายแบบ ซึ่งจะทำให้การเรียกชื่อของอุปกรณ์เมื่อต้องการใช้งานไม่สะดวก แต่อาจจะทำให้มีความคล่องตัวในการเรียกใช้ได้ ถ้านำระบบการให้รหัสมาประยุกต์ใช้ โครงสร้างของระบบรหัสอุปกรณ์ประกอบด้วยรหัส 7 ตำแหน่ง รูปที่ 10 แสดงโครงสร้างของระบบรหัสอุปกรณ์

Operation Code Digit 1, 2 & 3 (Manual Work Field)

Digit 1. Machining Class		Digit 2. Machining Type		Digit 3. Machining Process	
0	Rotary Machining	0	Assembling	0	Size
1	Facing	1	Inspection	1	Size & Shape
2	Drilling, Boring	2	Grind./Surface	2	Completion
3	Manual Work, General	3	Vacant	3	Vacant
4	Surface Treatment	4	Vacant	4	Vacant
5	Inspection Checking	5	Vacant	5	Vacant
6	Heat Treatment	6	Vacant	6	Vacant
7	Pressing	7	Vacant	7	Vacant
8	Metal Joining	8	Vacant	8	Vacant
9	Casting, Sintering	9	Vacant	9	Vacant

รูปที่ 9 รหัสการปฏิบัติงานหลักที่ 2 และ 3 (ต่อ)



Form 10 Formation of The Equipment Code for Hydraulic Press Brake Machine Field.

Digit 1. Machinery		Digit 2. Dies Class		Digit 3. Dies Type		Digit 4. & 5. Identification No.		Digit 6. & 7. Dimensional Class	
0	Oliver	0	Bending & Flanging	0	V - Bending	00	Machine Identification Numbers	00	Coarse Dimension
1	Single - Crank Press C-Frame	1	Blanking	1	Edge Bending	01	Equipment Identification Numbers	01	Of Equipments
2	3/C Press Stral-ht - Side Frame	2	Trimming	2	Sharp-Lock Bending	02		02	
3	Hydraulic Press Brake	3	Deep-Drawing	3	Hemming	03		03	
4	Double Crank Press	4	Miscellaneous Forming	4	U - Bending	04		04	
5	Friction Pres	5	Blanking	5	Curling	05		05	
6	Mechanical Press Brake	6	Cutting Forming	6	Coercinging & R-Forming	06		06	
7	Vacant	7	Lancing Forming	7	Offset-Box Forming	07		07	
8	Vacant	8	Drawing	8	Pipe & Tube Forming	08		08	
9	Vacant	9	Push-Back	9	Special Purpose Bending	09		09	

Digit 2. Digit 3.

Dies Class		Dies Type	
0	Bending & Flanging	0	U-Bending
		1	Edge Bending
		2	Snap-Lock Bending
		3	Hemming
		4	U-Bending
		5	Curling
		6	Corrugating&R-Forming
		7	Offset-Box Forming
		8	Pipe & Tube Forming
		9	Special Purpose Bend.

Digit 2. Digit 3.

Dies Class		Dies Type	
1	Blanking	0	Blanking
		1	Piercing
		2	Shearing
		3	Parting
		4	Notching
		5	Shaving
		6	Compound
		7	Fine Blanking
		8	
		9	


Digit 2. Digit 3.

Dies Class		Dies Type	
2	Trimming	0	Pinch-Trimming
		1	Flush-Trimming
		2	Wipe-Down Trimming
		3	Trim Flang
		4	Horn-Type Trimming
		5	Shimmy Die
		6	Cam-Actuated Trimming
		7	
		8	
		9	

Digit 2. Digit 3.

Dies Class		Dies Type	
3	Deep-Drawing	0	Single First Draw
		1	Single Redraw
		2	Single Reverse Redraw
		3	Tandem First Draw
		4	Tandem Redraw
		5	Tandem Reverse Redraw
		6	Special Drawing
		7	
		8	
		9	

รูปที่ 11 รหัสอุปกรณ์หลักที่ 2 และ 3

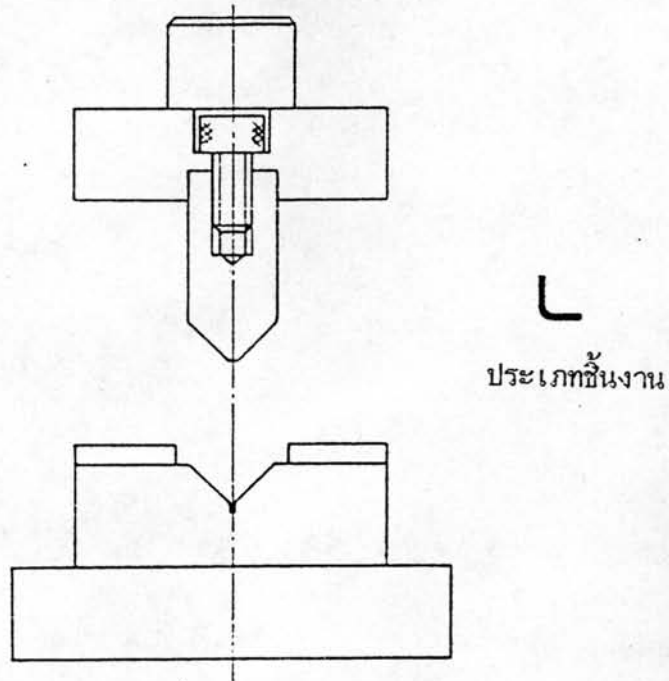


CODE

3 0 0 95 12 S M

Digit

1 2 3 4 5 6 7

หลักที่	รหัส	ความหมาย
1	3	เป็น Die ที่ใช้กับเครื่อง Hydraulic Press Brake
2	0	เป็น Die ที่ใช้พับขึ้นรูป
3	0	การขึ้นรูป ลักษณะ V
4	95	เครื่องจักรหมายเลข 95
5	12	Die หมายเลข 12 ที่ใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 95
6	S	ระยะด้านยาวของ Die อยู่ในช่วง 800 - 1000 mm.
7	M	ระยะด้านสั้นของ Die อยู่ในช่วง 200 - 500 mm.

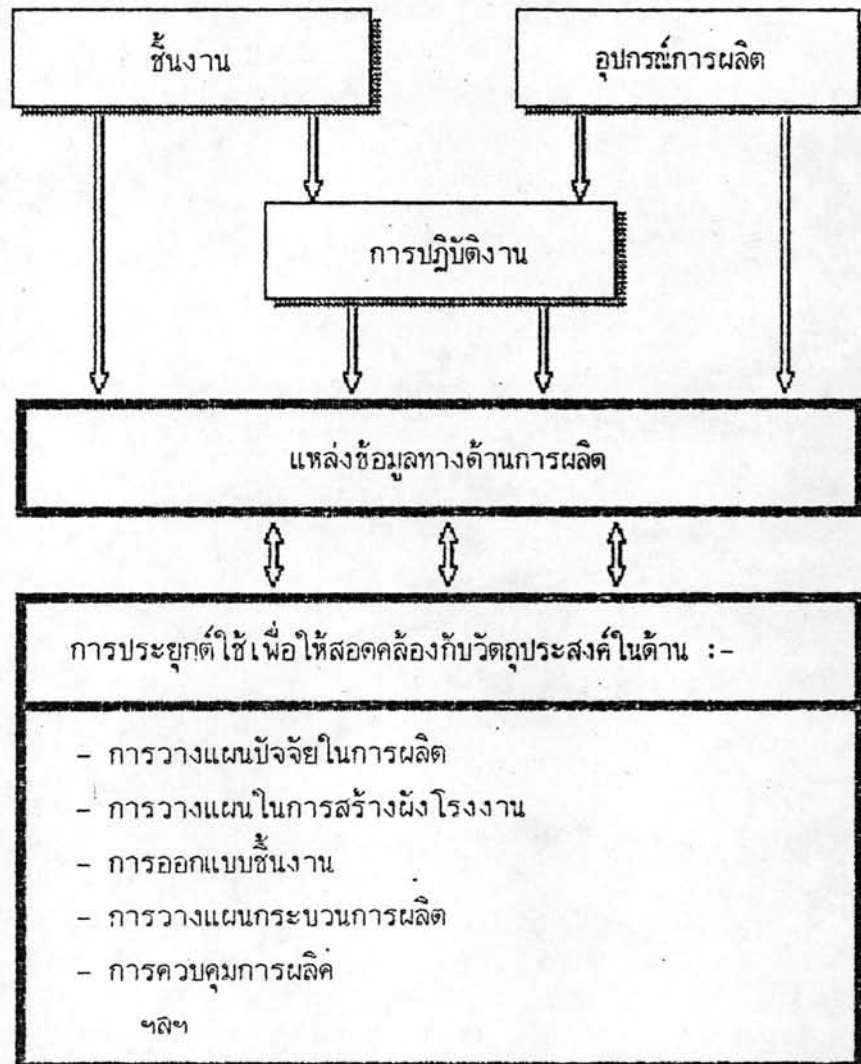

รูปที่ 13 แหล่งข้อมูลทางด้านการผลิตและขอบเขตการประยุกต์

รูปที่ 13 แสดงแหล่งข้อมูลทางด้านการผลิต (Technological Data Bank) ที่ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับชั้นงาน การปฏิบัติงานและอุปกรณ์ แสดงในรูปของรหัส ข้อมูลสามารถเรียกขึ้นมาใช้ในขอบเขตการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

ภาคผนวก ข.

การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของชั้นงาน

การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของชิ้นงาน (Similarity Analysis)


การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงนั้น เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างชิ้นของกลุ่มชิ้นงาน (Part-Families) โดยการพิจารณารวบรวมคุณสมบัติต่างๆของชิ้นงาน ในขอบเขตของรูปร่าง ประเภทวัสดุ การปฏิบัติงานโดยเครื่องจักร และขนาด ซึ่งคุณสมบัติในการจำแนกชนิดประเภทต่างๆเหล่านี้จะรวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ที่เรียกว่าขอบเขตความคล้ายคลึง (Similarity Field) ข้อได้เปรียบของการกระดังนี้ จะทำให้ปัญหาที่ต้องการแก้ไขสามารถใช้ข้อมูลจำนวนไม่มากนัก และลดเวลาในการพิจารณาระบบการให้รหัส และด้วยความช่วยเหลือของขอบเขตของความคล้ายคลึงนี้ สามารถจะเป็นพื้นฐาน ในการเลือกเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เช่น การเจาะ การตัด ฯลฯ ในขณะที่ทำการจัดกลุ่มชิ้นงาน สิ่งนี้จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับการวางแผนในการสร้างผังโรงงาน รูปที่ 1 แสดงลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของชิ้นงานเพื่อบรรยายรายละเอียดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน แหล่งข้อมูลทางการผลิตจะแสดงประเภทของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของมัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการ

ในขั้นตอนที่หนึ่ง ประเภทของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของมันที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันในการผลิต เช่น คุณสมบัติในการใช้เครื่องจักรทำการผลิต รูปร่าง อุปกรณ์ ฯลฯ จะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม เรียกว่ากลุ่มของชิ้นงาน (Part Family) ซึ่งเป็นการร่างโครงสร้างของความคล้ายคลึง (Similarity Structure) ในระดับที่หนึ่ง

ขั้นตอนที่สอง กำหนดโครงสร้างภายในขอบเขตในด้านการผลิต โดยใช้ระบบการให้รหัสชิ้นงานและการปฏิบัติงาน ขอบเขตในด้านการผลิตเหล่านี้ได้แก่

- การตัดโลหะ
- การขึ้นรูป
- การประกอบ

ขั้นตอนที่สาม เป็นการเตรียมการสำหรับการจัดกลุ่มชิ้นงาน เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตของความคล้ายคลึง (Similarily Fields) ที่ได้นิยามไว้ สิ่งต่างๆเหล่านี้จะแสดงความเป็นมาตรฐานในเบื้องต้น และเป็นสิ่งสนับสนุนหรือพื้นฐาน สำหรับการวางแผนในการสร้างผัง (Layout Planning) และกำหนดโครงสร้างกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining - Families)

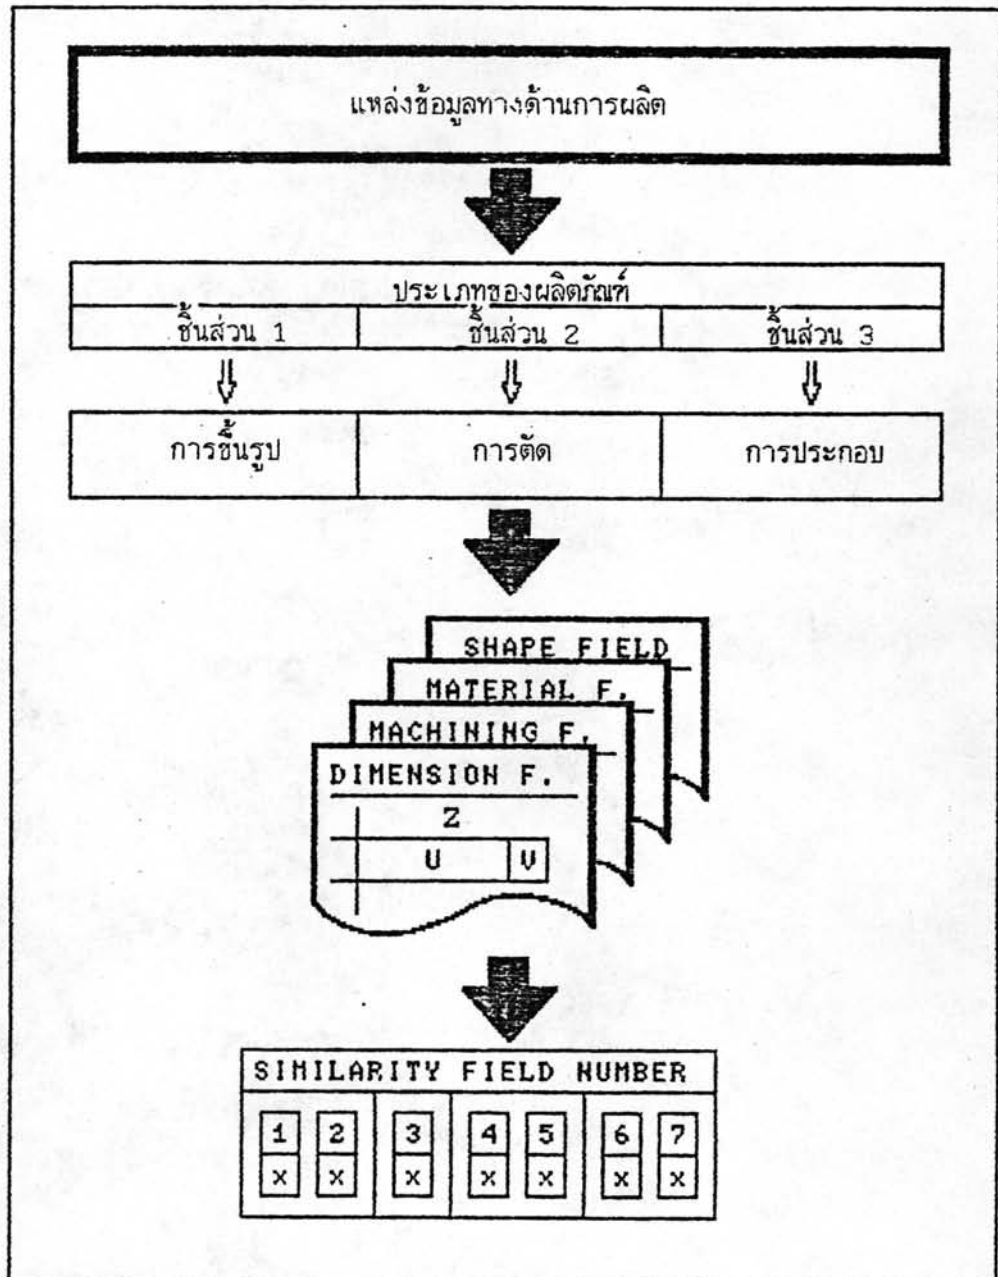

รูปที่ 1 ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของชิ้นงาน

สำหรับการกำหนดโครงสร้างความคล้ายคลึงของชิ้นงานนั้น สามารถใช้แนวทางดังต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างให้มีความเหมาะสมได้

- รวบรวมกฎเกณฑ์หลักที่เหมือนกันของรูปร่างชิ้นงานและคุณสมบัติในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ภายในขอบเขตของรูปร่าง (Shape Field) (รูปที่ 3)
 - รวบรวมประเภทของวัสดุ (Material Class) ที่สามารถใช้เครื่องจักรร่วมกันได้ในขอบเขตของวัสดุ (Material Field) กฎเกณฑ์นี้ใช้สำหรับพิจารณาเครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติ (รูปที่ 4)
 - ร่างรูปแบบขอบเขตการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Fields) สำหรับชิ้นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรเหล่านั้น ให้มีความสัมพันธ์กับขอบเขตของรูปร่างและวัสดุ (Shape and Material Fields) ก่อนหน้านี้ (รูปที่ 5)
 - ร่างรูปแบบขอบเขตของขนาด (Dimensional Field) (รูปที่ 6)
- ข้อจำกัดของขอบเขต รูปร่าง วัสดุ การปฏิบัติงานของเครื่องจักรและขนาดควรจะให้มีความกว้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ชิ้นงานที่มีขอบเขตของรูปร่าง วัสดุ การปฏิบัติงานของเครื่องจักรและขนาดคล้ายกันควรจะรวบรวมเข้าด้วยกัน ที่เรียกว่าขอบเขตของความคล้ายคลึง (Similarity Fields) (รูปที่ 7) การรวมของหมายเลขรหัสเหล่านี้ จะเป็นการบรรยายสภาพชิ้นงานอย่างหยาบๆ แต่สามารถให้ข้อมูลมากเพียงพอต่อการประยุกต์ใช้ในขอบเขตการผลิต

DIGIT 1 .
PART CLASS

8	FLAT PARTS	WITHOUT SYMMETRY		
1		ONE SYMMETRY AXIS		
2		TWO OR MORE SYMMETRY AXIS		
3	SHEET PARTS	VOLUME PARTS	SINGLE BEND	WITHOUT SYMMETRY IN LAYOUT
4			HITH PARALLEL BEND EDGE	SEVERAL BENDS
5				WITHOUT SYMMETRY IN LAYOUT
6				SYMMETRY IN LAYOUT
7	SPECIAL VOLUMETRIC PART			

รูปที่ 2 หลักแรกของขอบเขตความคล้ายคลึงตรงกับหลักแรกของรหัสชิ้นงาน (Part Class)

Shape Field : 01 : Flat Part : Rectangular & Square						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0	X	X	X			X
1	X		X			
2	X			X		
3						
4						
5					X	
6						
7						
8			X			
9						

Shape Field : 02 : Flat P: Hedge Shaped, Triangular, Trapezium						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0	X	X				X
1	X			X		
2	X		X			
3						
4						
5			X		X	
6						
7						
8						
9						

รูปที่ 3 ความคล้ายคลึงของชิ้นงานในเกณฑ์ของรูปร่าง (Shape Field)

Shape Field : 04 : Flat Part : Circle and Ring Shaped						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0	X	X				X
1	X			X		
2	X					
3						
4						
5					X	
6						
7			X			
8						
9			X			

Shape Field : 03 : Flat Part : Angular & Roof Shaped						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0	X	X				X
1	X			X		
2	X					
3			X			
4						
5					X	
6						
7			X			
8						
9						

รูปที่ 3 (ต่อ) ความคล้ายคลึงของงานในขอบเขตของรูปร่าง (Shape Field)

Shape Field : 05: Single Bend: Rectangular & Square						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section Shape	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0			X	X		X
1		X	X	X	X	
2		X				
3	X	X				
4	X					
5					X	
6						
7						
8						
9						

Shape Field : 06: Single B.: Wedge Shaped, Triangular, Trapezium						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section Shape	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X		X
1		X		X	X	
2		X	X			
3	X	X				
4	X					
5			X		X	
6						
7						
8						
9						

รูปที่ 3 (ต่อ) ความคล้ายคลึงของชิ้นงานในขอบเขตของรูปร่าง (Shape Field)

Shape Field : 08 : Single Bend: Multiple Cut Out.						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X		X
1		X		X	X	
2		X				
3	X	X				
4	X					
5					X	
6						
7						
8			X			
9			X			

Shape Field : 07 : Single Bend : Angular & Rooft Shaped						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X		X
1		X		X	X	
2		X				
3	X	X	X			
4	X					
5					X	
6			X			
7						
8						
9						

Shape Field : 10 : Several R.:Wedge Shaped, Triangular, Trapez.

Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X		X
1		X		X	X	
2		X	X	X		
3		X				
4		X	X			
5	X				X	
6	X					
7						
8						
9						

Shape Field : 09 : Several Bend : Rectangular & Square

Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0			X	X		X
1		X	X	X	X	
2		X		X		
3		X				
4		X				
5	X				X	
6	X					
7						
8						
9						

รูปที่ 3 (ต่อ) ความคล้ายคลึงของชิ้นงานในขอบเขตของรูปร่าง (Shape Field)



Shape Field : 12: Several Bend: Multiple Cut Outs.

Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X		X
1		X		X	X	
2		X		X		
3		X		X		
4		X				
5	X				X	
6	X					
7						
8			X			
9			X			

Shape Field : 11 : Several Bend : Angular & Rooft Shaped

Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X		X
1		X		X	X	
2		X		X		
3		X	X			
4		X				
5	X				X	
6	X		X			
7						
8						
9						

รูปที่ 3 (ต่อ) ความคล้ายคลึงของงานในขอบเขตของรูปร่าง (Shape Field)

Shape Field : 13: Volume : Rectangular & Square						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0			X	X	X	X
1			X	X	X	X
2				X	X	
3					X	
4					X	
5					X	
6		X				
7	X					
8						
9		X				

Shape Field : 14: Vol. : Wedge Shaped, Triangular, Trapezium						
Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X	X	X
1				X	X	X
2			X	X	X	
3					X	
4			X		X	
5		X			X	
6		X			X	
7	X					
8		X				
9		X				

รูปที่ 3 (ต่อ) ความคล้ายคลึงของชิ้นงานในขอบเขตของรูปร่าง (Shape Field)

Shape Field : 15: Volume: Angular & Rooft Shaped

Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X	X	X
1				X	X	X
2				X	X	X
3			X		X	
4					X	
5		X			X	
6		X			X	
7	X					X
8						X
9						X

Shape Field : 16 : Volume I. Circular & Ring Shaped and Other

Digits Of Workpiece Code	Part Class	Geometric Shape		Machining Characteristics		
		Deformed Cross Section	Main Shape	Manual Work	Pressing	Metal Joining
Position	1	2	3	4	5	6
0				X	X	X
1				X	X	X
2				X	X	X
3			X		X	
4					X	
5		X			X	
6		X			X	
7	X					X
8						X
9						X

รูปที่ 3 (ต่อ) ความคล้ายคลึงกันงานในขอบเขตของรูปร่าง (Shape Field)

		Material Fields					
		0	1	2	3	4	5
0	Mild Steels	Angle, U, I and Similar Section					
1		Pipe or Tube					
2		Wire					
3		Sheet or Plate					
4	Al and Al-Alloys	Angle, U, I and Similar Section					
5		Pipe or Tube or wire					
6		Sheet or Plate					
7	Ti and Cu-Al	Angle, U, I and Similar Section					
8		Pipe or Tube or wire					
9		Sheet or Plate					


Similarity Field - 3RD Digit - Material Fields Represent a Combination of the Material Classes Based on Workpiece Supplementary Code

รูปที่ 4 ความคล้ายคลึงของชิ้นงานในขอบเขตของวัสดุ (Material Field)


Operation. Code	Shape Fields No.		81 - 16								
	Machining Type	Machining Fields									
		01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.
↓	Shearing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Forming					X	X	X	X		
	Bending	X	X	X		X	X	X	X	X	
	Rolling				X	X					
	Assembling		X	X				X	X	X	
	Spot Weld.		X		X	X		X	X	X	
	Arc Weld.			X					X	X	
	Grind/Surf			X	X				X	X	
	Inspection	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

รูปที่ 5 ความคล้ายคลึงของชิ้นงานในขอบเขตของการปฏิบัติงาน (Machining Field)


SIMILARITY FIELDS DIGIT 6.& 7., DIMENSIONAL FIELDS

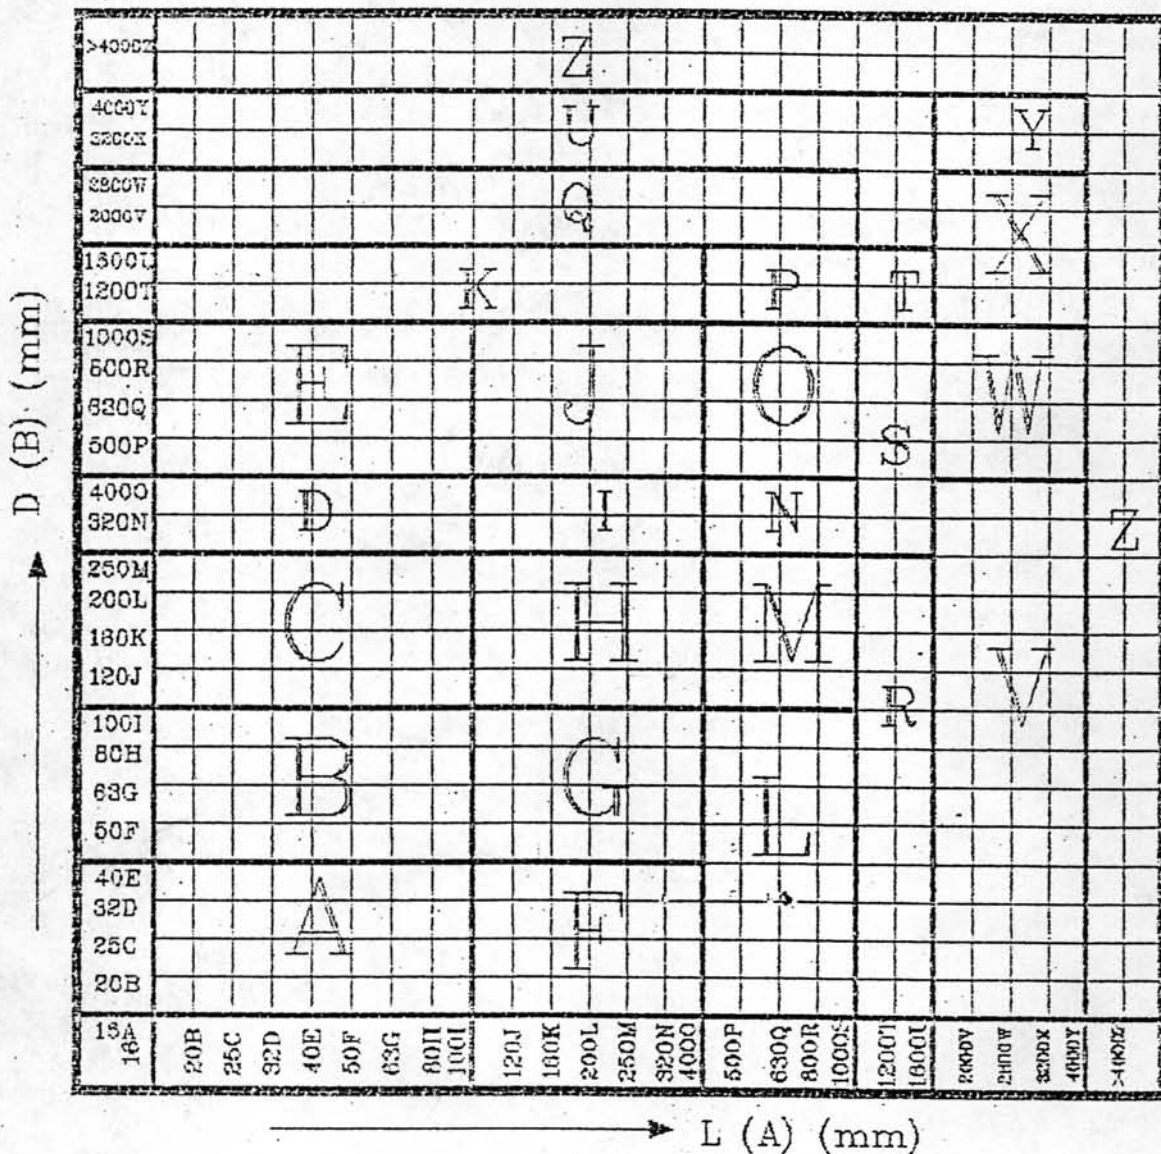

รูปที่ 6 ความคล้ายคลึงของชิ้นงานในขอบเขตของขนาด (Dimensional Field)

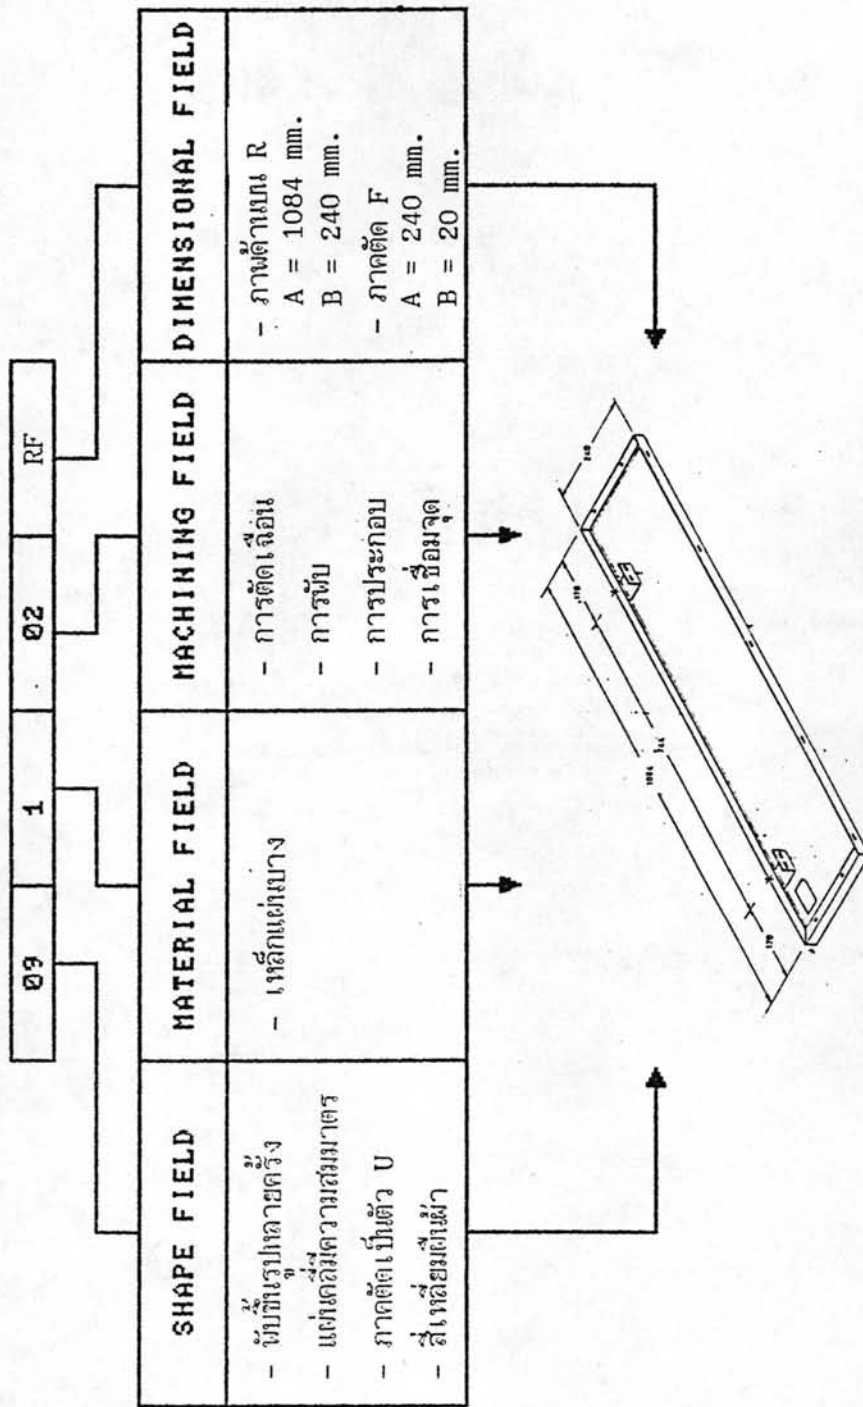

รูปที่ 7 โครงสร้างสำหรับการกำหนดขอบเขตความคล้ายคลึง (Similarity Fields)

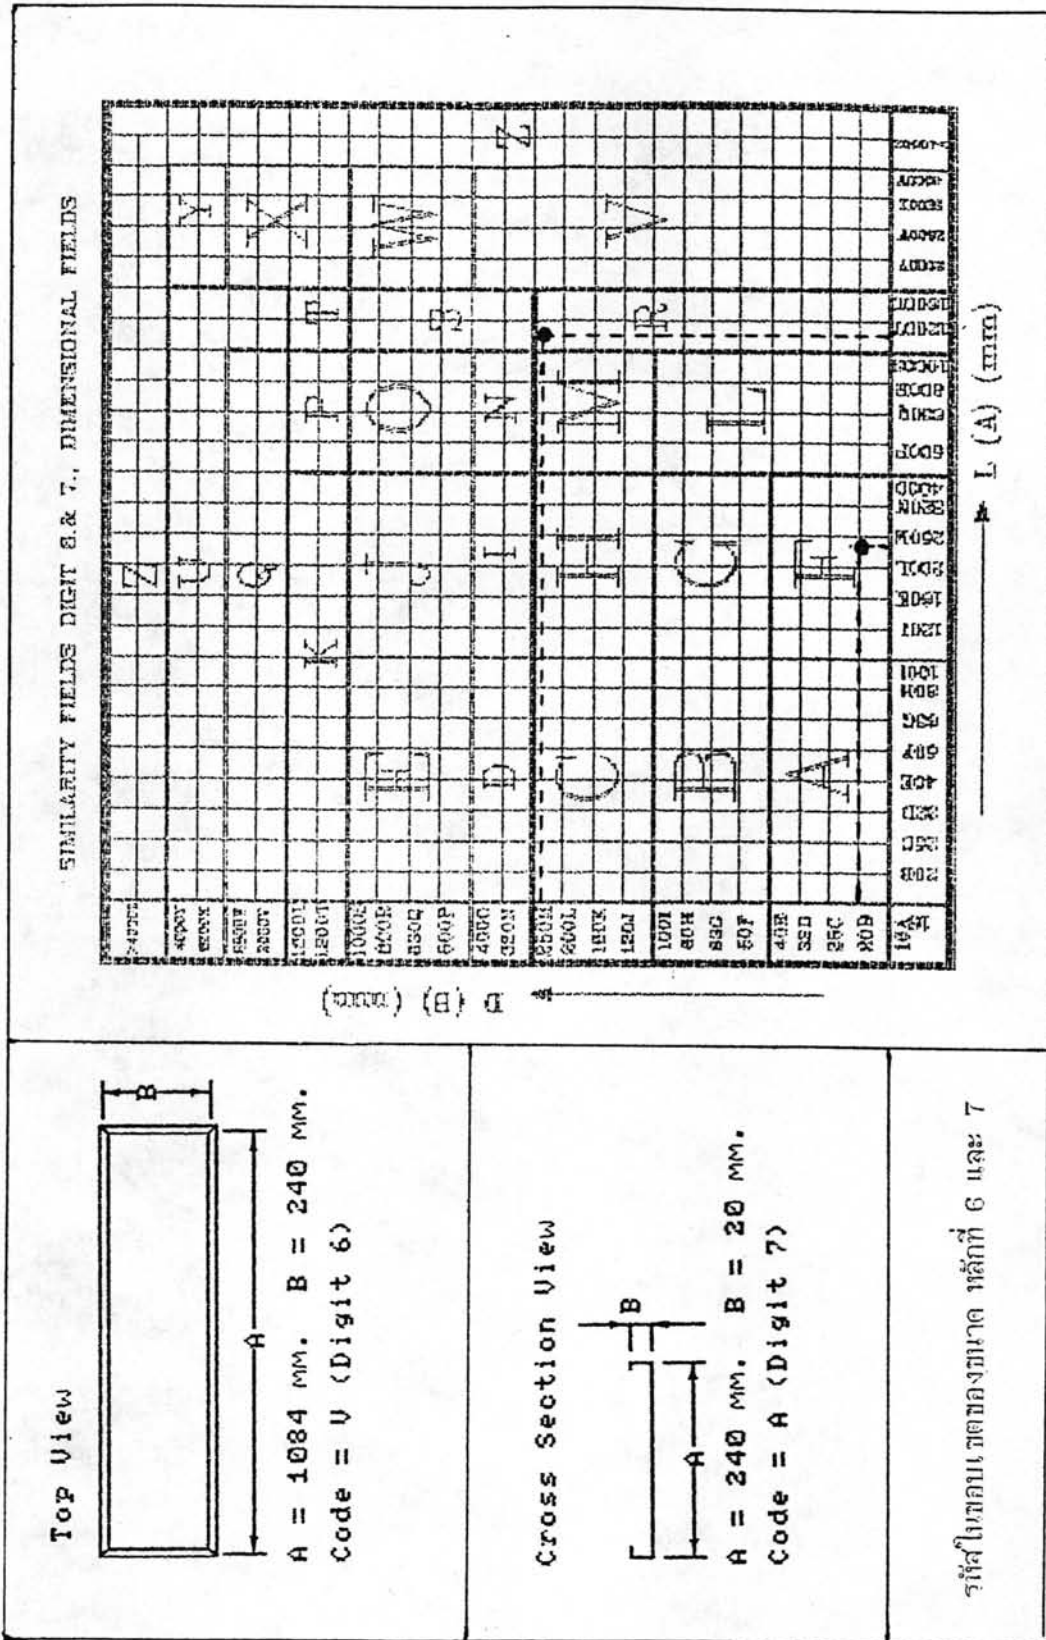

รูปที่ 8 การกำหนดขอบเขตของขนาด

ภาคผนวก ค.

การวางแผนกระบวนการผลิตสำหรับชิ้นงานใหม่

การวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning)

เมื่อมีการออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การต้องออกแบบชิ้นส่วน(ชิ้นงาน) ของผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นและกระบวนการผลิตชิ้นใหม่ โดยปกติการดำเนินการวางแผนกระบวนการผลิตสำหรับชิ้นงานใหม่นั้น จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และพิจารณาของผู้วางแผน แต่เพื่อที่จะทำให้ออกแบบชิ้นใหม่นั้นมีกระบวนการผลิตสอดคล้องกับเซลล์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่มีอยู่เดิม สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกนั้นคือ กรรมวิธีการผลิตของชิ้นงานเหล่านั้นว่ามีความสอดคล้องกับเซลล์การผลิตที่มีอยู่เดิมหรือไม่


ดังนั้นการวางแผนกระบวนการผลิต จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิต ถึงการประกอบ การวางแผนกระบวนการผลิตนี้จะแสดงถึงการเชื่อมต่อที่สำคัญ ระหว่างฝ่ายออกแบบและฝ่ายผลิต แบบของชิ้นงานจะทำการเปลี่ยนเป็นคำสั่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ในรูปแบบของผังกระบวนการผลิต (Process Chart) และในขณะวางแผนจะต้องพิจารณาสิ่งต่อไปด้วยความรอบคอบ

- ลำดับขั้นตอนการผลิต
- การจัดสรรเซลล์การผลิต
- การจัดสรรอุปกรณ์การผลิต
- เวลาที่ใช้ในการผลิต

1. การวางแผนความคล้ายคลึง (Similarity Planning)

การวางแผนความคล้ายคลึงมีพื้นฐานอยู่บนกฎเกณฑ์ของการเปรียบเทียบ โดยซึ่งชิ้นงานที่มีคุณสมบัติการใช้เครื่องจักรที่เหมือนกัน จะรวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ที่เรียกว่ากลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Family) และจัดสรรเข้าสู่เซลล์การผลิตที่มีคุณสมบัติสนองตอบกลุ่มชิ้นงานเหล่านั้นได้

ชิ้นงานที่ต้องทำการผลิต

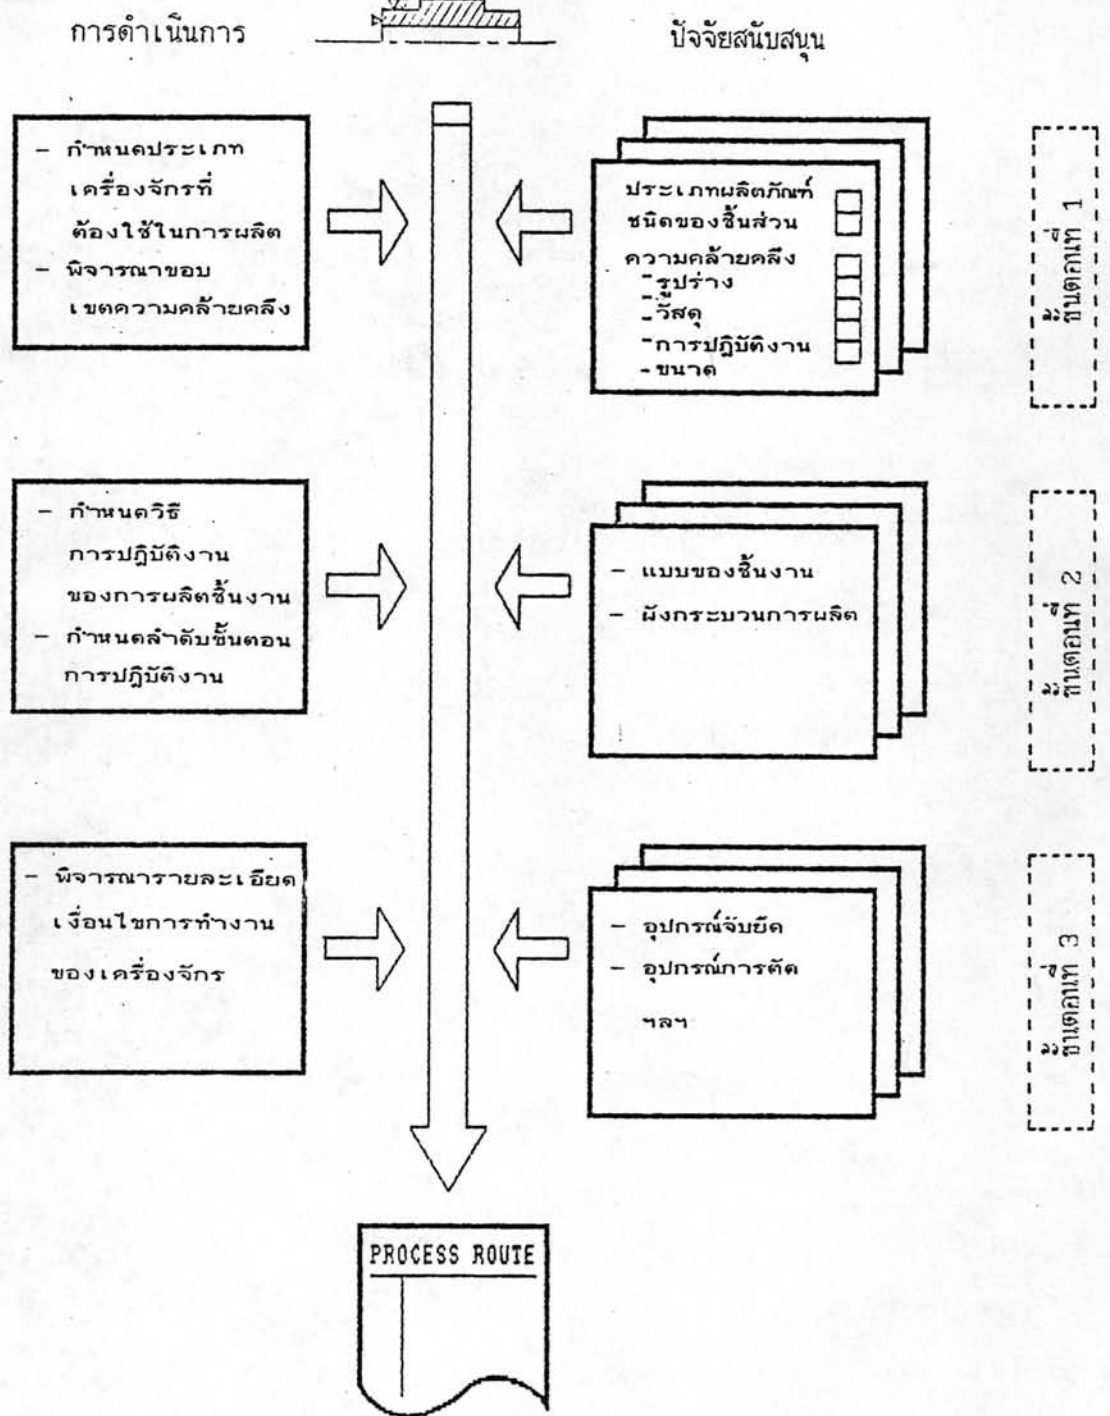

รูปที่ 1 แผนการดำเนินงานสำหรับการวางแผนความคล้อยคลึง



เพื่อทำการจัดสรรชิ้นงานให้ตรงกับเซลล์การผลิต(Machine Cell) ในเบื้องต้น จะกำหนดประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอย่างหยาบๆ (รูปที่ 1 แสดงลำดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของการดำเนินการวางแผน) ถ้าเป็นชิ้นงานใหม่จะใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์และชนิดของชิ้นส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร โดยใช้ระบบให้รหัสเข้าช่วย

ในขั้นตอนต่อไป จะพิจารณาลำดับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนนี้เป็นการพิจารณาความคล้ายคลึงของการปฏิบัติงานในแต่ละชนิดของชิ้นงาน ขั้นตอนที่ 3 ใช้เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้เครื่องจักรปฏิบัติงาน ประเภทเครื่องจักร เพื่อนำไปสู่เซลล์การผลิตที่เหมาะสม

2. การดำเนินการจัดทำสิ่งสนับสนุนแผนงานกระบวนการผลิต


เพื่อที่จะบรรลุผลการกระทำอย่างมีเหตุผล ในการจัดสรรชิ้นงานให้เซลล์การผลิตด้วยความเหมาะสม จะต้องมียุทธศาสตร์ที่ใช้สนับสนุนการวางแผนเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ลำดับขั้นตอนในการทำสิ่งสนับสนุนนั้น สามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

- การเลือก (Selection)
- การวิเคราะห์ (Analysis)
- การสังเคราะห์ (Synthesis)
- จัดทำรายชื่อกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Families -

Catalogue)

ก. การเลือก (Selection)

การเลือกเป็นการกำหนดจำนวนชนิดและปริมาณของชิ้นงาน ให้แก่กลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Family) หนึ่งๆ ขั้นตอนการเลือกสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน (รูปที่ 2) ขั้นตอนแรก เลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีในโปรแกรมการผลิต (Production - Programe) มาจำนวนหนึ่ง และขั้นต่อไปจะพิจารณาความคล้ายคลึงของชิ้นส่วนในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยเลือกชิ้นส่วนตามลำดับ และจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน ในขอบเขตความคล้ายคลึงในด้านรูปร่าง วัสดุ การใช้เครื่องจักรปฏิบัติงาน และขนาด โดยใช้ระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสเข้าช่วย

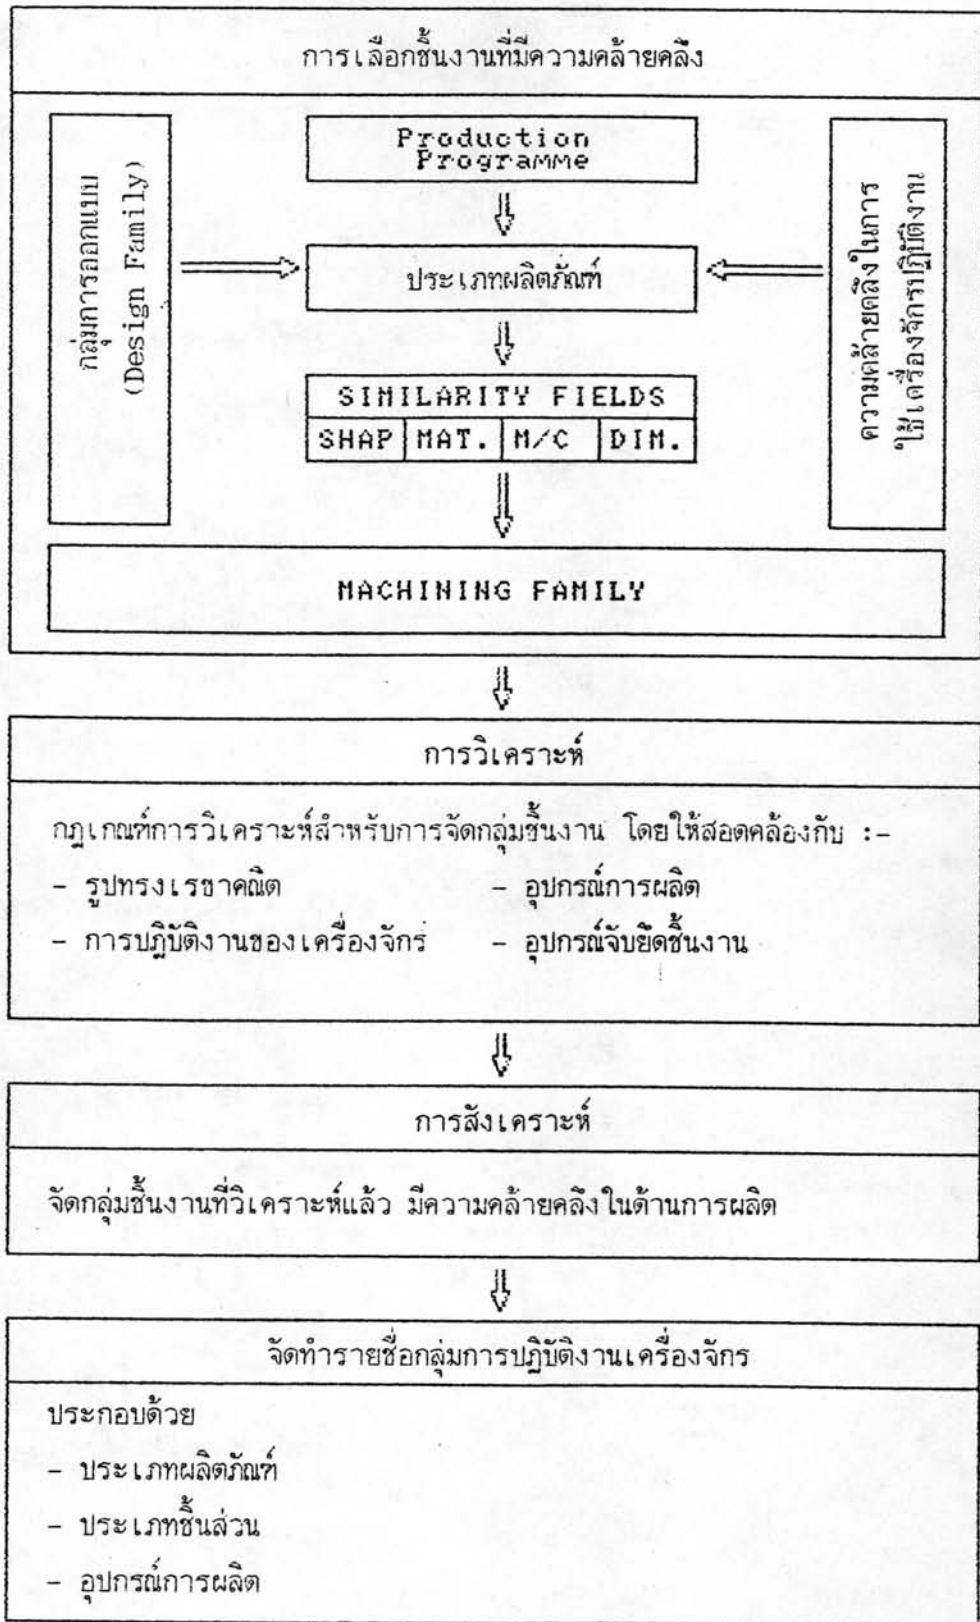

รูปที่ 2 แผนการดำเนินการจัดทำรายชื่อกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Family)

ในการตั้งกฎเกณฑ์ขอบเขตความคล้ายคลึง เราอาจจะพิจารณาจัดกลุ่มของชิ้นงานไว้ก่อน โดยการสังเกตและตรวจสอบชิ้นงานที่มีอยู่ ให้สอดคล้องกับประเภทของเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในระบบการผลิต และคุณสมบัติทางด้านรูปร่าง หน้าที่ วัสดุ และขนาด โดยอยู่บนพื้นฐานของระบบการจำแนกชนิดและจะเรียกชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนนี้ว่ากลุ่มออกแบบ (Design Family) ถ้าชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่กำลังพิจารณาแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ความคล้ายคลึงที่ตั้งขึ้นอย่างมาก เราสามารถที่จะตัดชิ้นส่วนนั้นออกไปจากกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Family) ที่กำลังพิจารณานั้น

จากการปฏิบัติและสังเกต กลุ่มออกแบบ (Design Family) นั้นสามารถสร้างขึ้นได้หลายกลุ่มด้วยคุณสมบัติต่างกัน เพื่อที่จะเป็นการสร้างกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Family) ต่อไป ขั้นตอนสุดท้ายพิจารณาขอบเขตจำกัดของกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักรแต่ละกลุ่ม การกระทำในขั้นตอนนี้ ชิ้นส่วนที่คล้ายกันที่เป็นผลมาจากการจัดกลุ่มออกแบบ (Design Family) จะนำพิจารณาเพื่อที่จะจัดสรรเข้าสู่กลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักรที่เหมาะสมในขั้นตอนของการวิเคราะห์ต่อไป

ข. การวิเคราะห์ (Analysis)

การพิจารณาในขั้นตอนนี้ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรในแต่ละขั้นตอน (การตัด การพับ ฯลฯ) ชิ้นงานสามารถทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หลักเหล่านี้

- รูปทรงเรขาคณิต
- ลำดับขั้นตอนการผลิต
- อุปกรณ์การผลิต
- เครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงาน
- อุปกรณ์ช่วยในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำการจัดกลุ่มชิ้นงานเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Family) จะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญในการผลิตที่มีจำกัด เช่น แรงงานที่มีอยู่ ประเภทและจำนวนของอุปกรณ์การผลิต

ค. การสังเคราะห์ (Synthesis)

ชั้นส่วนที่พิสูจน์แล้วว่ามีความคล้ายคลึงในด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลมาจากขั้นตอนการวิเคราะห์ นำมารวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Family) หรือกลุ่มการผลิต (Production Family) อุปกรณ์ประเภทต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ ในการผลิตกลุ่มชิ้นงานใดๆ สามารถจัดรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกัน


ง. จัดทำรายชื่อกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักร (Machining Family - Catalogue)

เป็นการสรุปผลการกระทำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการปฏิบัติงานเครื่องจักรใดๆ เช่น อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ฯลฯ แสดงในรูปแบบดังรูปที่ 3 เพื่อที่จะเป็นสิ่งสนับสนุนแผนงานในการผลิต

MACHINE CELL ...4...

MACHINING FAMILY

PRODUCT GROUP		คอลย์เซินตั้ง Temp, SU 120 - 320	
COMPONENT TYPE		ฝาข้าง	
SIMILARITY FIELDS	SHAPE	09	พับขึ้นรูปหลายครั้ง แผ่นค้ำมีความสมมาตร สีเหลืองมันเงา
	MATERIAL	1	เหล็กแผ่นบาง
	MACHINING	02	การตัดเฉือน การพับ การประกอบ การเชื่อมจุด
	DIMENSION	RF	ภาพด้านบน R A = 1084 mm. B = 240 mm. ภาพตัด F A = 240 mm. B = 20 mm.

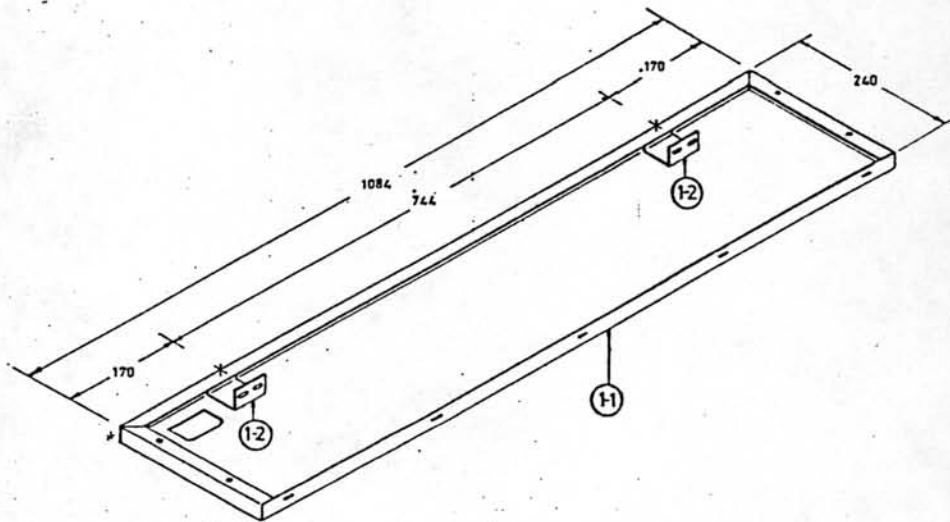

TOOL GROUP

CLAMPING TOOLS	PRESSING TOOLS	SPECIAL EQUIP.
	300-98-12-SM 220-105-10-BA 120-107-8-CA 120-108-9-HA 301-93-10-MG	

ภาคผนวก ง.

ระบบควบคุมการผลิตแบบ Period Batch Control.

การควบคุมการผลิตแบบ Period Batch Control (PBC)

Period Batch Control (PBC) คือระบบการออกคำสั่งในการควบคุมการผลิตของระบบการควบคุมแบบ Flow Control เป็นระบบแบบ Single Cycle และ Single Phase ซึ่งคำสั่งในการผลิตและ/หรือสั่งซื้อจะออกเรียงลำดับเป็นช่วงๆที่สม่ำเสมอ


พื้นฐานของระบบคือ การสั่งผลิตและ/หรือสั่งซื้อจะถูกกำหนดในรอบเวลา หรือช่วงเวลาที่ตั้ง (Fixed Cycle) ปริมาณของชิ้นส่วนและ/หรือวัตถุดิบที่จะสั่งผลิตและ/หรือสั่งซื้อจะคำนวณได้โดยตรงจากปริมาณและประเภทของผลิตภัณฑ์ที่แสดงใน โปรแกรมการผลิตผลิตภัณฑ์ (Production Programme) หรือที่เรียกว่า "Explosion" ระบบการควบคุมนี้ใช้ในระบบการผลิตแบบมวลผลิตภัณฑ์ (Mass Production) ถึงแม้ว่าในระบบการผลิตแบบเป็นรุ่น (Batch) จะยังไม่มีคำสั่งอย่างกว้างขวาง แต่ถ้าใช้ระบบการควบคุมการผลิตแบบนี้ จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบการควบคุมแบบดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่คือ ระบบ Stock Control

การควบคุมแบบ PBC เวลาใน 1 ปีจะต้องแบ่งเป็นช่วงที่เท่ากันโดยประมาณที่เรียกว่า รอบเวลา (cycle) ภายในรอบเวลาจะแบ่งออกเป็นคาบเวลา (Period) ที่เท่ากัน ถ้าเลือกคาบเวลาเท่ากับ 2 สัปดาห์ จะหมายความว่าต้องทำการประกอบผลิตภัณฑ์ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับการขายภายในช่วง 2 สัปดาห์ โดยที่ความต้องการของตลาด (Market Demand) มีความสอดคล้องกับปริมาณการผลิตและจะต้องทำการผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และอาจจะเป็นไปได้ที่ทำการจัดสรรวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นส่วนในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ภายใน 2 สัปดาห์

รูปที่ 1 แสดงการควบคุมแบบ PBC ของโรงงานที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่ง ที่เลือกรอบเวลา (Cycle) เท่ากับ 4 สัปดาห์ จะเริ่มต้นที่การประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Programme Meeting) เพื่อที่จะทำการกำหนดโปรแกรมการผลิต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ฝ่ายขายจะเสนอโปรแกรมขาย (Sale Programme) ที่แสดงประเภทและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายขายมีความประสงค์ที่จะส่ง ไปให้ลูกค้าใน สัปดาห์ที่ 4 (S) และ โปรแกรมการผลิตผลิตภัณฑ์ (Production Programme) จะแสดงรายการของผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายผลิตจะต้องทำการประกอบใน



สัปดาห์ที่ 3 (A) โปรแกรมการผลิตจะต้องทำให้โปรแกรมขายบรรลุความต้องการ ปริมาณของ
 ชิ้นส่วนที่ทำการผลิตในสัปดาห์ที่ 2 (M) สำหรับใช้ในการประกอบในสัปดาห์ที่ 3 หาโดยวิธี
 "Explosion" ในระหว่างสัปดาห์ที่ 1 (O)

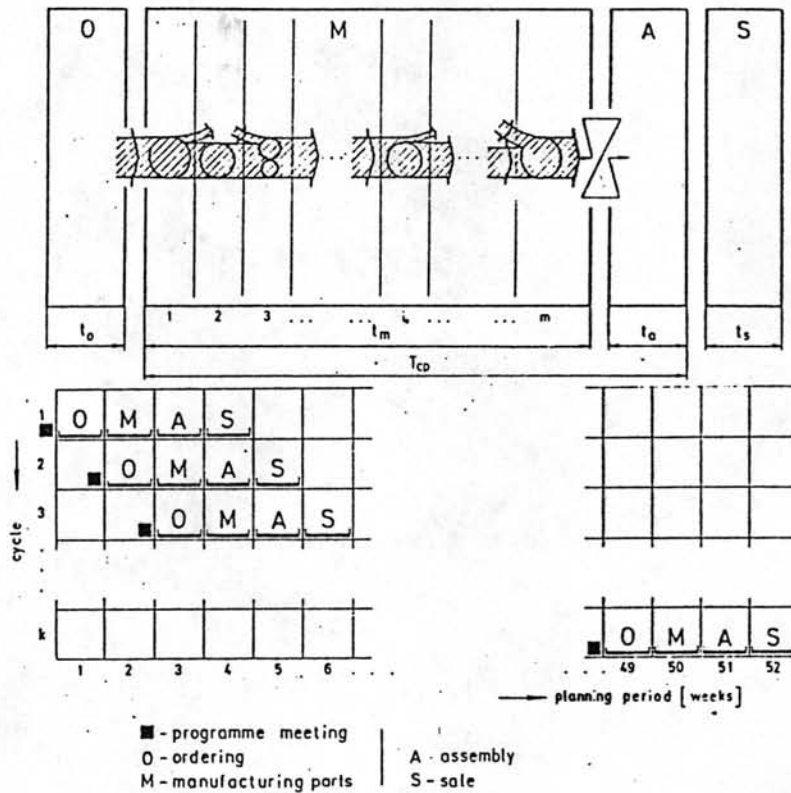

รูปที่ 1 ระบบการควบคุมแบบ Period Batch Control

ลำดับขั้นตอนพื้นฐานของการจัดทำ Period Batch Control (PBC)

1. เลือกรอบเวลาของการวางแผนที่เหมาะสม
 ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ และ/หรือชิ้นส่วนที่ทำการผลิต และกระบวนการผลิตที่
 กำหนดขึ้น จะเป็นเงื่อนไขต่อการกำหนดรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการต่างๆ เสร็จภายใน
 ในรอบเวลานั้น

2. ทำการกำหนดโปรแกรมการผลิต (Programming)

ขั้นตอนของกระบวนการกำหนดโปรแกรมการผลิต โดยการควบคุมแบบ PBC แสดงดังแผนภูมिरูปที่ 2

ก. การวางแผนเพื่อที่จะกำหนดโปรแกรมขาย (Sale Programme) จะแสดงประเภทและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งและ/หรือขาย ในรอบเวลาที่กำหนด

ข. การวางแผนกำหนดโปรแกรมการประกอบ (Assembly Programme) สำหรับช่วงเวลาที่อยู่ในลำดับก่อนช่วงเวลาการขาย

ค. กำหนดรายการชิ้นส่วนที่จะต้องทำการผลิตและ/หรือสั่งซื้อ สำหรับช่วงเวลาที่อยู่ในลำดับก่อนช่วงเวลาการประกอบ

ง. การส่งมอบ (Despatching) เป้าหมายเพื่อให้งานเสร็จ 100% ตามเวลาที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลา


จ. การสั่งซื้อ เป้าหมายเพื่อให้การส่งมอบวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนสำเร็จรูป ภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการควบคุมระบบพัสดุคงคลัง (Inventory Control) เพื่อที่จะลดปริมาณพัสดุใน Stock

ข้อมูลที่ต้องการสำหรับ PBC ในแต่ละรอบเวลา ที่จะใช้สำหรับการกำหนดเวลาการปฏิบัติงาน (Operation Scheduling) ประกอบด้วย

1. โปรแกรมการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อที่จะใช้หารายการของชิ้นส่วน วัตถุดิบ ที่จะต้องส่งผลิต และ/หรือสั่งซื้อ

2. รายการส่งผลิตและ/หรือสั่งซื้อชิ้นส่วน จะแสดงชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะต้องผลิตและ/หรือสั่งซื้อ รวมทั้งวัตถุดิบที่ต้องใช้

3. สรุปภาระการทำงานในแต่ละคาบเวลา (Period Load Summary) จะแสดงภาระการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดในแต่ละเซลล์ ในรูปแบบชั่วโมงทำงานเครื่องจักร

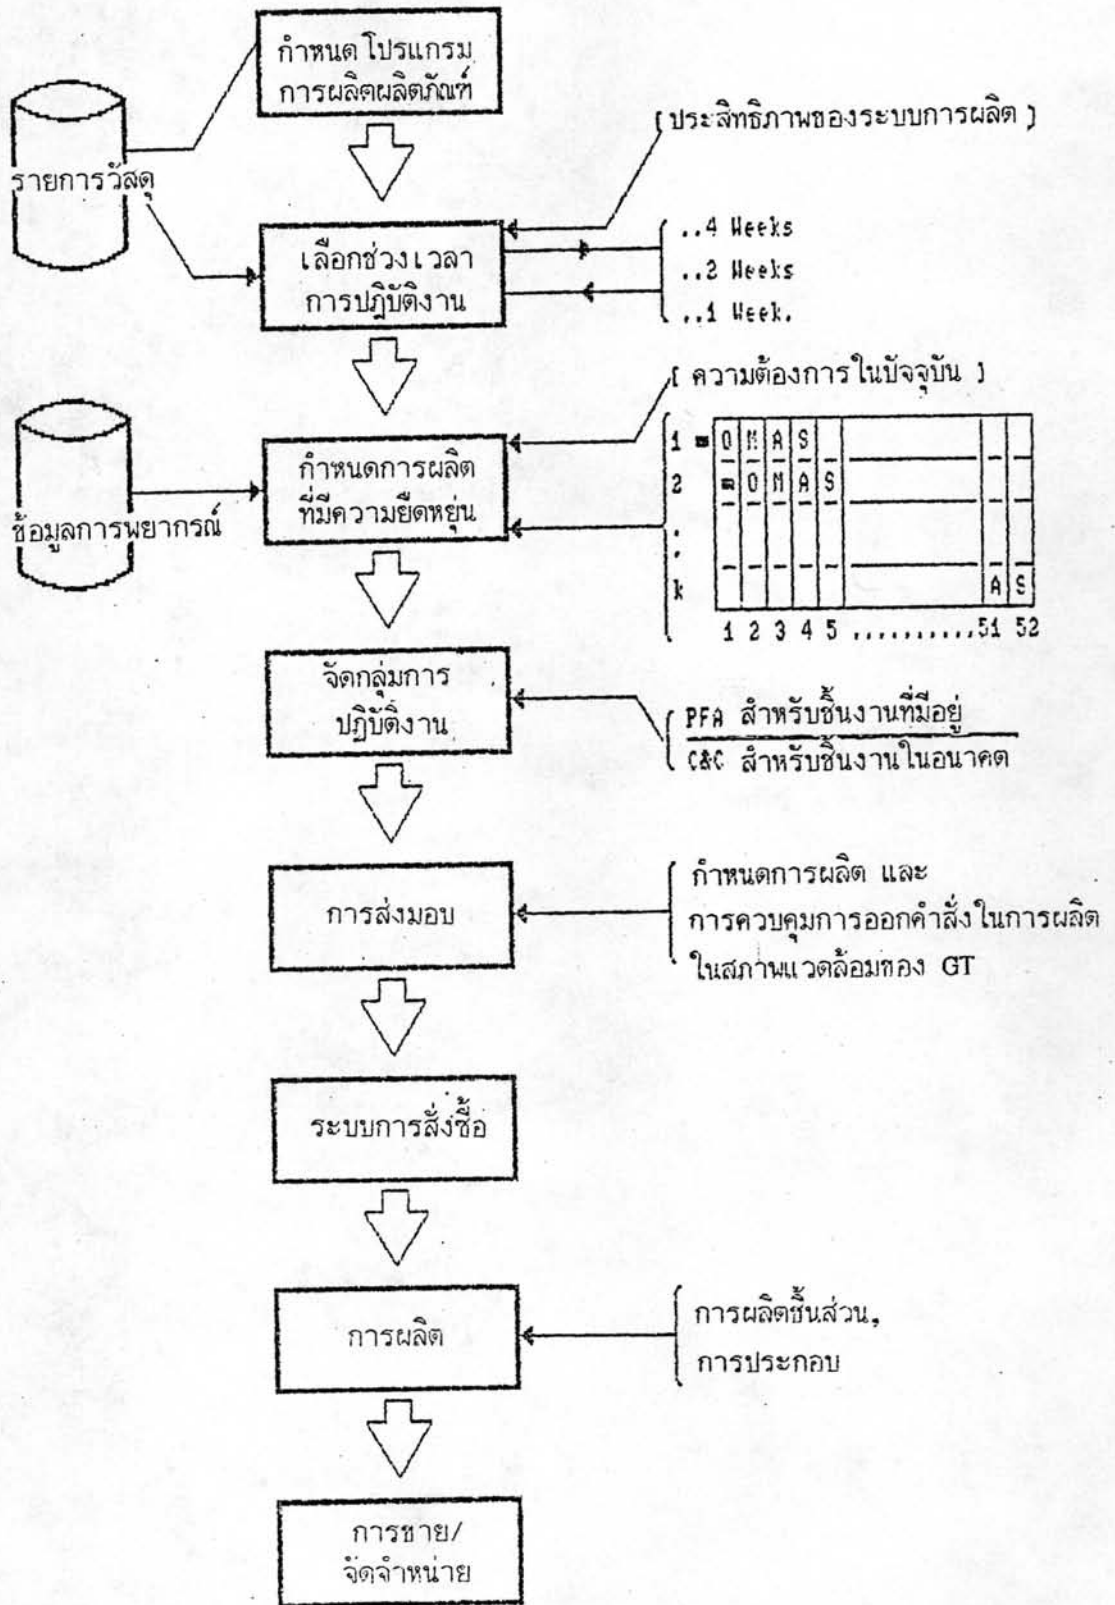

รูปที่ 2 ลำดับขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการกำหนดโปรแกรมการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยมีระบบการควบคุมการผลิตแบบ PBC.

ภาคผนวก จ.

การจัดลำดับชั้นตอนของงานและตารางกำหนดการผลิต

การจัดลำดับขั้นตอนของงานและตารางกำหนดการผลิต (Sequencing and Scheduling)

การกำหนดงานแก่สายการผลิต (Line Loading) การสมดุลย์สายการผลิต (Line Balancing) การกำหนดช่วงเวลานำของการสั่งซื้อ (Lead Time) การพัฒนาระบบการกำหนดขนาดสั่งซื้อที่ประหยัด (Economical Order Quantities, EOQ) และการจัดลำดับขั้นตอนของงาน (Sequencing) ที่เหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนากฎเกณฑ์ของการกำหนดงานการผลิต (Production Scheduling) โดยทั่วไปแล้วการจัดลำดับขั้นตอนของงานที่เหมาะสมตลอดกระบวนการผลิต จะทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพในเบื้องต้น

เมื่อผู้มีความรับผิดชอบในการผลิต เริ่มกำหนดการผลิต เขาจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตที่จะสามารถหาได้ในขณะนั้น เช่น คนงาน อุปกรณ์การผลิต ฯลฯ โดยที่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่จำนวนจำกัด สำหรับงาน (ชิ้นงาน) ที่จะต้องทำแต่ละงานนั้น ผู้รับผิดชอบจะต้องทราบถึงจำนวนทรัพยากรที่ต้องการ และเวลาที่ใช้เพื่อที่จะให้งานนั้นเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนด เขาจะต้องทำการจัดสรรทรัพยากรและปัจจัยในการผลิตที่มีอยู่ ให้แก่งานแต่ละงานและจัดลำดับขั้นตอนของงานในการใช้ทรัพยากรในการผลิตนั้นๆ เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการกำหนดการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยเหตุที่ว่างานแต่ละงานนั้น ต้องการการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนหรือต้องผ่านการใช้เครื่องจักรหลายประเภท ฉะนั้นปัญหาการจัดลำดับขั้นตอนของงาน จึงเป็นปัญหาที่แปรเปลี่ยนไปตามเวลา (Dynamic) นั่นคือการตัดสินใจในการจัดลำดับของงานจะเกิดขึ้นตลอดเวลาขณะที่เครื่องจักรเครื่องหนึ่งทำงานชนิดหนึ่งเสร็จหรือมีชิ้นงานใหม่ เข้ามาในกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์ของการกำหนดการผลิตอาจมีได้หลายวัตถุประสงค์ แต่ที่เด่นชัดที่สุดคือ การทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและปัจจัยในการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือการลดเวลาการสูญเสียเปล่าในการผลิต สำหรับกลุ่มของชิ้นงานกลุ่มหนึ่ง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจะเป็นสัดส่วนกลับกับเวลาที่ใช้ในการทำให้กลุ่มของชิ้นงานนั้นเสร็จสิ้น เวลานี้เรียกว่า Makespan หรือ Flow Time (Makespan มีค่าเท่ากับผลรวมของเวลาที่ใช้ในการทำให้งานทุกงานภายในกลุ่มที่กำหนดเสร็จสิ้น) ฉะนั้นสำหรับกลุ่มของชิ้นงานที่กำหนด สามารถทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพิ่มขึ้นได้โดยลด Makespan

วัตถุประสงค์อื่นคือ ลดงานระหว่างผลิต (In-Process Inventory) เป็นการลดจำนวนของงานที่รอคอยการใช้เครื่องจักรเพื่อทำการผลิต โดยขณะนั้นเครื่องจักรกำลังใช้ผลิตงานประเภทอื่นอยู่

วัตถุประสงค์สุดท้ายคือ การลดความเชื่อมโยงซ้ำในการปฏิบัติงานบางขั้นตอนลง งานบางงานหรืองานทั้งหมดจะมีกำหนดวันส่งมอบ (Due Dates) ที่แน่นอน และจะเสียค่าปรับถ้างานส่งมอบหลังวันที่กำหนด ความล้มเหลวของแผนการผลิตขึ้นส่วนในการส่งมอบขึ้นส่วนให้แก่แผนประกอบตามช่วงเวลาที่กำหนดจะทำให้ระบบการควบคุมการผลิตแบบ Period Batch Control (PBC) ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร

การกำหนดการผลิตแบบกลุ่ม (Group Scheduling)

การกำหนดการผลิตแบบกลุ่ม คือการกำหนดงานการผลิตบนพื้นฐานแนวความคิดของเทคโนโลยีการจัดกลุ่ม โดยที่สิ่งที่เรียกว่า "ชิ้นงาน" หรือ "ชิ้นส่วน" นั้น ถูกจัดเข้าเป็นกลุ่มชนิดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจำแนกชนิดและการให้รหัสที่นำมาใช้ ดังนั้นในการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการจัดกลุ่มจะมีปัญหาเกิดขึ้นคือ จะจัดลำดับของกลุ่มชิ้นงานเพื่อทำการผลิตอย่างไร และในแต่ละกลุ่มชิ้นงานจะจัดลำดับของงานเพื่อทำการผลิตอย่างไร การจัดลำดับขั้นตอนของงานทั้งสองชนิดนี้เรียกว่า ลำดับของกลุ่มชิ้นงาน (Group Sequence) และลำดับของงาน (Job Sequence) ตามลำดับ และจะเรียกการกำหนดการผลิตแบบนี้ว่า กำหนดการผลิตแบบกลุ่ม (Group Scheduling, GS) ซึ่งมีจุดเด่นเฉพาะที่แตกต่างไปจากการกำหนดการผลิตแบบทั่วไป ตรงปัญหานี้พื้นฐานคือ การกำหนดการผลิตแบบกลุ่มนั้น จะต้องหาทั้งลำดับของกลุ่มชิ้นงานและลำดับของงานในแต่ละกลุ่มที่เหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่เทคนิคการกำหนดการผลิตแบบสองเฟส โดยที่จะทำการตรวจสอบต่อไป

1. จำกัดความของปัญหาการกำหนดการผลิตแบบกลุ่ม

สำหรับการสร้างแบบจำลองของการกำหนดการผลิตแบบกลุ่มนั้น ระบบการผลิตจะต้องเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ก. ระบบการผลิตจะมีหลายขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย K ขั้นตอน หรือเครื่องจักรเรียงตามลำดับกัน K เครื่อง ขั้นตอนหรือเครื่องจักรจะแสดงโดย k ($k = 1, 2, 3, \dots, K$)

ข. ชิ้นงานหรือชิ้นส่วนที่จะทำการผลิตจะจำแนกออกเป็น M กลุ่ม ดัชนีของกลุ่มแสดงโดย i ($i = 1, 2, 3, \dots, M$) ในกลุ่มของชิ้นงานที่ i (G_i) จะประกอบด้วยประเภทชิ้นงานจำนวน N_i ดัชนีของชิ้นงานจะแสดงโดย j ($j = 1, 2, 3, \dots, N_i$) และ $\sum_{i=1}^M N_i = N$ ซึ่งก็คือจำนวนของชิ้นงานทั้งหมดที่จะต้องทำการผลิต N ชิ้น

ค. ลำดับขั้นตอนของกลุ่มและของชิ้นงานเหมือนกันโดยตลอดทุกขั้นตอนการผลิต

ง. เวลาการผลิตของกลุ่มประกอบด้วย เวลาเตรียมเครื่องของกลุ่ม และผลรวมของเวลาการผลิตชิ้นงานทั้งหมดทุกประเภทที่อยู่ในกลุ่ม

จ. เวลาการผลิตของชิ้นงานแต่ละประเภทประกอบด้วย เวลาเตรียมชิ้นงานและเวลาการผลิตต่อหน่วย คูณด้วยขนาดของรุ่นที่ทำการผลิต

ฉ. เวลาการผลิตต่อหน่วย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรของคนงาน

ช. เวลาเตรียมพร้อมของชิ้นงานทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นทำการผลิต เริ่มที่เวลาเดียวกัน

กฎเกณฑ์การกำหนดการผลิตแบบกลุ่มที่ใช้ในที่นี้ คือ Total Flow Time หรือ Makespan ต่ำสุด ซึ่งหมายความว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปจากการเริ่มต้นของงานแรกในกลุ่มแรก ($\text{Time} = 0$) ถึงการสิ้นสุดของงานสุดท้ายในกลุ่มสุดท้าย ให้มีค่าน้อยที่สุด

การกำหนดการผลิตแบบกลุ่ม (GS) สำหรับระบบการผลิตแบบหลายขั้นตอนนั้น เพื่อที่จะทำการกำหนดทั้งกลุ่มชิ้นงานและลำดับขั้นตอนของงานที่เหมาะสม สำหรับชิ้นงานทุกชิ้นในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อที่จะทำให้ Total Flow Time (Makespan) ต่ำสุด ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการกำหนดการผลิตแบบกลุ่มคือ กลุ่มของชิ้นงาน เวลาการผลิตของทุกงานภายในแต่ละกลุ่ม และเวลาเตรียมเครื่องของกลุ่มชิ้นงาน

2. แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการกำหนดการผลิตแบบกลุ่ม

ก. เวลาการผลิตชิ้นงาน

เวลาการผลิตชิ้นงานหนึ่งหน่วย p_{ijk} (นาที/ชิ้น) ของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ k (บนเครื่องจักรลำดับที่ k) (O_{ijk}) ของชิ้นงานที่ j (J_{ij}) ของกลุ่มที่ i (G_1) แสดงดังสมการที่ 1

$$p_{ijk} = a_{ijk} + t_{ijk} \quad \begin{array}{l} i = 1, 2, \dots, M \\ j = 1, 2, \dots, N_1 \\ k = 1, 2, \dots, K \end{array} \quad (1)$$

a_{ijk} : เวลาเตรียมชิ้นงาน (นาที / ชิ้น)

t_{ijk} : เวลาทำงานที่แท้จริง (นาที / ชิ้น)

p_{ijk} : เวลาการผลิตชิ้นงานหนึ่งหน่วย (นาที / ชิ้น)

เมื่อทำการผลิตชิ้นงาน J_{ij} ด้วยขนาดของรุ่น l_{ijk} เวลาในการผลิตของชิ้นงาน J_{ij} ทั้งรุ่น บนเครื่องจักร k (M_k) คือ

$$P_{ijk} = S_{ijk} + l_{ijk} \cdot p_{ijk} \quad (2)$$

S_{ijk} : เวลาเตรียมเครื่องของ J_{ij} บน M_k

ข. เวลาการผลิตของกลุ่มชิ้นงาน

ในเมื่อเวลาการผลิตของชิ้นงาน J_{ij} ทั้งหมดบนเครื่อง k (M_k) แสดงในสมการที่ 2 สมมติเวลาการเตรียมเครื่องของกลุ่มสำหรับ J_{ij} บนเครื่อง M_k คือ S_{ik} ดังนั้นเวลาการผลิตของกลุ่มสำหรับ G_1 บน M_k คือ

$$\begin{aligned}
 Q_{ik} &= S_{ik} + P_{ik} \\
 P_{ik} &= \sum_{j=1}^{N_i} p_{ijk} \quad i = 1, 2, \dots, M \\
 S_{ik} &= \sum_{j=1}^{N_i} S_{ijk} \quad k = 1, 2, \dots, K
 \end{aligned} \tag{3}$$

Q_{ik} : เวลาการผลิตของกลุ่มชิ้นงาน (นาที)
 S_{ik} : เวลาเตรียมเครื่องของกลุ่มชิ้นงาน (นาที)

ค. เวลาเสร็จสิ้นของชิ้นงาน

สัญลักษณ์ $\langle \rangle$ ใช้เพื่อบ่งบอกถึง กลุ่มหรือชิ้นงานในลำดับที่เหมาะสม
 ดังนั้น $G_{\langle i \rangle} = G_r$ หมายความว่า กลุ่มชิ้นงานที่ r ทำการผลิตในลำดับที่ i ซึ่งเป็นลำดับ
 ขั้นตอนของกลุ่มที่เหมาะสม (Group Sequence) และ $J_{\langle i \rangle \langle j \rangle} = J_{r,u}$ มีความหมายว่า
 ชิ้นงานที่ u ในกลุ่มที่ r ทำการผลิตในลำดับที่ j ซึ่งเป็นลำดับของชิ้นงานที่เหมาะสม (Job -
 Sequence) ในกลุ่มชิ้นงาน r ซึ่งทำการผลิตในลำดับที่ i ในลำดับของกลุ่มที่เหมาะสม เวลา
 เสร็จสิ้นของงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ k $O_{\langle i \rangle \langle j \rangle k}$ หรือบนเครื่องจักร k $J_{\langle i \rangle \langle j \rangle}$
 บน M_k แสดงได้ดังนี้

$$F_{\langle i \rangle \langle j \rangle k} = \sum_{r=1}^{i-1} (D_{\langle r \rangle k} + Q_{\langle r \rangle k}) + S_{\langle i \rangle k} + \sum_{u=1}^j (d_{\langle i \rangle \langle u \rangle k}) \tag{4}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 D_{\langle r \rangle k} &= \sum_{j=1}^{N_1} d_{\langle i \rangle \langle j \rangle k} \\
 d_{\langle i \rangle \langle j \rangle k} &= F_{\langle i \rangle \langle j \rangle k-1} - F_{\langle i \rangle \langle j-1 \rangle k}
 \end{aligned} \tag{5}$$

$d_{\langle i \rangle \langle j \rangle k}$ คือเวลาสูญเสียเปล่า (Idle Time) ของเครื่องจักร k (M_k)
 ก่อนทำการผลิตชิ้นงานในลำดับที่ j ภายหลังจากการทำการผลิตชิ้นงานในลำดับที่ (j-1) เสร็จ
 สิ้นแล้ว ถ้า $F_{\langle i \rangle \langle j \rangle k-1} \ll F_{\langle i \rangle \langle j-1 \rangle k}$ ดังนั้นให้ $d_{\langle i \rangle \langle j \rangle k} = 0$

ง. Total Flow Time

จากสมการที่ 4 Total Flow Time ของชิ้นงาน $J_{\langle i \rangle \langle j \rangle}$ และ Total Group Flow Time ของกลุ่มชิ้นงานที่ i , $G_{\langle i \rangle}$ สามารถกำหนดได้ดังสมการต่อไปนี้

$$\begin{aligned} F_{\langle i \rangle \langle j \rangle} &= F_{\langle i \rangle \langle j \rangle k} \\ &= \sum_{r=1}^{i-1} (D_{\langle r \rangle k} + Q_{\langle r \rangle k}) + S_{\langle i \rangle k} + \sum_{u=1}^j (d_{\langle i \rangle \langle u \rangle k} + p_{\langle i \rangle \langle j \rangle k}) \end{aligned} \quad (6)$$

$$i = 1, 2, \dots, M, \quad j = 1, 2, \dots, N_1$$

$$\begin{aligned} F_{\langle i \rangle} &= F_{\langle i \rangle \langle N_1 \rangle} \\ &= \sum_{r=1}^{i-1} (D_{\langle r \rangle k} + Q_{\langle r \rangle k}) \end{aligned} \quad (7)$$

$$i = 1, 2, \dots, M$$

ดังนั้น Total Flow Time (Makespan) คือ

$$F = F_{\langle M \rangle} = \sum_{r=1}^M (D_{\langle r \rangle k} + Q_{\langle r \rangle k}) \quad (8)$$

$F_{\langle i \rangle \langle j \rangle k}$: เวลาเสร็จสิ้นของงานสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ k (บนเครื่องจักร M_k ของงานที่ j ของกลุ่มชิ้นงานที่ i ในลำดับของงานที่เหมาะสม (นาที)

$D_{\langle r \rangle k}$: เวลาว่างบนเครื่องจักร k (M_k) ลำดับของกลุ่มชิ้นงานที่ r ในลำดับของกลุ่มที่เหมาะสม (นาที)

$Q_{\langle r \rangle k}$: เวลาการผลิตของกลุ่มชิ้นงาน k (M_k) ลำดับของกลุ่มชิ้นงานที่ r ในลำดับของกลุ่มที่เหมาะสม (นาที)

$S_{\langle i \rangle k}$: เวลาเตรียมเครื่องของกลุ่มชิ้นงานที่ i บนเครื่องจักร k (นาที)



$$\sum r' = \begin{pmatrix} x \\ x \\ \vdots \\ x \end{pmatrix}; \quad \sum r'' = \begin{pmatrix} x \\ x \\ \vdots \\ x \end{pmatrix}; \quad \sum r'' - \sum r' = \begin{pmatrix} x \\ x \\ \vdots \\ x \end{pmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 4 โดยประยุกต์ใช้กฎข้อที่ 1

$$\sum r''_i - \sum r'_i \geq 0 \quad (\text{ที่ } \sum r' \quad \sum r''_i - \sum r'_i < \epsilon \quad \text{ที่ } \sum r''$$

ขั้นตอนที่ 5 คำนวณหาระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสม (Cumulative-Cycle Time)

การจัดลำดับของกลุ่ม (Group Sequence) สามารถหาได้โดยวิธีการที่กล่าวมาข้างบน โดยการนำค่าผลบวกของเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนการผลิตของแต่ละงาน เวลาเตรียมเครื่องของแต่ละกลุ่มชิ้นงาน มาใช้คำนวณในเมตริกซ์

ตัวอย่างการคำนวณ ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดการผลิตแบบกลุ่ม สำหรับระบบการผลิตที่มี 3 ขั้นตอนการผลิต (3 เครื่องจักร) แสดงในตารางที่ 1

GROUP	G ₁			G ₂			G ₃					
	-	J ₁₁	J ₁₂	J ₁₃	-	J ₂₁	J ₂₂	-	J ₃₁	J ₃₂	J ₃₃	J ₃₄
SET UP TIME	S ₁	P ₁₁	P ₁₂	P ₁₃	S ₂	P ₂₁	P ₂₂	S ₃	P ₃₁	P ₃₂	P ₃₃	P ₃₄
STAGE 1	3	3	4	4	7	5	6	4	2	1	9	4
STAGE 2	6	5	6	1	3	5	2	5	2	8	2	3
STAGE 3	4	7	8	7	2	3	5	4	7	5	5	2

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับงาน 9 ชิ้น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ตัวอย่างแสดงการแก้ปัญหาการกำหนดการผลิตแบบกลุ่ม โดยวิธี Petrov จากข้อมูลในตารางที่ 1

กลุ่มชิ้นงานที่ 1

1. นำค่าเวลาการผลิตจากตารางที่ 1 มาใส่ในเมตริกซ์ A ด้วยขนาด 3 X 3

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \\ 4 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

2. แบ่งเมตริกซ์ ออกเป็นสองส่วน

$$T' = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \quad T'' = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

3. บวกค่าของเมตริกซ์ในแต่ละแถว จากนั้นนำผลบวกของสองเมตริกซ์มาลบกัน

$$\sum T' = \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} ; \quad \sum T'' = \begin{pmatrix} 12 \\ 14 \\ 8 \end{pmatrix} ; \quad \sum T'' - \sum T' = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

4. โดยประยุกต์ใช้กฎข้อที่ 1


$$\sum T''_i - \sum T'_i = 0 \quad (\rightarrow) \quad \sum T'$$

ชิ้นงาน 3 ทำการผลิตในลำดับแรก

ชิ้นงาน 1 ทำการผลิตในลำดับสอง

ชิ้นงาน 2 ทำการผลิตในลำดับสุดท้าย

5. คำนวณหาระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสม (Cumulative Cycle Time)

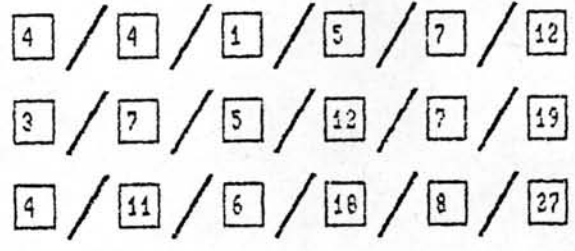

ฉะนั้นระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสมเท่ากับ 27 นาที

กลุ่มชิ้นงานที่ 2

1. นำค่าเวลาการผลิตจากตารางที่ 1 มาใส่ในเมตริกซ์ A ด้วยขนาด 3 X 2

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 3 \\ 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

2. แบ่งเมตริกซ์ ออกเป็นสองส่วน

$$\Gamma' = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Gamma'' = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

3. บวกค่าของเมตริกซ์ในแต่ละแถว จากนั้นนำผลบวกของสองเมตริกซ์มาลบกัน

$$\sum \Gamma' = \begin{pmatrix} 10 \\ 8 \end{pmatrix}; \quad \sum \Gamma'' = \begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}; \quad \sum \Gamma'' - \sum \Gamma' = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4. โดยประยุกต์ใช้กฎข้อที่ 1

$$\sum \Gamma'' - \sum \Gamma' > 0 \quad (*) \quad \sum \Gamma' \quad \quad \sum \Gamma'' - \sum \Gamma' < 0 \quad (**) \quad \sum \Gamma''$$

ชั้นงาน 1 ทำการผลิตในลำดับแรก

ชั้นงาน 2 ทำการผลิตในลำดับสอง

5. คำนวณหาระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสม (Cumulative Cycle Time)

$$\boxed{5} / \boxed{5} / \boxed{5} / \boxed{10} / \boxed{2} / \boxed{13}$$

$$\boxed{6} / \boxed{11} / \boxed{2} / \boxed{13} / \boxed{5} / \boxed{18}$$

ดังนั้นระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสมเท่ากับ 18 นาที

กลุ่มชั้นงานที่ 3

1. นำค่าเวลาการผลิตจากตารางที่ 1 มาใส่ในเมตริกซ์ A ด้วยขนาด 3 X 4

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{2} & \boxed{2} & \boxed{7} \\ \boxed{1} & \boxed{6} & \boxed{5} \\ \boxed{9} & \boxed{2} & \boxed{5} \\ \boxed{4} & \boxed{3} & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

2. แบ่งเมตริกซ์ ออกเป็นสองส่วน

$$I' = \begin{pmatrix} \boxed{2} & \boxed{2} \\ \boxed{1} & \boxed{6} \\ \boxed{9} & \boxed{2} \\ \boxed{4} & \boxed{3} \end{pmatrix}$$

$$I'' = \begin{pmatrix} \boxed{2} & \boxed{7} \\ \boxed{6} & \boxed{5} \\ \boxed{2} & \boxed{5} \\ \boxed{3} & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

3. บวกค่าของเมตริกซ์ในแต่ละแถว

จากนั้นนำผลบวกของสองเมตริกซ์มาลบกัน

$$\sum \Gamma' = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 11 \\ 7 \end{pmatrix} ; \quad \sum \Gamma'' = \begin{pmatrix} 9 \\ 13 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} ; \quad \sum \Gamma'' - \sum \Gamma' = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

4. โดยประยุกต์ใช้กฎข้อที่ 1

$$\sum \Gamma_i'' - \sum \Gamma_i' = 0 \quad (\neq) \quad \sum \Gamma' \quad \quad \sum \Gamma_i'' - \sum \Gamma_i' < 0 \quad (\neq) \quad \sum \Gamma''$$

ชั้นงาน 1 ทำการผลิตในลำดับแรก ชั้นงาน 3 ทำการผลิตในลำดับสาม

ชั้นงาน 2 ทำการผลิตในลำดับสอง ชั้นงาน 4 ทำการผลิตในลำดับสุดท้าย

5. คำนวณหาระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสม (Cumulative Cycle Time)

2	/	3	/	2	/	4	/	7	/	11
1	/	3	/	8	/	12	/	5	/	17
9	/	12	/	2	/	14	/	5	/	22
4	/	16	/	3	/	19	/	2	/	24

ฉะนั้นระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสมเท่ากับ 24 นาที

การหาลำดับของกลุ่ม (Group Sequence) ที่เหมาะสม

1. นำค่า Q มาใส่ในเมตริกซ์ A ด้วยขนาด 3 X 3

$$A = \begin{pmatrix} 14 & 16 & 26 \\ 10 & 10 & 18 \\ 20 & 20 & 23 \end{pmatrix}$$

2. แบ่งเมตริกซ์ ออกเป็นสองส่วน

$$T' = \begin{pmatrix} 14 & 18 \\ 18 & 18 \\ 20 & 20 \end{pmatrix}$$

$$T'' = \begin{pmatrix} 18 & 26 \\ 18 & 18 \\ 20 & 23 \end{pmatrix}$$

3. บวกค่าของเมตริกซ์ในแต่ละแถว จากนั้นนำผลบวกของสองเมตริกซ์มาลบกัน

$$\sum T' = \begin{pmatrix} 32 \\ 28 \\ 40 \end{pmatrix} ; \quad \sum T'' = \begin{pmatrix} 44 \\ 20 \\ 43 \end{pmatrix} ; \quad \sum T'' - \sum T' = \begin{pmatrix} 12 \\ -8 \\ 3 \end{pmatrix}$$

4. โดยประยุกต์ใช้กฎข้อที่ 1

กลุ่มชิ้นงานที่ 1 ทำการผลิตในลำดับแรก

กลุ่มชิ้นงานที่ 3 ทำการผลิตในลำดับสอง

กลุ่มชิ้นงานที่ 2 ทำการผลิตในลำดับสุดท้าย

5. คำนวณหาระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสม (Cumulative Cycle Time)

$$14 / 14 / 20 / 34 / 18 / 52$$

$$18 / 32 / 20 / 54 / 10 / 64$$

$$26 / 58 / 23 / 81 / 10 / 91$$

ดังนั้นระยะเวลาครบรอบการทำงานสะสมเท่ากับ 91 นาที

GROUP SEQUENCE	G ₁	G ₂	G ₃
JOB SEQUENCE	J ₁₃ J ₁₁ J ₁₂	J ₂₁ J ₂₂ J ₂₃ J ₂₄	J ₃₁ J ₃₂

MINIMIZATION OF TOTAL FLOW TIME

ตารางที่ 2 ลำดับของกลุ่ม และลำดับของงานที่เหมาะสม

ภาคผนวก ฉ.

แผนการกำหนดงานแก่เครื่องจักรภายในเซลล์

แผนการกำหนดงานแก่เครื่องจักรภายในเซลล์ (Machine Loading Plan for GT)

การพิจารณาเพื่อกำหนดงานให้แก่เครื่องจักร เป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งในการวางแผนการผลิต การกำหนดงานเบื้องต้นให้แก่เครื่องจักรจะกำหนดจำนวนประเภทและปริมาณของงาน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติภายในขอบเขตความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรที่กำลังพิจารณา และเพื่อที่จะทำการกำหนดการทำงานล่วงหน้าถ้ามีความจำเป็น ปัญหาเหล่านี้ได้ทำการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Programming Technique) ฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการกำหนดงานแก่เครื่องจักร คือการกำหนดประเภทและปริมาณของชิ้นงานที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำการผลิตภายในขอบเขตของเวลาที่กำหนด

1. นิยามปัญหาการกำหนดงานแก่เครื่องจักร

ในการพยายามที่จะสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) สำหรับการกำหนดงานแก่เครื่องจักรนั้น จะต้องทำการกำหนดเงื่อนไขต่างๆไว้ก่อน ดังต่อไปนี้

ก. เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ จะพิจารณาเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวภายในเซลล์ คือเครื่องจักรหลัก (Key Machine) เวลาที่มีจำกัดของเครื่องจักรที่สามารถหาได้สำหรับการผลิตนั้น แสดงโดย d

ข. ชิ้นงานหรือชิ้นส่วนที่จะทำการผลิตจะจำแนกออกเป็น M กลุ่ม ดัชนีของกลุ่มแสดงโดย i ($i = 1, 2, 3, \dots, M$) ในกลุ่มของชิ้นงานที่ i (G_i) จะประกอบด้วยประเภทชิ้นงานจำนวน N_i ชิ้น ดัชนีของชิ้นงานจะแสดงโดย j ($j = 1, 2, 3, \dots, N_i$) และ $\sum_{i=1}^M N_i = N$ ซึ่งก็คือจำนวนของชิ้นงานทั้งหมดที่จะต้องทำการผลิต N ชิ้น

ค. เวลาการผลิตของกลุ่ม (Group Production Time) ประกอบด้วยเวลาเตรียมเครื่องของกลุ่ม และเวลาการผลิตของชิ้นงาน 1 ชิ้น คูณด้วยขนาดของรุ่นที่ทำการผลิต

ง. เวลาในการผลิตของชิ้นงาน 1 ชิ้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรของคนงาน



2. แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการกำหนดงานแก่เครื่องจักร

ก. เวลาการผลิตชิ้นงาน

เวลาการผลิตชิ้นงานหนึ่งหน่วย p_{ij} (นาที/ชิ้น) ของชิ้นงานที่ j (J_{1j}) ของกลุ่มที่ i (G_1) แสดงดังสมการที่ 1

$$p_{ij} = a_{ij} + t_{ij} \quad (1)$$

$$i = 1, 2, \dots, M, \quad j = 1, 2, \dots, N_1$$

a_{ij} : เวลาเตรียมชิ้นงาน (นาที / ชิ้น)

t_{ij} : เวลาทำงานที่แท้จริง (นาที / ชิ้น)

p_{ij} : เวลาการผลิตชิ้นงานหนึ่งหน่วย (นาที / ชิ้น)

เมื่อทำการผลิตชิ้นงาน J_{1j} ด้วยขนาดของรุ่น l_{1j} เวลาในการผลิตของชิ้นงาน J_{1j} ทั้งรุ่น คือ

$$P_{1j} = s_{1j} + l_{1j} \cdot p_{ij} \quad (2)$$

$$i = 1, 2, \dots, M, \quad j = 1, 2, \dots, N_1$$

s_{1j} : เวลาเตรียมเครื่องของ J_{1j} (นาที/รุ่น)

ข. เวลาการผลิตของกลุ่มเครื่องจักร (Group Production Time)

ในเมื่อเวลาการผลิตของชิ้นงานทั้งรุ่น J_{1j} (สมการที่ 2) สมมุติว่าเวลาเตรียมเครื่องสำหรับการผลิตของกลุ่มสำหรับ J_{1j} คือ S_1 เวลาการผลิตของกลุ่ม G_1 คือ

$$\begin{aligned}
 Q_i &= S_i + P_i \\
 P_i &= \sum_{j=1}^{N_i} p_{ij} \\
 S_i &= \sum_{j=1}^{N_i} S_{ij}
 \end{aligned}
 \quad i = 1, 2, \dots, M
 \tag{3}$$

Q_i : เวลาการผลิตของกลุ่มชิ้นงาน (นาที)

S_i : เวลาเตรียมเครื่องของกลุ่มชิ้นงาน (นาที)

ค. สมการเป้าหมายและเงื่อนไข (Objective Function & Constraint)

โดยใช้ตัวแปรแบบ 0-1 , x_{ij} ; $j = 1, 2, \dots, N_i$
 $i = 1, 2, \dots, M$

นั่นคือ $x_{ij} = 1$ เมื่อ J_{ij} ชิ้นส่วน j ในกลุ่ม G_i ถูกเลือกเพื่อทำการผลิต

และ $x_{ij} = 0$ เมื่อชิ้นส่วนไม่ถูกเลือกเพื่อทำการผลิต และจะต้องไม่ละเมิดสมการเงื่อนไข

$$\sum_{i=1}^M \left(\sum_{j=1}^{N_i} P_{ij} \cdot x_{ij} + S_i \cdot X_i \right) \leq d
 \tag{4}$$

$$X_i = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij} = 0 \\ 1 & \text{ถ้า } \sum_{j=1}^{N_i} x_{ij} \geq 1 \end{cases}
 \tag{5}$$

เพื่อที่จะทำการผลิตชิ้นส่วนให้มากที่สุด ภายในช่วงเวลาที่กำหนด d ฉะนั้นสมการเป้าหมายคือ

$$\text{Max. } Z = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{N_i} l_{ij} \cdot x_{ij}
 \tag{6}$$

3. ลำดับขั้นตอนการกำหนดงานแก่เครื่องจักร

การกำหนดงานแก่เครื่องจักรสำหรับเทคโนโลยีการจัดกลุ่มนั้น เพื่อที่จะทำ
 ให้สมการ (6) มีค่ามากที่สุด โดยที่จะต้องไม่ละเมิดเงื่อนไขสมการ (4) และ (5) ค่า Z จะ
 มีค่ามากที่สุดต่อเมื่อ x_{ij} ทุกค่ามีค่าเท่ากับ 1 นั่นคือ

$$Z_{\max} = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^{N_i} l_{ij} \tag{7}$$

รูปแบบคณิตศาสตร์ที่กล่าวมานั้นเป็นลักษณะการโปรแกรมเส้นตรงประเภท 0-1 (0-1 Type Linear Programming) และวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมของปัญหาเหล่านี้สามารถใช้วิธี Branch-and-Bound แต่วิธีทาง heuristic อาจจะนำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการคำนวณน้อยกว่ามากซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์เข้าใกล้ค่าที่เหมาะสม (Near Optimal) ลำดับขั้นตอนของการดำเนินการแก้ปัญหา นั้น ขั้นตอนแรก คำนวณอัตราการผลิตหรืออัตรากำไรสำหรับงานแต่ละงานที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธที่จะทำการผลิตในช่วงเวลาที่กำหนด ขั้นตอนที่สอง เลือกงานเพื่อที่จะทำการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในช่วงเวลาการผลิตที่มีจำกัด เพื่อให้อัตราการผลิตหรือกำไรมากที่สุด โดยที่ P_{ij} คือเวลาการผลิตชิ้นงานทุกขั้นตอนการผลิตในกลุ่มชิ้นงาน i (นาที/รุ่น)

- อัตราการผลิตกำหนดให้มีค่าเท่ากับ $pt_{ij} = 1/P_{ij}$
- อัตรากำไรกำหนดให้มีค่าเท่ากับ $r_{ij} = R_{ij}/P_{ij}$

$$P_{ij} = \begin{cases} S_i + p_{ij} & \text{ถ้า } x_i = 0 \text{ ชิ้นงานในกลุ่ม } G_i \text{ ยังไม่ได้มีการยอมรับเพื่อทำการผลิตมาก่อน} \\ p_{ij} & \text{ถ้า } x_i = 1 \text{ ชิ้นงานในกลุ่ม } G_i \text{ อย่างน้อย 1 ชิ้น ถูกยอมรับเพื่อทำการผลิตมาก่อนหน้านี้} \end{cases}$$

GROUP	G_1			G_2				G_3			
JOB J_{1j}	S_1	J_{11}	J_{12}	S_2	J_{21}	J_{22}	J_{23}	S_3	J_{31}	J_{32}	J_{33}
SET UP TIME PROCESSING TIME	5	5	7	3	2	4	3	10	2	1	9
PROFIT		5	14		3	2	8		2	4	3

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและกำไรที่ได้จากการผลิตของชิ้นงาน

ตัวอย่างการคำนวณ ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเตรียมเครื่องของกลุ่ม และเวลาในการผลิตของชิ้นงานแต่ละชิ้น ของกลุ่มชิ้นงาน 3 กลุ่ม ซึ่งมีชิ้นงานรวมทั้งหมด 8 ชิ้น แสดงในตารางที่ 1 วิธีการที่จะได้รับ ผลลัพธ์ที่มีค่าใกล้เคียงค่าที่เหมาะสม (Near-Optimal) เพื่อให้อัตราการผลิตหรือกำไรรวมมีค่ามากที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาที่สามารถหาได้สำหรับทำการผลิต 40 ชั่วโมง การดำเนินการแสดงดังต่อไปนี้

1. คำนวณเวลาการผลิต P_{ij} อัตราการผลิต pt_{ij} และอัตรากำไร R_{ij} ของงานแต่ละงาน สำหรับค่า $x_{ij} = 0$ และ 1 แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เวลาการผลิต อัตราการผลิต อัตรากำไร ของงานแต่ละงาน

GROUP		G_1		G_2			G_3			ROW No.
JOB		J_{11}	J_{12}	J_{21}	J_{22}	J_{23}	J_{31}	J_{32}	J_{33}	
PRODUCTION TIME	$x_{ij}=0$	10	12	5	7	6	12	11	19	1
	$x_{ij}=1$	5	7	2	4	3	2	1	9	2
PRODUCTION RATE	$x_{ij}=0$	0.1	0.083	0.2	0.14	0.17	0.083	0.09	0.05	3
	$x_{ij}=1$	0.2	0.14	0.5	0.25	0.33	0.5	1	0.11	4
PROFIT RATE	$x_{ij}=0$	0.5	1.2	0.6	0.29	1.33	0.17	0.36	0.16	5
	$x_{ij}=1$	1	2	1.5	0.5	2.67	1	4	0.33	6
COLUMN No.		1	2	3	4	5	6	7	8	

2. อัตราการผลิตสูงสุด (Production Rate Maximization)

ขั้นตอนที่ 1 เลือกอัตราการผลิตของชิ้นงานที่มีค่ามากที่สุดในแถวที่ 3 ของตารางที่ 2 โดยนำหมายเลขและเวลาการผลิตของชิ้นงานเหล่านั้น ไปใส่ในตารางที่ 3 เรียงตามลำดับค่าอัตราการผลิตจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด (ถ้าเลือกชิ้นงานหมดแล้ว หยุด)

ขั้นตอนที่ 2 ลบค่าของชิ้นงานที่ได้เลือกแล้วในขั้นตอนที่ 1 ในแถวที่ 4 ของตารางที่ 2 ออก และชิ้นงานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับมันในแถวที่ 3 ออกด้วย

ขั้นตอนที่ 3 คำนวณค่าเวลาที่สามารถใช้ในการผลิตเหลืออยู่ D โดยการนำค่าเวลาในการผลิตของแถวที่ 1 ของชิ้นงานที่ได้เลือกไว้แล้ว ไปลบออกจากเวลาที่เหลืออยู่ (ตอนเริ่มต้นค่า D=40) ตารางที่ 3 แสดงการแก้ปัญหา

STEP ▶	1		3
STAGE ▼	SELECTED JOB	PRODUCTION TIME	REMAINING TIME
0	J ₂₁	-	40
1	J ₂₂	5	35
2	J ₂₂	3	32
3	J ₁₁	4	28
4	J ₁₂	10	18
5	J ₃₂	7	11
6		11	0
7			

ตารางที่ 3 แผนการกำหนดงานที่ให้อัตราการผลิตสูงสุด

3. กำไรมากที่สุด (Profit Maximization)

วิธีการแก้ปัญหาเหมือนข้อ 2 (อัตราการผลิตสูงสุด) - เพียงแต่

เปลี่ยนข้อมูลในแถวที่ 3 และ 4 เป็นแถวที่ 5 และ 6 แทน (ตารางที่ 4)

STEP ▶	1		3
STAGE ▼	SELECTED JOB	PRODUCTION TIME	REMAINING TIME
0		-	40
1	J ₂₂	6	34
2	J ₂₁	2	32
3	J ₁₂	12	20
4	J ₁₁	5	15
5	J ₂₂	4	11
6	J ₂₂	11	0
7			

ตารางที่ 4 แผนการกำหนดงานที่ให้กำไรมากที่สุด

ประวัติผู้เขียน

ข้าพเจ้า นายจิระศักดิ์ เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2503 สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชนถ่ายวัสดุ