




โพลีโอมิเตอร์กระแสสลับ

3.1 ข้อแตกต่างระหว่างโพลีโอมิเตอร์กระแสตรงกับโพลีโอมิเตอร์กระแสสลับ

3.1.1 โพลีโอมิเตอร์กระแสตรง

ใช้วัดศักดาตรง โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับศักดาที่ทราบค่าแล้ว ทั้งนี้โดยอาศัย เซลมาตรฐาน (standard cell) เป็นตัวกำหนด เมื่อขนาดของศักดาทั้งสองเท่ากันจะไม่มี กระแสไหลผ่านเครื่องตรวจวัดจุดศูนย์ (null detector)

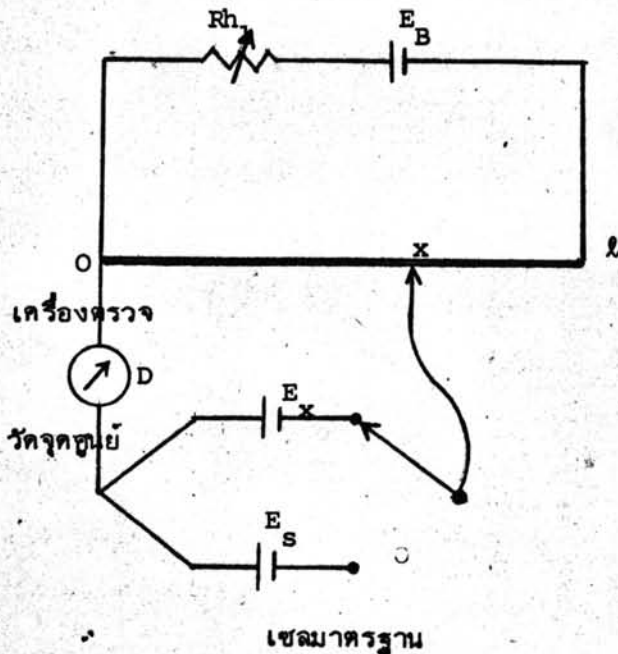

เมื่อไม่มีกระแสผ่าน D

$$E_x = \left(\frac{x}{l}\right) E_S$$

รูปที่ 3.1 แสดงหลักการของโพลีโอมิเตอร์กระแสตรง

3.1.2 โปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับ

ใช้สำหรับวัดศักดาสลับ มีหลักการคล้ายกับโปเทนซีโอมิเตอร์กระแสตรง แต่มีข้อสำคัญเพิ่มเติมคือ ในกรณีกระแสตรง นั้นเพียงแต่ทำให้ขนาดของศักดาทั้งสองเท่ากัน แต่ในกรณีของโปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับ จะต้องทำให้ทั้งขนาด (magnitude) และมุมเฟส (phase angle) ของศักดาทั้งสองเท่ากัน จึงจะเกิดการสมดุล ไม่มีกระแสไหลผ่านเครื่องตรวจวัดศูนย์


ในกรณีเช่นนี้หมายความว่าศักดาสลับทั้งสอง จะต้องมีความถี่ (frequency) และรูปคลื่น (wave form) เหมือนกัน นั่นคือแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับโปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับกับวงจรที่จะถูกวัดศักดาจะต้องมาจากแหล่งเดียวกัน ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดการสมดุลขึ้น

3.2 ชนิดของโปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับ

โดยทั่วไป มีอยู่ 2 ชนิดคือ

3.2.1 โปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับแบบโพลาร์ (polar A - C potentiometer)

เครื่องแบบนี้จะวัดศักดาสลับที่ต้องการทราบค่าออกมาเป็นขนาด (magnitude) และมุมเฟส (phase angle) คือวัดออกมาเป็นเวกเตอร์แบบโพลาร์ (polar form) ดังรูป 3.2 ค่ายเหตุนี้จึงเรียกโปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับประเภทนี้ว่า แบบโพลาร์

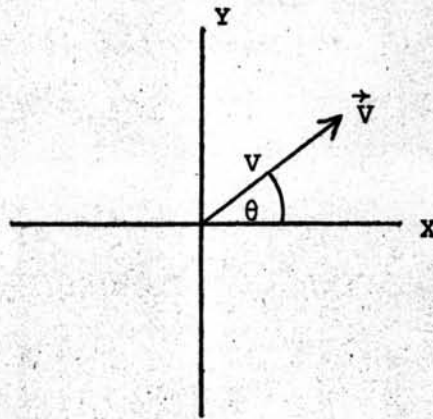


ทิศทางที่ต้องการวัด $\vec{V} = V e^{i\theta}$

V = ขนาด (magnitude)

θ = มุมเฟส (phase angle)

รูปที่ 3.2 ทิศทางสลับเขียนในรูปเวกเตอร์แบบโพลาร์

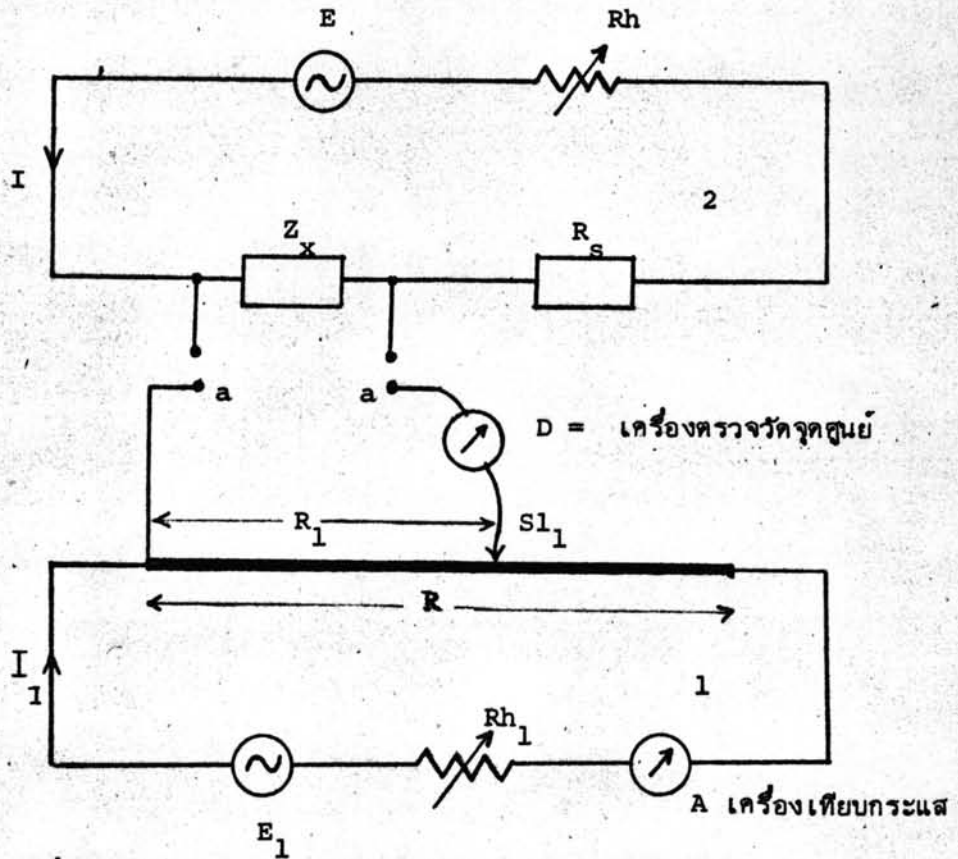


รูปที่ 3.3 แสดงหลักการไปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับแบบโพลาร์

ส่วนประกอบของโปเทนซีโอเมตริกกระแสสลับแบบโพลาร์แสดงไว้ในรูป 3.3 ประกอบด้วยวงจรสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นวงจรของโปเทนซีโอเมตริก ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้า E_1 ซึ่งสามารถเปลี่ยนเฟส (phase) ได้ R_{h_1} ใช้ปรับกระแส A เป็นเครื่องเทียบกระแสใช้ในการทำมาตรฐานศึกษา (standardization) โดยใช้เซลล์มาตรฐาน (standard cell) เป็นตัวกำหนด R เป็นเส้นลวดความต้านทานใช้เป็นตัวเทียบศึกษาสลับ D เป็นเครื่องตรวจวัดจุดศูนย์ (null detector) วงจรส่วนที่สองเป็นวงจรที่จะถูกวัดศึกษาสลับ ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้า E ความต้านทานมาตรฐาน R_S และตัวที่จะถูกวัดศึกษาสลับ Z_x

เมื่อจะวัดศึกษาสลับที่คร่อม Z_x ทำได้โดยต่อปลาย Z_x เข้าที่ a ปรับ S_{1_1} และมุมเฟสของ E_1 จนกระทั่งไม่มีกระแสผ่าน D แสดงว่าศึกษาสลับที่คร่อม Z_x เท่ากับศึกษาสลับที่คร่อม R_1 นั่นคือ ขนาดของ $I_1 R_1$ เท่ากับขนาดของ $Z_x I$ และมุมเฟสของ I_1 เท่ากับมุมเฟสของ I

3.2.2 โปเทนซีโอเมตริกกระแสสลับแบบโคออร์ดิเนต (co-ordinate A-C potentiometer)

โปเทนซีโอเมตริกแบบนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วน แต่ละส่วนคล้ายกับโปเทนซีโอเมตริกกระแสตรง ส่วนที่หนึ่งเรียกว่า อินเฟสโปเทนซีโอเมตริก (in phase potentiometer) ส่วนที่สองเรียกว่า ควอดเรเจอร์โปเทนซีโอเมตริก (quadrature potentiometer) กระแสที่ไหลในวงจรส่วนที่สองจะต้องมีเฟสต่างจากกระแสในวงจรส่วนที่หนึ่ง 90 องศา โดยอาศัยเครื่องแยกเฟส (phase shifting device) การสมดุลระหว่างศึกษาสลับเกิดขึ้นได้เมื่อศึกษาสลับทั้งสองมีความถี่ (frequency) รูปคลื่น (wave form) และเฟส (phase) เหมือนกัน ดังนั้นกระแสในวงจรโปเทนซีโอเมตริกทั้งสองและกระแสในวงจรที่จะถูกวัดศึกษาสลับ จะต้องมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าเดียวกัน

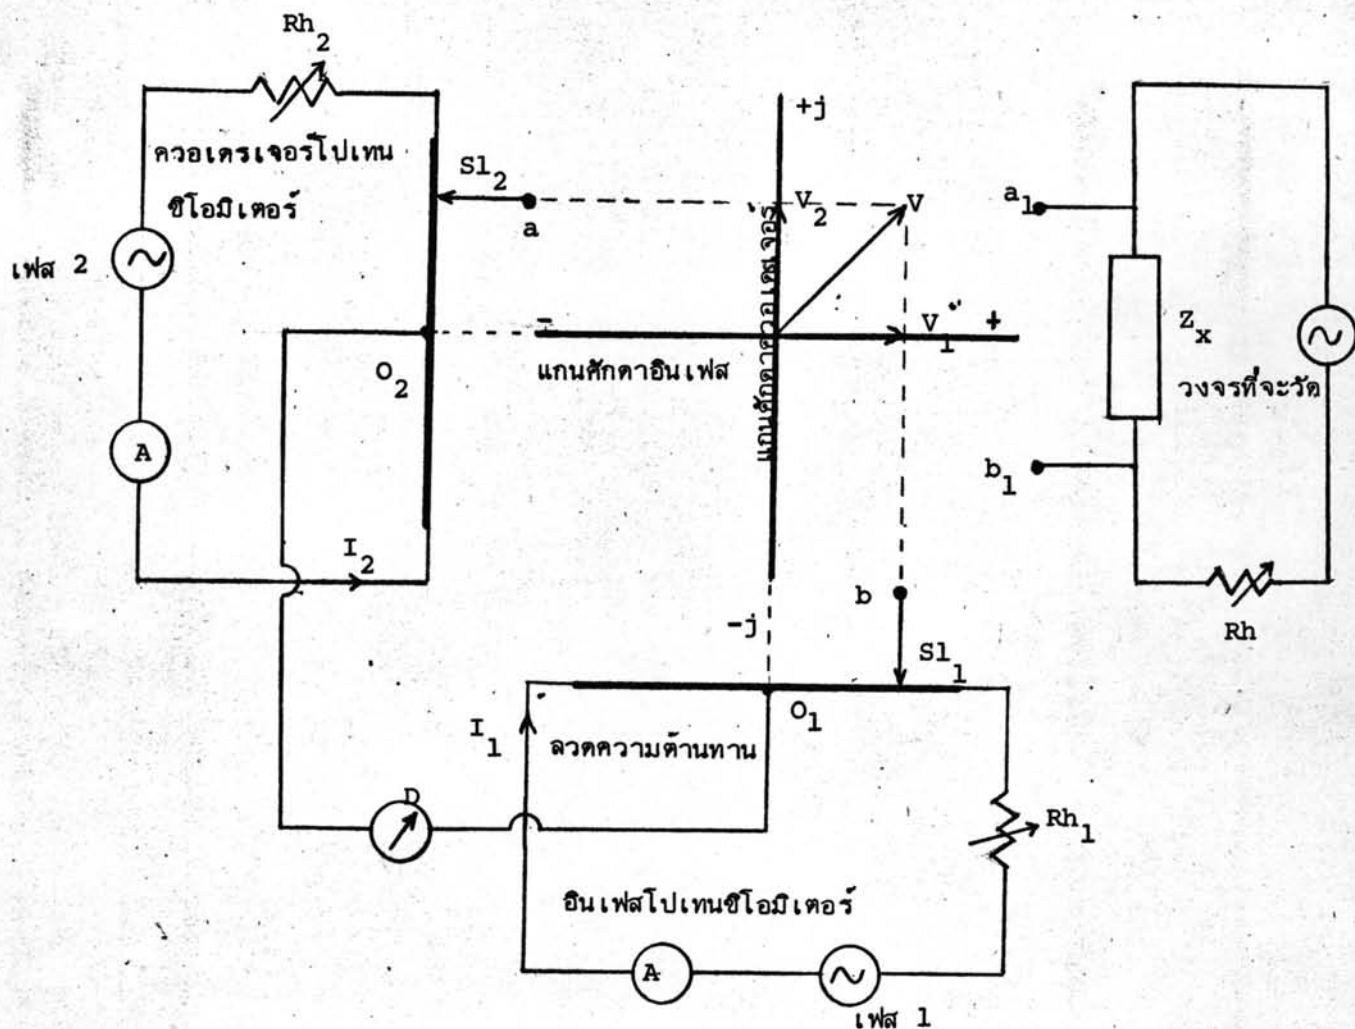

รูปที่ 3.4 วงจรเบื้องต้นของโพลเทนซีโอเมเตอร์กระแสสลับแบบโคออร์ดิเนต

รูปที่ 3.4 แสดงหลักการของโพลเทนซีโอเมเตอร์กระแสสลับแบบโคออร์ดิเนต จุดกึ่งกลาง O_1 ของอินเฟสโพลเทนซีโอเมเตอร์ และจุดกึ่งกลาง O_2 ของควอเตรเจอร์โพลเทนซีโอเมเตอร์ ต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดจุดศูนย์ D (null detector)

เมื่อต่อจุด a เข้ากับ a_1 และ b เข้ากับ b_1 ปรับ SL_1 SL_2 จนกระทั่ง D แสดงจุดศูนย์ แสดงว่าอยู่ในภาวะสมดุล ศักตาสลับระหว่างจุดกึ่งกลางของลวดความต้านทาน (O_1, O_2) กับตัวเลื่อน (SL_1, SL_2) จะมีเครื่องหมายบวกหรือลบขึ้นกับตำแหน่งของ SL_1 และ SL_2 อาศัยรูปที่ 3.4 เป็นหลัก ถ้า SL_1 อยู่ทางขวาของ O_1 V_1 จะมีศักตาสลับเป็น $+V_1$ เมื่อ SL_1 อยู่ทางซ้ายของ O_1 V_1 จะมีศักตาสลับเป็น $-V_1$ ทำนองเดียวกัน ถ้า SL_2 อยู่เหนือ O_2 V_2 จะมีศักตาสลับเป็น $+jV_2$ เมื่อ SL_2 อยู่ใต้ O_2 V_2 จะมีศักตาสลับเป็น $-jV_2$

ศักตาสลับที่วัดได้จะอยู่ในรูปของ $V = \pm V_1 \pm jV_2$ หรือ $\pm V_x \pm jV_y$ โดยที่ V_x และ V_y เป็นศักตาสลับอินเฟส และศักตาสลับควอเตเจอร์ที่คร่อม Z_x


$$\text{ขนาดของศักตาสลับที่คร่อม } Z_x = Z_x I = \sqrt{V_1^2 + V_2^2}$$

$$\text{และ } \tan \psi = \frac{V_2}{V_1}$$

โดยที่ ψ เป็นมุมระหว่างกระแส I และศักตาสลับที่คร่อม Z_x

เพื่อความสะดวกโดยที่จะไม่ใช้จุดกึ่งกลาง O_1, O_2 ของลวดความต้านทาน แต่อาศัยสวิทช์ผันกลับ (reversing switch) K_1, K_2 เป็นตัวเปลี่ยนเครื่องหมายของ V_1, V_2 ดังรูป 3.5 โดยที่ K_1 ทำหน้าที่เปลี่ยนเครื่องหมายศักตาสลับระหว่าง SL_1 กับ SL_{11} และ K_2 จะเปลี่ยนเครื่องหมายศักตาสลับระหว่าง SL_2 กับ SL_{22} ผลที่ได้จะเหมือนกับที่กล่าวมาคือ $V = \pm V_1 \pm jV_2$


ศักตาสลับที่วัดได้จะมีความถูกต้องเพียงใดขึ้นอยู่กับศักตาสลับที่คร่อมลวดความต้านทาน ทั้งสองของโพรเทนิโอมิเตอร์ ดังนั้นจึงต้องมีการทำมาตรฐาน (standardization) ศักตาสลับ โดยเทียบกับศักตาสลับที่ได้จากเซลล์มาตรฐาน (standard cell) ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องเทียบกระแส (current comparator) ศักตาสลับที่เทียบแล้วจะอยู่ในรูปของศักตาสลับอาร์.เอ็ม.เอส.

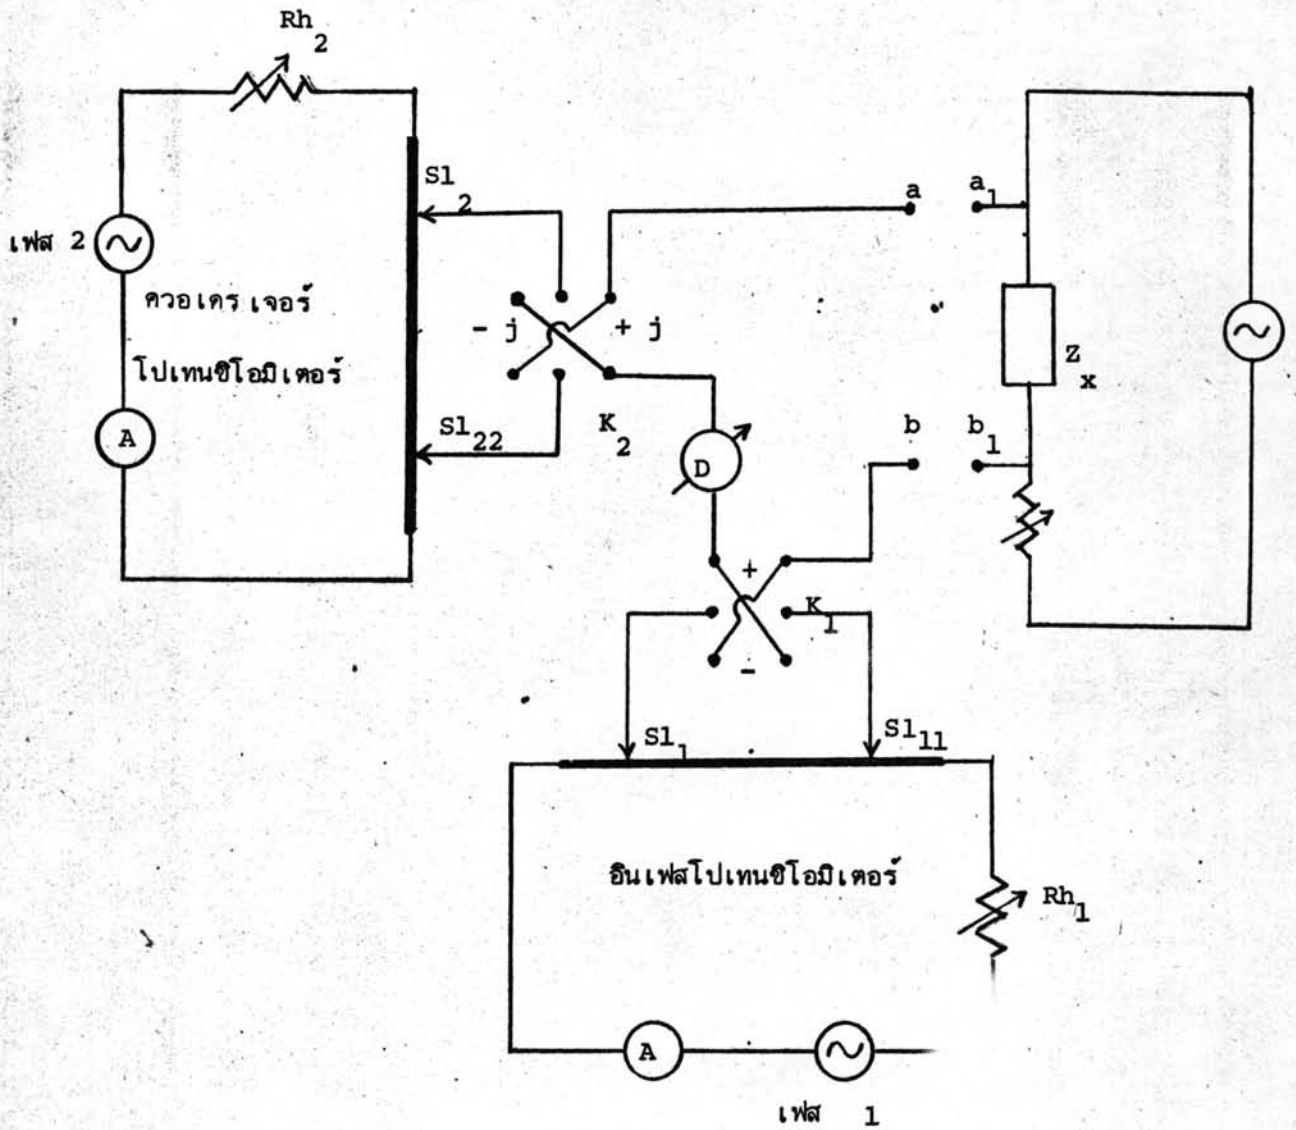

รูปที่ 3.5 การจัดวงจรโดยอาศัยสวิตช์ผันกลับ (reverse switch) เป็นตัวเปลี่ยนเครื่องหมายศักดาสลับ

3.3 แบบของโปเทนซีโอมิเตอร์ที่จะสร้างและหน้าที่ที่ใช้งาน

โปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับที่จะออกแบบและสร้างในงานวิจัยนี้เป็นแบบโคออร์ดิเนต (co-ordinate) ทำงานที่ความถี่ 1000 เฮิรตซ์ (hertz) ส่วนประกอบของเครื่องมือ ดังรูป 3.6 รายละเอียดแต่ละส่วนจะได้กล่าวในบทต่อไป

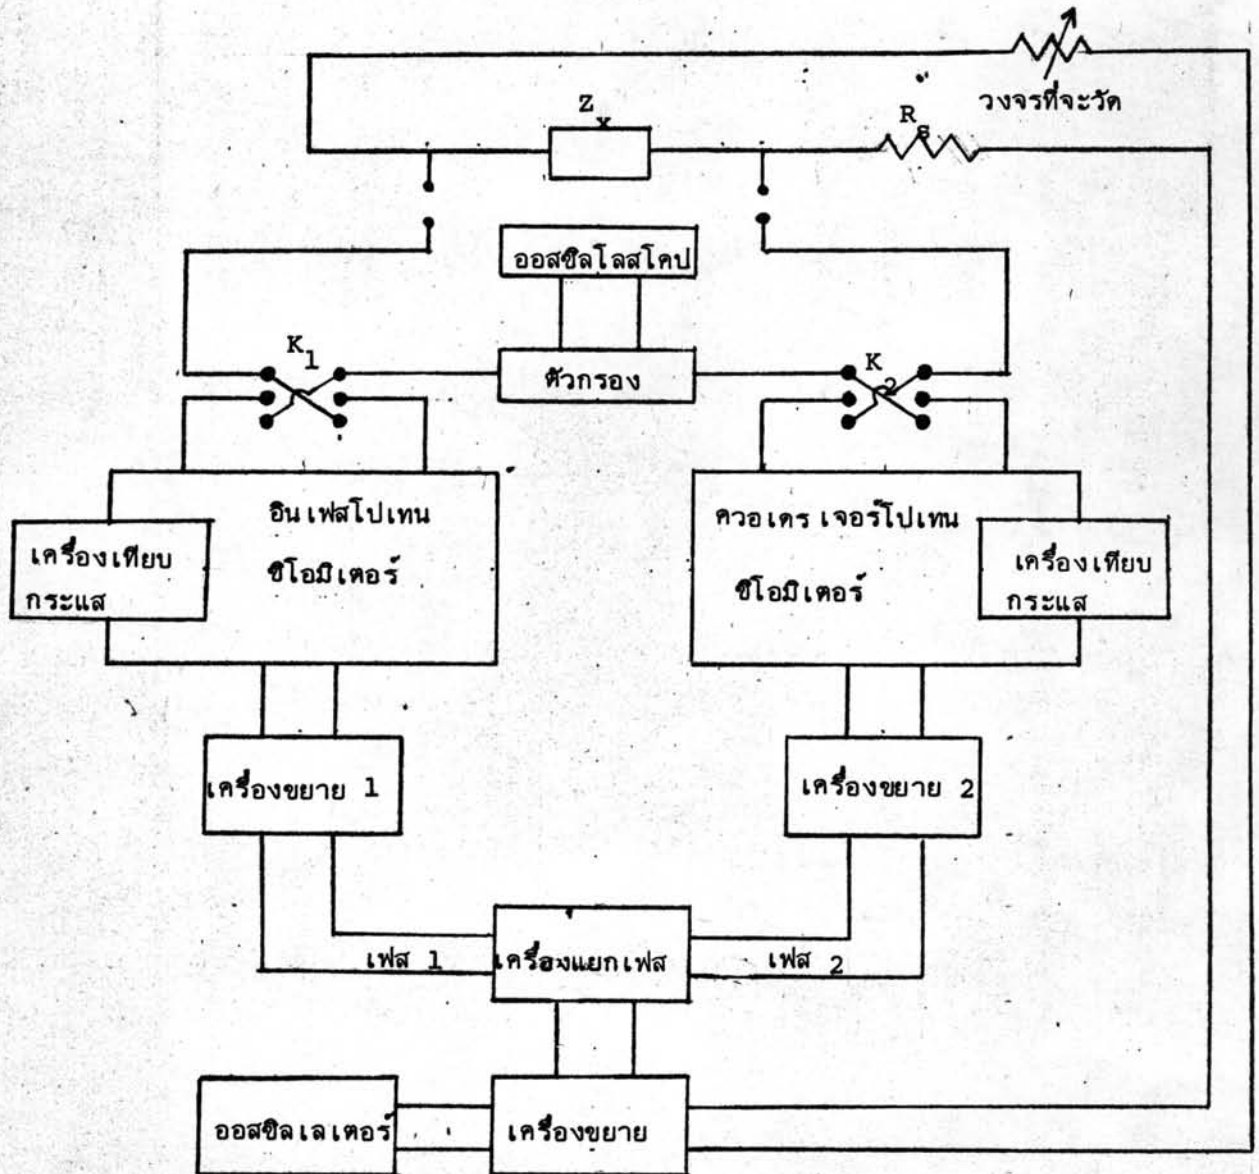

รูปที่ 3.6 แสดงแผนผังโปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับแบบโคออร์ดิเนต

แผนผังของโปเทนซีโอมิเตอร์กระแสสลับแบบโคออร์ดิเนต เริ่มจากออสซิลเลเตอร์ (oscillator) ซึ่งจะผลิตสัญญาณความถี่ 1000 เฮิทซ์ สัญญาณคายจะป้อนเข้าเครื่องขยายให้สัญญาณแรงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้วงจรโปเทนซีโอมิเตอร์และวงจรที่จะถูกวัด สักคาสลับ สัญญาณคายของเครื่องขยายจะต่อไปยังเครื่องแยกเฟส (phase splitting device) เพื่อที่จะเปลี่ยนจากเฟสเดี่ยวออกมาเป็นสองเฟสที่มีมุมต่างกัน 90 องศา สักคาสลับแต่ละเฟสจะถูกป้อนเข้าเครื่องขยาย 1 และเครื่องขยาย 2 เพื่อขยายกำลังไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงวงจรของอินเฟสโปเทนซีโอมิเตอร์ กับควอเต็รโพรโปเทนซีโอมิเตอร์ ให้ได้สักคาสลับक्रमลวดความต้านทานของโปเทนซีโอมิเตอร์พอกความต้องการ

เครื่องเทียบกระแสจะทำหน้าที่เทียบกระแสสลับ อาร์ เอ็ม เอส กับกระแสตรง ซึ่งใช้ในการทำมาตรฐาน (standardization) สักคาสลับที่क्रमลวดความต้านทานของโปเทนซีโอมิเตอร์

K_1, K_2 เป็นสวิตช์ผันกลับ (reversing switch) ทำหน้าที่เปลี่ยนเครื่องหมาย สักคาสลับ

Z_x เป็นส่วนที่ต้องการวัด สักคาสลับ แต่ละปลายของ Z_x จะต่อไปยังโปเทนซีโอมิเตอร์ทั้งสอง แล้วผ่านตัวกรอง (filter) ซึ่งมีหน้าที่กรองความถี่ที่ไม่ต้องการออกไป สัญญาณความถี่ 1000 เฮิทซ์จะผ่านเข้าออสซิลโลสโคป (oscilloscope) ซึ่งใช้เป็นเครื่องตรวจวัดจุดศูนย์ (null detector) เพื่อดูว่าการสมดุลของสักคาสลับเกิดแล้วหรือยัง