

บทที่ 5

ระบบประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตเบรกดรัม

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่กล่าวถึงนี้จัดเป็นกลยุทธ์สำคัญต่อการบริหารธุรกิจโดยคำว่า การประกัน (Assurance) นี้อาจจะหมายถึง " การทำให้มั่นใจ " (Confidence) ส่วนคำว่า คุณภาพ (Quality) นั้นหมายถึง " การทำให้ลูกค้ามีความพอใจ " ดังนั้นคำว่า การประกันคุณภาพ จึงอาจหมายความรวมว่า " การสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าพอใจ " ดังนั้น การประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต จึงอาจหมายความรวมว่า " การสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าพอใจ ต่อการจัดการในกระบวนการผลิต "

ในระบบการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตเบรกดรัม ที่กล่าวต่อไปนี้จะมีการกิจหลัก ๆ คือการวางแผนคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ, การตรวจติดตามและการปฏิบัติการแก้ไข และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ซึ่งจะกล่าวทีละหัวข้อดังนี้

5.1 การวางแผนคุณภาพ

การดำเนินการประกันคุณภาพมีความจำเป็นต้องมีการวางแผนกันใหม่เสมอ ๆ ทั้งนี้เพราะความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการด้านปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ ในการนี้อาจจะมีผลทำให้การรักษาระดับคุณภาพเดิมไว้เป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงมีความจำเป็นต้องมีการสร้างมาตรฐานขึ้นมา ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสำหรับการทำงานให้มีคุณภาพ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าทุก ๆ ครั้งของการวางแผนคุณภาพ จะต้องมีการกำหนดมาตรฐาน (Standard) เพื่อให้การควบคุมระดับคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมาตรฐานที่ใช้ในระบบประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตเบรกดรัม มีดังนี้

5.1.1 มาตรฐานการตรวจสอบ (Inspection Standard)

จากความต้องการของลูกค้าซึ่งหาได้จาก แบบชิ้นงาน (Drawing) และข้อกำหนดด้านคุณภาพอื่นๆ ของชิ้นงาน นำมาจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่อสำหรับอ้างอิงระดับคุณภาพของชิ้นงาน ที่โรงงานตัวอย่างต้องผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าพอใจ ซึ่งระดับความพอใจของลูกค้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่เมื่อลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงระดับความพอใจ จะต้องมีการแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบตามไปด้วยทุกครั้ง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ

- เพื่อเป็นข้อตกลงด้านคุณภาพระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า
- เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ในการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ของผู้ผลิตก่อนส่งให้ลูกค้า
- เพื่อจัดทำข้อกำหนดระหว่างผู้ผลิต และลูกค้าให้เป็นลายลักษณ์อักษร

ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ

มาตรฐานการตรวจสอบ จัดทำโดยหน่วยประกันคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลจากแบบชิ้นงาน ข้อกำหนดของลูกค้า และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม และสอดคล้องกับแบบชิ้นงาน โดยหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ และให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอนุมัติ จึงส่งให้ลูกค้าทำการอนุมัติ ถ้าลูกค้าอนุมัติโดยไม่มีการแก้ไข จึงสามารถนำไปมีผลการบังคับใช้ได้ แต่ถ้าลูกค้าขอแก้ไขจะต้องส่งเรื่องไปหน่วยประกันคุณภาพทำการแก้ไข และเสนอเรื่องขึ้นมาใหม่ จนกว่าลูกค้าจะอนุมัติ ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบแสดงใน รูปที่ 5.1

มาตรฐานการตรวจสอบที่จะต้องจัดทำขึ้นมาใช้ในโรงงานตัวอย่างจะมีอยู่ 2

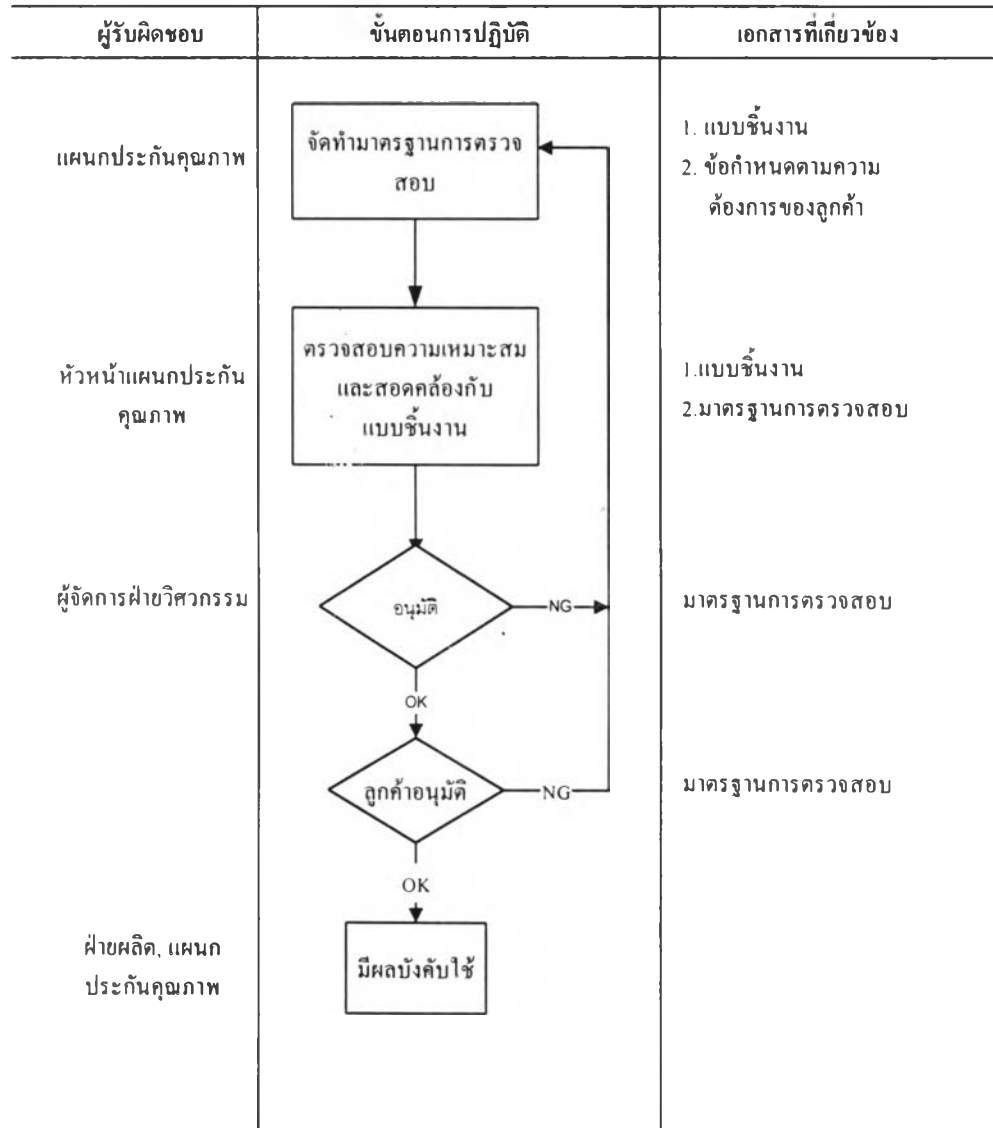
ประเภท คือ

1. มาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของเบรกดรัม ซึ่งเป็นข้อกำหนดร่วมระหว่างโรงงานตัวอย่างกับลูกค้า มีทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น
2. มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ ซึ่งเป็นข้อกำหนดร่วมระหว่างโรงงานตัวอย่าง กับผู้ส่งมอบ และมีลูกค้าร่วมรับรู้ มีดังนี้
 - มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ เบรกดรัม มีทั้งหมด 4 รุ่น
 - มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ ดุมล้อ มีทั้งหมด 6 รุ่น
 - มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ ฮวีลพิน มีทั้งหมด 10 รุ่น
 - มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ แป้นเกลียว มีทั้งหมด 1 รุ่น

รายละเอียดในมาตรฐานการตรวจสอบมีดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการกำหนดรายละเอียดพื้นฐานของ มาตรฐานการตรวจสอบ

- | | |
|------------------|----------------------|
| - ชื่อชิ้นงาน | ใส่ชื่อของชิ้นงาน |
| - หมายเลขชิ้นงาน | ใส่หมายเลขของชิ้นงาน |
| - รุ่น | ใส่รุ่นของชิ้นงาน |
| - ลูกค้า | ใส่ชื่อของลูกค้า |



รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ

S	หมายถึง	จุด SAFETY PART
A	หมายถึง	จุดสำคัญ
B	หมายถึง	จุดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการใช้งาน
C	หมายถึง	จุดที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของชิ้นส่วนบ้างแต่ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับคุณสมบัติของรถ
D	หมายถึง	จุดที่ไม่มีผลต่อคุณสมบัติของรถและชิ้นส่วนโดยตรง

- รูปประกอบ จะมามีภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจเพิ่มยิ่งขึ้น

ในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของเบรกดรัม จะต้องมียกทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น แต่ผู้วิจัยได้ทำเป็นตัวอย่างเพียง 1 รุ่น เท่านั้น คือ รุ่น FTR ดังแสดงในรูปที่ 5.2 และได้จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบของเบรกดรัมรุ่น FTR เพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้

- มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบเบรกดรัม แสดงในรูปที่ 5.3
- มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบดุมล้อ แสดงในรูปที่ 5.4
- มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบฮิวลฟิน แสดงในรูปที่ 5.5
- มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบแป้นเกลียว แสดงในรูปที่ 5.6

5.1.2 แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ (QC Process Chart)

แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ คือ แผนผังการวางแผนการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพระหว่างแผนกประกันคุณภาพ กับฝ่ายผลิตที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุคุณภาพตามความพอใจของลูกค้า ฉะนั้นแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบและกระบวนการผลิต

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในการ

- เพื่อแสดงสภาพการควบคุมคุณภาพที่ใช้ในแต่ละกระบวนการผลิต
- เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงสภาพการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- เพื่อจัดทำารควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตให้เป็นลายลักษณ์อักษร

INSPECTION STANDARD (มาตรฐานการตรวจสอบ)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วัตถุประสงค์	หมายเลขเอกสาร	IN-001-02
		เบรกคริมล้อหลัง	142390-698A (RH)	FTR					ระหว่างการผลิต	แก้ไขครั้งที่	วันที่
			142390- 699A (LH)						0	ขั้นสุดท้าย	สำเนาที่
NO.	จุดควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความสำคัญ	รูปภาพ					
1	เส้นผ่านศูนย์กลาง	230 +0.046-0 มม	CMM	1/LOT	A						
2	เส้นผ่านศูนย์กลาง	410 +0.2-0 มม	CMM		B						
3	เส้นผ่านศูนย์กลาง	225 ± 0.2 มม	CMM		B						
4	PCD	285 ± 0.1 มม	CMM		B						
5	เส้นผ่านศูนย์กลาง	438 ± 0.1 มม	เวอร์เนีย		B						
6	ความลึก	195 +0.5-0.2 มม	เวอร์เนียวัดความลึก		B						
7	ความลึก	179 ± 0.5 มม	เวอร์เนียวัดความลึก		B						
8	ระยะ	16 ± 0.2 มม	ไมโครวัดด้านนอก		B						
9	ความสูง	195 ± 0.5 มม	เวอร์เนียวัดความลึก		B						
10	ค่าความขนาน	0.1 มม	ไมโครวัดด้านนอก		B						
11	ค่าความกลม	0.05 มม	CMM		B						
12	ค่าความเป็นทรงระบอก	0.05 มม	CMM		B						
13	HUNOUT	0.08 มม	ไดอัลเกจ		B						
14	ค่าความเรียบผิว	6.32	เครื่องวัดความเรียบผิว		B						
15	ค่าทอร์ค	38 ± 5 กก.ม	ประแจทอร์คเข็ม		B						
16	ความลึก	150 +2.0-0 มม	เวอร์เนียวัดความลึก		B						
17	ความเรียบรอยทั่วไป	ไม่เป็นสนิม	สายตา	100%	B						
		ไม่มีโพรงอากาศ	สายตา	100%	B						
		มีสีส้มที่เป็นเกลียวทุกจุด	สายตา	100%	B						
		มีการขยับปลายเกลียวทุกจุด	สายตา	100%	B						

S = ความปลอดภัย

A = สำคัญมาก

B = สำคัญ

C = ปกติ

รูปที่ 5.2 มาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของเบรกคริม รุ่น FTR (ต่อ)

INSPECTION STANDARD (มาตรฐานการตรวจสอบ)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	0	วัตถุประสงค์	หมายเลขเอกสาร	IN 011 01	
		วัตถุประสงค์		142315 238Z	238Z						ระหว่างการผลิต	แก้ไขครั้งที่	วันที่
		วัตถุประสงค์										สุดท้าย	สำเนาที่
NO.	จุดควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความสำคัญ	รูปภาพ							
1	เส้นผ่านศูนย์กลาง	224.0 +1.0 2.0 มม	เวอร์เนีย	AQL ปรากฏ 2.5%	B								
2	เส้นผ่านศูนย์กลาง	404.0 +2.0 1.0 มม	เวอร์เนีย		B								
3	เส้นผ่านศูนย์กลาง	444.0 +2.0 1.0 มม	เวอร์เนีย		B								
4	เส้นผ่านศูนย์กลาง	470.0 +2.0 2.0 มม	เวอร์เนีย		B								
5	เส้นผ่านศูนย์กลาง	437.5 +2.0 -1.0 มม	เวอร์เนีย		B								
6	ความหนา	20 +2.0 1.0 มม	เวอร์เนีย		B								
7	ระยะ	200 +2.0 1.0 มม	เวอร์เนียวัดความลึก		B								
8	ความลึก	19.5 +1.5 1.0 มม	เวอร์เนียวัดความลึก		B								
9	ความแข็ง	212 ±5 HB	เครื่องวัดความแข็ง		B								
10	ไม่มีรับรองผลก ะตรวจสอบ	ตรวจสอบเรื่องโพรงอากาศ		ทุก LOT การส่ง	B								
	จากผู้ส่งมอบ	ตรวจสอบค่าความแข็ง			B								
		ตรวจสอบขนาดที่กำหนด			B								

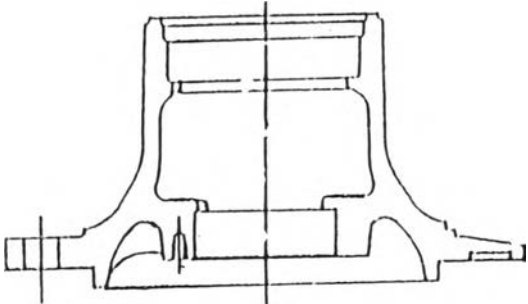
S = ความปลอดภัย

A = สำคัญมาก

B = สำคัญ

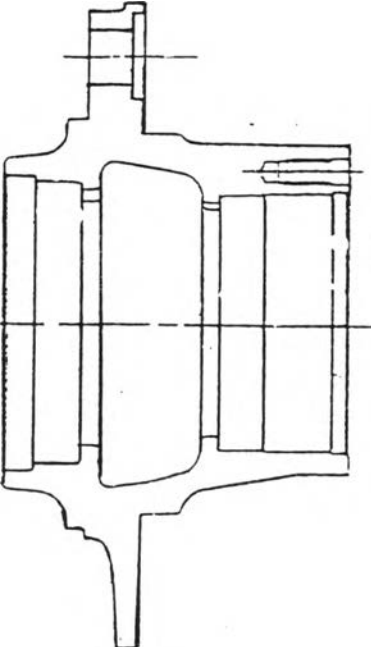
C = ปกติ

รูปที่ 5.3 มาตรฐานการตรวจสอบวัตถุประสงค์วีเทควีเอ็ม รุ่น 238 Z

INSPECTION STANDARD (มาตรฐานการตรวจสอบ)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	0	วัดจุด	หมายเลขเอกสาร	IN-100 01
		ตุ้มลิ้นหน้า	142312 1130	FTR						วัดจุด <th>แก้ไขครั้งที่</th> <th>วันที่</th>	แก้ไขครั้งที่	วันที่
										ชั้นสุดท้าย <th>สีแนวที่</th> <th>หน้า</th> <th>1/1</th>	สีแนวที่	หน้า
NO.	จุดควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความสำคัญ	รูปภาพ						
1	ความเรียบร้อยทั่วไป	ไม่เป็นสนิม	สายตา	AQL แบบปกติ 25%	B							
		ไม่มีคราบน้ำมันหนา	สายตา	AQL แบบปกติ 25%	B							

S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก B = สำคัญ C = ปกติ

รูปที่ 5.4 มาตรฐานการตรวจสอบตุ้มลิ้น รุ่น FTR

INSPECTION STANDARD (มาตรฐานการตรวจสอบ)		ชื่อโรงงาน	หมายเลขโรงงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	0	วัดจุดบ	หมายเลขเอกสาร	JN 100 02
		ดุมล้อหลัง	142311 0920	FTK						ระหว่างผลิต	แก้ไขครั้งที่	วันที่
										ขั้นสุดท้าย	สำเนาที่	หน้า 1/1
NO.	จุดควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความสำคัญ	รูปภาพ						
1	ความเรียบร้อยทั่วไป	ไม่เกินสาม	สายตา	AQL แบบปกติ 25%	B							
		ไม่มีคราบน้ำมันหนา	สายตา	AQL แบบปกติ 25%	B							
						S = ความปลอดภัย	A = สำคัญมาก	B = สำคัญ	C = ปกติ			

รูปที่ 5.4 มาตรฐานการตรวจสอบดุมล้อ รุ่น FTR (ต่อ)

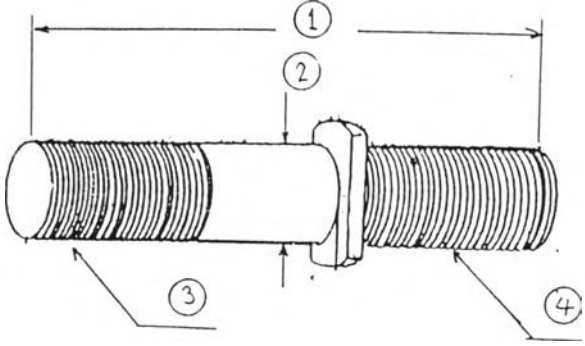
INSPECTION STANDARD (มาตรฐานการตรวจสอบ)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	0	วัดจุดบด	หมายเลขเอกสาร	IN 022.01
		หัวรีน	897916 0090 (L.H)	FTR						ระหว่างผลิต	แก้ไขครั้งที่	วันที่
		ตัวยึด								ขั้นสุดท้าย	สำเนาที่	หน้า 1/1
NO.	จุดควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความสำคัญ	รูปภาพ						
1	ระยะ	90 ± 0.5 มม	เวอร์เนีย	AOL แบบปกติ 25%	B							
2	เส้นผ่านศูนย์กลาง	22 +0.0033 มม	ไมโครวัดดันทก		B							
3	เกลียว	M22x1.5	SCREW RING GAUGE		B							
4	เกลียว	M24x1.5 (เกลียวซ้าย)	SCREW RING GAUGE		B							
5	สี	สีเงิน	สายตา		B							
6	ความเรียบรอยทั่วไป	ไม่ทันสนิม	สายตา		B							
		รูเส็งกะสิมเรียบร้อย	สายตา		B							
		เกลียวไม่เย็น	สายตา		B							
						<p>S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก B = สำคัญ C = ปกติ</p>						

รูปที่ 5.5 มาตรฐานการตรวจสอบหัวรีน รุ่น FTR (ต่อ)

INSPECTION STANDARD (มาตรฐานการตรวจสอบ)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	0	วัดจุดด้อย	หมายเลขเอกสาร	JN 021 02
		หัวเข็น	897916 0710 (R11)	FTR						ระหว่างผลิต	แก้ไขครั้งที่	วันที่
		ตัวหลัง								ขั้นสุดท้าย	จำนวนที่	หน้า 1/1
NO.	จุดควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความสำคัญ	รูปภาพ						
1	ระยะ	90 ± 0.5 มม	เวอร์เนีย	AQL: 2.5%	B							
2	เส้นผ่านศูนย์กลาง	22 ± 0.033 มม	ไมโครวัดดันทนออก		B							
3	เกลียว	M22*1.5	SCREW RING GAUGE		B							
4	เกลียว	M24*1.5 (เกลียวขวา)	SCREW RING GAUGE		B							
5	สี	สีทอง	สายตา		B							
6	ความเรียบรอยทั่วไป	ไม่เป็นสนิม	สายตา		B							
		รูสึกกะสิมเรียบรอย	สายตา		B							
		เกลียวไม่เย็น	สายตา		B							

S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก B = สำคัญ C = ปกติ

รูปที่ 5.5 มาตรฐานการตรวจสอบหัวเข็น รุ่น FTR (ต่อ)

INSPECTION STANDARD (มาตรฐานการตรวจสอบ)			ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	0	วัดจุด	หมายเลขเอกสาร	IN 022 02
			หัวลิ้น ท้ายหัว	897916 0730 (I.H)	FTR						ระหว่างผลิต	แก้ไขครั้งที่	วันที่
											สิ้นสุดท้าย	สำเนาที่	หน้า 1/1
NO.	จุดควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความสำคัญ	รูปภาพ							
1	ระยะ	90 ± 0.5 มม	เวอร์เนีย	AOL แบบปกติ 2.5%	B								
2	เส้นผ่านศูนย์กลาง	22 ± 0.033 มม	ไมโครวัดตลับ		B								
3	เกลียว	M22*1.5	SCREW RING GAUGE		B								
4	เกลียว	M24*1.5 (เกลียวซ้าย)	SCREW RING GAUGE		B								
5	สี	สีเงิน	สายตา		B								
6	ความเรียบรอยหัวไป	ไม่เป็นสนิม	สายตา		B								
		ขุสัสมะสีมาเรียบรอย	สายตา		B								
		เกลียวไม่กิน	สายตา		B								
						S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก B = สำคัญ C = ปกติ							

รูปที่ 5.5 มาตรฐานการตรวจสอบฮิวลิ้น รุ่น FTR (ต่อ)

INSPECTION STANDARD (มาตรฐานการตรวจสอบ)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	๑	วัตถุประสงค์	หมายเลขเอกสาร	IN 031 00	
		แผ่นเกลียว	897914 1950	FTR							ระหว่างผลิต	แก้ไขครั้งที่	วันที่
											ขั้นสุดท้าย	สำเนาที่	หน้า 1/1
NO.	จุดควบคุม	มาตรฐาน	เครื่องมือการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความสำคัญ	รูปภาพ							
1	ความหนา	16 ± 0.2 มม	เวอร์เนีย	AQL แบบปกติ 2.5%	B								
2	เกลียว	M22*1.5	ไมโครวัดด้านนอก		B								
3	ความเรียบหรือทั่วไป	ไม่เป็นสนิม	สายตา		B								
		ขูเส็งอะลูมิเนียม	สายตา		B								
		เกลียวไม่เย็น	สายตา		B								
						S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก B = สำคัญ C = ปกติ							

รูปที่ 56 มาตรฐานการตรวจสอบเป็นเกลียว รุ่น FTR

ขั้นตอนการจัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

ในการจัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ จะต้องแต่งตั้งคณะทำงานที่มาจากหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกเทคนิคการผลิต แผนกประกันคุณภาพ เป็นต้น มาร่วมกันจัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ โดยอาศัยข้อมูลจากแบบชิ้นงาน (Drawing), มาตรฐานการตรวจสอบ, ข้อกำหนดของลูกค้า และกระบวนการผลิต และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบ โดยหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ และส่งให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอนุมัติ จึงส่งให้ลูกค้าทำการอนุมัติ ถ้าลูกค้าอนุมัติ โดยไม่มีการแก้ไขจึงสามารถนำไปมีผลการบังคับใช้ได้ แต่ถ้าลูกค้าขอแก้ไขจะต้องส่งเรื่องไปคณะทำงานทำการแก้ไข และเสนอเรื่องขึ้นมาใหม่ จนกว่าลูกค้าจะอนุมัติ ขั้นตอนการจัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการแสดงใน รูปที่ 5.7

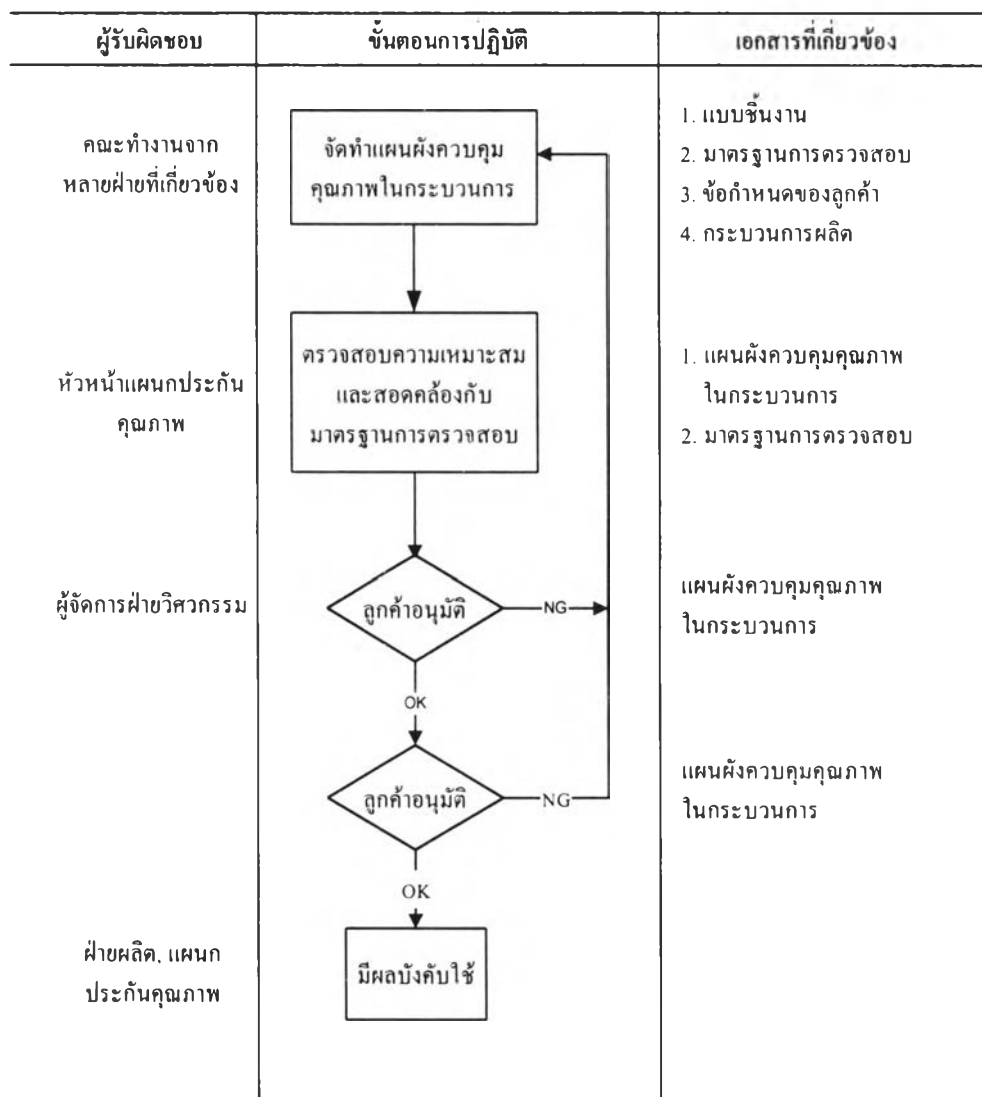
รายละเอียดในการจัดทำดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการกำหนดรายละเอียดพื้นฐานของแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

- ชื่อชิ้นงาน	ใส่ชื่อของชิ้นงาน
- หมายเลขชิ้นงาน	ใส่หมายเลขของชิ้นงาน
- รุ่น	ใส่รุ่นของชิ้นงาน
- ลูกค้า	ใส่ชื่อของลูกค้า
- ผู้ผลิต	ใส่ชื่อของโรงงานตัวอย่าง
- ผู้ตรวจสอบ	ลงลายมือชื่อหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
- ผู้อนุมัติ	ลงลายมือชื่อของผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการควบคุมเอกสาร

- หมายเลขเอกสาร	กำหนดหมายเลขเอกสารของแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ โดยขึ้นต้นด้วย QP
- แก้ไขครั้งที่	จะลงแก้ไขครั้งที่ เพื่อที่ใช้ควบคุมเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- วันที่	เป็นวันที่มีผลบังคับใช้
- สำเนาที่	ใช้สำหรับในการควบคุมเอกสาร
- หน้า	จะบอกเลขหน้า และจำนวนหน้าทั้งหมด

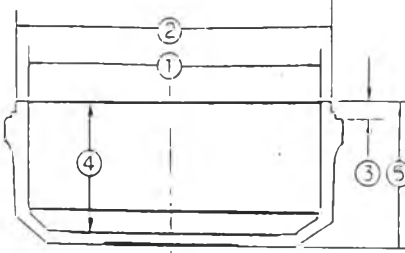
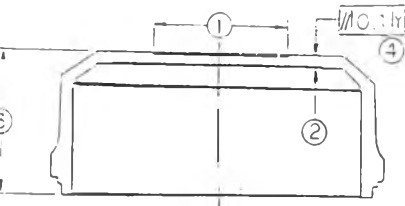


รูปที่ 5.7 ขั้นตอนการจัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของรายละเอียดการควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

- ลำดับที่ ใช้ในการกำหนดลำดับที่ของกระบวนการผลิต
- กระบวนการ จะบอกกรรมวิธีการผลิตหลักของกระบวนการผลิตนั้น
- จุดตรวจสอบ จะบอกจุดที่ และลักษณะของการตรวจสอบ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง, ความลึก เป็นต้น
- ระดับควบคุม จะบอกมาตรฐานของจุดตรวจสอบค่าเผื่อ และรหัสของระดับความสำคัญของจุดตรวจสอบนั้น
- วิธีการควบคุม จะบอกผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และความถี่ในการตรวจสอบ โดยจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเริ่มผลิต หรือช่วงหลังการเปลี่ยน Tools กับช่วงระหว่างการผลิต
- เครื่องมือวัด จะระบุเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
- การบันทึกผล จะบอกการบันทึกผลการตรวจสอบ โดยจะแยกเป็น 3 ประเภทคือ
 1. การบันทึกผลของพนักงานเดินเครื่อง จะบันทึกผลลงในรายงานการตรวจสอบระหว่างผลิต โดยมีหมายเลขเอกสารขึ้นต้นด้วย PC .
 2. การบันทึกผลของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จะบันทึกผลลงในใบรายงานการตรวจสอบระหว่างผลิต โดยมีหมายเลขเอกสารขึ้นต้นด้วย QC
 3. การบันทึกผลในแผนภูมิควบคุม X-R Chart โดยมีหมายเลขเอกสารขึ้นต้นด้วย QA
- การดำเนินการแก้ไข จะระบุตำแหน่งของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไข และวิธีการแก้ไข

ในการจัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการของเบรกดรัม จะต้องมีทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น แต่ผู้วิจัยได้ทำเป็นตัวอย่างเพียง 1 รุ่น เท่านั้น คือ รุ่น FTR ดังแสดงในรูปที่ 5.8

แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ (OC. PROCESS CHART)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	หมายเลขเอกสาร	QP-001-01																																																																				
		เบรกครั้มน้ำหนัก	142390 529A (RH) 142390 530A (LH)	FTR						แก้ไขครั้งที่	วันที่																																																																			
ส ค บ ม ร ร	กระบวนการ	จุดตรวจสอบ	ระดับควบคุม	วิธีการควบคุม			เครื่องมือวัด	การบันทึกผล		การดำเนินการแก้ไข																																																																				
				เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	เมื่อเกิดปัญหา																																																																				
				มาตรฐาน	วิธีส	ผู้รับผิดชอบ				ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ																																																																	
1	กลึง		<table border="1"> <tr> <td>1 เส้นผ่านศูนย์กลาง</td> <td>409 +0.8 0 มม</td> <td>B</td> <td><input type="radio"/></td> <td>1/10</td> <td><input type="radio"/></td> <td>เวอร์เนีย</td> <td>PC 1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> <tr> <td>2 เส้นผ่านศูนย์กลาง</td> <td>438 ± 1.0 มม</td> <td>B</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td>เวอร์เนีย</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> <tr> <td>3 ความลึก</td> <td>195 ± 0.2 มม</td> <td>B</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td>เวอร์เนียวัดความลึก</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> <tr> <td>4 ความลึก</td> <td>179 ± 0.5 มม</td> <td>B</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td>เวอร์เนียวัดความลึก</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> <tr> <td>5 ความสูง</td> <td>197 ± 1.0 มม</td> <td>B</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td>เวอร์เนียวัดความลึก</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> <tr> <td>สภาพความเรียบรอย</td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td>100%</td> <td></td> <td>สายตา</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> </table>	1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	409 +0.8 0 มม	B	<input type="radio"/>	1/10	<input type="radio"/>	เวอร์เนีย	PC 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ	2 เส้นผ่านศูนย์กลาง	438 ± 1.0 มม	B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	เวอร์เนีย		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ	3 ความลึก	195 ± 0.2 มม	B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	เวอร์เนียวัดความลึก		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ	4 ความลึก	179 ± 0.5 มม	B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	เวอร์เนียวัดความลึก		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ	5 ความสูง	197 ± 1.0 มม	B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	เวอร์เนียวัดความลึก		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ	สภาพความเรียบรอย			<input type="radio"/>	100%		สายตา		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ									
1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	409 +0.8 0 มม	B	<input type="radio"/>	1/10	<input type="radio"/>	เวอร์เนีย	PC 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																				
2 เส้นผ่านศูนย์กลาง	438 ± 1.0 มม	B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	เวอร์เนีย		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																				
3 ความลึก	195 ± 0.2 มม	B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	เวอร์เนียวัดความลึก		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																				
4 ความลึก	179 ± 0.5 มม	B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	เวอร์เนียวัดความลึก		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																				
5 ความสูง	197 ± 1.0 มม	B	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	เวอร์เนียวัดความลึก		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																				
สภาพความเรียบรอย			<input type="radio"/>	100%		สายตา		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																				
2	กลึง		<table border="1"> <tr> <td>1 เส้นผ่านศูนย์กลาง</td> <td>230 +0.046 0 มม</td> <td>A</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1/10 2/กะ</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>บอร์เกจ / CMM</td> <td>PC 2</td> <td>OC 1</td> <td>QA 1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> <tr> <td>2 ความหนา</td> <td>16 ± 0.2 มม</td> <td>B</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td>ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> <tr> <td>3 ความสูง</td> <td>195 ± 0.5 มม</td> <td>B</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td>เวอร์เนียวัดความลึก</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> <tr> <td>4 ความหนา</td> <td>0.1 มม</td> <td>B</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2/กะ</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก</td> <td></td> <td>OC 1</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ</td> </tr> </table>	1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	230 +0.046 0 มม	A	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1/10 2/กะ	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	บอร์เกจ / CMM	PC 2	OC 1	QA 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ	2 ความหนา	16 ± 0.2 มม	B	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ	3 ความสูง	195 ± 0.5 มม	B	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		เวอร์เนียวัดความลึก				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ	4 ความหนา	0.1 มม	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	2/กะ	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก		OC 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ															
1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	230 +0.046 0 มม	A	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1/10 2/กะ	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	บอร์เกจ / CMM	PC 2	OC 1	QA 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																
2 ความหนา	16 ± 0.2 มม	B	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																
3 ความสูง	195 ± 0.5 มม	B	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		เวอร์เนียวัดความลึก				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																
4 ความหนา	0.1 มม	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	2/กะ	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก		OC 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ																																																																

พนักงานเดินเครื่อง หัวหน้าหน่วยผลิต
 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก
 B = สำคัญ C = ปกติ

แผนประกันคุณภาพ

รูปที่ 5.8 แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการของเบรกครั้มน้ำหนัก รุ่น FTR

แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ (QC. PROCESS CHART)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	หมายเลขเอกสาร	QP-001-01				
		เบรคตรัมล้อหน้า	142390 529A (RH) 142390 530A (LH)	FTR					แก้ไขครั้งที่	วันที่				
									สำเนาที่	หน้า 2/3				
A B C D E	กระบวนการ	จุดตรวจ/สอบ	ระดับควบคุม		วิธีการควบคุม			เครื่องมือวัด	การบันทึกผล		การดำเนินการแก้ไข			
					เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต			S.I. chart	เมื่อเกิดปัญหา				
						ผู้ว่าผลิตซ้ำ	ความถี่					ผู้ว่าผลิตซ้ำ		
มาตรฐาน	รหัส	ผู้ว่าผลิตซ้ำ	ความถี่	ผู้ว่าผลิตซ้ำ			ผู้ว่าผลิตซ้ำ	วิธีการ						
3	เจาะรู	1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	22.5 ± 0.2 มม	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1/10	<input type="radio"/>	ปลิกเกลจ / CMM	PC 3	OC 2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		2 P.C.D	285 ± 0.1 มม	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	↓	<input type="radio"/>	จิก / CMM	↓	↓	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
4	ประกอบ	1 ดุมล้อ	142312 1130	B	<input type="radio"/>		1/10	<input type="radio"/>	สายตา	PC 4		<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	คัดเลือก / สวมที่ผู้สวมอบ
		2 อวลิคพื้น	897916 0670/0690	B	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	สายตา			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	คัดเลือก / สวมที่ผู้สวมอบ
		3 แกนเกลียว	897914 1950	B	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	สายตา			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	คัดเลือก / สวมที่ผู้สวมอบ
		4 คาพอร์ค	38 ± 5 กก.ม	B	<input type="radio"/>		2/กบ	<input type="checkbox"/>	ประแจทอร์ค		OC 3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		5 ลี	ลัม	B	<input type="radio"/>		100%	<input type="radio"/>	สายตา			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	คัดเลือก ซ่อม

พนักงานเดินเครื่อง หัวหน้าหน่วยผลิต

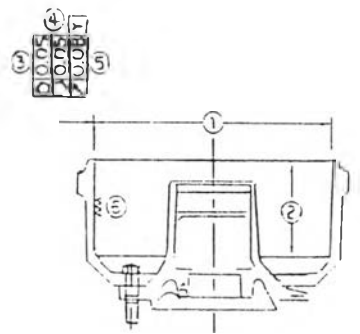
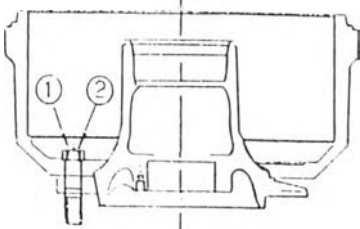
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก

B = สำคัญ C = ปกติ

แผนกประกันคุณภาพ

รูปที่ 5.8 แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการของเบรคตรัม รุ่น FTR (ต่อ)

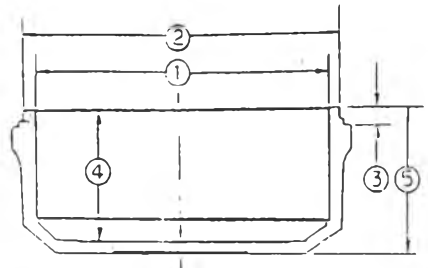
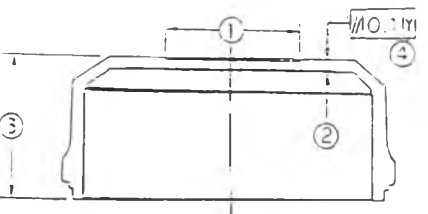
แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ (QC. PROCESS CHART)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	หมายเลขเอกสาร	QP-001-01						
		เบรกดรัมล้อหน้า	142390 529A (R11) 142390 530A (L11)	FTR					แก้ไขครั้งที่	วันที่						
									สำเนาที่	หน้า 3/3						
ลำดับ ขั้น ที่	กระบวนการ	จุดตรวจสอบ	ระดับควบคุม		วิธีการควบคุม				เครื่องมือวัด	การบันทึกผล		การดำเนินการแก้ไข				
			มาตราฐาน	รหัส	เริ่มผลิต		วางแผนผลิต			PC	QC	เมื่อเกิดปัญหา				
					ผู้รับผิดชอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ				ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ			
5	ความละเอียด 	1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	410 +0.2-0 มม	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1/10	2/กะ	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	เบอร์เกจ / CMM	PC 5	QC 4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		2 ความลึก	150 +2.0-0 มม	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1/10		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	เวอร์เนียวัดความลึก			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		3 ค่าความกลม	0.05 มม	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2/กะ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CMM		QC 4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		4 ค่าความเป็นทรงกระบอก	0.05 มม	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CMM			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		5 RUNOUT	0.08 มม	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไดอัลเกจ จิก			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		6 ค่าความเรียวผิว	6.32	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	100%		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	สายตา / เครื่องวัดความเรียวผิว			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
6	ย้ายพิกัดผิว 	1 รอยย้ายพิกัดผิว	สนนแจก	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	100%		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	สายตา			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		2 สี	สี	B	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	100%		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	สายตา			<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	คัดเลือก / ซ่อม

พนักงานเดินเครื่อง หัวหน้าหน่วยผลิต
 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก
 B = สำคัญ C = ปกติ

แผนกประกันคุณภาพ

รูปที่ 5.8 แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

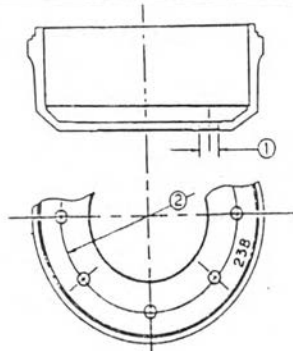
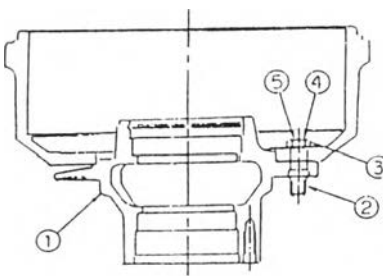
แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ (QC. PROCESS CHART)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	หมายเลขเอกสาร	QP-001-02		
		แฉกเตรียมหล่อหัว	142390 09HA (R11) 142390 099A (L11)	FTR					แก้ไขครั้งที่	วันที่		
									สำเนาที่	หน้า 1/3		
A B C	กระบวนการ	จุดตรวจ/สอบ	ระดับควบคุม		วิธีการควบคุม			เครื่องมือวัด	การบันทึกผล		การดำเนินการแก้ไข	
			เมื่อผลิต		เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต			○	□		เมื่อเกิดปัญหา
			มาตรฐาน	รหัส		ผู้รับผิดชอบ	ความถี่					
1	กลึง		1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	409 +0.8, 0 มม	B	○	1/10	○	เวอร์เนีย	PC 1	●	ปรับแต่ง ตรวจสอบซ้ำ
			2 เส้นผ่านศูนย์กลาง	438 ± 1.0 มม	B	○		○	เวอร์เนีย		●	ปรับแต่ง ตรวจสอบซ้ำ
			3 ความลึก	195 +0.5, 0.2 มม	B	○		○	เวอร์เนียวัดความลึก		●	ปรับแต่ง ตรวจสอบซ้ำ
			4 ความลึก	179 ± 0.5 มม	B	○		○	เวอร์เนียวัดความลึก		●	ปรับแต่ง ตรวจสอบซ้ำ
			5 ความสูง	197 ± 1.0 มม	B	○		○	เวอร์เนียวัดความลึก		●	ปรับแต่ง ตรวจสอบซ้ำ
			สภาพความเรียบรอย			○	100%		สายตา		●	ปรับแต่ง ตรวจสอบซ้ำ
2	กลึง		1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	230 +0.046, 0 มม	A	○ □	1/10 2/กบ	○ □	บอร์เกจ / CMM	PC 2 OC 1 OA 1	● □	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
			2 ความหนา	16 ± 0.2 มม	B	○		○	ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก		●	ปรับแต่ง ตรวจสอบซ้ำ
			3 ความสูง	195 ± 0.5 มม	B	○		○	เวอร์เนียวัดความลึก		●	ปรับแต่ง ตรวจสอบซ้ำ
			4 ความขนาน	0.1 มม	B	○ □	2/กบ	○ □	ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก	OC 1	● □	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ

○ พนักงานเดินเครื่อง ● หัวหน้าหน่วยผลิต
□ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ■ หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก
B = สำคัญ C = ปกติ

แผนประกันคุณภาพ

รูปที่ 5.8 แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ (QC. PROCESS CHART)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	หมายเลขเอกสาร	QP-001-02				
		เบรคพร้อมล้อหลัง	142390 098A (RH) 142390 699A (LH)	FTR					แก้ไขครั้งที่	วันที่				
									เงาเนท	หน้า 2/3				
ลำดับ	กระบวนการ	จุดตรวจสอบ	ระดับควบคุม		วิธีการควบคุม		เครื่องมือวัด	การบันทึกผล		การดำเนินการแก้ไข				
			มาตรฐาน	รหัส	เริ่มผลิต	ระหว่งผลิต		ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ			
			ผู้รับผิดชอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ					วิธีการ		
3	เจาะรู		1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 P.C.D.	22.5 ± 0.2 มม 285 ± 0.1 มม	B B	○ □ ○ □	1/10 ↓	○ ○	ปลิกเกจ / จิก /	CMM CMM	PC 3 ↓	QC 2 ↓	● □ ● □	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
4	ประกอบ		1 ดุมล้อ 2 ยาลูกปืน 3 แบริ่งเกลียว 4 ล้อทอร์ค 5 ลิ่ม	142311 0920 897916-0710/0730 897914 1950 38 ± 5 กก.ม ลิ่ม	B B B B B	○ ○ ○ ○ ○	1/10 2/กซ 100%	○ ○ ○ □ ○	สายตา สายตา สายตา ประแจทอร์ค สายตา	 	PC 6 OC 3	● □ ● □ ● □ ● □ ●	จัดเลือก / ส่งคืนผู้ส่งมอบ จัดเลือก / ส่งคืนผู้ส่งมอบ จัดเลือก / ส่งคืนผู้ส่งมอบ ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ จัดเลือก ซ่อม	

○ พนักงานต้นเครื่อง ● หัวหน้าหน่วยผลิต
□ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ■ หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ

S = ความปลอดภัย A = สำคัญมาก
B = สำคัญ C = ปกติ

แผนกประกันคุณภาพ

รูปที่ 5.8 แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการของเบรคดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ (QC. PROCESS CHART)		ชื่อชิ้นงาน	หมายเลขชิ้นงาน	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	หมายเลขเอกสาร	QP 001-02				
กระบวนการ		เบรกครั้มล้อหลัง	142390 098A (LFD)	FTR					แก้ไขครั้งที่	วันที่				
			142390 098A (LFD)						สำเนาที่	หน้า 3/3				
ค ร ม ม	กระบวนการ	จุดตรวจสอบ	ระดับควบคุม	วิธีการควบคุม			เครื่องมือวัด	การบันทึกผล		การดำเนินการแก้ไข				
				เริ่มผลิต	ระหว่งผลิต			X.R chart	เมื่อเกิดปัญหา	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ			
	มาตรฐาน	รหัส	ผู้รับผิดชอบ	ปริมาณ	ผู้รับผิดชอบ									
5	ความละเอียด													
		1 เส้นผ่านศูนย์กลาง	410 +0.2 0 มม	B	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1/10 2/ครั้ง	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	บอร์เกจ / CMM	PC 5 OC 4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		2 ความลึก	150 +2.0 0 มม	B	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	1/10	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	เวอร์เนียร์วัดความลึก		<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		3 ค่าความกลม	0.05 มม	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2/ครั้ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CMM	OC 4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		4 ค่าความเบี่ยงทรงระลอก	0.05 มม	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CMM		<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		5 RUNOUT	0.08 มม	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไดอัลเกจ จิก		<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		6 ค่าความเรียบผิว	6.3Z	B	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	100%	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	สายตา / เครื่องวัดความเรียบผิว		<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
6	ผ้าหึงเก็ย													
		1 รอยย่นผิว	สนแก	B	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สายตา		<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	ปรับแต่ง / ตรวจสอบซ้ำ
		2 สี	ส้ม	B	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	สายตา		<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	หัดสีเอง ซ่อม
		<input type="checkbox"/>	พนักงานเดินเครื่อง	<input checked="" type="radio"/>	หัวหน้าหน่วยผลิต	S = ความปลอดภัย	A = สำคัญมาก	แผนกประกันคุณภาพ						
		<input type="checkbox"/>	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	<input checked="" type="radio"/>	หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ	B = สำคัญ	C = ปกติ							

รูปที่ 5.8 แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการของเบรกครั้ม รุ่น FTR (ต่อ)

5.1.3 มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (Work Process Standard)

จากแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ นำจุดตรวจสอบที่พนักงานเดินเครื่องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมาจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน โดยได้เพิ่มในส่วนของลำดับขั้นตอนการทำงาน, ข้อควรระวัง, พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่จะต้องควบคุม, อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ และข้อกำหนดของ Tooling เพื่อให้พนักงานเดินเครื่องใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ณ จุดปฏิบัติงาน นั้น ๆ โดยจะนำไปติดที่จุดปฏิบัติงานด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน

เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงาน การควบคุมพารามิเตอร์ต่าง ๆ และการตรวจสอบของพนักงานเดินเครื่องในแต่ละกระบวนการผลิต ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน จัดทำโดยแผนกเทคนิคการผลิตของฝ่ายผลิต โดยอาศัยข้อมูลจาก แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ แผนผังกระบวนการผลิต และข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ โดยหัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต และผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายผลิต จึงสามารถนำไปมีผลการบังคับใช้ ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการทำงานแสดงในรูปที่ 5.9

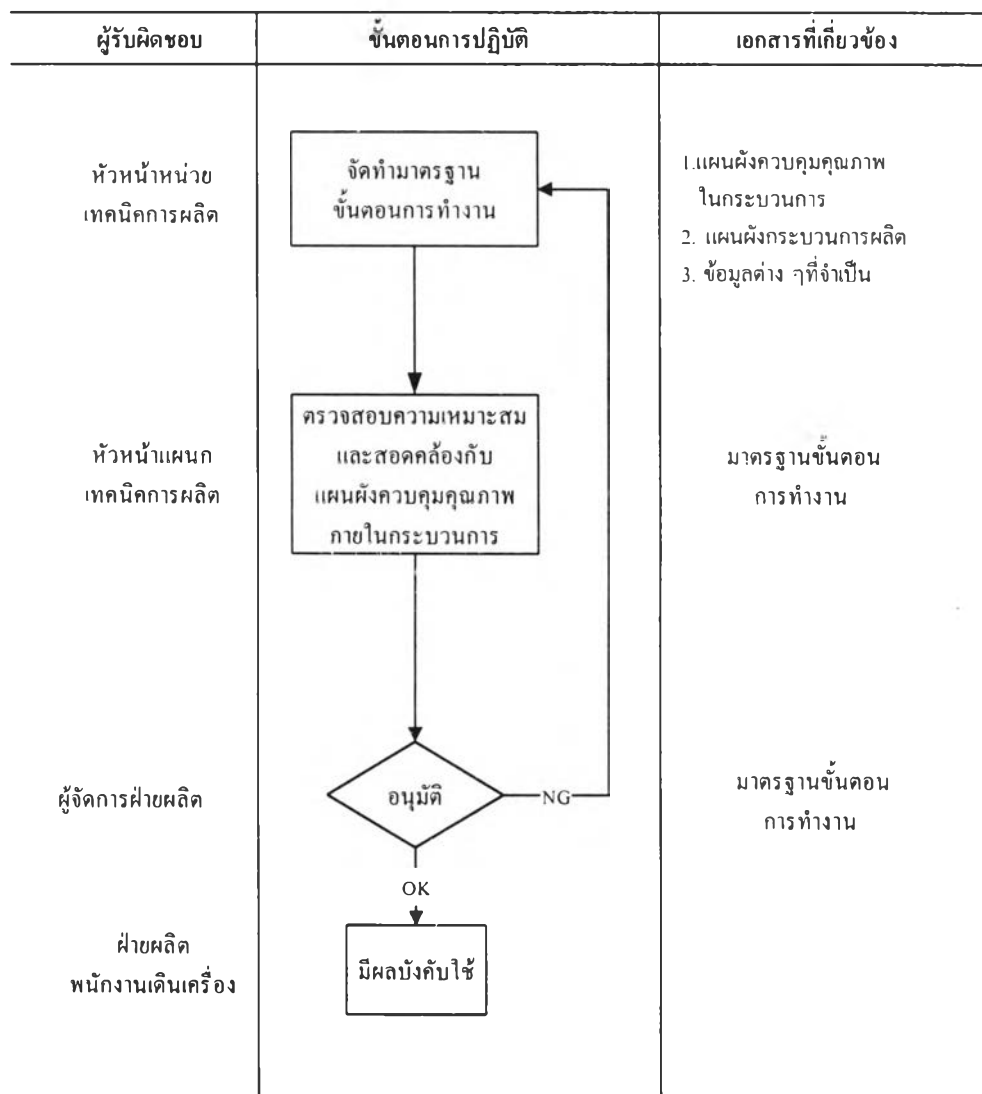
รายละเอียดในการจัดทำดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการกำหนดรายละเอียดพื้นฐานของมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน

- | | |
|------------------|---|
| - ชื่อชิ้นงาน | ใส่ชื่อของชิ้นงาน |
| - หมายเลขชิ้นงาน | ใส่หมายเลขของชิ้นงาน |
| - รุ่น | ใส่รุ่นของชิ้นงาน |
| - กระบวนการผลิต | ใส่กระบวนการผลิตในจุดนั้น |
| - ผู้เขียน | ลงลายมือชื่อ ของผู้เขียน |
| - ผู้ตรวจ | ลงลายมือชื่อของหัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต |
| - ผู้อนุมัติ | ลงลายมือชื่อของผู้จัดการฝ่ายผลิต |

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการควบคุมเอกสาร

- | | |
|-----------------|--|
| - หมายเลขเอกสาร | กำหนดหมายเลขเอกสารของมาตรฐานขั้นตอนการ |
|-----------------|--|



รูปที่ 5.9 ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน

- | | |
|----------------|---|
| | ทำงาน โดยขึ้นต้นด้วย WP |
| - แก๊วครั้งที่ | จะลงแก๊วครั้งที่เพื่อที่สามารถใช้ควบคุมเอกสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ |
| - วันที่ | เป็นวันที่มีผลบังคับใช้ |
| - สำเนาที่ | ใช้สำหรับในการควบคุมเอกสาร |
| - หน้า | จะบอกเลขที่ และจำนวนหน้าทั้งหมด |
| - ฝ่าย | เป็นฝ่ายเจ้าของเอกสาร |

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของรายละเอียดในการตรวจสอบโดยพนักงานเดินเครื่อง

- | | |
|-----------------------|---|
| - ลำดับที่ | เป็นการระบุกระบวนการผลิตที่ |
| - จุดที่ | เป็นการระบุจุดที่ของการตรวจสอบ |
| - เริ่มผลิต | เป็นการตรวจสอบ เมื่อเริ่มผลิต หรือหลังการปรับ Tools มีวงกลมอยู่ แปลว่า พนักงานเดินเครื่อง จะต้องบันทึกผลการตรวจสอบลงในรายงานการตรวจสอบระหว่างผลิต |
| - ระหว่างผลิต | เป็นการตรวจสอบในระหว่างการผลิต ถ้ามีวงกลมอยู่ แปลว่า พนักงานเดินเครื่อง จะต้องบันทึกผลการตรวจสอบตามความถี่ที่กำหนด ลงในรายงานการตรวจสอบระหว่างผลิต |
| - จุดตรวจสอบ | จะบอกลักษณะของการตรวจสอบ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง, ความลึก เป็นต้น |
| - มาตรฐาน | จะบอกมาตรฐานของจุดตรวจสอบนั้นและค่าเพื่อ |
| - เครื่องมือวัด | จะระบุเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ |
| - ความถี่ในการตรวจสอบ | จะระบุความถี่ในการตรวจสอบระหว่างผลิตของพนักงานเดินเครื่อง โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นความถี่ในการตรวจสอบระหว่างผลิต โดยไม่ต้องบันทึกผลการตรวจสอบ และส่วนที่สองจะเป็นความถี่ในการตรวจสอบระหว่างผลิต ที่ต้องบันทึกผลการตรวจสอบลงในใบรายงานการตรวจสอบระหว่างผลิต |

ส่วนที่ 4 เป็นการกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในจุดนั้น เช่น จิ๊ก-ฟิกเจอร์ที่ใช้, วัตถุประสงค์, น้ำยาหล่อเย็น, เครื่องจักร, โปรแกรม, จุดอ้างอิง, Machine Condition, อุปกรณ์พิเศษ, ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Tooling , ลำดับขั้นตอนการทำงาน และข้อควรระวังต่าง ๆ

ในการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรคดรัม จะต้องมีการจัดทำแผนผังกระบวนการผลิต ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอนการผลิต, ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในรูปที่ 5.10 และในการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรคดรัม จะต้องมียานวน 5 รุ่น แต่ผู้วิจัยได้ทำเป็นตัวอย่างเพียง 1 รุ่น เท่านั้น คือรุ่น FTR ดังแสดงในรูปที่ 5.11

5.1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติการ (Work Instruction)

ขั้นตอนการปฏิบัติการ จะกล่าวถึงขั้นตอนของกรรมวิธีในการทำงานในแต่ละอย่าง โดยมากมักจะเกิดขึ้นภายในสถานีทำงานหนึ่ง ๆ โดยคนเพียงคนเดียว หรือกลุ่มคนในหน่วยปฏิบัติงานเดียวกันสำหรับวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละงานจะมีความแตกต่างกัน ทั้งรูปแบบ เนื้อหาและรายละเอียด แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานนั้น ๆ

ในการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการ จะจัดทำโดยหัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าแผนกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงในจุดทำงานนั้น ๆ ตรวจสอบ โดยหัวหน้าแผนก และอนุมัติจากผู้จัดการฝ่าย จึงสามารถนำไปมีผลการบังคับใช้ และมีขั้นตอนการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการ ดังแสดงในรูปที่ 5.12

ขั้นตอนการปฏิบัติการ ที่จัดให้มีในกระบวนการผลิตเบรคดรัม มีดังนี้

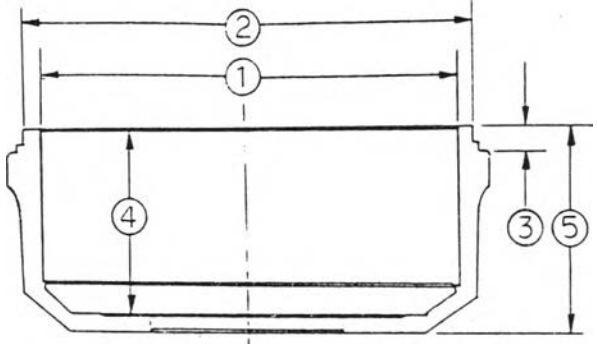
- คู่มือการใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตเบรคดรัม แสดงไว้ในภาคผนวก ก.
- วิธีการเปลี่ยนอินเลิร์ต เป็นวิธีการเปลี่ยนอินเลิร์ตสำหรับ Tooling ที่เป็นชนิดใช้อินเลิร์ต แสดงไว้ในภาคผนวก ก.
- การสอบเทียบ ไมโครมิเตอร์ และเวอร์เนียร์ แสดงไว้ในภาคผนวก ก.
- การสอบเทียบ ไดอัลเกจ แสดงไว้ในภาคผนวก ก.

แผนผังกระบวนการผลิต				หมายเลขเอกสาร : W-001-01				แก้ไขครั้งที่ :				วันที่ :			
ชื่อชิ้นงาน : เบรกดรัมล้อหน้า รุ่น FTR				ฝ่าย : ผลิต 2				สำเนาที่ :				หน้า : 1/1			
ลำดับ	หมายเลข ชิ้นส่วน	กระบวนการ	หมายเลข เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ลำดับ	หมายเลข ชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	เครื่องจักร	ลำดับ	หมายเลข ชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน		ลำดับ	หมายเลข PROCESS	ชื่อชิ้นส่วน	เครื่องจักร
▽	142315-238	วัดตูดิบเบรกดรัม		▽	142312-1130	คูลลิ่ง		▽	897916 0670	ฮวีลพิน (ข้างขวา)		▽	897914 1950	แป้นเกลียว	
①	BD-238-01	กลิ้ง	WP-001-01						897916-0690	ฮวีลพิน (ข้างซ้าย)					
②	BD-238-02	กลิ้ง	WP-002-01												
③	BD-238-03	เจาะรู	WP-003-01												
④	AS-529-04	ประกอบ(RH)	WP-004-01												
	AS-530-04	ประกอบ(LH)	WP-005-01												
⑤	AS-529-05	คว้านละเอียด(RH)	WP-006-01												
	AS-530-05	คว้านละเอียด(LH)	WP-007-01												
⑥	142390-529A	ย้ําหัวเกลียว(RH)	WP-008-01												
	142390-530A	ย้ําหัวเกลียว(LH)	WP-009-01												
ผู้เขียน				ผู้ตรวจ				ผู้อนุมัติ				วันที่			

รูปที่ 5.10 แผนผังกระบวนการผลิตเบรกดรัม รุ่น FTR

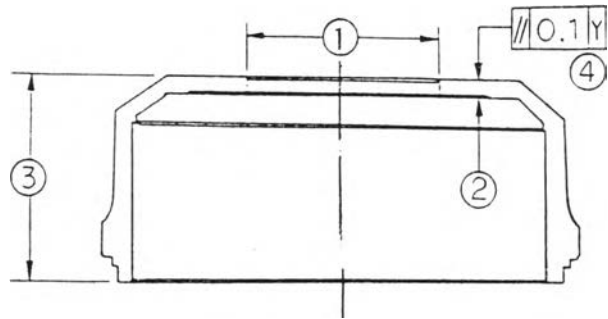
แผนผังกระบวนการผลิต				หมายเลขเอกสาร : W-001-02				แก้ไขครั้งที่ :				วันที่ :			
ชื่อชิ้นงาน : เบรกดรัมล้อหลัง รุ่น FTR				ฝ่าย : ผลิต 2				สำเนาที่ :				หน้า : 1/1			
ลำดับ	หมายเลข PROCESS	รายละเอียดงาน	เครื่องจักร	ลำดับ	หมายเลข PROCESS	รายละเอียดงาน	เครื่องจักร	ลำดับ	หมายเลข PROCESS	รายละเอียดงาน	เครื่องจักร	ลำดับ	หมายเลข PROCESS	รายละเอียดงาน	เครื่องจักร
▽	142315-238	วัตถุดิบเบรกดรัม		▽	142311-0920	คูลล์		▽	897916 0710	สวิลพิน (ข้างขวา)		▽	897914-1950	แป้นเกลียว	
①	BD-238-01	กลึง	WP-001-02						897916-0703	สวิลพิน (ข้างซ้าย)					
②	BD 238 02	กลึง	WP-002-02												
③	BD-238-03	เจาะรู	WP-003-02												
④	AS-698-04	ประกอบ (RH)	WP-004-02												
	AS 699-04	ประกอบ (LH)	WP-005-02												
⑤	AS-698-05	คว้านละเอียด(RH)	WP-006-02												
	AS-699-05	คว้านละเอียด(LH)	WP-007-02												
⑥	142390-698A	ยี่ห้อเกลียว(RH)	WP-008-02												
	142390-699A	ยี่ห้อเกลียว(LH)	WP-009-02												
ผู้เขียน				ผู้ตรวจ				ผู้อนุมัติ				วันที่			

รูปที่ 5.10 แผนผังกระบวนการผลิตเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-001-01	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน	เบรกครั้มล้อหน้า	หมายเลขชิ้นงาน (Process)	BD-238-01	ฝ่าย	ผลิต 2	หน้า 1/1	
รุ่น	FTR						
กระบวนการ	กลึง						
จิก-ฟิกเจอร์	วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)	น้ำยาหล่อเย็น					
	142315-2382	SOLVAC 1535					
หมายเลขเครื่องจักร	CT 08	โปรแกรมเลขที่	O 0238				
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน (มม)	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ
1	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	409 + 0.8 - 0	เวอร์เนียร์	100 % / 1/10
	2	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	438 + . - 10	เวอร์เนียร์	100 % / 1/10
	3	○	○	ความลึก	195 + 0.5 - 0.2	เวอร์เนียร์วัดความลึก	100 % / 1/10
	4	○	○	ความลึก	179 + . - 0.5	เวอร์เนียร์วัดความลึก	100 % / 1/10
	5	○	○	ความสูง	197 + . - 1.0	เวอร์เนียร์วัดความลึก	100 % / 1/10
				ความเรียบร้อย		สายตา	100%
จุดอ้างอิง							
1 หาค่า Z โดยการเตะปลายมีดที่ตำแหน่งที่สูงที่สุดของชิ้นงานแล้วดูค่าจาก Position Machine							
2 หาค่า X โดยการเตะปลายมีดที่เส้นผ่านศูนย์กลางนอกแล้วบวกด้วยค่า Position Machine							
หลังการปรับแต่งต้องเช็คชิ้นงาน 100 % ทุกครั้ง							
MACHINE CONDITION :							
Chuck Pressure 28 Kg / CM							
Lifter Pressure 30 Kg / CM							
อุปกรณ์พิเศษ :							
Jaw = JAB 1 , Stoper = ST8 1							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
				Tool No	Holder	Insert	Tool Life (Pcs /Tip)
				1	CSDL 2525	ANMA 433 AC 110 G	100
				2	MWLN R 2525 - 43	WNMA 433 110 G	50
				3	DCLNR 2525 - M12	CNMG 120408 EN-TM	8
				ลำดับขั้นตอนการทำงาน :			
				1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัตถุดิบ			
				2 เป่าทำความสะอาด Jaw และ Stopper และนำชิ้นงานใส่ แล้วหมุนงานเพื่อป้องกันเศษชิพติดอยู่บน Stopper ก่อน Clamp ชิ้นงาน			
				3 ตรวจสอบอินลิรีต			
				4 กดปุ่ม Start เครื่อง			
				5 เมื่อเครื่องจบการทำงาน ให้เปิดประตูเครื่องและปิดเศษชิพออก แล้วนำชิ้นงานออกจากเครื่อง			
				6 ตรวจสอบชิ้นงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ			
				7 กรณีเปลี่ยนอินลิรีต หรือผลการวัด มีแนวโน้มออกจากค่ากลางมาตรฐาน ให้ดำเนินการปรับค่า Offset ตาม W/1 วิธีการเปลี่ยนอินลิรีต			
				ข้อควรระวัง :			
				1 ก่อนเดินงานตรวจสอบว่า โปรแกรม ตรงกับรุ่นของชิ้นงานที่กำลังจะเดิน			
				2 ตรวจสอบดูท่อ Coolant อยู่ในจุดที่พร้อมจะเดินงาน			

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกครั้ม รุ่น FTR

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-002-01	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน	เบรกดรัมล้อหน้า	หมายเลขชิ้นงาน (Process)	BD-238-02	ฝ่าย	ผลิต 2	หน้า	1/1
รุ่น	FTR						
กระบวนการ	กลึง						
จิก-ฟิกเจอร์	วัดจุดบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)	นำยาลหล่อเย็น					
	BD-238-01	SOLVAC 1535					
หมายเลขเครื่องจักร	CT 07	โปรแกรมเลขที่	O 0238				
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม	ระหว่าง	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ใน
	ผลิต	ผลิต			(มม)		การตรวจสอบ
2	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	230 + 0.046 - 0	บอร์เกจ	100 % / 1/10
	2	○	○	ความหนา	16 + . 02	ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก	100 % / 1/10
	3	○	○	ความลึก	195 + . - 0.5	เวอร์เนียวัดความลึก	100 % / 1/10
	4	○	○	ค่าความขนาน	0.1	ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก	100 % / 1/10
จุดอ้างอิง :							
1 หากค่า Z โดยการแตะปลายมีดที่ตำแหน่งที่สูงที่สุดของชิ้นงานแล้วดูค่าจาก Position Machine							
2 หากค่า X โดยการแตะปลายมีดที่เส้นผ่านศูนย์กลางนอกแล้วบวกด้วยค่า Position Machine							
หลังการปรับแต่งต้องเช็คชิ้นงาน 100 % ทุกครั้ง							
MACHINE CONDITION :							
Chuck Pressure 28 Kg / CM							
Lifter Pressure 30 Kg / CM							
อุปกรณ์พิเศษ :							
Jaw = JA7-1 Stopper = ST7 1							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				



Tool No	Holder	Insert	Tool Life (Pcs/Tip)
1	MWLNL 2525 - 43	WNMA 433 AC 110 G	200
2	FCLNR 2525 - 43	CNMG 120408 EN TM	80
3	FCLNR 2525 - 43	CNMG 120408 EN TM	200

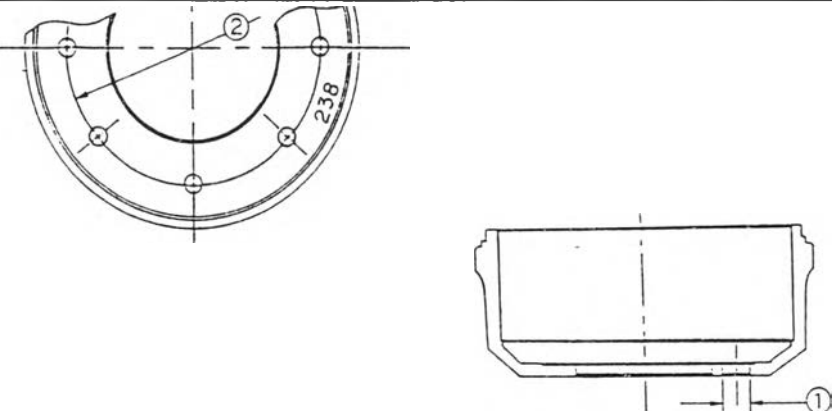
ลำดับขั้นตอนการทำงาน :

- 1 ผลิตชิ้นงานจากกระบวนการผลิตที่ 1
- 2 เป่าทำความสะอาด Jaw และ Stopper และนำชิ้นงานใส่ แล้วหมั่นงานเพื่อป้องกันเศษชิพติดอยู่บน Stopper ก่อน Clamp ชิ้นงาน
- 3 ตรวจสอบอินเลิร์ต
- 4 กดปุ่ม Start เครื่อง
- 5 เมื่อเครื่องจบการทำงาน ให้เปิดประตูเครื่องและปิดเศษชิพออก แล้วนำชิ้นงานออกจากเครื่อง
- 6 ตรวจสอบชิ้นงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ
- 7 กรณีเปลี่ยนอินเลิร์ต หรือผลการวัด มีแนวโน้มออกจากค่ากลางมาตรฐาน ให้ดำเนินการปรับค่า Offset ตาม W/I วิธีการเปลี่ยนอินเลิร์ต

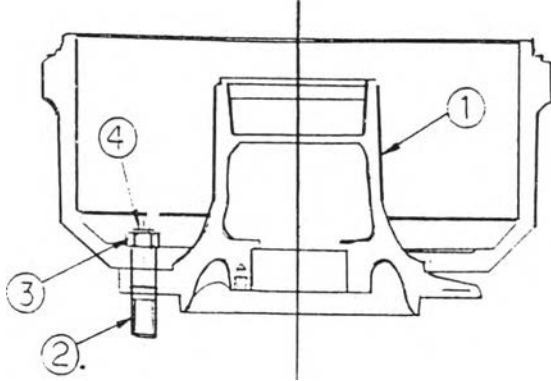
ข้อควรระวัง :

- 1 ก่อนเดินงานตรวจดูว่า โปรแกรม ตรงกับรุ่นของชิ้นงานที่กำลังจะเดิน
- 2 ตรวจดูท่อ Coolant อยู่ในจุดที่พร้อมจะเดินงาน

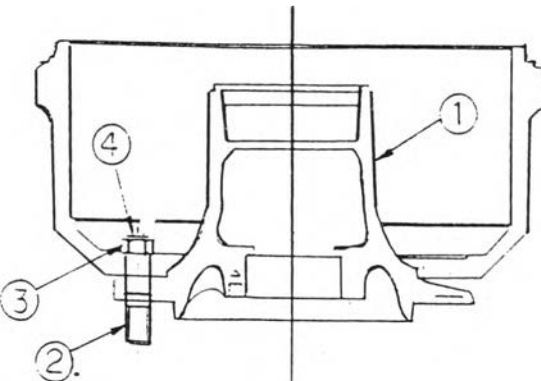
รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-003-01	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน เบรกดรัมล้อหน้า		หมายเลขชิ้นงาน (Process) BD-238-03		ฝ่าย ผลิต 2	สำเนาที่	หน้า 1/1	
รุ่น FTR							
กระบวนการ เจาะรู							
จิ๊ก-ฟิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		นายทล่อยืน			
		BD-238-02		SOLVAC 1535			
หมายเลขเครื่องจักร MD 01		โปรแกรมเลขที่					
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน (มม)	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ
3	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	8-22.5 +0.2 . 0.2	ปลิกเกจ	100 % / 1/10
	2	○	○	PCD	203.2 +.01	จิ๊ก	100 % / 1/10
จุดอ้างอิง							
MACHINE CONTDITION							
1 รอบการหมุนของ (SPINDLE) = 460 - 480 รอบ / นาที							
2 อัตราการป้อน = 10 - 15 มม / นาที							
อุปกรณ์พิเศษ : ป็นีตน้ำ							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
Tool No		รายละเอียด			Tool Life (Pcs /Tip)		
ส่วน 1-8		ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วน 22.5 มม			80		
ลำดับขั้นตอนการทำงาน							
1 นำชิ้นงานจากกระบวนการผลิตที่ 1							
2 ดันชิ้นงานให้ชน Stopper แล้วกด Start							
3 เมื่อกดปุ่ม Start ไฟ POSITION . POST จะดับ							
4 ส่วนจะลงมาเจาะชิ้นงาน							
5 เมื่อเจาะเสร็จแล้ว ส่วนจะยกขึ้นไฟ POSITION จะเป็นสีเขียว							
6 ดึงชิ้นงานมาทำความสะอาด ทำการลบคมด้านหน้า และด้านหลัง ของรูส่วนที่เจาะ							
7 ตรวจสอบชิ้นงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ							
ข้อควรระวัง							
1 เวลาดันชิ้นงานให้ชน Stopper ต้องดูว่าชิ้นงานกับ Stopper แนบกันสนิท							
2 เวลาปรับแต่งชิ้นงานระวังอย่าให้ปลายส่วนชนกับชิ้นงาน							

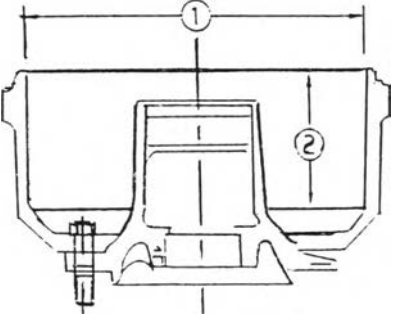
รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร WP-004-01	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน	เบรกดรัมล้อหน้า (ข้างขวา)	หมายเลขชิ้นงาน (Process) :	AS-529-04	ฝ่าย	ผลิต 2	หน้า	1/1
รุ่น	FTR						
กระบวนการ	ประกอบ						
จิก	ฟิกเจอร์	วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)	นํายาทลอเยน				
	JS-1	BD 238 03					
หมายเลขเครื่องจักร	โปรแกรมเลขที่						
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม ผลิต	ระหว่าง ผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ
4	1	○	○	ดุมล้อ	142312-1130	สายตา	100% / 1/10
	2	○	○	ชวิลพิน	897916-0670	สายตา	100% / 1/10
	3	○	○	แป้นเกลียว	897914-1950	สายตา	100% / 1/10
	4	○	○	สี	8 สี สีส้ม	สายตา	100% / 1/10
จุดอ้างอิง :							
MACHINE CONDITION :							
1 ปรับ ประแจทอร์ค 38 กก -ม							
อุปกรณ์พิเศษ							
ปืนลม , พ่นทองแดง , สีส้ม , ลูกบิดค็อก เบอร์ 32							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
ลำดับขั้นตอนการทำงาน							
1 นำ ชวิลพินมาใส่บนจิกแล้วยกดุมล้อมาสวมกับชวิลพิน							
2 ยกชิ้นงานที่ทำความสะอาดแล้วมาประกอบเข้ากับดุมล้อและชวิลพิน							
3 ใส่แป้นเกลียวโดยใช้มือหมุนเข้าไปประมาณ 3-4 เกลียว เพื่อไม่ให้แป้นเกลียว							
4 ใช้ปืนลมยิงที่หัวแป้นเกลียวจนครบทุกจุด							
5 นำประแจทอร์คมาขันให้ครบทุกจุด							
7 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง							
8 ยกชิ้นงานวางบนราง Roller แล้วดันไปที่จุดพลิกชิ้นงานและทำการพลิกชิ้นงานก่อนส่งกระบวนการผลิตที่ 5 ต่อไป							
ข้อควรระวัง							
1 ตรวจสอบการทอร์คให้ครบทุกจุด โดยสังเกตจากสีส้มที่อยู่บนแป้นเกลียว							
2 การใช้ปืนลมขันแป้นเกลียวให้ขันสลับตรงข้ามกัน							

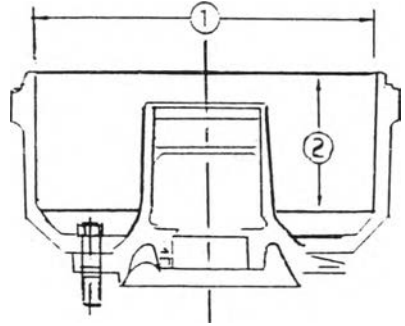
รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-005-01	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน เบรกดรัมล้อหน้า (ข้างซ้าย)		หมายเลขชิ้นงาน (Process) : AS-530-04		ฝ่าย ผลิต 2	สำเนาที่	หน้า : 1/1	
รุ่น FTR							
กระบวนการ ประกอบ							
จิก-ฟิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		นำยาหล่อเย็น			
JS-1		BD-238-03					
หมายเลขเครื่องจักร :		Program No					
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม	ระหว่าง	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ใน
		ผลิต	ผลิต				การตรวจสอบ
4	1	○	○	คุมล้อ	142312 1130	สายตา	100% / 1/10
	2	○	○	ชวีลพิน	897916-0690	สายตา	100% / 1/10
	3	○	○	แป้นเกลียว	897914-1950	สายตา	100% / 1/10
	4	○	○	สี	8 - สีลิ้ม	สายตา	100% / 1/10
จุดอ้างอิง :							
MACHINE CONDITION :							
1 ปรับ ประแจทอร์ค 38 กก-ม							
อุปกรณ์พิเศษ							
ปืนลม , ข้อนทองแดง , สีลิ้ม , ลูกบอลค เบอร์ 32							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
				ลำดับขั้นตอนการทำงาน 1 นำ ชวีลพินมาใส่บนจิกแล้วยกคุมล้อมาสวมกับชวีลพิน 2 ยกชิ้นงานที่ทำความสะอาดแล้วมาประกอบเข้ากับคุมล้อและชวีลพิน 3 ใส่แป้นเกลียวโดยใช้มือหมุนเข้าไปประมาณ 3-4 เกลียว เพื่อไม่ให้แป้นเกลียว 4 ใช้ปืนลมยิงที่หัวแป้นเกลียวจนครบทุกจุด 5 นำประแจทอร์คมาขันให้ครบทุกจุด 7 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง 8 ยกชิ้นงานวางบนราง Roller แล้วดันไปที่จุดพลิกชิ้นงานและทำการพลิกชิ้นงานก่อนส่งกระบวนการผลิตที่ 5 ต่อไป ข้อควรระวัง 1 ตรวจสอบการทอร์คให้ครบทุกจุด โดยสังเกตจากสีลิ้มที่อยู่บนแป้นเกลียว 2 การใช้ปืนลมขันแป้นเกลียวให้ขันสลับตรงข้ามกัน			

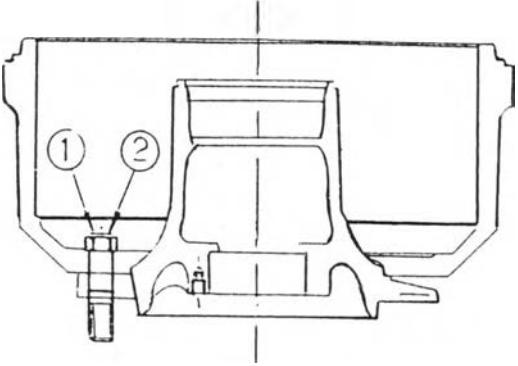
รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-006-01	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน : เบรกดรัมล้อหน้า (ข้างขวา)	หมายเลขชิ้นงาน (Process)	AS 529-05		ฝ่าย : ผลิต 2	สำเนาที่ :	หน้า : 1/1	
รุ่น : FTR	ขั้นตอนการทำงาน : คว้านละเอียด						
จิก-ฟิกเจอร์	วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)	น้ำยาหล่อเย็น					
JP1130-1A,2A	AS-529-04	SOLVAC 1535 , AIR COOLING					
หมายเลขเครื่องจักร : AT02	โปรแกรมเลขที่						
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม	ระหว่าง	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ใน
		ผลิต	ผลิต		(มม)		การตรวจสอบ
5	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	410 + 0.2 , - 0	บอร์เกจ	100% / 1/10
	2	○	○	ความลึก	150 + 2.0 , - 0	เวอร์เนียวัดความลึก	100% / 1/10
จุดอ้างอิง :							
1 การหาค่า Z โดยการให้ปลายมีดจ่อห่างกับชิ้นงาน 1-2 mm และใช้ค่าระยะห่างจากมีดและชิ้นงาน							
มาบวกกับระยะลึกที่ต้องการ โดยใช้ เวอร์เนียวัดที่ Stopper = ระยะจ่อหน้างาน + ระยะงานจริง							
2 การหาค่า Slide X โดยการนำค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานมาหาร 2 และเส้นผ่านศูนย์กลางของจิกมาหาร 2							
นำค่าทั้ง 2 ที่ได้มาลบกัน จุดที่ทำการวัดปลายมีดไปหาแกนจิก							
การหาค่า Slide X = $\frac{\text{Dia ชิ้นงาน} - \text{Dia จิก}}{2}$				Dia จิก = บริเวณแกนกลางของ จิก			
MACHINE CONDITION :							
Tail Stock Pressure 28 Kg / CM							
อุปกรณ์พิเศษ :							
Stoper =STA 1L/R , Plate = PLA-1 ยางกันสะท้อน, ฟันทองแดง							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
				Tool No	Holder	Insert	Tool Life (Pcs./Tip)
				1	WNLNL 2525 43	WNMA 433 110 G	5
				2	WNLNL 2525 - 43	WNMA 433 110 G	5
ลำดับขั้นตอนการทำงาน							
1 กลับชิ้นงานที่จุดพลิกงาน นำชิ้นงานมาที่จุดสวมยาง , เขียนชื่อรุ่นติดและ หมายเลขชิ้นงาน							
2 ตรวจสอบอินเสิร์ต							
3 ก่อนใส่ชิ้นงานให้เป่าทำความสะอาดจิกและนำชิ้นงานใส่ แล้วหมุนชิ้นงานไปให้แก้มกลีวยชนกับเซาจิก							
4 กดปุ่ม Start							
5 เมื่อเครื่องเดินชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้ดึงชิ้นงานออกและพลิกชิ้นงาน							
6 ตรวจสอบงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ เสร็จแล้วยกชิ้นงานลง PALLET และทาน้ำมันกันสนิม							
7 กรณีเปลี่ยนอินเสิร์ต หรือผลการวัด มีแนวโน้มออกจากค่ากลางมาตรฐานให้ดำเนินการปรับค่า เท่ากับผลต่างของผลวัดกับค่ามาตรฐาน							
ข้อควรระวัง :							
1 ในกรณีมีการเปลี่ยนรุ่นจะต้องใช้แผ่นยางรองจิกทุกครั้ง							
การบรรจุ				ภาชนะ : PALLET ไม้ขนาด 230 x 150 cm ²			
				จำนวน 12 ชิ้น			
				วิธีบรรจุ : 4x3 ชั้น ต่อ 1 ชั้น			

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-007-01	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่ :		
ชื่อชิ้นงาน : เบรกดรัมล้อหน้า (ข้างซ้าย)	หมายเลขชิ้นงาน (Process) :	AS-530-05	ฝ่าย : ผลิต 2	สำเนาที่ :	หน้า : 1/1			
รุ่น : FTR								
ขั้นตอนการทำงาน : คว้านละเอียด								
จิก-ฟิกเจอร์	วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)	น้ำหล่อเย็น						
JP1130 1A,2A	AS-530-04	SOLVAC 1535 , AIR COOLING						
หมายเลขเครื่องจักร : AT02	โปรแกรมเลขที่							
มาตรฐานการตรวจสอบ								
ลำดับที่	จุดที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน (มม)	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ	
5	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	410 + 0.2 , - 0	บอร์เกจ	100% / 1/10	
	2	○	○	ความลึก	150 + 2.0 , - 0	เวอร์เนียวัดความลึก	100% / 1/10	
จุดอ้างอิง :								
<p>1 การหาค่า Z โดยการให้ปลายมีดจ่อห่างกับชิ้นงาน 1-2 mm และใช้ค่าระยะห่างจากมีดและชิ้นงานมาบวกกับระยะลึกที่ต้องการ โดยใช้ เวอร์เนียวัดที่ Stopper = ระยะจ่อหน้างาน + ระยะงานจริง</p> <p>2 การหาค่า Slide X โดยการนำค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานมาหาร 2 และเส้นผ่านศูนย์กลางของจิกมาหาร 2 นำค่าทั้ง 2 ที่ได้มาลบกัน จุดที่ทำการวัดปลายมีดไปหาแกนจิก</p> <p>การหาค่า Slide X = $\frac{\text{Dia ชิ้นงาน} - \text{Dia จิก}}{2}$, Dia จิก = บริเวณแกนกลางของ จิก</p>								
MACHINE CONDITION :								
Tail Stock Pressure 28 Kg / CM								
อุปกรณ์พิเศษ :								
Stoper =STA-1L/R , Plate = PLA-1 ,ยางกันสะท้อน,ผืนทองแดง								
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่					
				ลำดับขั้นตอนการทำงาน 1 กลับชิ้นงานที่จุดพลิกงาน นำชิ้นงานมาที่จุดสวมยาง , เขียนชื่อรุ่นติดและ หมายเลขชิ้นงาน 2 ตรวจสอบอินเสิร์ต 3 ก่อนใส่ชิ้นงานให้เป่าทำความสะอาดจิกและนำชิ้นงานใส่ แล้วหมุนชิ้นงานไปให้เป็นเกลียวชนกับเซาจิก 4 กดปุ่ม Start 5 เมื่อเครื่องเดินชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้ดึงชิ้นงานออกและพลิกชิ้นงาน 6 ตรวจสอบงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ เสร็จแล้วยกชิ้นงานลง PALLET และทาน้ำมันกันสนิม 7 กรณีเปลี่ยนอินเสิร์ต หรือผลการวัด มีแนวโน้มออกจากค่ากลางมาตรฐานให้ดำเนินการปรับค่า เท่ากับผลต่างของผลวัดกับค่ามาตรฐาน ข้อควรระวัง : 1 ในกรณีมีการเปลี่ยนรุ่นจะต้องใช้แผ่นยางรองจิกทุกครั้ง การบรรจุ : ภาชนะ : PALLET ไม้ขนาด 230 x 150 cm ² จำนวน 12 ชิ้น วิธีบรรจุ : 4x3 ชั้น ต่อ 1 ชั้น				

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)								หมายเลขเอกสาร WP-008 01	แก้ไขครั้งที่	วันที่
ชื่อชิ้นงาน เบรคดรัมล้อหน้า (ข้างขวา)		หมายเลขชิ้นงาน (Process) 142390-529A		ฝ่าย ผลิต 2		สำเนาที่		หน้าที่ 1/1		
รุ่น FTR										
กระบวนการ ย้ำหัวเกลียว										
จิก-ฟิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		นายหล่อเย็น						
		AS-529-05								
หมายเลขเครื่องจักร				โปรแกรมเลขที่						
มาตรฐานการตรวจสอบ										
ลำดับที่	จุดที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ			
6	1	○	○	รอยย้ำหัวเกลียว	8 สามแฉก	สายตา	100%			
	2	○	○		8 สีส้ม	สายตา	100%			
จุดอ้างอิง										
MACHINE CONDITION										
Preessure ลม 70 -100 Kg/cm ²										
อุปกรณ์พิเศษ :										
สีฝุ่นสีเขียว										
ผู้เขียน		ผู้ตรวจ		ผู้อนุมัติ		วันที่				
										
ลำดับขั้นตอนการทำงาน										
1 ตรวจสอบ CAULKING										
2 ตรวจสอบหัว CAULKING										
3 ตรวจสอบแป้นเกลียวและฮิวลฟิน										
4 ทำการย้ำหัวเกลียวที่ละจุด										
5 การย้ำหัวเกลียวให้ทำที่ละ 12 ชิ้น แล้วให้ทำการตรวจ										
6 การตรวจ ให้ใช้สีเขียว แต้มตามจุดแป้นเกลียวที่ย้ำหัวเกลียวแล้ว										
7 เมื่อแต้มสีเขียวเสร็จแล้ว ให้เดินตรวจอีกครั้งหนึ่ง										
ข้อควรระวัง										
1 ไม่ควรจะหยุดย้ำหัวเกลียวในขณะที่ยังทำไม่ครบทั้ง 8 จุด เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น										

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรคดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร WP-009-01	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน เบรกดรัมล้อหน้า (ข้างซ้าย)		หมายเลขชิ้นงาน (Process) 142390-530A		ฝ่าย ผลิต 2	สำเนาที่	หน้าที่ 1/1	
รุ่น FTR							
กระบวนการ ย้ำหัวเกลียว							
จิก พิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		น้ำยาหล่อเย็น			
AS-530-05							
หมายเลขเครื่องจักร				โปรแกรมเลขที่			
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ
6	1	○	○	รอยย่ำหัวเกลียว	8 - สามแฉก	สายตา	100%
	2	○	○	ลึ	8 - ลีส้ม	สายตา	100%
จุดอ้างอิง							
MACHINE CONDITION							
Preessure ลม 70-100 Kg/cm ²							
อุปกรณ์พิเศษ :							
สิ่ฝุ่นลิเซียว							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				

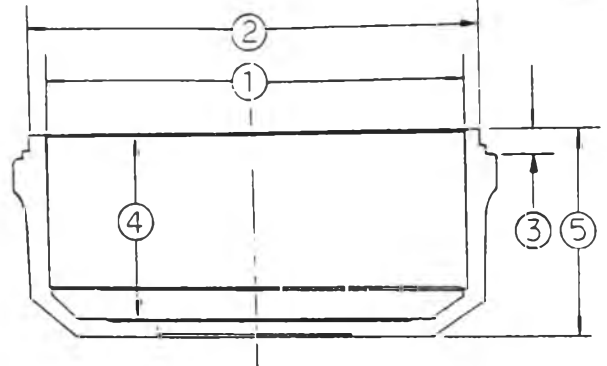
ลำดับขั้นตอนการทำงาน

- 1 ตรวจสอบ CAULKING
- 2 ตรวจสอบหัว CAULKING
- 3 ตรวจสอบแป้นเกลียวและฮวีลพิน
- 4 ทำการย้ำหัวเกลียวที่ละจุด
- 5 การย้ำหัวเกลียวให้ทำที่ละ 12 ชิ้น แล้วให้ทำการตรวจ
- 6 การตรวจ ให้ใช้ลิเซียว แต้มตามจุดแป้นเกลียวที่ย้ำหัวเกลียวแล้ว
- 7 เมื่อแต้มลิเซียวเสร็จแล้ว ให้เดินตรวจอีกครั้งหนึ่ง

ข้อควรระวัง

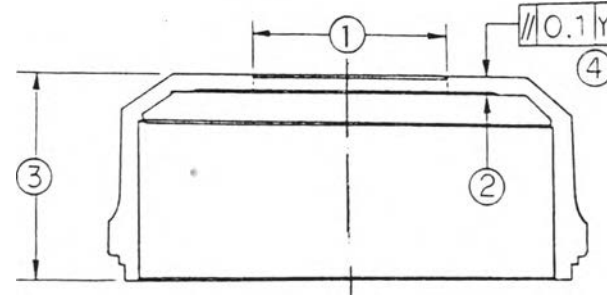
- 1 ไม่ควรจะหยุดย้ำหัวเกลียวในขณะที่ยังทำไม่ครบทั้ง 8 จุด เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP 001-02	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน	เบรกดรัมล้อหลัง	หมายเลขชิ้นส่วน (Process) :	BD-238-01	ฝ่าย	ผลิต 2	หน้า	1/1
รุ่น	FTR						
กระบวนการ	กลึง						
จิก-ฟิกเจอร์	วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)	น้ำยาหล่อเย็น					
	142315-2382	SOLVAC 1535					
หมายเลขเครื่องจักร	CT 08	โปรแกรมเลขที่	O 0238				
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน (มม)	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ
1	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	409 + 0.8 . - 0	เวอร์เนีย	100 % / 1/10
	2	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	438 + . - 1.0	เวอร์เนีย	100 % / 1/10
	3	○	○	ความลึก	195 + 0.5 . - 0.2	เวอร์เนียวัดความลึก	100 % / 1/10
	4	○	○	ความลึก	179 + . - 0.5	เวอร์เนียวัดความลึก	100 % / 1/10
	5	○	○	ความสูง	197 + . - 1.0	เวอร์เนียวัดความลึก	100 % / 1/10
				ความเรียบร้อย		สายตา	100%
จุดอ้างอิง							
1. หาค่า Z โดยการตั้งปลายมีดที่ตำแหน่งที่สูงที่สุดของชิ้นงานแล้วดูค่าจาก Position Machine							
2. หาค่า X โดยการตั้งปลายมีดที่เส้นผ่านศูนย์กลางนอกแล้วบวกด้วยค่า Position Machine							
หลังการปรับตั้งต้องเช็คชิ้นงาน 100 % ทุกครั้ง							
MACHINE CONDITION :							
Chuck Pressure 28 Kg / CM							
Lifter Pressure 30 Kg / CM							
อุปกรณ์พิเศษ :							
Jaw = JAB 1 , Stoper = ST8-1							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
				Tool No	Holder	Insert	Tool Life (Pcs /Tip)
				1	CSDL 2525	ANMA 433 AC 110 G	100
				2	MWLN R 2525 - 43	WNMA 433 110 G	50
				3	DCLNR 2525 - M12	CNMG 120408 EN-TM	8
				ลำดับขั้นตอนการทำงาน :			
				1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัตถุดิบ			
				2. เป่าทำความสะอาด Jaw และ Stopper และนำชิ้นงานใส่ แล้วหมุนงานเพื่อป้องกันเศษชิพ ติดอยู่บน Stopper ก่อน Clamp ชิ้นงาน			
				3. ตรวจสอบอินเสิร์ต			
				4. กดปุ่ม Start เครื่อง			
				5. เมื่อเครื่องจบการทำงาน ให้เปิดประตูเครื่องและปิดเศษชิพออก แล้วนำชิ้นงานออกจากเครื่อง			
				6. ตรวจสอบชิ้นงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ			
				7. กรณีเปลี่ยนอินเสิร์ต หรือผลการวัด มีแนวโน้มออกจากค่ากลางมาตรฐาน ให้ดำเนินการปรับค่า Offset ตาม W/I วิธีการเปลี่ยนอินเสิร์ต			
				ข้อควรระวัง :			
				1. ก่อนเดินงานตรวจสอบว่า โปรแกรม ตรงกับรุ่นของชิ้นงานที่กำลังจะเดิน			
				2. ตรวจสอบท่อ Coolant อยู่ในจุดที่พร้อมจะเดินงาน			

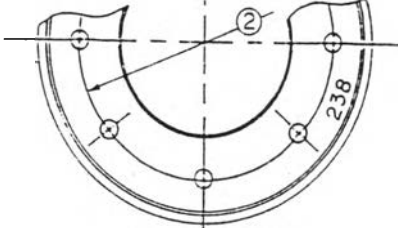
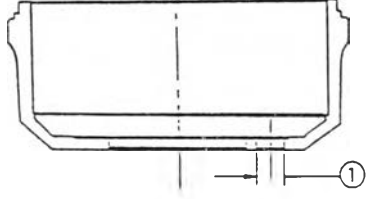
รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-002-02	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่ :	
ชื่อชิ้นงาน : เบรกครัมล้อหลัง		หมายเลขชิ้นงาน (Process) : BD-238-02		ฝ่าย : ผลิต 2	สำเนาที่ :	หน้า : 1/1	
รุ่น : FTR							
กระบวนการ : กลึง							
จิก-ฟิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		น้ำยาหล่อเย็น			
		BD 238-01		SOLVAC 1535			
หมายเลขเครื่องจักร : CT 07		โปรแกรมเลขที่ : O 0238					
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม	ระหว่าง	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ใน
		ผลิต	ผลิต		(มม)		การตรวจสอบ
2	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	230 + 0.046 - 0	บอร์เกจ	100 % / 1/10
	2	○	○	ความหนา	16 + . - 0.2	ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก	100 % / 1/10
	3	○	○	ความลึก	195 + . - 0.5	เวอร์เนียวัดความลึก	100 % / 1/10
	4	○	○	ค่าความขนาน	0.1	ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก	100 % / 1/10
จุดอ้างอิง :				ลำดับขั้นตอนการทำงาน : 1 ผลิตชิ้นงานจากกระบวนการผลิตที่ 1 2 เป่าทำความสะอาด Jaw และ Stopper และนำชิ้นงานใส่ แล้วหมุนงานเพื่อป้องกันเศษชิพติดอยู่บน Stopper ก่อน Clamp ชิ้นงาน 3 ตรวจสอบลิแบริด 4 กดปุ่ม Start เครื่อง 5 เมื่อเครื่องจบการทำงาน ให้เปิดประตูเครื่องและปิดเศษชิพออก แล้วนำชิ้นงานออกจากเครื่อง 6 ตรวจสอบชิ้นงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ 7 กรณีเปลี่ยนอินลิแบริด หรือผลการวัด มีแนวโน้มออกจากค่ากลางมาตรฐาน ให้ดำเนินการปรับค่า Offset ตาม W/วิธีการเปลี่ยนอินลิแบริด			
MACHINE CONDITION :				ข้อควรระวัง : 1 ก่อนเดินงานตรวจสอบว่า โปรแกรม ตรงกับรุ่นของชิ้นงานที่กำลังจะเดิน 2 ตรวจสอบท่อ Coolant อยู่ในจุดที่พร้อมจะเดินงาน			
Chuck Pressure 28 Kg / CM							
Lufter Pressure 30 Kg / CM							
อุปกรณ์พิเศษ :							
Jaw = JA7-1 Stopper = ST7-1							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				

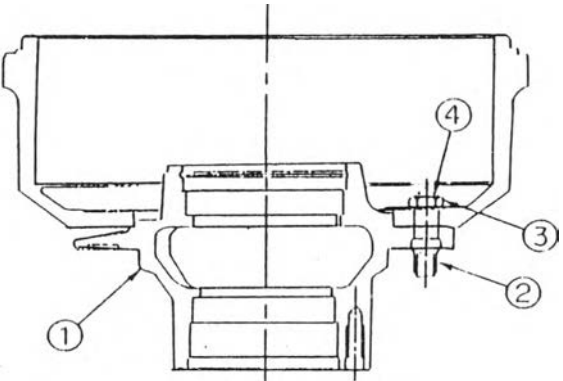


Tool No	Holder	Insert	Tool Life (Pcs /Tip)
1	MWLN 2525 - 43	WNMA 433 AC 110 G	200
2	FCLNR 2525 - 43	CNMG 120408 EN-TM	80
3	FCLNR 2525 - 43	CNMG 120408 EN-TM	200

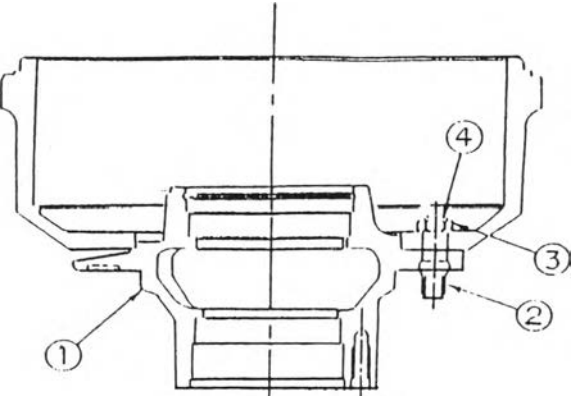
รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกครัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-003-02	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน	เบรกดรัมล้อหลัง	หมายเลขชิ้นงาน (Process)	BD 238-03	ฝ่าย	ผลิต 2	หน้า	1/1
รุ่น	FTR						
กระบวนการ		เจาะรู					
จิ๊ก-ฟิกเจอร์	วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)	นายพลอยเย็น					
	BD 238-02	SOLVAC 1535					
หมายเลขเครื่องจักร	MD 01	โปรแกรมเลขที่					
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน (มม)	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ
3	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	8-22.5 +0.2 ; -0.2	ปลิกเกจ	100 % / 1/10
	2	○	○	PCD	203.2 ± 0.1	จิ๊ก	100 % / 1/10
จุดอ้างอิง							
MACHINE CONTDITION							
1 รอบการหมุนของ (SPINDLE) = 460 - 480 รอบ / นาที							
2 อัตราการป้อน = 10 - 15 มม / นาที							
อุปกรณ์พิเศษ :							
ปืนฉีดน้ำ							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
Tool No		รายละเอียด			Tool Life (Pcs /Tip)		
ส่วน 1-8		ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วน 22.5 มม			80		
ลำดับขั้นตอนการทำงาน							
1 นำชิ้นงานจากกระบวนการผลิตที่ 1							
2 ดันชิ้นงานให้ชน Stopper แล้วกด Start							
3 เมื่อกดปุ่ม Start ไฟ POSITION , POST จะดับ							
4 ส่วนจะลงมาเจาะชิ้นงาน							
5 เมื่อเจาะเสร็จแล้ว ส่วนจะยกขึ้นไฟ POSITION จะเป็นสีเขียว							
6 ดึงชิ้นงานมาทำความสะอาด ทำการลบคมด้านหน้า และด้านหลัง ของรูส่วนที่เจาะ							
7 ตรวจสอบชิ้นงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ							
ข้อควรระวัง							
1 เวลาดันชิ้นงานให้ชน Stopper ต้องดูว่าชิ้นงานกับ Stopper แนบกันสนิท							
2 เวลาปรับแต่งชิ้นงานระวังอย่าให้ปลายส่วนชนกับชิ้นงาน							

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

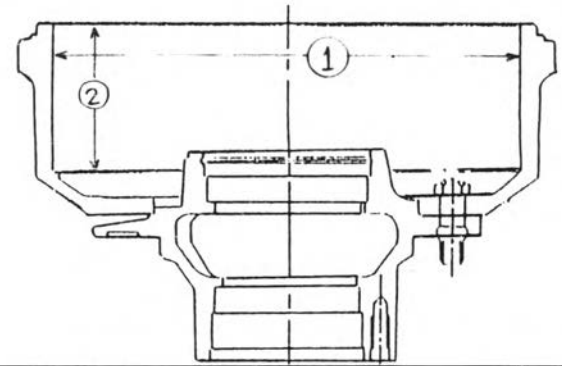
มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-004-02	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่ :	
ชื่อชิ้นส่วน : เบรกดรัมล้อหลัง (RH)		หมายเลขชิ้นส่วน (Process) : AS-698-04		ฝ่าย : ผลิต 2	สำเนาที่ :	หน้า : 1/1	
รุ่น : FTR							
กระบวนการ : ประกอบ							
จิก-ฟิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		น้ำยาหล่อเย็น			
JS 1		BD-238-03					
หมายเลขเครื่องจักร			โปรแกรมเลขที่				
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม	ระหว่าง	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ใน
		ผลิต	ผลิต				การตรวจสอบ
4	1	○	○	ดุมล้อ	142312-1130	สายตา	100% / 1/10
	2	○	○	ชวิลพิน	897916-0670	สายตา	100% / 1/10
	3	○	○	แป้นเกลียว	897914-1950	สายตา	100% / 1/10
	4	○	○	สี	8 - สีส้ม	สายตา	100% / 1/10
จุดอ้างอิง :							
MACHINE CONDITION :							
1 ปรับ ประแจทอร์ค 38 กก-ม							
อุปกรณ์พิเศษ							
ปืนลม , ขันทองแดง ,สีส้ม, ลูกบอลัด เบอร์ 32							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
ลำดับขั้นตอนการทำงาน							
1 นำ ชวิลพินมาใส่ในจิกแล้วยกดุมล้อมาสวมกับชวิลพิน							
2 ยกชิ้นงานที่ทำความสะอาดแล้วมาประกอบเข้ากับดุมล้อและชวิลพิน							
3 ใส่แป้นเกลียวโดยใช้มือหมุนเข้าไปประมาณ 3-4 เกลียว เพื่อไม่ให้ปืนเกลียว							
4 ใช้ปืนลมยิงที่หัวแป้นเกลียวจนครบทุกจุด							
5 นำประแจทอร์คมาขันให้ครบทุกจุด							
7 ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง							
8 ยกชิ้นงานวางบนราง Roller แล้วดันไปที่จุดพลิกชิ้นงานและทำการพลิกชิ้นงานก่อนส่งกระบวนการผลิตที่ 5 ต่อไป							
ข้อควรระวัง							
1 ตรวจสอบการทอร์คให้ครบทุกจุด โดยสังเกตจากสีส้มที่อยู่บนแป้นเกลียว							
2 การใช้ปืนลมขันแป้นเกลียวให้ขันสลับตรงข้ามกัน							

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-005-02	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นส่วน : เบรกดรัมล้อหลัง (ซ้างซ้าย)		หมายเลขชิ้นส่วน (Process) : AS-699-04		ฝ่าย : ผลิต 2	สำเนาที่	หน้า : 1/1	
รุ่น : FTR							
กระบวนการ : ประกอบ							
จิก-ฟิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		นายาหล่อเย็น			
JS-1		BD-238-03					
หมายเลขเครื่องจักร		Program No					
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม	ระหว่าง	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ
		ผลิต	ผลิต				
4	1	○	○	ดุมล้อ	142312-1130	สายตา	100% / 1/10
	2	○	○	ฮวีลพิน	897916-0690	สายตา	100% / 1/10
	3	○	○	แป้นเกลียว	897914-1950	สายตา	100% / 1/10
	4	○	○	สี	8 - สีส้ม	สายตา	100% / 1/10
จุดอ้างอิง :							
MACHINE CONDITION :							
1 ปรับ ประแจทอร์ค 38 กก. ม							
อุปกรณ์พิเศษ							
ปืนลม , ผ่อนทองแดง , สีส้ม , ลูกบอลัด เบอร์ 32							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
ลำดับขั้นตอนการทำงาน							
<ol style="list-style-type: none"> นำ ฮวีลพินมาใส่บนจิกแล้วกดดุมล้อมาสวมกับฮวีลพิน ยกชิ้นงานที่ทำความสะอาดแล้วมาประกอบเข้ากับดุมล้อและฮวีลพิน ใส่แป้นเกลียวโดยใช้มือหมุนเข้าไปประมาณ 3-4 เกลียว เพื่อไม่ให้แป้นเกลียว ใช้ปืนลมยิงที่หัวแป้นเกลียวจนครบทุกจุด นำประแจทอร์คมาขันให้ครบทุกจุด ตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ยกชิ้นงานวางบนราง Roller แล้วดันไปที่จุดพลิกชิ้นงานและทำการพลิกชิ้นงานก่อนส่งกระบวนการผลิตที่ 5 ต่อไป 							
ข้อควรระวัง							
<ol style="list-style-type: none"> ตรวจดูการทอร์คให้ครบทุกจุด โดยสังเกตจากสีส้มที่อยู่บนแป้นเกลียว การใช้ปืนลมขันแป้นเกลียวให้ขันสลับตรงข้ามกัน 							

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

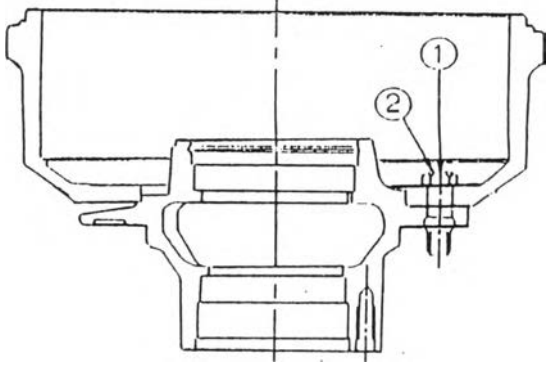
มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร : WP-006-02	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่ :	
ชื่อชิ้นงาน เบรกดรัมล้อหลัง (ข้างขวา)		หมายเลขชิ้นส่วน (Process) AS-698-05		ฝ่าย : ผลิต 2	สำเนาที่ :	หน้า : 1/1	
รุ่น FTR							
ขั้นตอนการทำงาน คว้านละเอียด							
จิก พิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		น้ำยาหล่อเย็น			
JP1130-1A,2A		AS-698-04		SOLVAC 1535 , AIR COOLING			
หมายเลขเครื่องจักร AT02		Program No					
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม	ระหว่าง	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ใน
		ผลิต	ผลิต		(มม)		การตรวจสอบ
5	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	410 + 0.2 , - 0	บอร์เกจ	100% / 1/10
	2	○	○	ความลึก	150 + 2.0 , - 0	เวอร์เนียวัดความลึก	100% / 1/10
Tool No				Holder		Insert	Tool Life (Pcs./Tip)
1				WNLNL 2525 - 43		WNMA 433 110 G	5
2				WNLNL 2525 - 43		WNMA 433 110 G	5
ลำดับขั้นตอนการทำงาน 1 กลับชิ้นงานที่จุดพลิกงาน นำชิ้นงานมาที่จุดสวมยาง , เขียนชื่อรุ่นติดและ หมายเลขชิ้นงาน 2 ตรวจสอบอินเลิร์ต 3 ก่อนใส่ชิ้นงานให้เป่าทำความสะอาดจิกและนำชิ้นงานใส่ แล้วหมุนชิ้นงานไปให้เป็นเกลียวชนกับเซาจิก 4 กดปุ่ม Start 5 เมื่อเครื่องเดินชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้ดึงชิ้นงานออกและพลิกชิ้นงาน 6 ตรวจสอบงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ เสร็จแล้วยกชิ้นงานลง PALLET และทาน้ำมันกันสนิม 7 กรณีเปลี่ยนอินเลิร์ต หรือผลการวัด มีแนวโน้มออกจากค่ากลางมาตรฐานให้ดำเนินการปรับค่า เท่ากับผลต่างของผลวัดกับค่ามาตรฐาน							
จุดอ้างอิง : 1 การหาค่า Z โดยการให้ปลายมีดจ่อห่างกับชิ้นงาน 1-2 mm และใช้ค่าระยะห่างจากมีดและชิ้นงาน มาบวกกับระยะลึกที่ต้องการ โดยใช้ เวอร์เนียวัดที่ Stopper = ระยะจ่อหน้างาน + ระยะงานจริง 2 การหาค่า Slide X โดยการนำค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานมาหาร 2 และเส้นผ่านศูนย์กลางของจิกมาหาร 2 นำค่าทั้ง 2 ที่ได้มาลบกัน จุดที่ทำการวัดปลายมีดไปหาแกนจิก $\text{การหาค่า Slide X} = \frac{\text{Dia ชิ้นงาน} - \text{Dia จิก}}{2}$ $\text{Dia จิก} = \text{บริเวณแกนกลางของ จิก}$							
MACHINE CONDITION : Tail Stock Pressure 28 Kg / CM							
อุปกรณ์พิเศษ : Stoper =STA 1L/R , Plate = PLA 1 , ยางกันสะท้าน, ฟอนทองแดง							
ผู้เขียน		ผู้ตรวจ		ผู้อนุมัติ		วันที่	
ข้อควรระวัง : 1 ในกรณีมีการเปลี่ยนรุ่นจะต้องใช้แผ่นยางรองจิกทุกครั้ง การบรรจุ ภาชนะ : PALLET ไม้ขนาด 230 x 150 cm จำนวน : 12 ชิ้น วิธีบรรจุ : 4x3 ชั้น ต่อ 1 ชั้น							



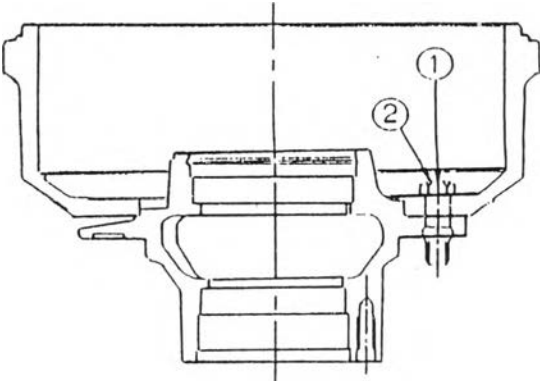
รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร WP-007-02	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่												
ชื่อชิ้นงาน : เบรกดรัมล้อหลัง (ข้างซ้าย)		หมายเลขชิ้นส่วน (Process) AS-699-05		ฝ่าย ผลิต 2	สำเนาที่	หน้า 1/1												
รุ่น FTR																		
ขั้นตอนการทำงาน : คว้านละเอียด																		
จิก-ฟิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		น้ำยาหล่อเย็น														
JP1130-1A,2A		AS-699-04		SOLVAC 1535 , AIR COOLING														
หมายเลขเครื่องจักร AT02		Program No																
มาตรฐานการตรวจสอบ																		
Process ที่	ข้อที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน (มม)	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ											
P 5	1	○	○	เส้นผ่านศูนย์กลาง	410 + 0.2 , - 0	บอร์เกจ	100% / 1/10											
	2	○	○	ความลึก	150 + 2.0 , - 0	เวอร์เนียวัดความลึก	100% / 1/10											
จุดอ้างอิง :				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tool No</th> <th>Holder</th> <th>Insert</th> <th>Tool Life (Pcs /Tip)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>WNLNL 2525 - 43</td> <td>WNMA 433 110 G</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>WNLNL 2525 - 43</td> <td>WNMA 433 110 G</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			Tool No	Holder	Insert	Tool Life (Pcs /Tip)	1	WNLNL 2525 - 43	WNMA 433 110 G	5	2	WNLNL 2525 - 43	WNMA 433 110 G	5
Tool No	Holder	Insert	Tool Life (Pcs /Tip)															
1	WNLNL 2525 - 43	WNMA 433 110 G	5															
2	WNLNL 2525 - 43	WNMA 433 110 G	5															
<p>1 การหาค่า Z โดยการให้ปลายมีดจ่อห่างกับชิ้นงาน 1-2 mm และใช้ค่าระยะห่างจากมีดและชิ้นงานมาบวกกับระยะลึกที่ต้องการ โดยใช้ เวอร์เนียวัดที่ Stopper = ระยะจ่อหน้างาน + ระยะงานจริง</p> <p>2 การหาค่า Slide X โดยการนำค่า Dia ของชิ้นงานมาหาร 2 และ Dia ของ JIG มาหาร 2 จากนั้นนำค่าทั้ง 2 ที่ได้มาลบกัน จุดที่ทำการวัดปลายมีดไปหาแกน JIG</p> <p>การหาค่า Slide X = $\frac{\text{dia ชิ้นงาน} - \text{Dia JIG}}{2}$ Dia จิก = บริเวณแกนกลางของ จิก</p>				<p>ลำดับขั้นตอนการทำงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลับชิ้นงานที่จุดพลิกงาน นำชิ้นงานมาที่จุดสวมยาง , เขียนชื่อรุ่นติดและ หมายเลขชิ้นงาน 2. ตรวจสอบอินเลิร์ต 3. ก่อนใส่ชิ้นงานให้เป่าทำความสะอาดจิกและนำชิ้นงานใส่ แล้วหมุนชิ้นงานไปให้เป็นเกลียวชนกับเซาจิก 4. กดปุ่ม Start 5. เมื่อเครื่องเดินชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว ให้ดึงชิ้นงานออกและพลิกชิ้นงาน 6. ตรวจสอบงานตาม มาตรฐานการตรวจสอบ เสร็จแล้วยกชิ้นงานลง PALLET และทาน้ำมันกันสนิม 7. กรณีเปลี่ยนอินเลิร์ต หรือผลการวัด มีแนวโน้มออกจากค่ากลางมาตรฐานให้ดำเนินการปรับค่า เท่ากับผลต่างของผลวัดกับค่ามาตรฐาน 														
<p>MACHINE CONDITION :</p> <p>TAIL STOCK PRESSURE 28 Kg / CM</p> <p>อุปกรณ์พิเศษ :</p>				<p>ข้อควรระวัง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในกรณีมีการเปลี่ยนรุ่นจะต้องใช้แผ่นยางรองจิกทุกครั้ง 														
<p>การบรรจุ ภาชนะ : PALLET ไม้ขนาด 230 x 150 cm²</p> <p> จำนวน 12 ชิ้น</p> <p> วิธีบรรจุ : 4x3 ชั้น ต่อ 1 ชั้น</p>																		
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่															

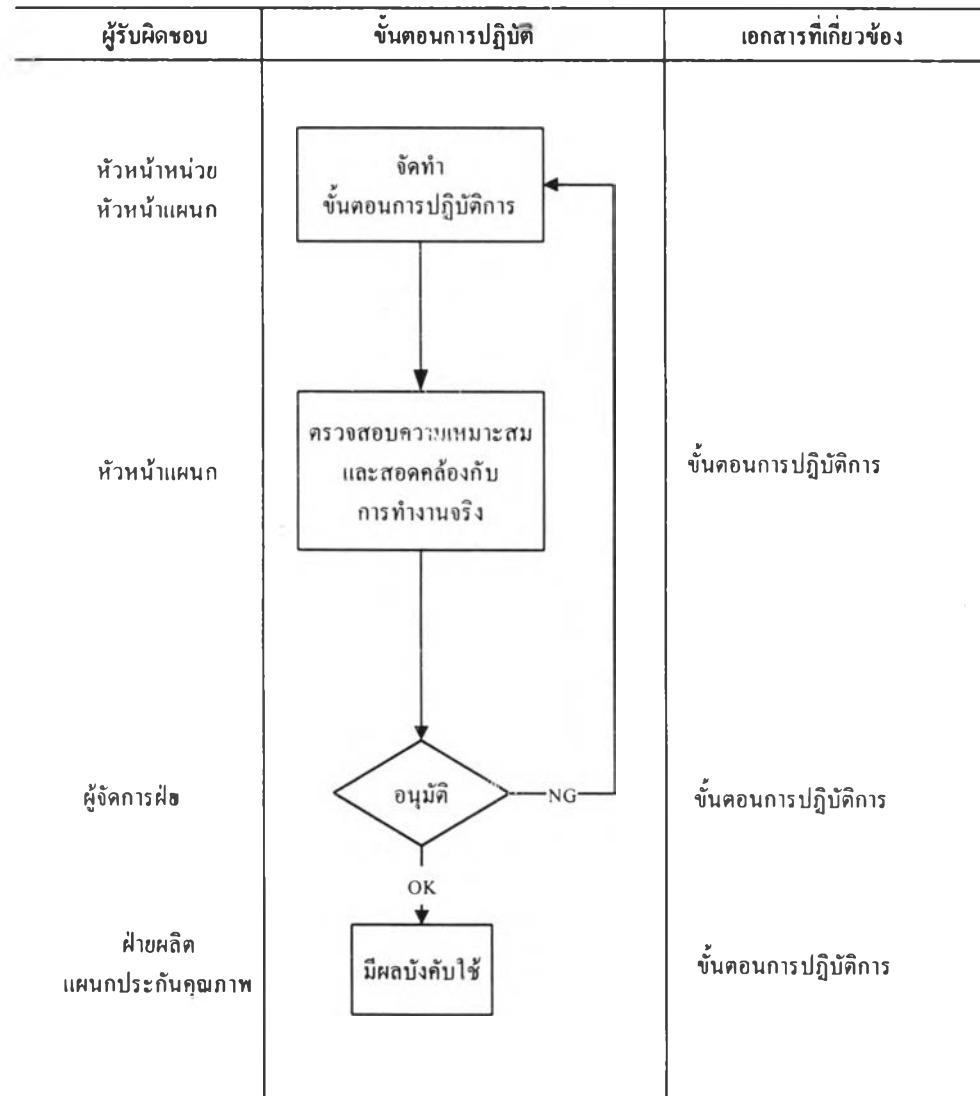
รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)							หมายเลขเอกสาร WP-008-02	แก้ไขครั้งที่ :	วันที่
ชื่อชิ้นงาน เบรกดรัมล้อหลัง (ข้างขวา)		หมายเลขชิ้นส่วน (Process) : 142390-698A			ฝ่าย ผลิต 2		ส่วนที่		หน้าที่ 1/1
รุ่น FTR									
กระบวนการ ย้ำหัวเกลียว									
จิก พิกเจอร์		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)			นำยาหล่อเย็น				
AS-698-05									
หมายเลขเครื่องจักร				โปรแกรมเลขที่					
มาตรฐานการตรวจสอบ									
ลำดับที่	จุดที่	เริ่มผลิต	ระหว่างผลิต	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ในการตรวจสอบ		
6	1	○	○	รอยย่ำหัวเกลียว	8 - สามแฉก	สายตา	100%		
	2	○	○	สี	8 - สีส้ม	สายตา	100%		
จุดอ้างอิง									
MACHINE CONDITION									
Precessure ลม 70 -100 Kg/cm ²									
อุปกรณ์พิเศษ :									
สีฝุ่นสีเขียว									
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่						
							ลำดับขั้นตอนการทำงาน		
							<ol style="list-style-type: none"> 1 ตรวจสอบ CAULKING 2 ตรวจสอบหัว CAULKING 3 ตรวจสอบเป็นเกลียวและฮิลฟิน 4 ทำการย่ำหัวเกลียวที่ละจุด 5 การย่ำหัวเกลียวให้ทำที่ละ 12 ชิ้น แล้วให้ทำการตรวจ 6 การตรวจ ให้ใช้สีเขียว แต้มตามจุดเป็นเกลียวที่ย่ำหัวเกลียวแล้ว 7 เมื่อแต้มสีเขียวเสร็จแล้ว ให้เดินตรวจอีกครั้งหนึ่ง 		
							ข้อควรระวัง		
							1 ไม่ควรจะหยุดย่ำหัวเกลียวในขณะที่ยังทำไม่ครบทั้ง 8 จุด เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น		

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)

มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (WORK PROCESS STANDARD)				หมายเลขเอกสาร WP 009-02	แก้ไขครั้งที่	วันที่	
ชื่อชิ้นงาน เบรกดรัมล้อหลัง (ข้างซ้าย)		หมายเลขชิ้นส่วน (Process) 142390-699A		ฝ่าย ผลิต 2	สำเนาที่	หน้าที่ 1/1	
รุ่น FTR							
กระบวนการ ย้ำหัวเกลียว							
JIG-FIXTURE		วัตถุดิบ (ชิ้นส่วนที่นำมาผลิต)		น้ำยาหล่อเย็น			
		AS-699-05					
ชื่อเครื่องจักร			Process No				
มาตรฐานการตรวจสอบ							
ลำดับที่	จุดที่	เริ่ม	ระหว่าง	จุดตรวจสอบ	มาตรฐาน	เครื่องมือวัด	ความถี่ใน
		ผลิต	ผลิต				การตรวจสอบ
6	1	○	○	รอยย่ำหัวเกลียว	8 · สามแฉก	สายตา	100%
	2	○	○	สี	8 · สีส้ม	สายตา	100%
จุดอ้างอิง							
MACHINE CONDITION							
Preessure ลม 70-100 Kg/cm ²							
อุปกรณ์พิเศษ :							
สีฝุ่นสีเขียว							
ผู้เขียน	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ	วันที่				
							
				ลำดับขั้นตอนการทำงาน 1 ตรวจสอบ CAULKING 2 ตรวจสอบหัว CAULKING 3 ตรวจสอบแป้นเกลียวและฮวีลพิน 4 ทำการย้ำหัวเกลียวที่ละจุด 5 การย้ำหัวเกลียวให้ทำที่ละ 12 ชิ้น แล้วให้ทำการตรวจ 6 การตรวจ ให้ใช้สีเขียว แต้มตามจุดแป้นเกลียวที่ย้ำหัวเกลียวแล้ว 7 เมื่อแต้มสีเขียวเสร็จแล้ว ให้เดินตรวจอีกครั้งหนึ่ง			
				ข้อควรระวัง 1 ไม่ควรระงะหยุดย้ำหัวเกลียวในขณะที่ยังไม่ครบทั้ง 8 จุด เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น			

รูปที่ 5.11 มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของเบรกดรัม รุ่น FTR (ต่อ)



รูปที่ 5.12 ขั้นตอนการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการ

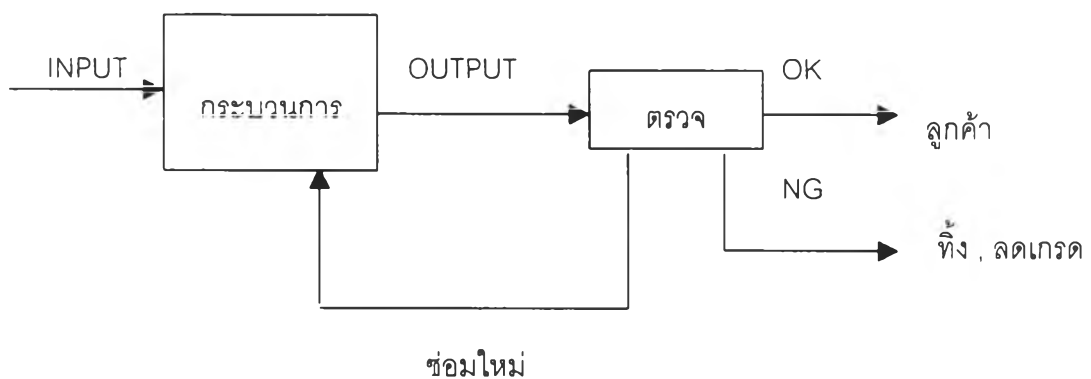
5.2 การควบคุมคุณภาพ

ในกระบวนการผลิตมีตัวแปรต่างๆ ที่ทำให้คุณภาพของชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรหลักที่ทำให้คุณภาพของเบรกดรัมมีการเปลี่ยนแปลงคือ วัตถุดิบ และชิ้นส่วนย่อย, มาตรฐานการทำงาน, ผู้ปฏิบัติงาน, เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต, วิธีวัดและตรวจสอบ

ความผันแปรเหล่านี้จะทำให้คุณภาพของเบรกดรัมที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่คงที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามความผันแปรดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพด้วยการควบคุมความผันแปรที่เกิดขึ้นมี 2 ระบบ ด้วยกันคือ

5.2.1 ระบบสืบหาปัญหา (Detection)

เป็นระบบที่มีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก็ต่อเมื่อได้กลายเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 5.13 ซึ่งก็สายเกินไปที่จะแก้ไขปัญหอะไรได้กับชิ้นงานสำเร็จรูปที่ผลิตออกมาแล้ว นอกจากนำชิ้นงานสำเร็จรูปนั้นกลับมาตรวจสอบใหม่ หรือซ่อมใหม่ ผลที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังถือว่าเป็นระบบที่เป็นผลดีต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้



รูปที่ 5.13 ระบบสืบหาปัญหา

5.2.1.1 การตรวจรับวัตถุดิบ และชิ้นส่วนย่อย (Incoming Inspection)

ในโรงงานตัวอย่าง การตรวจรับวัตถุดิบในการผลิตเบรกดรัม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

- ชิ้นส่วนที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปในกระบวนการผลิตเบรกดรัม คือ วัตถุดิบเบรกดรัม ที่เป็นชิ้นส่วนที่ผลิต โดยกรรมวิธีการหล่อ

- ชั้นส่วนที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปในกระบวนการผลิตเบรกดรัม ได้แก่ ดุม ล้อ, ฮิวลิพิน, และแป้นเกลียว เป็นชั้นส่วนประเภทงานกลึง ชั้นส่วนต่างๆ เหล่านี้ต้องระวังค่าพิคัด ความเผื่อ เพราะจะนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปประกอบในกระบวนการผลิตเลย ถ้ามีขนาดไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะนำไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆ ไม่ได้

ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบ และชิ้นส่วนย่อยแสดงได้ดังรูปที่ 5.14 และมีรายละเอียดดังนี้

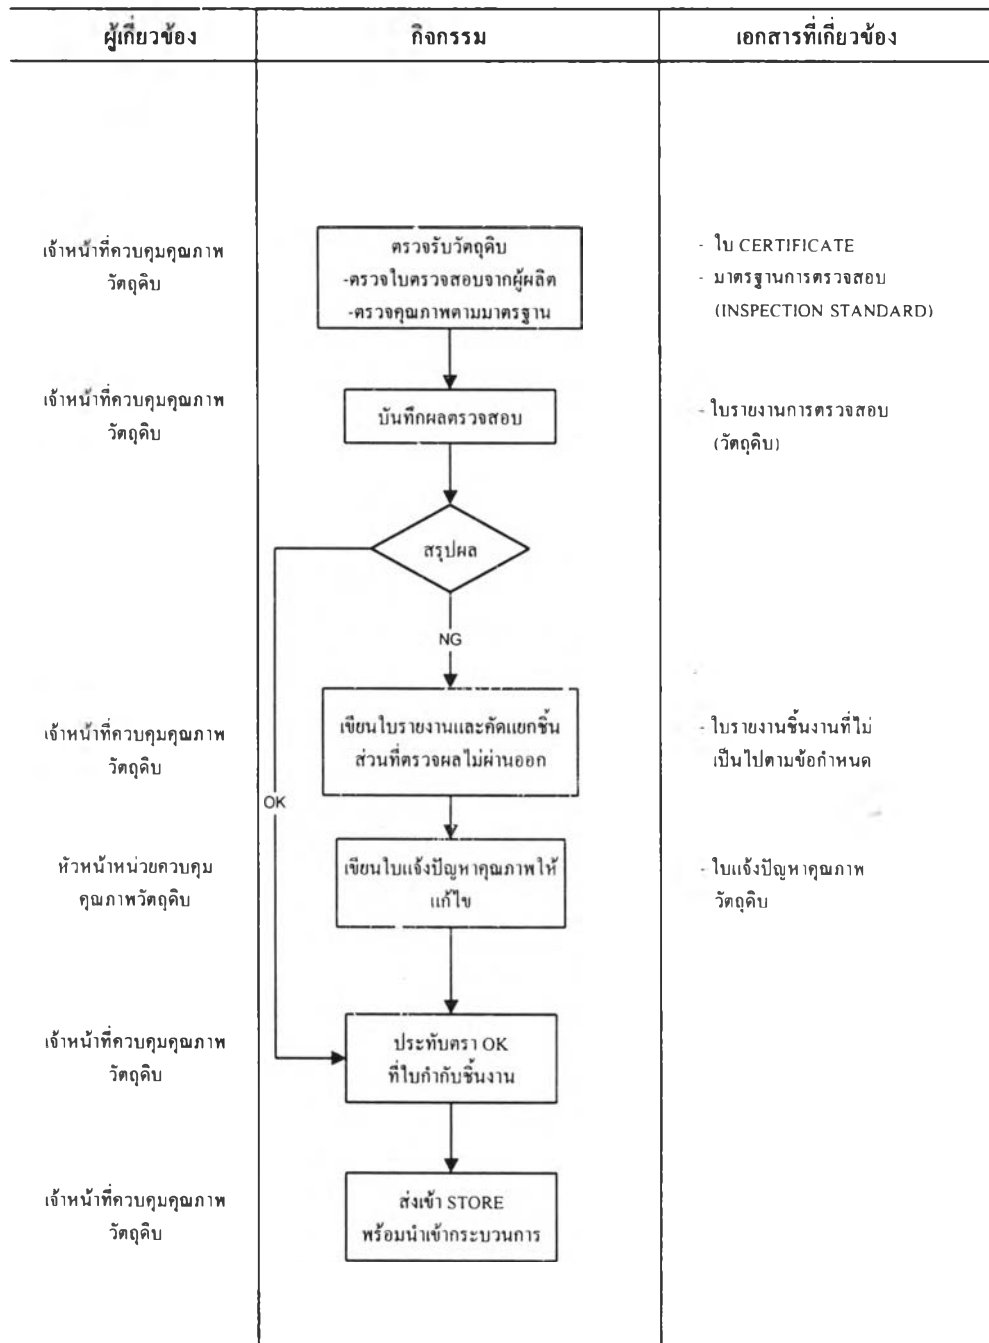
ก. การตรวจรับวัตถุดิบ และชิ้นส่วนย่อย

เมื่อผู้ส่งมอบนำวัตถุดิบและชิ้นส่วนย่อยมาส่งให้สโตร์ เพื่อเตรียมเข้ากระบวนการผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จะทำการตรวจรับ โดยจะตรวจสอบในรายละเอียด 2 รายการคือ

- ใบยืนยันผลการตรวจสอบวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนย่อยของผู้ผลิต คือใบรายงานการตรวจสอบ หรือ ใบ Certificate ที่แสดงผลการตรวจสอบผ่านในลิสต์ ที่ทำการส่งให้ สำหรับในวัตถุดิบเบรกดรัม ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการหล่อ จากการศึกษาสภาพที่ผ่านมาพบปัญหาในเรื่อง งานหล่อเป็นโพรงอากาศค่อนข้างมาก จึงกำหนดให้ผู้ผลิตทำการตรวจสอบโดยวิธีตรวจสอบทางรังสี (X-Ray) เพื่อยืนยันผลการตรวจสอบในลิสต์ของการหล่อแต่ละลิสต์ และแจ้งผลการตรวจสอบ ในรายงานการตรวจสอบมาให้โรงงานตัวอย่างทราบทุกลิสต์การส่ง

- ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและชิ้นส่วนย่อย ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะค่าเผื่อต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญในการประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆ การตรวจสอบต้องดูสภาพภายนอกความเรียบร้อยทั่วไป และการตรวจสอบขนาด ซึ่งมีวิธีการดังนี้

- การตรวจดูสภาพภายนอกความเรียบร้อยทั่วไป วิธีการตรวจสอบ แบบนี้จะใช้สายตาในการตรวจสอบ ดูรอบตัวชิ้นงาน เพื่อหารอยตำหนิ เช่น รอยร้าว, สนิม, การชุบเคลือบผิวมาไม่เรียบร้อย ,รอยเย็น ถ้าหากตรวจสอบไม่ดี ทำให้ชิ้นส่วนนำเข้ากระบวนการแล้ว เกิดความเสียหายได้ จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยจุดตรวจสอบและความถี่ที่ใช้ในการตรวจสอบ จะระบุไว้ในมาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ
- การตรวจสอบขนาด คือการตรวจสอบความกว้าง, ความยาว, ความสูง และระยะต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือวัด เช่น เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ เป็นต้น โดยจุดตรวจสอบ และความถี่ที่ใช้ในการตรวจสอบ จะกำหนดไว้ในมาตรฐานการตรวจสอบวัตถุดิบ เช่นเดียวกัน



รูปที่ 5.14 ขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบและชิ้นส่วนย่อย

ข. การลงผลการตรวจสอบ

เมื่อได้ทำการตรวจสอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนย่อย ตามมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะบันทึกผลการตรวจสอบลงในใบรายงานการตรวจสอบวัตถุดิบ แสดงไว้ในภาคผนวก ข.

ค. กรณีสรุปผลการตรวจสอบว่าผ่านการยอมรับ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะประทับตรา " OK " ลงบนใบกำกับชิ้นส่วนที่ติดมากับวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการยืนยันผลการตรวจสอบว่า สามารถนำไปเข้ากระบวนการผลิตต่อไปได้

ง. กรณีสรุปผลการตรวจสอบว่าไม่ผ่านการยอมรับ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จะเขียนใบรายงานชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แสดงไว้ในภาคผนวก ข. ซึ่งจะระบุรายละเอียดของข้อบกพร่องที่ทำให้ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งติดป้าย NCP CARD (Nonconforming Product Card) และแยกวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนย่อยที่ไม่ผ่านการยอมรับออกจากส่วนที่ผ่านการยอมรับให้ชัดเจน จากนั้นจะแจ้งปัญหาคุณภาพไปยังผู้ผลิต โดยออกใบแจ้งปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ แสดงไว้ในภาคผนวก ข. ซึ่งกำหนดรายละเอียดของปัญหา พร้อมทั้งให้ผู้ผลิตวิเคราะห์ถึงสาเหตุ การแก้ไข และป้องกันส่งกลับมาให้ทราบ

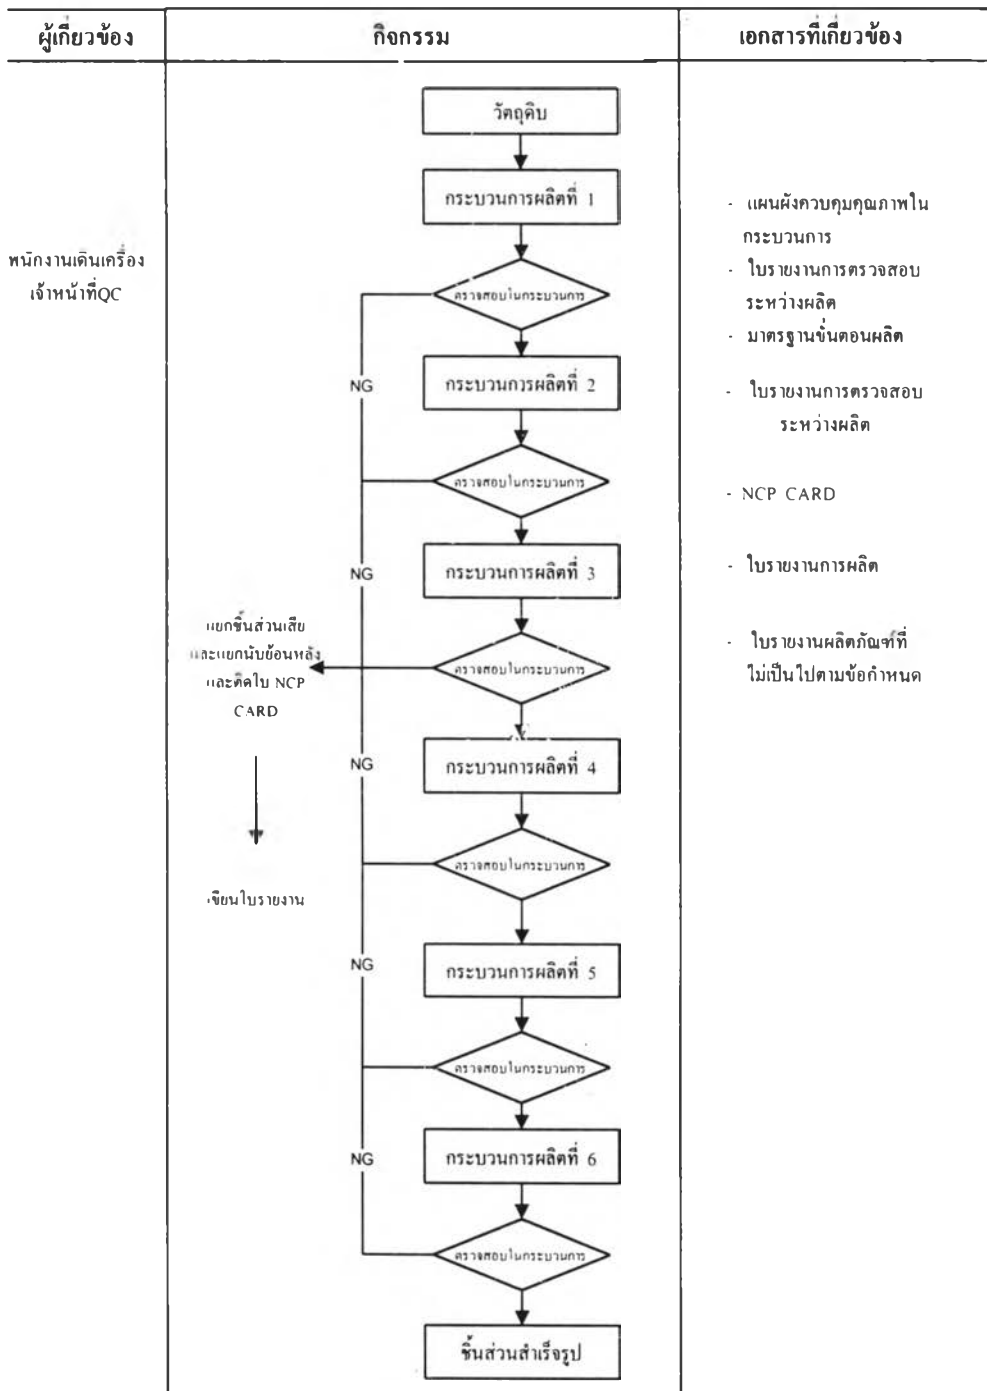
5.2.1.2 การตรวจสอบระหว่างผลิต (Inprocess Inspection)

การตรวจสอบระหว่างผลิต คือการตรวจสอบชิ้นงานในขณะที่ทำการผลิตชิ้นงานไปด้วยวิธีนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพ โดยทำให้คุณภาพเฉลี่ยของชิ้นงานดีขึ้น มีต้นทุนที่ต่ำลง ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแต่งการทำงาน หรือกระบวนการได้ทันที โดยจะระบุรายละเอียดต่างๆ ของการควบคุม ในแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ (QC Process Chart)

ขั้นตอนการตรวจสอบระหว่างผลิตแสดงได้ดังรูปที่ 5.15 และมีรายละเอียดดังนี้

ก. ข้อกำหนดมาตรฐานของการตรวจสอบระหว่างผลิต จะระบุให้ตรวจสอบตามแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จุดตรวจสอบ ระดับควบคุม และวิธีการควบคุม จะมีการตรวจสอบโดยพนักงานเดินเครื่อง และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ โดยจุดตรวจสอบ, มาตรฐาน และความถี่ ในการตรวจสอบเฉพาะของพนักงานเดินเครื่องที่ต้องตรวจสอบ จะนำมาระบุไว้ในมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน (Work Process Standard) ให้กับพนักงานเดินเครื่อง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และมีการกำหนดความแตกต่างของจุดตรวจสอบชิ้นงานตัวแรกของการผลิต กับจุดตรวจสอบระหว่างผลิต เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และใช้เวลาให้ทันกับการผลิต



รูปที่ 5.15 ขั้นตอนการตรวจสอบระหว่างผลิต

ข. การตรวจสอบและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ การตรวจสอบและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ได้เลือกเครื่องมือวัดตามเทคนิคเครื่องมือวัดเชิงกล ซึ่งระบุลงในแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ โดยมีรายละเอียดแยกได้แต่ละกระบวนการดังนี้

- กระบวนการผลิตที่ 1 การกลึงเบรกดรัมด้านบน เป็นการตรวจสอบงานกลึง โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความลึก พนักงานเดินเครื่องจะทำการตรวจวัดชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัดดังนี้
 - เวอร์เนียร์ ขนาด 500 มม. ความละเอียด 0.02 มม. ใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางในและนอกของชิ้นงาน
 - เวอร์เนียร์วัดความลึกขนาด 200 มม. ความละเอียด 0.02 มม. ใช้สำหรับวัดความลึกความสูงของชิ้นงาน
- กระบวนการผลิตที่ 2 การกลึงเบรกดรัมด้านกัน เป็นการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีค่าพิคตความเผื่อ +0.046, -0 มม. ตรวจสอบความหนาและความลึก พนักงานเดินเครื่อง จะทำการตรวจเช็คชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดดังนี้
 - บอร์เกจ (200-250 มม.) ขนาดความละเอียด 0.001 มม. ใช้คู่กับริงเกจมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 230.00 มม.
 - เวอร์เนียร์วัดความลึกขนาด 200 มม. ความละเอียด 0.02 มม. เพื่อใช้วัดความลึก
 - ไมโครมิเตอร์วัดด้านนอก ขนาด 25 มม. ความละเอียด 0.01 มม. เพื่อวัดความหนา

ส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะทำการสุ่มตรวจวัดชิ้นงานในระหว่างการผลิตโดยใช้เครื่องมือวัดดังนี้

 - เครื่อง CMM ขนาดความละเอียด 0.001 มม. เพื่อใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 230 มม.
- กระบวนการผลิตที่ 3 การเจาะรู เป็นการตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู และตรวจสอบค่า PCD (Pitch Circle Diameter) พนักงานเดินเครื่องตรวจเช็คด้วยเครื่องมือวัดดังนี้
 - ปลั๊กเกจ เส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5 มม.เพื่อใช้วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู
 - จิกสำหรับตรวจสอบค่า PCD

ส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จะทำการสุ่มตรวจวัดชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือวัดดังนี้

- เครื่อง CMM ขนาดความละเอียด 0.001 มม. เพื่อใช้วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ และค่า PCD ของรูเจาะทั้ง 8 รู

- กระบวนการผลิตที่ 4 การประกอบ พนักงานเดินเครื่องจะทำการตรวจสอบโดยใช้สายตาตรวจสอบสัญลักษณ์สี และความเรียบร้อยทั่วไป โดยไม่ใช้เครื่องมือวัด

ส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จะทำการสุ่มตรวจวัดชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือวัดดังนี้

- ประแจทอร์คเช็ม (Dial Torque Wrench Check) เพื่อทดสอบค่าทอร์คของการขันเป็นเกลียว

- กระบวนการผลิตที่ 5 การคว้านละเอียด เป็นการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางใน, ความลึก, ค่าความกลม, ค่าความเป็นทรงกระบอก , RUN OUT และความเรียบผิว พนักงานเดินเครื่อง จะทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดดังนี้

- บอร์เกจ ขนาด 400-450 มม. ค่าความละเอียด 0.01 มม. โดยใช้คู่กับริงเกจมาตรฐานขนาด 410.00 มม. เพื่อใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางใน
- เวอร์เนียร์วัดความลึก ขนาด 200 มม. ความละเอียด 0.02 มม. เพื่อสำหรับวัดความลึกของชิ้นงาน

ส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะทำการสุ่มตรวจวัดชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือวัดดังนี้

- เครื่อง CMM ขนาดความละเอียด 0.001 มม. เพื่อสำหรับใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางใน, ค่าความกลม, ค่าความเป็นทรงกระบอกของชิ้นงาน
- จิ๊กตรวจสอบที่ติดตั้ง ไดอัลเกจ ขนาดความละเอียด 0.01 มม. เพื่อสำหรับวัดค่า RUN OUT ของชิ้นงาน
- เครื่องวัดความเรียบผิว (Roughness Tester) เพื่อสำหรับวัดค่าความเรียบผิวของชิ้นงาน

- กระบวนการผลิตที่ 6 เป็นการย่ำหัวเกลียว พนักงานเดินเครื่อง จะทำการตรวจสอบ โดยใช้สายตาเท่านั้น โดยตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยทั่วไป

ค. การบันทึกผลการตรวจสอบและการตัดสินผลการตรวจสอบ

พนักงานเดินเครื่อง ที่ทำการตรวจสอบตามจุดตรวจสอบ และความถี่ที่กำหนด ในมาตรฐานชั้นตอนการทำงาน โดยจะบันทึกผลการตรวจสอบและตัดสินผลลงในรายงานการตรวจสอบระหว่างผลิต แสดงไว้ในภาคผนวก ข. ส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จะทำการตรวจสอบตามจุดตรวจสอบและความถี่ที่กำหนดในแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ โดยจะบันทึกผลการตรวจสอบ และตัดสินผลลงในใบรายงานการตรวจสอบระหว่างผลิต แสดงไว้ในภาคผนวก ข.

ง. การดำเนินการ เมื่อผลการตัดสินผ่าน ผู้ตรวจสอบที่เป็นพนักงานเดินเครื่อง และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เมื่อได้ทำการตรวจสอบ และตัดสินผลการตรวจสอบว่า " ผ่าน " ก็สามารถนำชิ้นงานเข้ากระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไปได้

จ. การดำเนินการ เมื่อผลการตัดสินผลไม่ผ่าน ผู้ตรวจสอบที่เป็นพนักงานเดินเครื่อง เมื่อพบว่า " ไม่ผ่าน " จะต้องหยุดทำการผลิตแล้วดำเนินการดังนี้

- แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขหรือปรับแต่ง
- แยกชิ้นงานที่เสีย และนับจำนวนย้อนกลับไปถึงชิ้นงานตัวที่ได้ตรวจตามเวลาก่อนตัวที่จะเสียออกมาให้ชัดเจน และติดป้ายชี้บ่ง NCP CARD เพื่อระบุถึงสถานะที่จะดำเนินการคัดแยก ซ่อม ทำลาย ตามผลการตัดสินของผู้มีอำนาจตัดสินใจ
- เขียนรายงานผลการดำเนินการลงในใบรายงานการผลิต

ในกรณีสำหรับผู้ตรวจสอบที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เมื่อพบว่าผลการตัดสินไม่ผ่านจะต้องดำเนินการดังนี้

- แจ้งให้พนักงานเดินเครื่อง และผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อทำการหยุดเครื่องแก้ไขและปรับแต่ง
- แยกชิ้นงานที่เสียออกมา และนับจำนวนย้อนกลับไปถึงชิ้นงานตัวที่ได้ตรวจตามเวลาก่อนตัวที่จะเสียออกมาให้ชัดเจนและติดป้ายชี้บ่ง NCP CARD เพื่อระบุถึงสถานะที่จะดำเนินการคัดแยก ซ่อม หรือทำลาย ตามผลการตัดสินของผู้มีอำนาจตัดสินใจ
- เขียนรายงานผลการดำเนินการลงในใบชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ฝ่ายผลิตดำเนินการแก้ไข

5.2.1.3 การตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Final Inspection)

ชิ้นงานสำเร็จรูป คือชิ้นงานที่ผ่านขั้นตอนในกระบวนการผลิตจนครบทุกขั้นตอนไม่

ว่าจะเป็นการกลิ้ง, การเจาะ, การประกอบ, การกลิ้งละเอียด, การย่ำหัว และการทาน้ำมันกันสนิม หลังจากนั้นจะบรรจุในพาเลท และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะสุ่มตัวอย่างตรวจสอบ ก่อนส่งเข้าไปเก็บรักษาในคลังสินค้าสำเร็จรูป ขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.16 และมีรายละเอียดดังนี้

ก. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

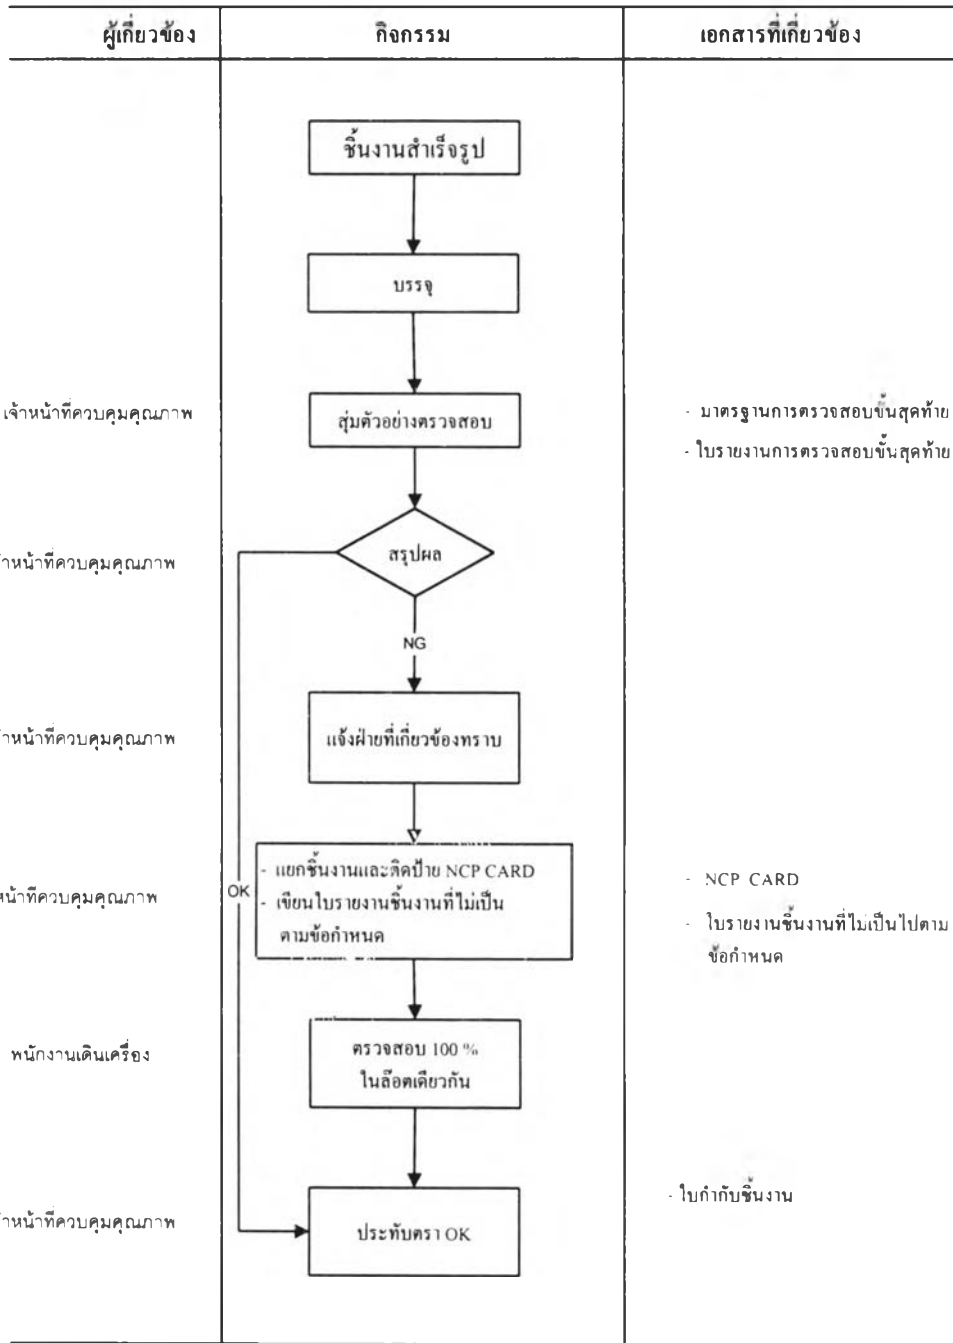
ชิ้นงานก่อนถูกส่งเข้าคลังสินค้า ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จะทำการสุ่มตัวอย่างตามความถี่และจุดตรวจสอบตามข้อกำหนดที่ระบุ ในมาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย และบันทึกผลการตรวจสอบในใบรายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

1. ข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพของชิ้นงานขั้นสุดท้าย

- 1.1 ชิ้นงานสำเร็จรูป จะต้องไม่มีสนิม, ไม่มีโพรงอากาศ, ย้ำปลายเกลียว และทาสีสัมทุกจุด
- 1.2 ขนาดต่าง ๆ ของตัวชิ้นงานไม่ว่าจะเป็น ความยาว, ความสูง และอื่น ๆ ที่กำหนดในมาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย จะต้องมีระยะและขนาดตรงตามแบบ และมีค่าพิทัดความเผื่อ อยู่ในขนาดที่กำหนดให้

2. วิธีการตรวจสอบคุณภาพเบรกดรัมในขั้นสุดท้าย

- 2.1 การตรวจสอบว่าเบรกดรัมได้ผ่านการทอร์ค และย้ำปลายเกลียวในการผลิต จะตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ โดยจะทำการตรวจสอบเบรกดรัมทุกตัว (100%) เพราะเป็นจุดความปลอดภัย ถ้าเกิดมีการหลงลืม หรือผิดพลาดจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก ในการตรวจสอบว่าแป้นเกลียวได้ผ่านการทอร์ค จะดูจากแป้นเกลียวมีสีส้มเทาอยู่ การที่มีสีส้มบริเวณแป้นเกลียวเกิดจากการเติมสีส้มที่ ลูกบอลลูกของประแจทอร์ค ถ้ามีการใช้ ประแจทอร์คชั้นแป้นเกลียว ในการประกอบ สีที่ทาไว้ก็จะติดที่ตัวแป้นเกลียว ส่วนการตรวจสอบการย้ำปลายเกลียวก็ทำการตรวจสอบ 100% เช่นเดียวกัน โดยสังเกตที่ปลายเกลียวมีรอยย่ำ 3 แฉก ทุกตัวและต้องทาสีเขียวไว้ที่ปลายเกลียว เพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจสอบ 100%แล้ว
- 2.2 การตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นโดยพิจารณาชิ้นงานทั่วทั้งตัว ว่าไม่มีสนิม, ไม่เป็นโพรงอากาศ
- 2.3 การตรวจสอบด้วยการวัดขนาด วิธีนี้เป็นการวัดขนาดต่าง ๆ ของชิ้นงานตาม



รูปที่ 5.16 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

มาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย แล้วบันทึกผลการตรวจสอบลงในใบรายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย และส่งให้ลูกค้าพร้อมกับสินค้า โดยเก็บสำเนาไว้ประมวลผลคุณภาพต่อไป

2.4 การตรวจสอบ โดยใช้จิ๊กตรวจสอบ ในการตรวจสอบโดยอาศัยจิ๊กนี้ ใช้สำหรับการตรวจสอบค่า RUN OUT โดยทำจิ๊กพิเศษสำหรับงานในแต่ละรุ่น โดยจิ๊กนั้นจะมีไดอัลเกจติดอยู่ เพื่ออ่านค่า RUN OUT ของชิ้นงาน การใช้จิ๊กวัด RUN OUT เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และลดเวลาในการตรวจสอบลง

ข. การบันทึกผลการตรวจสอบและตัดสินผลการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพบันทึกผลการตรวจสอบ และการตัดสินในใบรายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

ค. กรณีผลการตัดสินผ่าน

เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และตัดสินผลว่า " ผ่าน " ให้ดำเนินการประทับตรา " OK " ที่ใบกำกับชิ้นงาน เพื่อนำเก็บเข้าสโตร์พร้อมส่งให้ลูกค้าต่อไป

ง. กรณีผลการตัดสินไม่ผ่าน

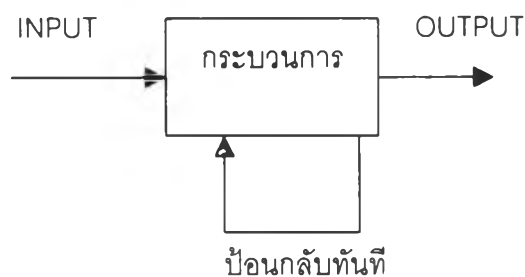
เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและตัดสินผล " ไม่ผ่าน " ให้ดำเนินการดังนี้

- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
- แยกชิ้นงานที่ไม่ผ่านออก และให้มีการตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น (100%) สำหรับชิ้นงานในล็อตเดียวกัน โดยติดป้าย NCP CARD เพื่อรอการดำเนินการต่อไป

- เขียน ใบรายงานชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และแจ้งให้ฝ่ายผลิตดำเนินการหาสาเหตุ แก้ไขและป้องกันต่อไป

5.2.2 ระบบป้องกันปัญหา (Prevention)

หลักการของระบบป้องกันปัญหาคือ มุ่งเน้นในระบบการป้องกันและแก้ไขความผันแปรในจุดต่างๆ ของกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในจุดที่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง INPUT ให้เป็น OUTPUT กำลังดำเนินอยู่ นั่นหมายความว่ามีการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่ชิ้นงานจะกลายเป็นชิ้นงานสำเร็จรูป ดังแสดงในรูปที่ 5.17 และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้



รูปที่ 5.17 ระบบป้องกันปัญหา

5.2.2.1 การติดตามความผันแปรในกระบวนการผลิต

ในกระบวนการผลิตความเบี่ยงเบน หรือผันแปรของกระบวนการผลิตย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าระบบการผลิตจะได้รับการออกแบบดีเพียงใด หรือผู้ควบคุมการผลิต จะได้อาใจใส่ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดเพียงใดก็ตาม ความผันแปรต่าง ๆ มีผลมาจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งที่สามารถควบคุมได้ และไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบมาก และปัจจัยที่มีผลกระทบน้อย ความผันแปรเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อ การลดลงของคุณภาพของชิ้นงาน ก็กล่าวได้ว่ากระบวนการผลิตยังอยู่ภายใต้การควบคุม แต่เมื่อใดที่ความผันแปรที่เกิดขึ้นมาก จะส่งผลให้ชิ้นงานเป็นของเสีย ก็แสดงว่ากระบวนการผลิตมิได้อยู่ภายใต้การควบคุม หรืออีกนัยหนึ่ง คือกระบวนการผลิตได้ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น

สาเหตุที่ทำให้กระบวนการผลิตเกิดผิดปกติไป อาจเกิดจากเครื่องจักร คนทำงาน หรือวัตถุดิบ ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรเสื่อมสภาพ หรือตั้งเครื่องไม่ถูกต้อง พนักงานเดินเครื่องอาจเกิดความล่าหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการผลิต วัตถุดิบอาจมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ

โดยทั่วไปกระบวนการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุม อย่างไรก็ตามปัจจัยการผลิตอาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้กระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนด ทำให้ได้ชิ้นงานที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้การควบคุม จึงต้องมีวิธีการเชิงสถิติ เพื่อเตือนให้ผู้ผลิตรู้ว่า กระบวนการผลิตได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ วิธีการเชิงสถิติที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต คือแผนภูมิควบคุม

วัตถุประสงค์ของแผนภูมิควบคุม

คือการใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงไปของกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานที่ผลิต นอกจากนี้

แผนภูมิควบคุม ยังสามารถใช้เป็นตัวกำหนดความสามารถของกระบวนการผลิต การวิเคราะห์แผนภูมิควบคุมอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา แผนภูมิควบคุมมีส่วนช่วยลดความผันแปรของกระบวนการผลิต ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ

รายละเอียดของแผนภูมิควบคุม

แผนภูมิควบคุมประกอบด้วยขีดจำกัดควบคุมบน (Upper Control Limit) หรือที่นิยมเขียนย่อว่า UCL ขีดจำกัดควบคุมล่าง (Lower Control Limit) หรือที่นิยมเขียนย่อว่า LCL เพราะเส้นกึ่งกลาง (Center Line) หรือที่นิยมเขียนย่อว่า CL ของสิ่งที่ต้องการควบคุม การควบคุมทำโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง และวัดผลของสิ่งที่ต้องการควบคุม แล้วเขียนจุดลงในแผนภูมิควบคุม และลากเส้นเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ขีดจำกัดควบคุมบนและล่างได้จากการคำนวณค่าโดยอาศัยตัวอย่างที่สุ่มไว้ จุดที่กระจายอยู่ในขีดจำกัดควบคุมบน และล่าง แสดงถึงสภาพของกระบวนการผลิต ว่ายังอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่ ถ้าจุดต่าง ๆ กระจายอยู่ในช่วงขีดจำกัดควบคุมบน และล่างอย่างสม่ำเสมอ ก็แสดงว่ากระบวนการผลิตยังอยู่ภายใต้การควบคุม แต่เมื่อใดที่มีจุดตกนอกขีดจำกัดควบคุมบนหรือล่าง ก็แสดงว่ากระบวนการผลิต ได้ส่อถึงความผิดปกติไปจากสภาพปกติ พนักงานเดินเครื่องจะต้องทำการตรวจสอบกระบวนการผลิต และแก้ไขให้กระบวนการผลิตกลับสู่สภาพปกติ

ถึงแม้ว่าจุดบนแผนภูมิควบคุม จะอยู่ระหว่างขีดจำกัดควบคุมบน และล่างคือไม่มีจุดใดตกนอกขีดจำกัดควบคุม แต่ค่าการกระจายของจุดเหล่านี้ไม่สม่ำเสมอ เช่น ถ้ามีจุด 5 จุดติดต่อกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเส้นกึ่งกลาง ก็แสดงว่ากระบวนการผลิตได้ออกนอกรการควบคุมแล้ว จะต้องตรวจสอบกระบวนการผลิต และแก้ไขให้กระบวนการผลิตกลับสู่สภาพปกติต่อไป การวิเคราะห์สภาพการกระจายของจุดบนแผนภูมิควบคุม เพื่อตัดสินใจว่าควรหยุดกระบวนการผลิต เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขให้กระบวนการผลิตกลับสู่สภาพปกติ

ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตเบรกดรัม

1. กำหนดสิ่งที่ต้องการควบคุม โดยในมาตรฐานการตรวจสอบเบรกดรัมขั้นสุดท้ายที่ลูกค้ากำหนด ให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูสวมดุมล้อในกระบวนการผลิตที่ 2 มีระดับความสำคัญพิเศษ (A) เนื่องจากค่าความเผื่อของจุดกำหนดนี้มีค่าน้อย (+0.046 , -0 มม.) และลูกค้าไม่สามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องของจุดควบคุมนี้ได้ ในกรณีที่จุดควบคุมนี้มีขนาดโต

ว่าที่กำหนด จึงมีการออกแบบให้ใช้แผนภูมิควบคุมในจุดนี้ ในแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ

2. กำหนดจำนวนตัวอย่างและความถี่ห่างในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูลในอดีต ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพทำการสุ่มตรวจวัดกะละ 4 ตัว จำนวน 30 กะ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 ได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 5.1

กลุ่มตัวอย่างที่	วันที่	กะ	ค่าที่วัดได้				\bar{X}	R
			X1	X2	X3	X4		
1	3/3/40	1	0.01	0.03	0.02	0.02	230.020	0.02
2	3/3/40	2	0.02	0.02	0.03	0.04	230.028	0.02
3	4/3/40	1	0.02	0.01	0.01	0.02	230.015	0.01
4	4/3/40	2	0.02	0.03	0.01	0	230.015	0.03
5	5/3/40	1	0.01	0.02	0.03	0	230.015	0.03
6	5/3/40	2	0.02	0.03	0.02	0.02	230.023	0.01
7	6/3/40	1	0	0.02	0.03	0.02	230.018	0.03
8	6/3/40	2	0.02	0.02	0.03	0.02	230.023	0.01
9	7/3/40	1	0.02	0.02	0.01	0.04	230.023	0.03
10	7/3/40	2	0.02	0.02	0.02	0.04	230.025	0.02
11	8/3/40	1	0	0.01	0.01	0.02	230.023	0.01
12	8/3/40	2	0	0.01	0.02	0.02	230.018	0.01
13	9/3/40	1	0.03	0.03	0.02	0.01	230.023	0.02
14	9/3/40	2	0.02	0.02	0.03	0.03	230.025	0.01
15	10/3/40	1	0.02	0.02	0.03	0.02	230.023	0.01
16	10/3/40	2	0.02	0.03	0.03	0.03	230.028	0.01
17	11/3/40	1	0.02	0.02	0.01	0.03	230.020	0.02
18	11/3/40	2	0.01	0.02	0.04	0.02	230.023	0.03

19	12/3/40	1	0.02	0.03	0.04	0.02	230.020	0.02
20	12/3/40	2	0.02	0.02	0.02	0.03	230.023	0.01
21	13/3/40	1	0.03	0.04	0.03	0.02	230.030	0.02
22	13/3/40	2	0.02	0.02	0.03	0.02	230.023	0.01
23	14/3/40	1	0.02	0.02	0.02	0.03	230.023	0.01
24	14/3/40	2	0.02	0.02	0.03	0.03	230.025	0.01
25	15/3/40	1	0.02	0.03	0.03	0.03	230.028	0.01
26	15/3/40	2	0.02	0.03	0.03	0.02	230.025	0.01
27	16/3/40	1	0.02	0.03	0.03	0.04	230.030	0.02
28	16/3/40	2	0.02	0.03	0.03	0.02	230.025	0.01
29	17/3/40	1	0.02	0.03	0.02	0.02	230.023	0.01
30	17/3/40	2	0.02	0.03	0.03	0.02	230.025	0.01
รวม							6900.680	0.48

ตารางที่ 5.1 ค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูรวมดุมล้อ ในกระบวนการผลิตที่ 2

- หมายเหตุ
- หน่วยเป็น มม.
 - บันทึกเฉพาะเทคนิคของ 230.00 มม
 - ใช้ไมโครมิเตอร์ ความละเอียด 0.01 มม . ในการวัด.

3. การคำนวณขีดจำกัดควบคุม

จากข้อมูลในตารางที่ 5.1 จะได้

$$\Sigma \bar{X} = 6900.680 \text{ มม.}$$

$$\Sigma R = 0.48 \text{ มม.}$$

ดังนั้น $\bar{\bar{X}} = 6900.680 / 30 = 230.023 \text{ มม.}$

$$\bar{R} = 0.48 / 30 = 0.016 \text{ มม.}$$

จากตารางในภาคผนวก ค. ค่า ของ A2 , D3 , และ D4 เมื่อ n = 4 คือ

$$A2 = 0.729$$

$$D3 = 0$$

$$D4 = 2.282$$

แผนภูมิ \bar{X} ขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมคือ

$$UCL = 230.023 + (0.729) * (0.016)$$

$$= 230.035 \text{ มม.}$$

$$CL = 230.023 \text{ มม.}$$

$$LCL = 230.023 - (0.729) * (0.016)$$

$$= 230.011 \text{ มม.}$$

แผนภูมิ R ขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิควบคุมคือ

$$UCL = (2.282) * (0.016)$$

$$= 0.037 \text{ มม.}$$

$$CL = 0.016 \text{ มม.}$$

$$LCL = (0) * (0.016)$$

$$= 0 \text{ มม.}$$

4. สร้างแผนภูมิควบคุม เขียนจุด และวิเคราะห์แผนภูมิควบคุม

จากจุด \bar{X} และ R ที่คำนวณได้ นำไปเขียนลงในแผนภูมิควบคุมดังแสดงในรูปที่ 5.18 จากนั้นทำการวิเคราะห์แผนภูมิควบคุม โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

ลักษณะของจุดที่ควรให้ความสำคัญ

4.1 มี 1 จุดตกนอก UCL หรือ LCL

4.2 มี 2 จุดติดต่อกันเกาะอยู่ใกล้ขีดจำกัด ควบคุมบนหรือขีดจำกัดควบคุมล่าง

4.3 มี 5 จุดติดต่อกันที่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเส้นกึ่งกลาง

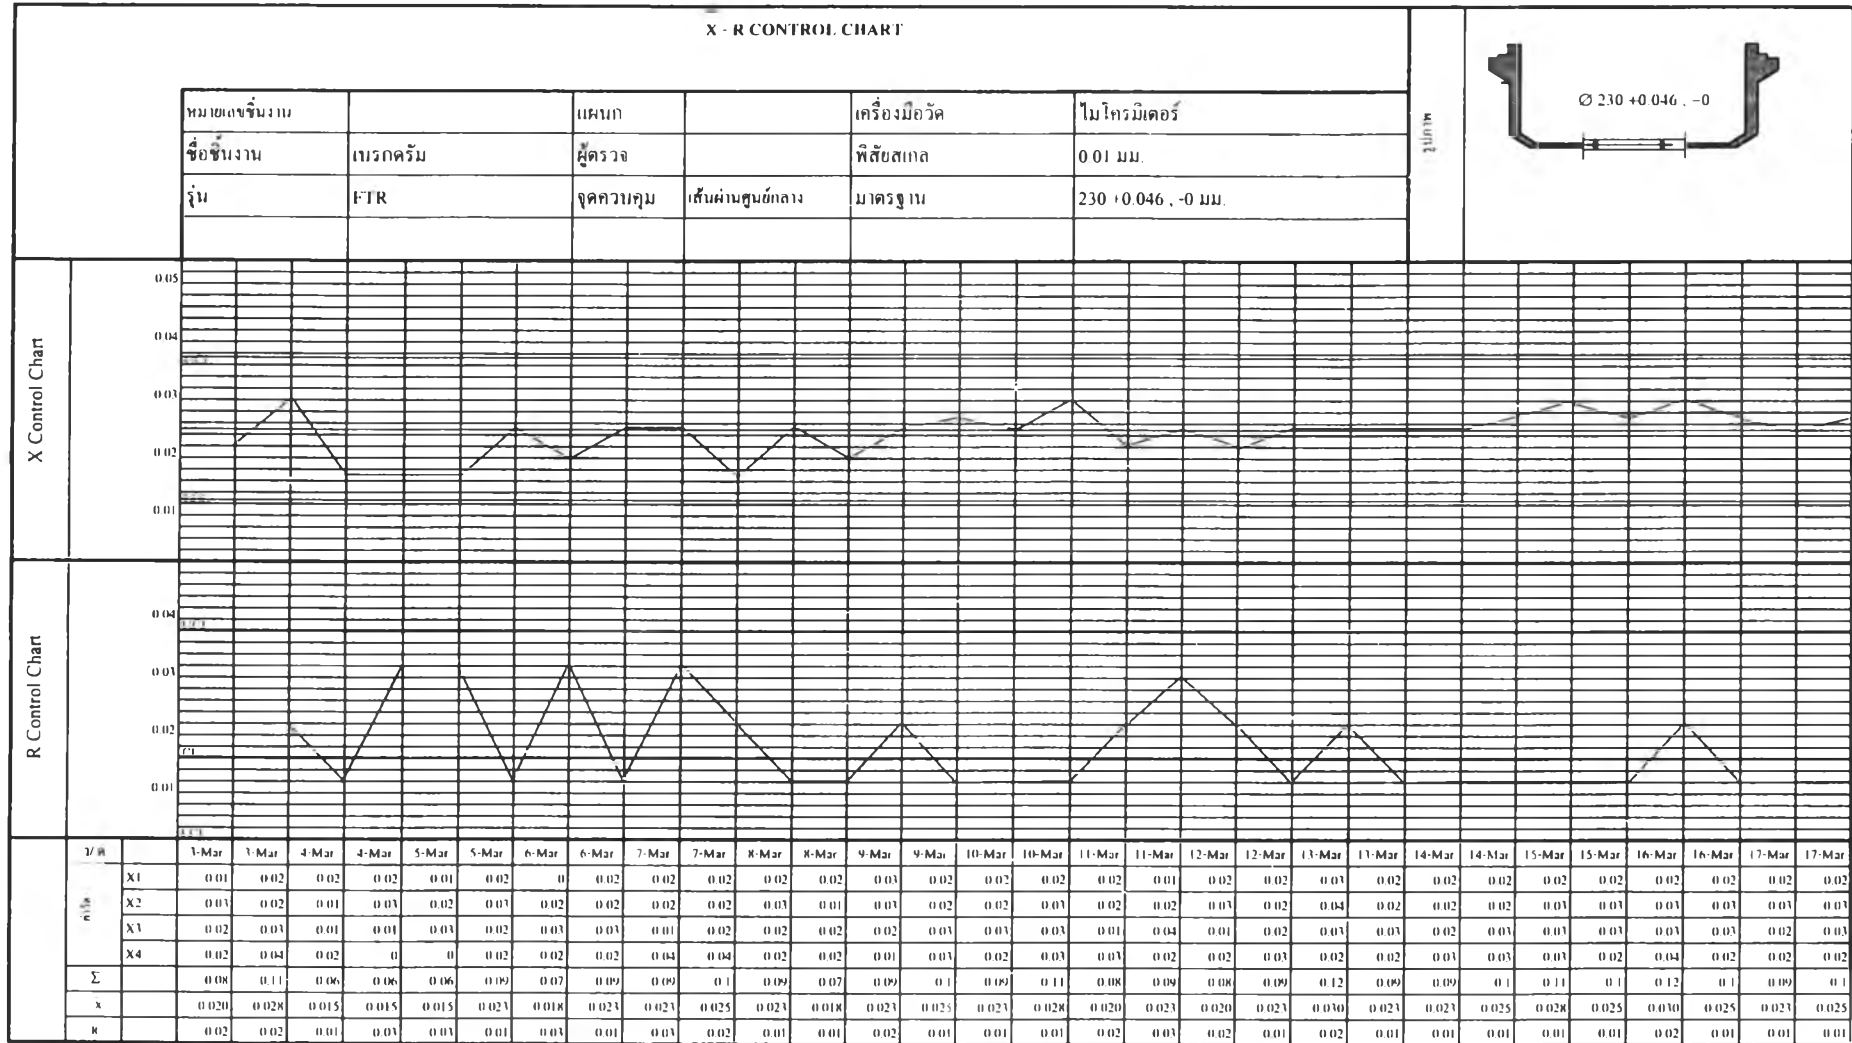
4.4 มี 5 จุดติดต่อกันที่แสดงแนวโน้มขึ้นหรือลงตลอด

4.5 มีจุดที่เปลี่ยนระดับอย่างรวดเร็ว

4.6 มีจุดที่แสดง วัฏจักร

เมื่อวิเคราะห์แผนภูมิควบคุมในรูปที่ 5.18 พบว่าไม่มีลักษณะของจุดที่ควรให้ความสำคัญ หรือแสดงถึงสิ่งผิดปกติ

5. จัดทำแบบฟอร์มแผนภูมิควบคุม \bar{X} - R Chart และนำไปใช้



รูปที่ 5.18 แผนภูมิควบคุมที่คำนวณได้

จากแผนภูมิควบคุมที่คำนวณได้นำไปจัดทำแบบฟอร์ม แผนภูมิควบคุม \bar{X} - R chart แสดงไว้ในภาคผนวก ข. และขั้นตอนการนำแผนภูมิควบคุม \bar{X} - R chart ไปใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตที่ 2 ที่จุดควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $230 + 0.046$, -0 มม. ดังแสดงได้ในรูปที่ 5.19

การประมาณสมรรถภาพกระบวนการ เริ่มจากการประมาณการค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการผลิตที่ 2 ดังนี้

$$\begin{aligned}\mu &= 230.023 \text{ มม.} \\ \sigma &= \frac{\bar{R}}{d_2} \\ &= 0.016 / 2.059 = 0.008 \text{ มม.}\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้นสมรรถภาพกระบวนการคือ} = \mu \pm 3\sigma = 230.023 \pm 0.024 \text{ มม.}$$

สำหรับขีดจำกัดเดียว

$$\begin{aligned}C_{pk} &= \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \\ &= (230.023 - 230.00) / 3 * (0.008) \\ &= 0.96\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{หรือ } C_{pk} &= \frac{USL - \mu}{3\sigma} \\ &= (230.046 - 230.023) / 3 * (0.008) \\ &= 0.96\end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น ค่า $C_{pk} = 0.96$ ซึ่งมีค่าต่ำกว่า 1.33 แปลว่ากระบวนการผลิตยังไม่ดีพอต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

5.3 การตรวจติดตามคุณภาพและการปฏิบัติการแก้ไข

ในระบบการจัดการคุณภาพเพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ กระบวนการทำงาน การผลิตที่ถูกกำหนดไว้เช่น มาตรฐานการตรวจสอบ, แผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ, ขั้นตอนการทำงาน, ขั้นตอนการปฏิบัติการ จะต้องได้รับการปฏิบัติตาม และเมื่อเกิดความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพชิ้นงาน ฉะนั้นจึงต้องมีระบบการแก้ไขปัญหา การตรวจติดตามคุณภาพ และการปฏิบัติการแก้ไขเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในระบบประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าแผนกประกัน คุณภาพ. หัวหน้าหน่วยประกัน คุณภาพ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">กำหนดสิ่งที่ต้องการควบคุม</div>	1. แผนผังควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการ 2. มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน
หัวหน้าหน่วยประกัน คุณภาพ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">กำหนดจำนวนตัวอย่างและ ความถี่ห่างในการเก็บข้อมูล</div>	
หัวหน้าหน่วยประกัน คุณภาพ. หัวหน้าหน่วย. พนักงานเดินเครื่อง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ทำการเก็บข้อมูล</div>	
หัวหน้าหน่วยประกัน คุณภาพ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">คำนวณหาขีดจำกัดควบคุม และหาค่า Cpk</div>	
หัวหน้าหน่วยประกัน คุณภาพ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">สร้างแผนภูมิ เขียนจุดและวิเคราะห์แผนภูมิ</div>	
หัวหน้าหน่วยประกัน คุณภาพ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">จัดทำแบบฟอร์มแผนภูมิ ควบคุม \bar{X}-R Chart และ นำไปใช้</div>	แบบฟอร์มแผนภูมิ ควบคุม \bar{X} -R Chart
หัวหน้าหน่วยประกัน คุณภาพ. หัวหน้าหน่วย. พนักงานเดินเครื่อง	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">นำไปใช้และ สรุปติดตามผล</div>	

รูปที่ 5.19 ขั้นตอนการนำแผนภูมิควบคุม \bar{X} -R Chart ไปใช้ในการควบคุมกระบวนการ

5.3.1 การตรวจติดตามคุณภาพ

การตรวจติดตามคุณภาพ คือระบบการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระกับประสิทธิภาพของแผนการประกันคุณภาพหรือระบบการจัดการคุณภาพที่ดำเนินการอยู่ทั้งนี้รวมถึงคุณภาพของชิ้นงานตลอดจนคุณภาพของกระบวนการ วัตถุประสงค์หลักของการตรวจติดตามคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงด้านคุณภาพ การตรวจติดตามซึ่งดำเนินการโดยผู้ตรวจติดตามที่มีประสบการณ์ จะช่วยให้สามารถชี้จุดบกพร่องต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ อันจะนำไปสู่การป้องกันปัญหาและปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพที่ได้จากการตรวจติดตามคุณภาพ จะเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อผู้บริหารที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ด้านคุณภาพ

ประเภทการตรวจติดตามคุณภาพ

- การตรวจติดตามชิ้นงาน
- การตรวจติดตามกระบวนการ

การตรวจติดตามชิ้นงาน หมายถึง ระบบการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระถึงคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของชิ้นงานต่อไปการตรวจสอบนี้รวมถึงชิ้นงานสำเร็จรูป ชิ้นงานระหว่างผลิต และวัตถุดิบ โดยใช้กรรมวิธีเชิงสถิติ หรือการชักสิ่งตัวอย่าง นับเป็นการตรวจติดตามชิ้นงานรูปแบบหนึ่ง โดยได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการควบคุมคุณภาพ ส่วนในหัวข้อการตรวจติดตามคุณภาพนี้ จะเน้นที่การตรวจติดตามกระบวนการ ซึ่งหมายถึง ระบบการตรวจติดตามอย่างเป็นอิสระถึงคุณภาพของกระบวนการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการ ดังนั้นการตรวจติดตามกระบวนการ จึงมีได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นงานที่ผลิตออกมา แต่เป็นการตรวจสอบกระบวนการที่ใช้ เพื่อการผลิตชิ้นงานของกระบวนการนั้นๆ การตรวจติดตามกระบวนการเป็นการป้องกันมิให้ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการป้องกันการผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพออกมา

การตรวจติดตามมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

1. แต่งตั้งผู้ตรวจติดตาม และวางแผนการตรวจติดตาม
 - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม และแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ โดยมีตำแหน่งหัวหน้าหน่วย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 - กำหนดแผนการตรวจติดตามประจำปีใน แผนการตรวจติดตามประจำปี แสดงไว้ในภาคผนวก ข. ให้เสร็จก่อนปีที่จะใช้แผน โดยต้องจัดให้มีการตรวจติดตามทุก ๆ 4 เดือน เป็นอย่างน้อย

- กำหนดทีมตรวจติดตาม, หัวหน้าทีมตรวจติดตาม และพื้นที่ตรวจติดตามในแผน กำหนดความรับผิดชอบการตรวจติดตาม แสดงไว้ในภาคผนวก ข. โดยผู้ตรวจติดตามต้องไม่ตรวจติดตามในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบหรือสังกัดอยู่โดยตรง

- ก่อนถึงกำหนดการตรวจติดตามประมาณ 2 สัปดาห์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม จัดประชุมผู้ตรวจติดตาม เพื่อมอบหมายภารกิจ โดยสำเนาแผนกำหนดความรับผิดชอบการตรวจติดตามให้หัวหน้าทีมตรวจติดตามทุกทีม

2. การตรวจติดตาม

- หัวหน้าทีมตรวจติดตามประชุมทีมตรวจติดตาม เพื่อจัดทำรายการตรวจติดตาม ในใบรายการตรวจติดตามแสดงไว้ในภาคผนวก ข.

- ทีมตรวจติดตามดำเนินการตรวจติดตาม และบันทึกสิ่งที่พบลงในใบรายการตรวจติดตาม เมื่อสิ้นสุดการตรวจติดตามแล้วต้องจัดการประชุมระหว่างผู้ทำการตรวจติดตาม และผู้ถูกตรวจติดตาม โดยผู้ตรวจติดตามจะสรุปรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดลงใน ใบแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) แสดงไว้ในภาคผนวก ข. โดยแยกรายการละ 1 ใบ

- ส่งใบรายการตรวจติดตาม และสำเนาใบแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) ให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมภายหลังการตรวจติดตามเสร็จ

3. การแก้ไขข้อบกพร่อง

- ผู้ถูกตรวจติดตามศึกษาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในใบแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) พร้อมทั้งกำหนด สาเหตุ, มาตรการแก้ไขและขจัดสาเหตุ, กำหนดเสร็จ ลงในใบแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) สำเนาใบแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) เก็บไว้ แล้วส่งต้นฉบับคืนผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

4. ติดตามและรายงานผล

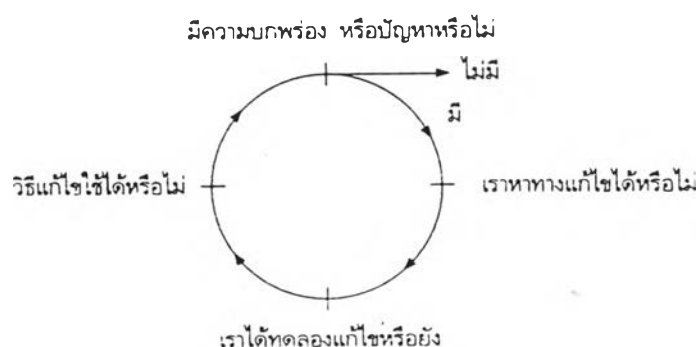
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและขจัดสาเหตุ เมื่อถึงกำหนดเสร็จ โดยบันทึกผลการติดตาม พร้อมลงนามในใบแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) กรณีผลการติดตามเสร็จเรียบร้อย และปิดสรุป

- กรณีผลการติดตามยังไม่เรียบร้อย ให้ผู้ถูกตรวจติดตามลงวันที่ติดตามครั้งที่ 2 และเมื่อถึงกำหนดให้ติดตามผลครั้งที่ 2 และถ้าผลการตรวจติดตามยังไม่เรียบร้อยอีก ให้ส่งใบแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) นั้นให้ผู้จัดการโรงงานรับทราบ

5.3.2 การปฏิบัติการแก้ไข

วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพ ก็เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องที่มีอยู่ การปฏิบัติการแก้ไขเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการที่จะทำให้คุณภาพของชิ้นงาน ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง วิธีการปรับปรุงคุณภาพสามารถทำได้โดยผ่านวงจรของการปฏิบัติการแก้ไข ดังรูปที่ 5.20 โดยแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่างๆดังนี้

1. การค้นพบข้อบกพร่องหรือปัญหา อาการเป็นอย่างไร
2. ค้นหาสาเหตุ เรารู้หรือไม่ว่าเกิดจากอะไร
3. เสนอแนะวิธีการแก้ปัญห เรารู้วิธีแก้ปัญหหรือไม่
4. ทำการแก้ไขปัญหตามวิธีที่ตกลงกันแก้ปัญห
5. ทวนสอบว่าการปฏิบัติการแก้ไข ได้รับการดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด แก้ปัญหาถูกจุดหรือไม่
5. ตรวจสอบว่าผลการปฏิบัติการแก้ไขสำเร็จผลหรือไม่ วิธีแก้ปัญหใช้ได้หรือไม่
7. ถ้าวิธีการแก้ไขที่ใช้ได้ผล ก็ให้บันทึกวิธีการเป็นเอกสารได้ และกำหนดให้ดำเนินการต่อไป ถ้าวิธีการแก้ไขที่ใช้ไม่ได้ผล ให้ทบทวนปัญหาใหม่อีกครั้ง แล้วกลับไปเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่หนึ่งของวงจร ปฏิบัติการแก้ไขซ้ำอีก ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนได้วิธีการที่สามารถแก้ปัญหหรือจุดบกพร่องได้



รูปที่ 5.20 วงจรของการปฏิบัติการแก้ไข

สำหรับการดำเนินการแก้ไข จะต้องมีการบันทึก เพื่อการติดตาม และปิดสรุปอย่างชัดเจน โดยบันทึกลงในใบรายงานการปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน แสดงไว้ในภาคผนวก ข.

5.3.3 การป้องกัน

1. กำหนดผู้รับผิดชอบ และทีมงานสำหรับดำเนินการ ซึ่งเป็นทีมงานที่มาจากต่างฝ่ายกัน คือจากหน่วยผลิต , หน่วยเทคนิคการผลิต , หน่วยประกันคุณภาพ
2. การรวบรวมปัญหา และข้อมูลต่างๆ ประเมินความสำคัญและความถูกต้องของข้อมูล เพื่อการพิจารณา
3. การค้นหาสาเหตุที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดปัญหา โดยการค้นหาสาเหตุ จะใช้ ผังก้างปลา ที่จะค้นหาสาเหตุของจุดบกพร่องนั้น ๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
4. การขจัดแหล่งสาเหตุทำให้เกิดปัญหา โดยการวางมาตรการขจัด และป้องกันปัญหา ซึ่งอาจจะทำเป็นแผนการปฏิบัติการ หรือการกำหนดกิจกรรม ที่จะสามารถเกิดการป้องกันปัญหานั้นได้ ตัวอย่างของกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปัญหา เพื่อการป้องกัน เช่น
 - ♦ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
 - ♦ การปรับปรุงกระบวนการ (Process Development)
 - ♦ การควบคุมกระบวนการ (Process Control)
 - ♦ การวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้า FMEA (Faillure Mode And Effect Analysis)
5. การจัดทำรายงาน เพื่อกำหนดวิธีการป้องกัน หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกัน และจะต้องบันทึกและนำไปปฏิบัติ โดยการบันทึกลงในใบรายงานการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
6. การติดตามผลและปิดสรุป ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการติดตามผลการดำเนินการ เพื่อขจัดสาเหตุของปัญหา รวมทั้งติดตามผลปัญหาว่ามีผลดีขึ้นอย่างไร แล้วจึงทำการปิดสรุป หากผลการติดตามยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการป้องกันที่ตั้งไว้ ให้ผู้รับผิดชอบในการตามผล จะต้องมีการแจ้งผลกลับไปยังทีมงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการค้นหาสาเหตุ และวางมาตรการขจัดป้องกันปัญหา โดยออกใบรายงานการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันใหม่อีกครั้งจนกว่าปัญหาจะลดลงตามเป้าหมาย

5.4 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นการบำรุงรักษาที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการขัดข้อง หรือเสียหายของเครื่องจักรในระหว่างการใช้งาน ส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นการบำรุงรักษาตามคาบเวลาอย่างมีการวางแผนล่วงหน้า

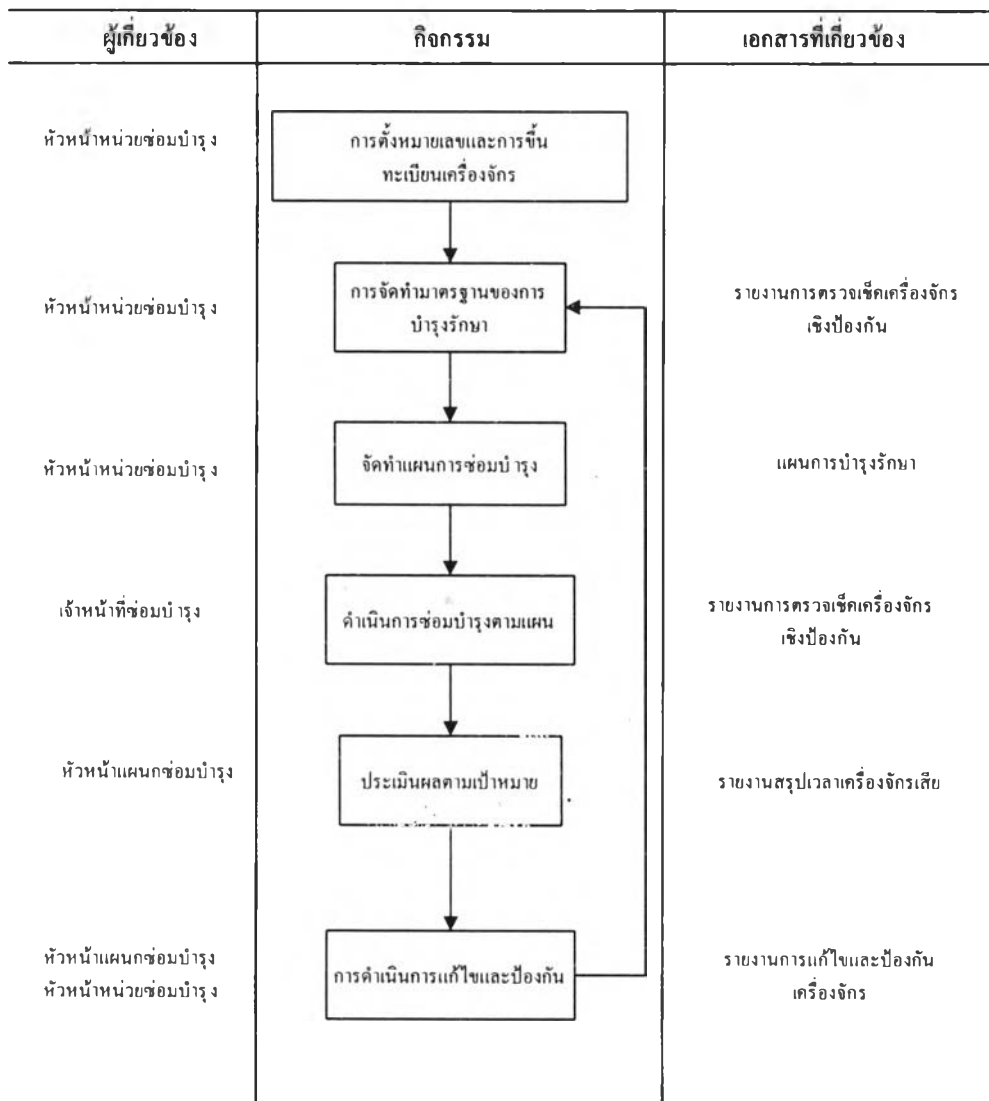
การดำเนินการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงงานตัวอย่าง ดำเนินการตามขั้นตอน รูปที่ 5.21 และมีรายละเอียดดังนี้

1. การตั้งหมายเลข และการขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ตั้งหมายเลขเครื่องจักร และเปิดแฟ้มประวัติของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง เพื่อใช้บันทึกประวัติของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง
2. จัดทำรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกัน โดยในรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกัน จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ จุดที่ตรวจเช็ค, มาตรฐานที่กำหนด, ความถี่ในการตรวจเช็คในแต่ละจุด โดยผู้วิจัยได้จัดทำรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกันของเครื่องจักรหลักในสายการผลิตเบรกดรัม แสดงไว้ในภาคผนวก ข.
3. จัดทำแผนการซ่อมบำรุง และการซ่อมบำรุงตามแผน จัดทำแผนการบำรุงรักษาในแบบฟอร์ม แผนการบำรุงรักษา แสดงไว้ในภาคผนวก ข. ทุกๆ ต้นเดือน โดยอ้างอิงความถี่ที่กำหนดไว้ในรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกัน ความถี่ในการตรวจเช็คจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ความถี่ 1 เดือน, ความถี่ 3 เดือน และความถี่ 1 ปี เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจะทำการตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาที่วางแผนไว้ ตามรายละเอียดในรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกัน พร้อมทั้งลงผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
4. การประเมินผลตามเป้าหมาย, การแก้ไขและป้องกัน ทำการสรุปเวลาเครื่องจักรเสียหายในแบบฟอร์ม รายงานสรุปเวลาเครื่องจักรเสีย แสดงไว้ในภาคผนวก ข. ทุกๆ เดือน และในกรณีที่เครื่องจักรเสียหายเกินเป้าหมายที่กำหนด จะต้องดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุการแก้ไข และป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีก ในแบบฟอร์ม รายงานการแก้ไขและป้องกันเครื่องจักร แสดงไว้ในภาคผนวก ข.

5.5 การบำรุงรักษาอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

สำหรับอุปกรณ์ จิ๊ก (JIG) เป็นเครื่องมือสำหรับงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ถูกนำมาใช้มาก โดยทำหน้าที่จับยึดชิ้นงานให้มีตำแหน่งที่ถูกต้อง จิ๊กจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจับยึดชิ้นงาน หรือรองรับ และกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่ออกมาจะมีตำแหน่ง และรายละเอียดตามที่กำหนดทุกประการ

เมื่อจิ๊กมีความสำคัญต่อคุณภาพเช่นนี้ จึงควรมีการตรวจสอบตามระยะเวลาในการใช้งานว่ายังคงสามารถใช้ผลิตต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งเราอาจจะกำหนดเป็นช่วงเวลาในการตรวจสอบตามการใช้งานว่าเมื่อใด จึงเหมาะสมในการซ่อมแซม และโดยทั่ว ๆ ไป จะมีจิ๊กสำรองไว้เพื่อเวลานำไปตรวจสอบแล้วยังคงสามารถทำการผลิตต่อไปได้ หัวข้อที่ทำการตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษา ที่ควรพิจารณาคือ



รูปที่ 5.21 ขั้นตอนการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

- ตัวจับยึด และการควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
- ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น สลัก สกรู แหวน น๊อต ชันแน่นหรือไม่
- ชิ้นงานสามารถดึงให้หลุดออกจากจิ๊กได้หรือไม่
- ลำตัวของจิ๊กมีความแข็งแรงพอหรือไม่
- ตัวจับยึดชิ้นงานสามารถเลื่อนหลุดไปในระหว่างทำงานหรือไม่

5.6 การเลือกเครื่องมือวัด การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ

วิธีการวัดนั้นแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การวัดทางตรง และการวัดทางอ้อม การวัดทางตรง ได้แก่วิธีการใช้เครื่องมือวัด เช่น ไม้บรรทัด เวอร์เนียร์ หรือไมโครมิเตอร์ ทาบสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านค่าของความยาวหรือความสูงโดยตรง ทำให้สามารถทราบขนาดของวัตถุที่ต้องการวัดได้ ยิ่งกว่านั้น ถ้าใช้เครื่องมือวัดขนาดใหญ่ขึ้นจะสามารถวัดชิ้นงานที่มีขนาดโตขึ้นได้ จึงมีข้อดีคือมีพิสัยของการวัดที่กว้าง แต่ในทางตรงข้ามจะมีข้อผิดพลาด เนื่องจากผู้วัดแต่ละคนได้ง่าย และใช้เวลาในการวัดนาน ส่วนการวัดทางอ้อมนั้นจะใช้ ไดอัลเกจวัดความแตกต่างระหว่างขนาดความสูงของชิ้นงาน กับบล็อกเกจ จึงอาจเรียกเป็นวิธีการวัดเปรียบเทียบก็ได้ ถ้าใช้การตรวจสอบโดยใช้เกจพิกัด จะสามารถทราบได้ว่าชิ้นงานมีขนาดอยู่ภายในพิกัดของเกชนั้นหรือไม่ ซึ่งวิธีการวัดประเภทนี้เรียกว่าการวัดทางอ้อมวิธีหนึ่ง

5.6.1 การเลือกเครื่องมือวัด

ในการวัดชิ้นงานในขั้นแรกจะต้องอ่านแบบชิ้นงานแล้วเลือกใช้เครื่องมือวัดจากรายละเอียดในแบบชิ้นงานเป็นหลัก และในการเลือกใช้เครื่องมือวัดเหล่านี้ ก่อนอื่นจะต้องพิจารณาเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับแบบชิ้นงานที่ระบุไว้ และจะต้องรู้ว่าเครื่องมือวัดชนิดใดจะเหมาะสมกับรูปทรงของสิ่งที่จะวัด โดยมีปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องมือวัดดังนี้

1. การเลือกเครื่องมือวัดตามความเที่ยงตรงของชิ้นงานที่จะวัด

ความเที่ยงตรงของชิ้นงานที่จะวัดนั้น จะมีความผิดแผกแตกต่างกัน นับตั้งแต่ความคลาดเคลื่อนของขนาดในระดับธรรมดา จนกระทั่งถึงความคลาดเคลื่อนที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง โดยจะขึ้นกับวัตถุประสงค์ และหน้าที่ในการใช้งานของชิ้นงานนั้น โดยในแบบชิ้นงานจะกำหนดมาให้

- การวัดค่าความคลาดเคลื่อนระดับธรรมดาของหน่วยวัด 1 มม. ในกรณีของความคลาดเคลื่อนระดับธรรมดา เครื่องมือวัดที่ใช้ควรเป็นไม้บรรทัด หรือเทปวัดธรรมดาไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดเช่น เวอร์เนียร์

- การวัดค่าความคลาดเคลื่อนโดยหน่วยวัด 0.1 มม. ในระดับนี้ เวอร์เนีย จะเหมาะสมที่สุด เวอร์เนียจะมีหน่วยวัดอยู่ 2 แบบ คือ 0.02 มม. และ 0.05 มม. และมีวิธีการวัดแบบวัดภายใน วัดภายนอก และวัดความลึก สามารถวัดขนาดตั้งแต่ 0 - 2000 มม.

- การวัดค่าความคลาดเคลื่อนโดยหน่วยวัด 0.01 มม. ในระดับความคลาดเคลื่อนระดับนี้ มีเครื่องมือวัดใช้ได้อย่างเหมาะสมมากมายหลายชนิดขึ้นกับชิ้นงานที่จะวัด ถ้าจะวัดระยะภายนอกก็ใช้ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดภายนอก ถ้าจะวัดระยะภายในให้ใช้ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดภายใน การวัดความลึกให้ใช้ไมโครมิเตอร์สำหรับวัดลึก (Depth Micrometer) ถ้าจะวัดระยะภายในรูที่ลึกให้ใช้เกจทรงกระบอก (Cylinder Gauge) การวัดระดับความแตกต่างให้ใช้ไมโครมิเตอร์วัดระดับความแตกต่าง หรือไดอัลเกจวัดเปรียบเทียบ

- การวัดค่าความคลาดเคลื่อนโดยหน่วยวัด 0.001 มม. การเลือกเครื่องมือวัดจะขึ้นกับชิ้นงานที่จะวัด เช่น ใช้ไมครอนไมโครมิเตอร์ บล็อกเกจ (วัดเปรียบเทียบ) ไดอัลเกจที่มีสเกล 0.001 มม.

2. การเลือกใช้เครื่องมือวัดตามรูปทรงของสิ่งที่จะวัด

ในการเลือกใช้เครื่องมือวัดนั้น สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือรูปทรงของชิ้นงานที่จะวัดตัวอย่างเช่น แม้จะเป็นการวัดความคลาดเคลื่อนของขนาดธรรมดาทั่ว ๆ ไป การจะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแท่งทรงกลม ไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดได้ จำเป็นต้องใช้เวอร์เนีย

3. การใช้ค่าจากการวัด

ค่าตัวเลขที่วัดได้นี้ ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นได้ว่าเป็นค่าปริมาณเชิงกายภาพแม้จะมีค่าตัวเลขเป็นอย่างเดียวกันแต่คุณลักษณะของตัวเลขกับค่าตัวเลขที่นำไปใช้งานจะผิดกัน ตัวอย่างเช่น การวัดความยาว L ของแท่งทรงกระบอก โดยใช้ไม้บรรทัด (สเกล 1 มม.) แล้วได้ค่าตัวเลขจากการวัดเป็น 12.3 มม. แล้วความยาวของแท่งทรงกระบอกนี้จะมีความหมายว่า

$12.25 \text{ มม.} < L < 12.35 \text{ มม.}$ แต่ถ้าค่าตัวเลขที่วัดได้เป็น 12.30 มม. แล้ว ความยาวของแท่งทรงกระบอกนี้จะมีความหมายว่า $12.295 \text{ มม.} < L < 12.305 \text{ มม.}$ เนื่องจากค่าตัวเลขที่แสดงปริมาณทางกายภาพนี้มีความหมายที่สำคัญแฝงอยู่ จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้ชัดเจนในขณะบันทึกค่าตัวเลขว่าจะใช้ดัชนีสำคัญกี่หลัก

4. ความผิดพลาดจากการวัดและสาเหตุ

การวัดชิ้นงานสิ่งเดียวกันแต่ครั้งปรากฏว่าค่าที่วัดได้แตกต่างกัน ใช้คนแต่ละคนวัดของสิ่งเดียวกันด้วยสภาพการวัดแบบเดียวกันแต่ได้ค่าต่างกัน ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการวัดเสมอ ถ้าจะพิจารณาสาเหตุต่าง ๆ ของความคลาดเคลื่อนนี้ จะสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 5.2 ของสิ่งเดียวกันถ้าเราวัดยิ่งมากครั้งเท่าใดก็จะยิ่งได้ค่าที่ใกล้เคียงความจริง

มากขึ้นเท่านั้น แต่ในสายการผลิตเบรกดรัมไม่มีเวลาว่างมาทำเช่นนี้ได้ ดังนั้นจึงอยากจะทำให้การวัดเพียง 1 หรือ 2 ครั้งแล้วได้ค่าที่ถูกต้องเลยทีเดียว วิธีการที่สำคัญคือการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่มีระดับความคลาดเคลื่อนที่เหนือกว่าเครื่องมือวัดปกติอีก 1 ระดับ และจะต้องพยายามขจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง ที่ 5.2 ให้หมดไป สิ่งสำคัญ 2 ประการคือ ช่วงความคลาดเคลื่อนที่มีอยู่ของเครื่องมือวัด และความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้วัด

ประเภทของความผิดพลาด	สาเหตุ	ตัวอย่าง
1. ความคลาดเคลื่อนที่มีอยู่ของเครื่องมือวัด	เกิดจากโครงสร้างของเครื่องมือวัดหรือวิธีการใช้งาน	สเกลไม่เท่ากัน, สีกหรือ, แรงกดจากการวัดเปลี่ยนแปลง
2. ความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้วัด	เกิดจากนิสัยของผู้วัดและระดับการฝึกฝน, ทักษะ	การอ่านสเกลผิดพลาด, วิธีใช้ผิดพลาด
3. ความผิดพลาดจากสภาวะภายนอก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิและแสงสว่างที่มี	อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง วิธีการให้แสงสว่าง
4. ความผิดพลาดโดยบังเอิญ	เกิดจากหลาย ๆ สาเหตุประกอบกันไม่สามารถระบุสาเหตุได้	สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หรือ สภาวะจิตใจของผู้วัด

ตารางที่ 5.2 สาเหตุของความผิดพลาดจากการวัด

ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้เลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตเบรกดรัม โดยจะระบุเครื่องมือวัดที่เลือกใช้ ในมาตรฐานการตรวจสอบ, แผนผังการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ และมาตรฐานขั้นตอนการผลิต

5.6.2 การบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

ในกระบวนการผลิตเบรกดรัม จะมีการแปรรูปประเภทต่าง ๆ ทั้งกลึง ตัด หรือเจาะด้วยเครื่องจักร ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการ คือ เครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรง และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง ดังนั้นการเอาใจใส่ต่อการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกระทำอยู่เป็นประจำ

เครื่องมือใดที่ใช้ในกระบวนการผลิตเบรกดรัมมีมากมายหลายประเภท แต่จะขอกล่าวเฉพาะที่สำคัญ และมีใช้บ่อยมาก คือ

1. เวอร์เนียร์ เป็นเครื่องมือวัดที่มีค่าความละเอียด 0.02 มม. ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่วัดได้ทั้งภายนอก และภายใน รวมทั้งความลึกได้ ซึ่งสภาพเวอร์เนียร์ที่ดีควรจะต้องมีลักษณะดังนี้

1.1 ขีดหลักและขีดย่อยทั้งสองตรงกัน

1.2 พื้นทั้งสองต้องประกบกันสนิท เมื่อส่องกับแสงไฟแล้วจะต้องไม่มีช่องว่างให้แสงสว่างลอดออกมา

การวัดขณะขึ้นรูปชิ้นงานจะต้องวัดในขณะที่ชิ้นงานหยุดนิ่งสนิทเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการวัดภายนอก หรือภายใน ถ้าวัดขณะชิ้นงานเคลื่อนที่อาจทำให้ผิดพลาดได้

แรงในการวัด ไม่ควรใช้แรงมากเกินไป ถ้าแรงที่มากเกินไป จะทำให้ค่าวัดผิดพลาดได้ และทำให้ความเที่ยงตรงเสียไปโดยเร็ว

การเก็บรักษา ควรเก็บในที่ไม่มีขยะ เศษฝุ่นผงหรือเศษเหล็ก จะต้องอยู่ในที่ ๆ ไม่กระทบกับเครื่องมือวัดอย่างอื่น โดยปกติจะทาน้ำมันกันสนิมไว้ และแท่งวัดความลึกต้องดันกลับเข้าไปที่เดิมเสมอ

2. ไมโครมิเตอร์ ไมโครมิเตอร์ มีมากมายหลายชนิด แต่หลักการและโครงสร้างเป็นอย่างเดียวกัน จึงขอกล่าวเฉพาะไมโครมิเตอร์วัดภายนอก

ไมโครมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดละเอียดสามารถวัดได้ถึง 0.01 มม. การตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของไมโครมิเตอร์ เพื่อดูสมรรถนะในการใช้งานนั้นจะมีการตรวจความเป็นระนาบความขนานของผิววัดทั้งสอง ความเที่ยงตรงในการวัด ความโค้งของเฟรม

การรักษาไมโครมิเตอร์ การนำออกมาใช้และการเก็บรักษาจะต้องเอาใจใส่ระมัดระวังเป็นพิเศษ

2.1 ห้ามใช้วัดชิ้นงานขณะหมุน หรือเคลื่อนที่

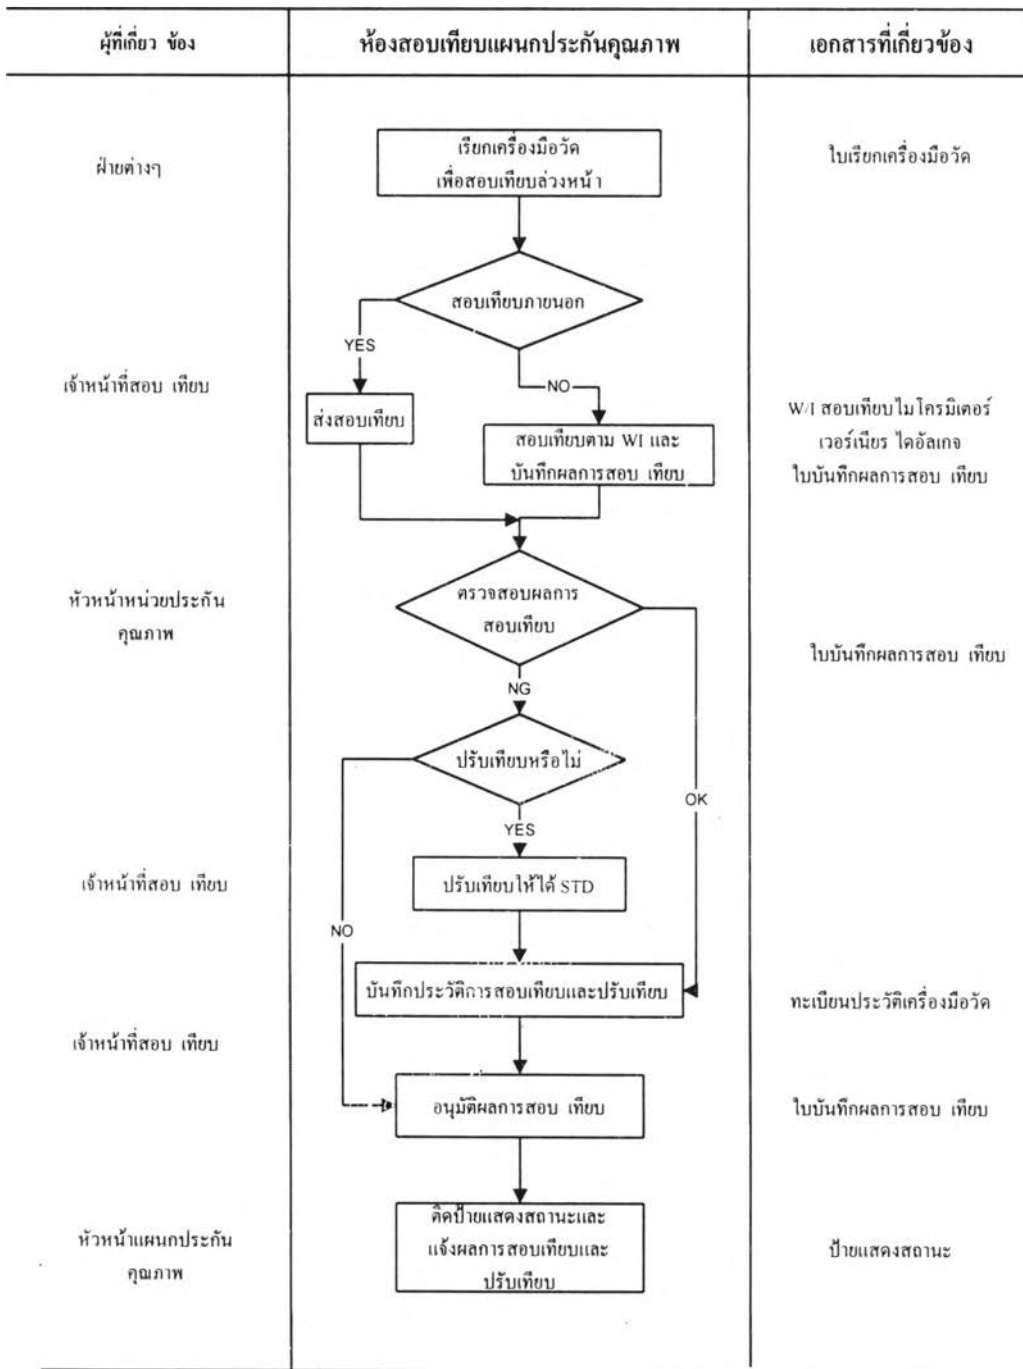
2.2 ถ้าทำตกหรือกระทบกระแทกอย่างรุนแรง อาจจะทำให้ไมโครมิเตอร์เสีย จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงก่อนนำไปใช้

2.3 อย่างนำไมโครมิเตอร์วางไว้ข้างนอกกล่องเก็บ หรือใส่กระเป๋า อุณหภูมิจากร่างกาย อาจทำให้ความเที่ยงตรงผิดพลาด และฝุ่นผงอาจแทรกเข้าไปในช่องว่างเล็ก ๆ ได้

2.4 การทาน้ำมันหล่อลื่น ให้ใช้น้ำมันเบา (ชนิดใส)

5.6.3 การสอบเทียบเครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมความเที่ยงตรง ด้วยวิธีการสอบเทียบ สำหรับการสอบเทียบเครื่องมือวัด มีขั้นตอนตามรูปที่ 5.22 และมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 5.22 แสดงขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัด

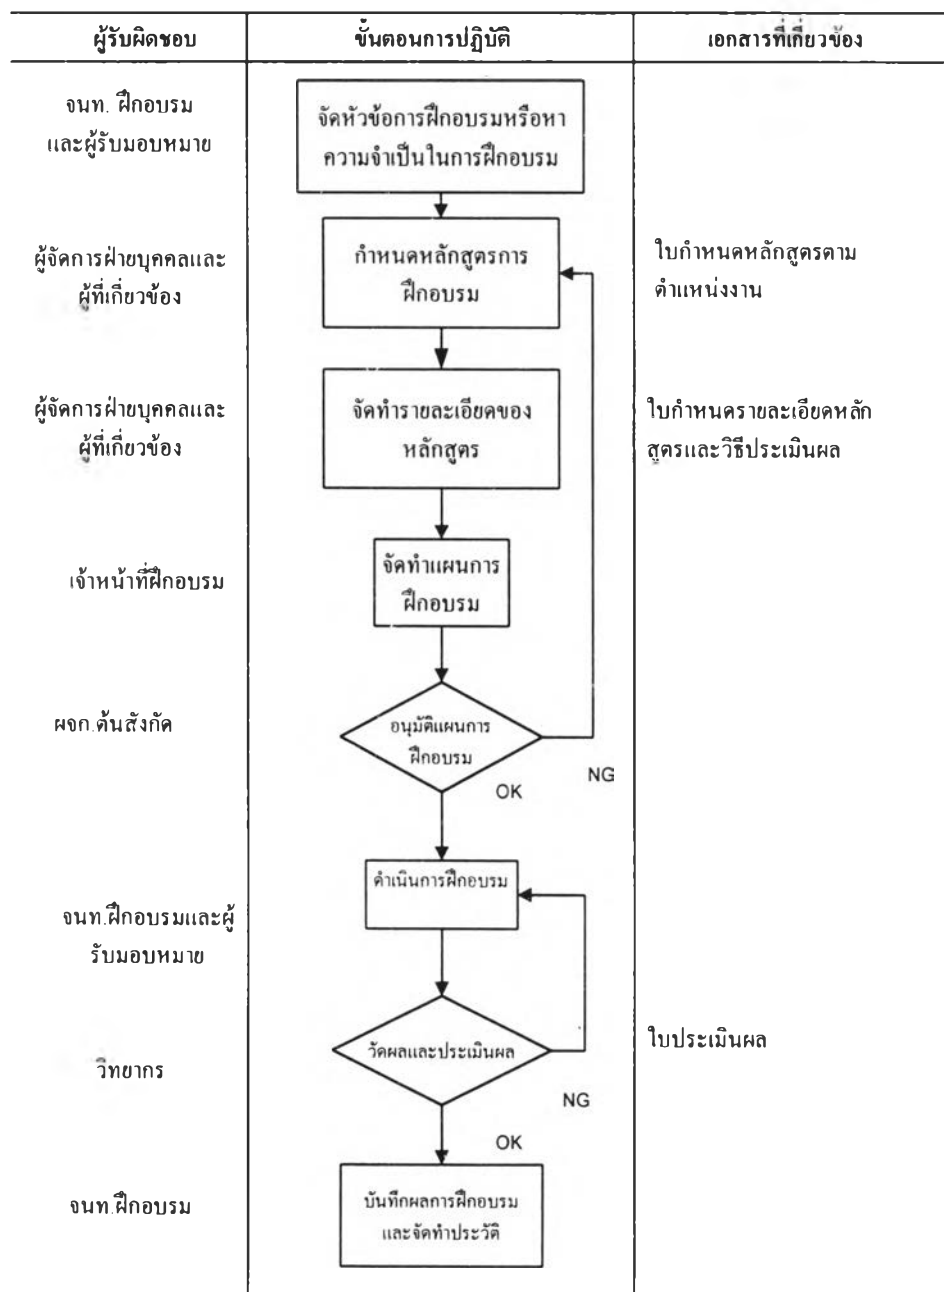
1. การเรียกกลับเครื่องมือวัดมาทำการสอบเทียบ เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการสอบเทียบ เจ้าหน้าที่สอบเทียบจะเรียกเครื่องมือวัดกลับจากผู้ใช้ เพื่อมาทำการสอบเทียบ ตามระยะเวลาที่กำหนด
2. การดำเนินการสอบเทียบ โดยเจ้าหน้าที่สอบเทียบที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ หรือนำไปสอบเทียบกับหน่วยงานสอบเทียบภายนอก ขั้นตอนการปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องมือวัดแสดงไว้ในภาคผนวก ก.
3. ตรวจสอบผลการสอบเทียบ เมื่อเครื่องมือวัดได้รับการสอบเทียบแล้ว จะต้องมีการอนุมัติผลการสอบเทียบ ว่าสามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ, หรือต้องทำการปรับเทียบก่อนนำไปใช้งาน
4. การดำเนินการปรับเทียบ จะทำการปรับเทียบเครื่องมือวัดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
5. บันทึกประวัติการสอบเทียบและปรับเทียบ เพื่อนำมาใช้อ้างอิงได้เมื่อต้องการ
6. อนุมัติผลการสอบเทียบ โดยหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
7. ติดป้ายแสดงสถานะเครื่องมือวัดแต่ละตัว โดยมีรายละเอียดที่ระบุถึงหมายเลขเครื่องมือวัด, วันที่ทำการสอบเทียบ และวันที่สอบเทียบครั้งต่อไป

เครื่องมือวัดที่ใช้มากในกระบวนการผลิตเบรคดรัม ได้แก่ เวอร์เนีย, ไมโครมิเตอร์, ไดอัลเกจ ผู้วิจัยได้จัดทำ บันทึกผลการสอบเทียบเวอร์เนีย, ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจแสดงไว้ในภาคผนวก ข.

5.7 การฝึกอบรม

การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ให้กับพนักงานในองค์กร ให้พนักงานในแต่ละระดับ และแต่ละหน่วยงานสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว การดำเนินการฝึกอบรม มีขั้นตอนดังรูปที่ 5.23 และมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดหัวข้อการฝึกอบรมหรือหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ในแต่ละตำแหน่งงาน โดยผู้กำหนดต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความรู้ความชำนาญในงานตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี
2. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ลงในแบบฟอร์มใบกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามตำแหน่งงานตามรูปที่ 5.24 และได้ทำสรุปรายหลักสูตรการฝึกอบรมของฝ่ายผลิต และแผนกประกันคุณภาพในตารางที่ 5.3 และ 5.4
3. กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร ลงในแบบฟอร์มใบกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการประเมินผล ตามรูปที่ 5.25 ซึ่งจะมีการระบุรายละเอียด
 - เนื้อหาหลักสูตร
 - วิธีการประเมินผล
 - วิทยากร



รูปที่ 5.23 ขั้นตอนการดำเนินงานการฝึกอบรม

ใบกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน		แก้ไขครั้งที่
		วันที่ :
ตำแหน่ง <u>พนักงานเดินเครื่อง</u>		รหัสตำแหน่งงาน
ฝ่าย <u>ผลิต 2</u> แผนก <u>แมชชีน</u> หน่วย <u>แมชชีน 2</u> หน้าที่เฉพาะ		
ลำดับที่	รหัสหลักสูตร	ชื่อหลักสูตร
1	CM-T-01	การปฐมนิเทศน์พนักงาน
2	P2-T-01	การปฏิบัติงานของพนักงานเดินเครื่อง
3	P2-T-02	ระบบคุณภาพ
.....	
ผู้จัดการฝ่ายต้นสังกัด		ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

รูปที่ 5.24 ใบกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน หลักสูตร	หัวหน้า แผนก	หัวหน้า หน่วย	พนักงาน เดินเครื่อง
1. การบังคับบัญชา	◎	○	
2. การบริหารการผลิต	◎	○	
3. ระบบประกันคุณภาพ	◎	◎	○
4. SPC ภาคปฏิบัติ	◎	○	▲
5. วิธีการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน	◎	◎	○
6. 5 ส	◎	◎	○
7. ความปลอดภัยในการทำงาน	◎	○	○
8. การฝึกปฏิบัติงานจริง	○	◎	○
9. การอ่านและเขียนแบบพื้นฐาน	◎	◎	○
10. เทคนิคเครื่องมือวัดเชิงกล	◎	◎	○

ตารางที่ 5.3 ตารางหลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงานใน ฝ่ายผลิต

สัญลักษณ์ของระดับการฝึกอบรม

- ▲ ต้องอยู่ในระดับมีความเข้าใจ
- ต้องอยู่ในระดับนำไปใช้งานได้
- ◎ ต้องมีความเข้าใจในระดับเป็นผู้ฝึกอบรมได้

ตำแหน่งงาน หลักสูตร	หัวหน้า แผนก	หัวหน้า หน่วย	เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. การบังคับบัญชา	☉	○	
2. หลักสูตร QCC	☉	○	○
3. SPC ภาคปฏิบัติ	☉	☉	○
4. หลักสถิติเบื้องต้น	☉	○	○
5. ระบบการประกันคุณภาพ	☉	☉	○
6. 5 ส	☉	☉	○
7. ความปลอดภัยในการทำงาน	☉	○	○
8. การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ	○	☉	○
9. การอ่านและเขียนแบบพื้นฐาน	☉	☉	○
10. เทคนิคเครื่องมือวัดเชิงกล	☉	☉	○

ตารางที่ 5.4 ตารางหลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงานใน แผนกประกันคุณภาพ

สัญลักษณ์ของระดับการฝึกอบรม

- ▲ ต้องอยู่ในระดับมีความเข้าใจ
- ต้องอยู่ในระดับนำไปใช้งานได้
- ☉ ต้องมีความเข้าใจในระดับเป็นผู้ฝึกอบรมได้

ใบกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวิธีประเมินผล		แก้ไขครั้งที่ :	วันที่ :
รหัสหลักสูตร : P2-T-01	ชื่อหลักสูตร : การปฏิบัติงานของพนักงานเดินเครื่อง		
เนื้อหาหลักสูตร			
1. เทคนิคเครื่องมือวัดเชิงกล			
2. การอ่านและเขียนแบบ (Drawing) ชั้นพื้นฐาน			
3. ความปลอดภัยในการทำงาน			
4. การฝึกปฏิบัติงานจริง			
วิธีประเมินผล			
<input type="checkbox"/> ไม่ต้องประเมิน <input checked="" type="checkbox"/> สอบวัดผล → เฉพาะหัวข้อที่ 1, 2 และ 3 <input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบการปฏิบัติงานจริง → เฉพาะหัวข้อที่ 4 <input type="checkbox"/> อื่น ๆ			
ผู้ประเมิน <u>วิทยากร</u>			
รายละเอียดการประเมิน (ถ้ามี)			
1. การสอบวัดผลถึงเกณฑ์คะแนนที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า 60 % จึงจะถือว่าผ่านการสอบวัดผล			
2. ทดลองปฏิบัติงาน การปฏิบัติต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติการและหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด			
การอบรมซ้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ต้องอบรมซ้ำ <input type="checkbox"/> อบรมซ้ำทุกๆ			
วิทยากรหรือสถาบันภายนอก		ความเร่งด่วนในการอบรม	
1. เจ้าหน้าที่ปรับเทียบเครื่องมือวัด		<input type="checkbox"/> ต้องอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่	
2. หัวหน้าแผนกต้นสังกัด		<input checked="" type="checkbox"/> อบรมภายใน1 เดือน..... หลังเข้ารับตำแหน่ง	
3. หัวหน้าแผนกต้นสังกัด		* ระหว่างอบรม ให้อยู่ในความดูแลของที่เลี้ยงหรือวิทยากร	
4. หัวหน้าหน่วย			
ผู้จัดการฝ่ายต้นสังกัด :		ผู้จัดการฝ่ายบุคคล :	

รูปที่ 5.25 ใบกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและวิธีประเมินผล

- ระยะเวลาการอบรมซ้ำ

4. ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม เพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอบรมได้ตามแผน จึงจำเป็นต้องมีการทำตารางเวลาระหว่างหน่วยงานฝึกอบรมกับฝ่ายผลิต เพื่อหาระยะเวลาการฝึกอบรมที่เหมาะสม

5. การฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม วิทยากร หรือผู้ทำการอบรม จะต้องทำการประเมินผลการอบรม

6. การจัดทำประวัติการฝึกอบรม หลังจากที่ได้รับทราบการฝึกอบรมแล้ว จะทำการบันทึกประวัติการฝึกอบรมลงในฐานข้อมูล เพื่อดูว่าพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน ได้ผ่านการอบรมตามแผนการฝึกอบรมครบถ้วนหรือไม่

5.8 การจัดองค์กรสำหรับการประกันคุณภาพ

ปัจจุบันหน้าที่ของแผนกประกันคุณภาพไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมไปถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- ประสานงานกับลูกค้า เพื่อกำหนดคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ หรือตามความพอใจของลูกค้า
- กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- การตรวจสอบตามจุดสำคัญตลอดสายการผลิต ตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงชิ้นงานสำเร็จรูป เพื่อหาข้อบกพร่อง หรือสภาวะผิดปกติไปจากมาตรฐานที่กำหนด และทำการแก้ไขโดยเร่งด่วน
- จัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ เพื่อเป็นการออกแบบระบบคุณภาพให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- การกำหนดมาตรฐานของเสียที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน และควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนด
- การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เมื่อนำมาแก้ไขและป้องกัน

จากที่ได้ศึกษาผังโครงสร้างองค์กรในแผนกประกันคุณภาพของโรงงานตัวอย่าง พบว่าแผนกประกันคุณภาพยังมีองค์กรที่ไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการทำงาน และการแบ่งงานต่างๆ ในแผนกประกันคุณภาพ ก็ไม่เหมาะสม งานบางอย่างสามารถรวมกันได้ และงานบางอย่างก็ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือไม่มีการทำงานในงานบางอย่างมาก่อน เช่น การเปรียบเทียบเครื่องมือวัด, การควบคุมกระบวนการ, การรายงานสรุปปัญหาและแก้ไข

ดังนั้นโครงสร้างองค์กรสำหรับแผนกประกันคุณภาพใหม่ควรมีการแก้ไขดังนี้

1. รวมหน่วยควบคุมคุณภาพแมชชีน 1 และแมชชีน 2 เข้าด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น หน่วยควบคุมคุณภาพผลิต 2 โดยมีหัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบภายในหน่วย เพื่อทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในฝ่ายผลิต 2 สรุปหน้าที่ได้ดังนี้

- ทำการตรวจรับวัตถุดิบจากภายนอก โดยทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบ วัตถุดิบที่กำหนด
- ทำการตรวจสอบชิ้นงานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
- ทำการตรวจสอบชิ้นงานสำเร็จรูป ก่อนส่งให้ลูกค้าโดยการสุ่มตัวอย่างตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบขั้นสุดท้ายที่กำหนด พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบให้ลูกค้าในการส่งแต่ละครั้ง
- การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และหาทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมจัดทำมาตรฐานต่างๆ

2. จัดสรรกำลังในหน่วยควบคุมคุณภาพผลิต 2 ใหม่ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตกะละ 1 คน จำนวน 2 กะ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต ภายในฝ่ายผลิต 2 ทั้งหมด
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพตรวจรับวัตถุดิบ จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบทุกชนิด ภายในฝ่ายผลิต 2 ทั้งหมด
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพตรวจสอบขั้นสุดท้าย จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจชิ้นงานขั้นสุดท้าย ก่อนส่งให้ลูกค้า ภายในฝ่ายผลิต 2 ทั้งหมด

3. จัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพ โดยมีหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบภายในหน่วย เพื่อทำหน้าที่สรุปได้ดังนี้

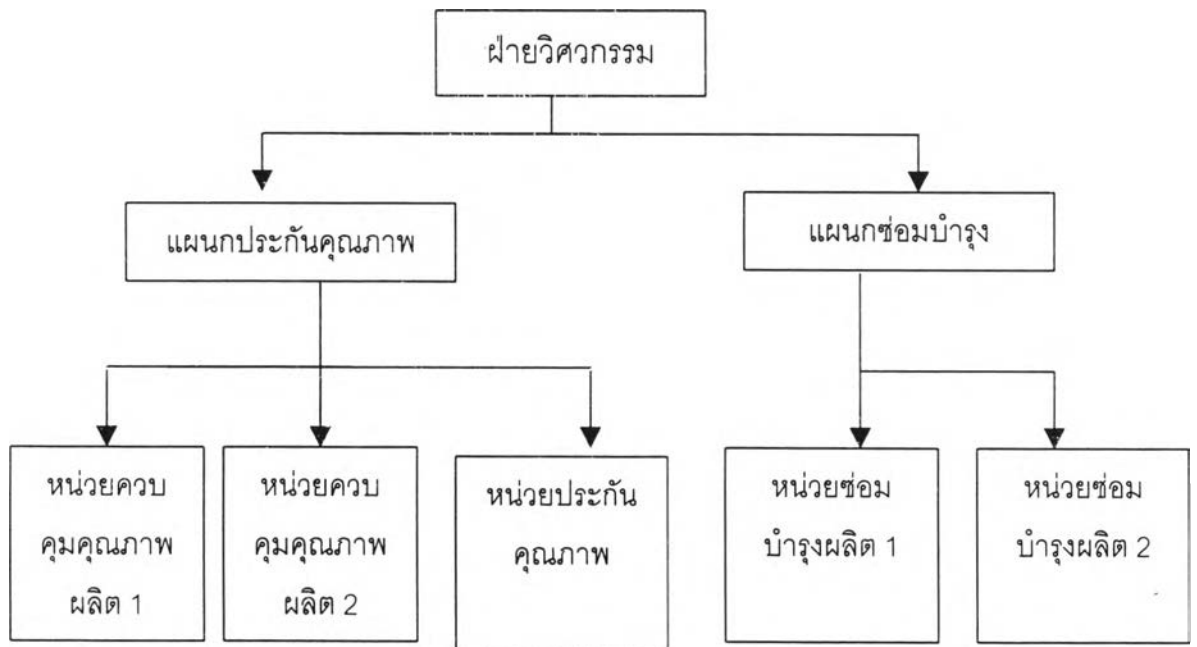
- ควบคุมค่าความสามารถของกระบวนการผลิต
- ควบคุม ปรับเทียบ เครื่องมือวัด
- สืบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย โดยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
- ร่วมจัดทำแผนผังควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
- แก้ไขปัญหาคุณภาพให้กับลูกค้า โดยรับปัญหาคุณภาพต่าง ๆ จากลูกค้า และแจ้งกลับถึงวิธีการแก้ไข และป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
- ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่เสมอ โดยให้การอบรมพนักงานให้มีความรู้ทักษะในเรื่องของคุณภาพ

4. จัดสรรกำลังในหน่วยประกันคุณภาพดังนี้

- เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพ จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้นแผนกประกันคุณภาพของโรงงานตัวอย่างจะแบ่งเป็น 3 หน่วยงาน และมีแผนผังองค์กรแผนกประกันคุณภาพ ดังรูปที่ 5.26

1. หน่วยควบคุมคุณภาพผลิต 1
2. หน่วยควบคุมคุณภาพผลิต 2
3. หน่วยประกันคุณภาพ



รูปที่ 5.26 แผนผังองค์กรใหม่ของแผนกประกันคุณภาพ

ในระบบการประกันคุณภาพกระบวนการผลิตเบรกดรัมของโรงงานตัวอย่างมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่เพียง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิต 2 และฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอการจัดองค์กรใหม่ของแผนกประกันคุณภาพเท่านั้น ส่วนแผนกอื่นๆ ยังคงเดิม และในส่วนของใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ของตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพกระบวนการผลิตเบรกดรัม แสดงไว้ภาคผนวก ง.