

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1. ผังแสดงเหตุและผล หรือ ผังก้างปลา (Causes and Effects Diagrams)

ผังแสดงเหตุและผลคือผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

##### วิธีสร้างผังก้างปลา

1. โครงสร้างของผังก้างปลา จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนโครงกระดูกที่เป็นตัวปลา ซึ่งได้รวบรวมปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหา และส่วนหัวปลาที่เป็นข้อสรุปผลของสาเหตุที่กลายเป็นตัวปัญหา

##### 2. ขั้นตอนการสร้างผังก้างปลา

2.1 กำหนดลักษณะคุณภาพที่เป็นปัญหา

2.2 เลือกเอาคุณลักษณะที่เป็นปัญหามา 1 ข้อ แล้วเขียนลงทางขวามือของกระดาษพร้อมตีกรอบสี่เหลี่ยม


2.3 เขียนก้างปลาจากซ้ายไปขวาโดยเริ่มจากกระดูกสันหลังก่อน

2.4 เขียนสาเหตุหลัก ๆ เติมลงบนเส้นกระดูกสันหลัง ทั้งบนและล่างพร้อมกับใส่กรอบสี่เหลี่ยม

2.5 ในก้างใหญ่ที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหา ให้ใส่ก้างรองลงไปทีละปลา ก้างรองให้ใส่ข้อความที่เป็นสาเหตุดรองของแต่ละสาเหตุหลัก

2.6 ในแต่ละก้างรองที่เป็นสาเหตุดรอง ให้เขียนก้างย่อยที่เข้าใจว่าจะเป็นสาเหตุดย่อย ๆ ของสาเหตุดรองนั้น

2.7 พิจารณาทบทวนว่าการใส่สาเหตุต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันตามลำดับชั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ แล้วใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ซึ่งตัวอย่างของ ผังก้างปลา สามารถแสดงได้ ดังรูปที่ 2.1

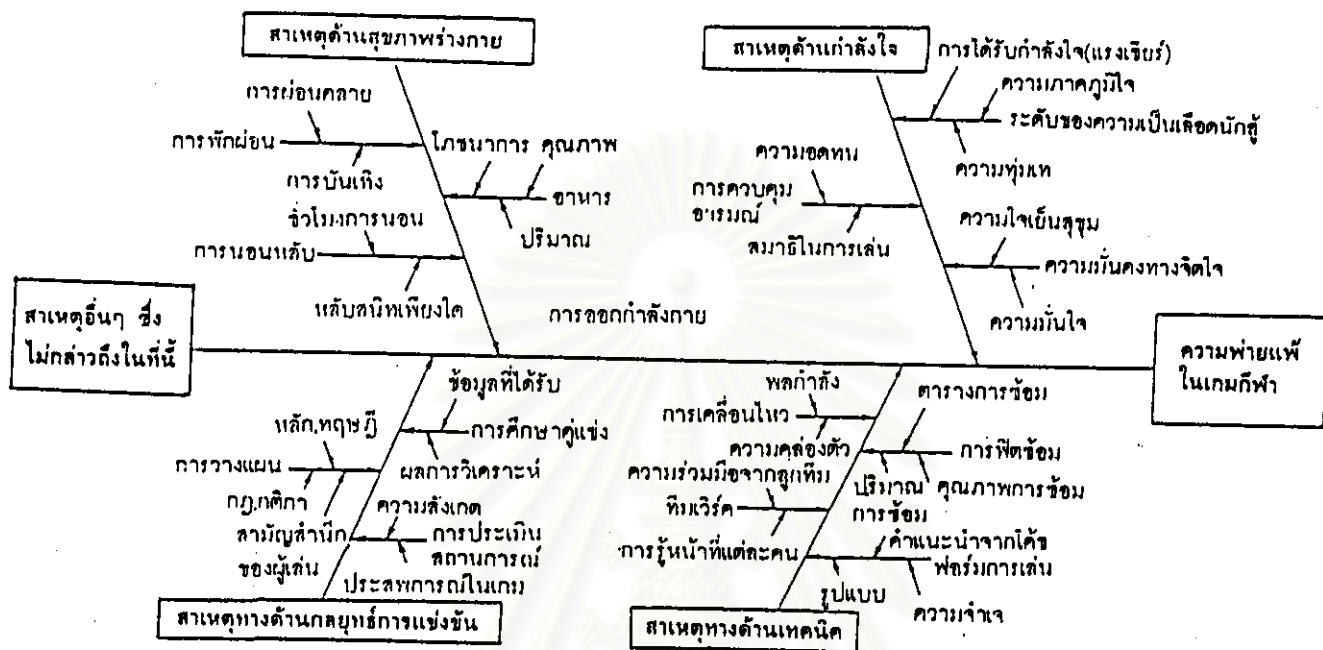

แหล่งข้อมูล : หนังสือวิธีทางสถิติเพื่อพัฒนาคุณภาพ

รูปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างการเขียนผังก้างปลา

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 2.2 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

ผลของปัญหาด้านคุณภาพการผลิตจะปรากฏออกมาในรูปของความสูญเสีย (Loss) ซึ่งคำนวณได้จากจำนวนชิ้นของเสียคูณราคาค้นทุนต่อชิ้นและของเสียแต่ละชิ้นจะมีจุดบกพร่องที่แตกต่างกันออกไป และอาจมาจากสาเหตุ (Causes) จำนวนมากมาย แต่หากวิเคราะห์ลงไปลึก ๆ เรากลับพบว่าจุดบกพร่องเพียงไม่กี่ชนิดทำให้เกิดการสูญเสียมากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลือนั้นมีสาเหตุจากจุดบกพร่องหลายชนิดมาก จึงมีคำกล่าวเรียกชนิดของจุดบกพร่องทั้งสองประเภทนี้ว่า

1. ประเภทน้อยชนิดแต่มีผลมาก (The Vital Few)
2. ประเภทมากชนิดแต่มีผลน้อย (The Trivial Many)

ดร. จูราน (Dr.J.M.Juran) ชาวอเมริกัน ได้นำเอาหลักการของพาเรโตมาใช้ในวิชาการควบคุมคุณภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่า สาเหตุความบกพร่องเพียงไม่กี่สาเหตุกลับก่อความสูญเสียให้มากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลือนั้น กลับมาจากสาเหตุจำนวนมาก และได้เรียกวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ว่า การวิเคราะห์แบบพาเรโต (Pareto analysis) และเรียกรูปวาดหรือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ว่า ผังพาเรโต (Pareto diagram)

### ขั้นตอนการสร้างผังพาเรโต

1. ตัดสินใจว่าจะศึกษาปัญหาอะไร และต้องการเก็บข้อมูลชนิดใด
2. ออกแบบแผ่นบันทึกความบ่อยของข้อมูลที่ตรวจพบ (Data tally sheet) ดังตารางที่ 2.1
3. ตรวจสอบและเก็บข้อมูลแล้วคำนวณหายอดรวมของแต่ละรายการ
4. นำตัวเลขที่บวกรวมกันได้จากข้อ 3 ไปใส่ลงในใบสรุปข้อมูลสำหรับ ผังพาเรโต (Data sheet for Pareto diagram) ดังตารางที่ 2.2
5. นำข้อมูลจากตารางทั้งสองข้างต้นมาเรียงรายการชนิดของความบกพร่องใหม่ โดยเรียงจากรายการที่มีการตรวจพบจำนวนจุดบกพร่องมากที่สุดก่อนแล้วรอกตามลำดับลงมาจกมากที่สุดไปน้อยที่สุด ยกเว้นรายการอื่น ๆ ให้เอาไว้ท้ายสุดเสมอ
6. เขียนกรอบของแผ่นกราฟ โดยให้แกนตั้งเป็นสเกลของเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0-100% ส่วนแกนนอนเป็นชนิดของจุดบกพร่อง

ตารางที่ 2.1 แสดงตัวอย่างแผนบันทึความบ่อยของข้อมูลที่ตรวจพบ


รหัส	ชนิดของความบกพร่อง	จำนวนที่ตรวจพบ	รวม
A	รอยแตก	///	10
B	รอยข่วน	/// /// ///-/// ..... /// //	42
C	คราบสกปรก	///	6
D	รอยย่น	/// /// /// /// ..... /// ///	104
E	ช่องว่าง	////	4
F	รูเข็ม	/// /// /// ///	20
G	อื่นๆ	/// /// ////	14
รวมทั้งสิ้น			200

แหล่งข้อมูล : หนังสือวิธีทางสถิติเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ตารางที่ 2.2 แสดงตัวอย่างใบสรุปข้อมูลสำหรับผังพาเรโต

รหัส	ชนิดของความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่องสะสม	เทียบกับค่ารวม	Σ สสะสม
D	รอยย่น	104	104	52	52
B	รอยข่วน	42	146	21	73
F	รูเข็ม	20	166	10	83
A	รอยแตก	10	176	5	88
C	คราบสกปรก	6	182	3	91
E	ช่องว่าง	4	186	2	93
G	อื่นๆ	14	200	7	100
รวม		200		100	

แหล่งข้อมูล : หนังสือวิธีทางสถิติเพื่อพัฒนาคุณภาพ

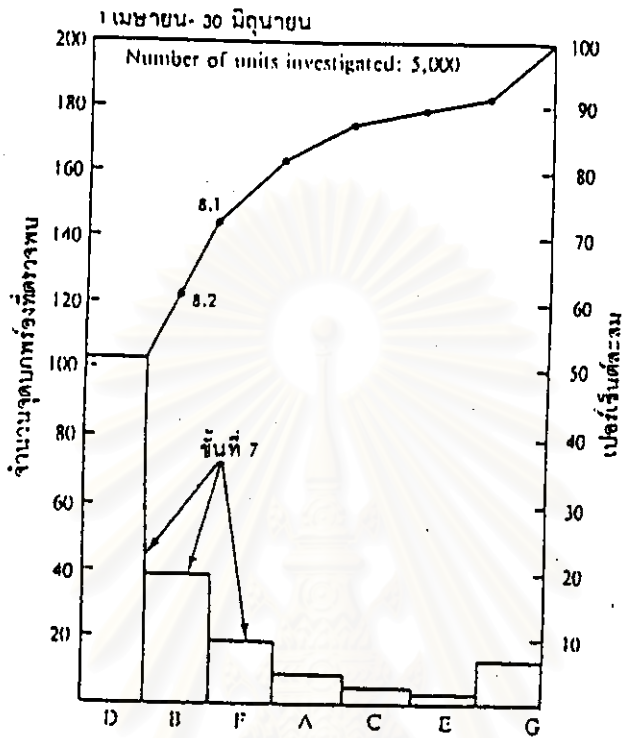

แหล่งข้อมูล : หนังสือวิธีทางสถิติเพื่อพัฒนาคุณภาพ

รูปที่ 2.2 แสดงตัวอย่างผังพาเรโตแสดงอันดับของความบกพร่อง


7. เขียนแผนภูมิหรือกราฟแท่ง โดยเริ่มที่ละแท่งตามลำดับจากซ้ายมาขวา
8. เขียนเส้นกราฟพาราโบลา
9. เติมข้อความต่าง ๆ เพื่ออธิบายข้อมูลที่จำเป็นต้องลงให้ครบ ดังรูปที่ 2.2

### 2.3. แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram)

แผนภาพต้นไม้ จะใช้สำหรับแตกปัญหาหลักออกไปเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อช่วยต่อการวิเคราะห์ โดยแผนการดังกล่าว มักจะนำไปใช้แก้ปัญหาเรื่องการวางแผน ที่จะแต่งงานต่าง ๆ ออกเป็นหน่วยย่อย เพื่อช่วยต่อการจัดการ หรือ ใช้วิเคราะห์ปัญหา ในกรณีที่สามารถแตกออกเป็นปัญหาย่อยในการวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นได้

ในการแก้ปัญหาโดยทั่วไป อาจจะเป็นการยากหากจะพิจารณาปัญหาโดยรวมแทนที่จะแตกปัญหาดังกล่าวออกเป็นปัญหาย่อยตามลำดับขั้นของปัญหา ซึ่งในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวสามารถใช้แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ได้ ซึ่งรูปของแผนภาพต้นไม้ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 2.3 โดยขั้นตอนในการสร้างแผนภาพต้นไม้ มีดังนี้

1. ต้องศึกษาสภาพของปัญหาพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ให้เด่นชัด ซึ่งมักจะเริ่มจาก
  - พิจารณาขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด
  - พิจารณาชิ้นส่วนประกอบและการประกอบย่อยของผลิตภัณฑ์
  - ศึกษาความต้องการของลูกค้าในตัวสินค้า
  - วิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา
2. จัดตั้งทีมงานในการศึกษาปัญหาต่าง ๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องเป็นนักวิเคราะห์และต้องมีความชำนาญที่จะแตกปัญหาหลักออกเป็นปัญหาย่อยได้
3. ตั้งลำดับสูงสุดของปัญหา (Top Level) มักเป็นจุดที่ต้องการแก้ไข โดยปัญหาที่ตั้งต้องกระชับ ชัด ไม่คลุมเครือ
4. ศึกษาขั้นตอนที่จะแตกปัญหาหลักออกเป็นปัญหาย่อย จากปัญหาหลักไปยังปัญหารอง โดยที่ปัญหารองต้องสามารถอธิบายและครอบคลุมปัญหาของปัญหาหลักได้อย่างเด่นชัด
5. พิจารณาเกณฑ์วัดผลที่ขั้นตอนสุดท้ายของปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแตกออกเป็นปัญหาย่อยได้อีก

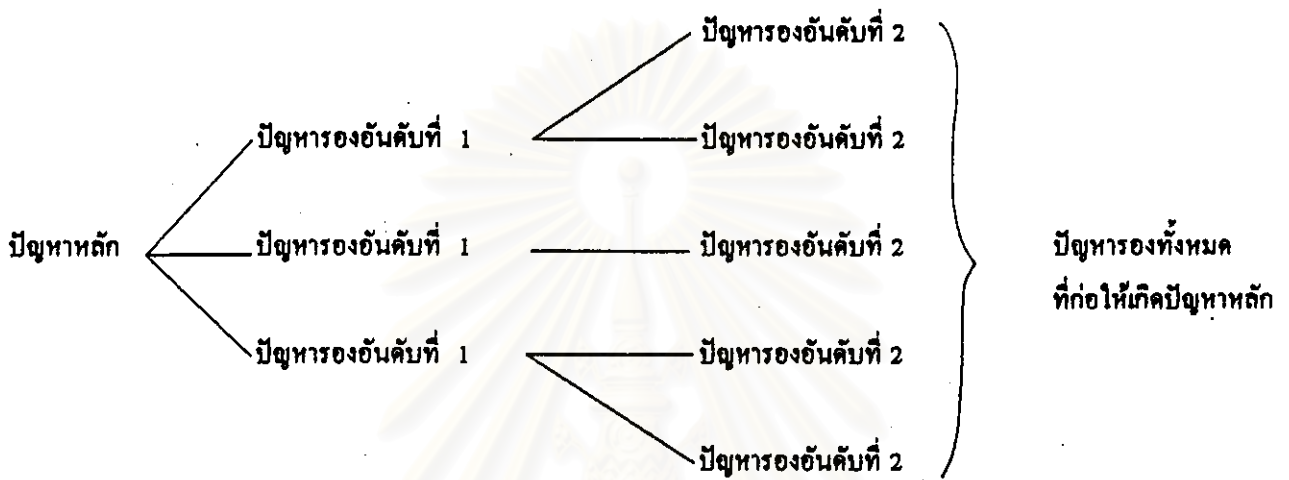

แหล่งข้อมูล : A Toolbook for Quality Improvement and Problem Solving

รูปที่ 2.3 แสดงแผนภาพต้นไม้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. เมื่อได้แผนภาพแล้ว ก็วิเคราะห์ถึงการปรับปรุงแผนภาพให้สมบูรณ์ โดยแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ถูกต้อง หรือ คลุมเครือให้กระจ่าง

7. ใช้แผนภาพที่สมบูรณ์ช่วยวิเคราะห์แก้ปัญหาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1

#### 2.4. แผนภาพความสัมพันธ์ (Relation Diagram)


แผนภาพความสัมพันธ์ ใช้เพื่อทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัญหา โดยมักถูกนำมาใช้เมื่อต้องการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กัน แผนภาพความสัมพันธ์นี้ใช้แสดงความสัมพันธ์ของปัญหาดังกล่าว โดยอาศัยโครงข่ายของกรอบสี่เหลี่ยมและลูกศร

โดยปกติแผนภาพความสัมพันธ์ใช้แสดงความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ และสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น รวมถึงผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.4

##### ขั้นตอนในการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์

1. ตั้งทีมงานประมาณ 4-7 คน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา บุคคลเหล่านี้ควรเป็นผู้ที่ทราบขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี และเป็นผู้ใกล้ชิดกับปัญหานั้น
2. กำหนดรูปแบบของความสัมพันธ์เพื่อแสดงเป็นแผนภาพ โดยอาศัยหลักการตั้งคำถาม
3. ศึกษาแต่ละปัญหาอย่างถ่องแท้ โดยอาศัยการระดมสมอง
4. กำหนดหัวข้อที่มีผลกระทบต่อปัญหา
5. พิจารณาปัญหาจากขั้นตอนที่ 4 เพื่อลำดับปัญหาและผลกระทบใหม่
6. เขียนลูกศรเชื่อมโยงปัญหาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน โดยโยงลูกศรจากสาเหตุของปัญหาไปยังผลลัพธ์
7. จัดการทำแผนภาพที่ได้อย่างคร่าวๆ ตรวจสอบหาสาเหตุที่คาดว่าเป็นไปได้ และสาเหตุที่เกิดขึ้นจริงของปัญหา
8. แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนภาพให้ถูกต้องเหมาะสม และวางแผนในการแก้ไขปัญหาละปัญหาเหล่านั้น



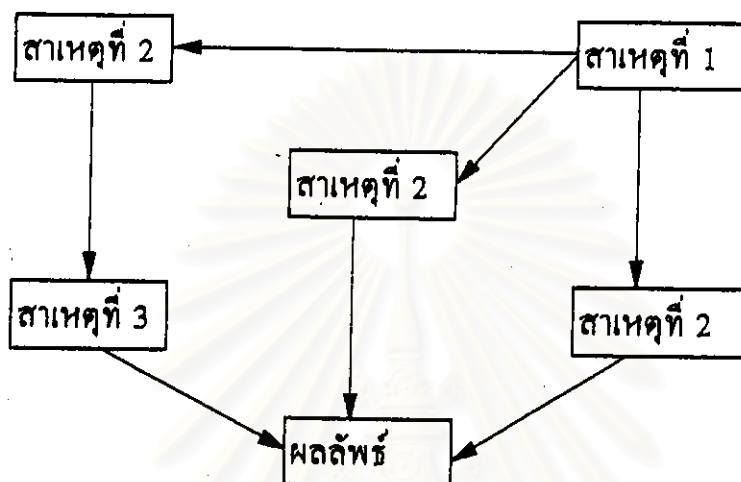

แหล่งข้อมูล : A Toolbook for Quality Improvement and Problem Solving

รูปที่ 2.4 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 2.5. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Failure Mode and Effects Analysis หรือ FMEA.)

กระบวนการ FMEA เป็นกลวิธีเชิงวิเคราะห์ที่นำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต

กระบวนการ FMEA จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ คือ

- บ่งชี้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในกระบวนการ
- ประเมินผลของข้อบกพร่องนั้น
- บ่งชี้สาเหตุของข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต หรือการประกอบและบ่งชี้ตัวแปรของกระบวนการ โดยให้ความสำคัญต่อการควบคุมเพื่อลดการเกิดขึ้นหรือการตรวจพบสภาพบกพร่อง
- พัฒนาลำดับข้อบกพร่องที่ได้จัดอันดับไว้ จากนั้นจัดตั้งระบบเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาปฏิบัติการเชิงแก้ไข
- จัดทำเอกสารแสดงผลของกระบวนการผลิตและการประกอบ

การพัฒนากระบวนการ FMEA ควรเริ่มต้นด้วยการทำแผนภูมิการไหลของกระบวนการการประเมินผลความเสี่ยงของกระบวนการต่างๆไป แผนภูมินี้ควรบ่งชี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์และกระบวนการซึ่งร่วมกันกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการจัดทำเอกสารในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลที่ได้ แบบฟอร์มกระบวนการ FMEA จึงได้รับการพัฒนาขึ้น ดังรูปที่ 2.5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. หมายเลข FMEA               | ให้กรอกหมายเลขเอกสาร FMEA ซึ่งอาจนำไปใช้ในการติดตามต่อไปภายหลัง                         |
| 2. ชื่อชิ้นส่วนหรือกระบวนการ  | กรอกชื่อและหมายเลขของระบบ ระบบย่อย หรือ ส่วนประกอบของกระบวนการ ซึ่งจะได้รับการวิเคราะห์ |
| 3. ความรับผิดชอบด้านกระบวนการ | ใส่ชื่อของฝ่ายและกลุ่มที่รับผิดชอบ  |

② ชื่อชิ้นส่วนหรือกระบวนการ \_\_\_\_\_  
 ปีรุ่น/ชานยนต์ \_\_\_\_\_  
 คณะผู้ทำงานหลัก \_\_\_\_\_

③ ความรับผิดชอบด้านกระบวนการ \_\_\_\_\_  
 ④ วันที่เริ่มศึกษา \_\_\_\_\_

① หมายเลขของ FMEA. \_\_\_\_\_  
 หน้า \_\_\_\_\_ ของหน้า \_\_\_\_\_  
 จัดทำโดย \_\_\_\_\_  
 ⑤ วันที่จัดทำตาราง FMEA. \_\_\_\_\_

⑥ หน้าที่ของ กระบวนการ	⑦ ข้อบกพร่อง	⑧ ผลกระทบของ ข้อบกพร่อง	S. ⑨	สาเหตุของข้อบกพร่อง ⑩	O. ⑪	⑫ การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D. ⑬	RPN ⑭	ปฏิบัติการเสนอแนะ ⑮	ผลการปฏิบัติ ⑰								
										ปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการ	S.	O.	D.	RPN				
										⑬								

แหล่งข้อมูล : หนังสือ FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

รูปที่ 2.5 แสดงแบบฟอร์มที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาใน FMEA.

4. วันที่เริ่มศึกษา ระบุวันที่เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับ FMEA นั้น ซึ่งไม่ควรช้ากว่าวันที่เริ่มดำเนินการผลิตตามกำหนดการ
5. วันที่จัดทำตาราง FMEA ระบุวันที่ที่จัดทำต้นฉบับ FMEA ขึ้น รวมทั้งวันที่ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดด้วย
6. หน้าที่ของกระบวนการ/ข้อกำหนด ให้กรอกรายละเอียดง่าย ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ หรือ การปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์
7. ข้อบกพร่อง เป็นรายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานที่เจาะจงไว้ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งร่วมกับสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอันดับก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดีในการจัดทำ FMEA ควรมีการตั้งสมมติฐานว่าชิ้นส่วน/วัตถุดิบที่เข้ามาในกระบวนการผลิต มีความถูกต้องโดยทั่วไป ข้อบกพร่องที่มักเกิดขึ้นมีดังนี้ เช่น การโค้งงอ การแตกร้าว การยึดติด การเสียรูป ฯลฯ
8. ผลกระทบของข้อบกพร่อง คือ ผลกระทบของข้อบกพร่องของลูกค้า ซึ่งลูกค้าในที่นี้อาจหมายถึงการปฏิบัติงานขั้นตอนถัดไป หรือผู้ใช้ขั้นสุดท้าย สำหรับผู้ใช้ขั้นสุดท้ายผลกระทบต่างๆ ต้องได้รับการระบุในเชิงสมรรถภาพของระบบ หรือผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น เสี่ยง ความขรุขระ การใช้งานไม่ได้ สภาพไม่มั่นคง
9. ภาวะความรุนแรง (S) ภาวะความรุนแรง (Severity) คือ การประเมินสภาพความเลวร้ายของผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีต่อลูกค้า ภาวะความรุนแรงที่กล่าวถึงนี้ ควรได้รับการประมาณไว้เป็นตัวเลข ตั้งแต่ “1” ถึง “10”
10. สาเหตุของข้อบกพร่อง เป็นรายละเอียดของสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องซึ่งอาจมีสาเหตุจากคน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ หรือขั้นตอน

ภาวะความรุนแรงของผลกระทบ

	การจัดอันดับ	
สูงมาก	จัดให้เป็นอันดับภาวะรุนแรงสูงมาก เมื่อข้อบกพร่องนั้น ให้อิทธิพลต่อความปลอดภัยในการใช้ยานยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้	10 9
สูง	ได้แก่ กรณีที่ถูกตำหนิพอใจมาก เนื่องจากธรรมชาติของ ข้อบกพร่องนั้น ๆ เอง อาทิเช่น ยานยนต์ที่ใช้งานไม่ได้ (สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด) โดยไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย ของยานยนต์	8 7
ปานกลาง	จัดให้เป็นอันดับปานกลาง เนื่องจากข้อบกพร่องนั้นทำให้ ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจบางประการ ลูกค้าได้รับความ ไม่สะดวกสบาย หรือได้รับการรบกวนจากข้อบกพร่องนั้น	6 5 4
ต่ำ	จัดให้เป็นอันดับต่ำ เนื่องจากธรรมชาติของข้อบกพร่อง สร้างความรำคาญให้กับลูกค้าเพียงเล็กน้อย เช่น ต้อง ปฏิบัติการแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ	3 2
น้อย	ไม่มีเหตุผลที่คาดว่าส่วนเล็กน้อยในธรรมชาติ ของข้อ บกพร่องนั้น จะเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบอย่างจริงจัง ลูกค้าส่วนใหญ่อาจไม่สังเกตเห็นข้อบกพร่องนี้ก็ได้	1

11. การเกิดขึ้น (O)

การเกิดขึ้น (Occurrence) คือ การคาดการณ์ถึงโอกาสของ  
การเกิดข้อบกพร่อง ให้กำหนดเป็น “1” ถึง “10” ในกรณี  
ที่สามารถทำได้ ให้ใช้ข้อมูลเชิงสถิติจากกระบวนการใน  
ลักษณะเดียวกัน เพื่อตัดสินใจจัดอันดับการเกิดขึ้น ใน  
กรณีอื่น ๆ ทั้งหมด อาจใช้การประเมินผลเชิงอัตนัย

### ความน่าจะเป็นของข้อบกพร่อง

	การจัดอันดับ
สูงมาก : ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อบกพร่อง	10
	9
สูง : โดยทั่วไปแล้วสัมพันธ์กับกระบวนการที่คล้ายคลึงกับกระบวนการก่อนหน้าซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ	8
	7
ปานกลาง : โดยทั่วไปแล้วสัมพันธ์กับกระบวนการที่คล้ายคลึงกับกระบวนการก่อนหน้าซึ่งเคยมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น	6
	5
	4
ต่ำ : ข้อบกพร่องเอกเทศสัมพันธ์กับกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน	3
ต่ำมาก : เฉพาะข้อบกพร่องเอกเทศเท่านั้นที่สัมพันธ์กับกระบวนการ	2
ห่างไกล : ไม่มีแนวโน้มของข้อบกพร่อง	1

12. การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน เป็นการระบุรายละเอียดที่ต้องการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้ข้อบกพร่องเกิดเพิ่มขึ้นหรือตรวจว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่

13. การตรวจพบ (D) การตรวจพบ (Detection) คือ การประเมินความสามารถของการควบคุมกระบวนการในปัจจุบันที่ได้เสนอไว้ โดยการนำตัวเลข 1-10 มาใช้ตั้งสมมุติฐานที่เกิดขึ้น

### แนวโน้มการเกิดข้อบกพร่อง

	การจัดอันดับ
ไม่สามารถ : การควบคุมไม่สามารถตรวจพบข้อบกพร่องได้ ตรวจพบได้	10
ต่ำมาก : การควบคุมอาจไม่ตรวจพบการเกิดของข้อบกพร่อง	9
ต่ำ : การควบคุมมีโอกาสที่ตรวจพบการเกิดข้อบกพร่องน้อย	8-7
ปานกลาง : การควบคุมอาจตรวจพบการเกิดของข้อบกพร่อง	6-5
สูง : การควบคุมมีโอกาสตรวจพบข้อบกพร่องสูง	4-3
สูงมาก : การควบคุมจะตรวจพบข้อบกพร่องได้ส่วนใหญ่	2-1

14. ค่าดัชนีความเสี่ยงชี้ นำ เป็นผลของการจัดอันดับ ความรุนแรง (S),  
ความเสี่ยงชี้ นำ การเกิดขึ้น (O) และการตรวจพบ (D) ค่า RPN จะมีค่า 1-1,000  
(RPN)

$$RPN = (S) * (O) * (D) \dots\dots\dots(2.1)$$

15. ปฏิบัติการ  
เสนอแนะ เมื่อข้อบกพร่องได้รับการจัดลำดับโดยค่า RPN การแก้ไขควร  
พิจารณาจากสาเหตุของข้อบกพร่องที่มีค่า RPN อันดับสูงสุด  
ก่อน โดยมุ่งหมายที่จะลด ภาวะความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น  
และการตรวจพบของข้อบกพร่อง

16. ปฏิบัติการที่  
ได้ดำเนินการ หลังจากแก้ไขสาเหตุของข้อบกพร่องแล้ว ให้ระบุรายละเอียด  
โดยย่อของปฏิบัติการที่ดำเนินการแก้ไขจริง

17. ผลด้าน RPN      หลังการปฏิบัติการเชิงแก้ไขได้รับการดำเนินการแล้วให้ประมาณผล  
ด้านภาวะรุนแรง การเกิดขึ้น และการตรวจพบ อีกครั้ง หลังจากนั้น  
คำนวณและบันทึกผลของค่า RPN ใหม่



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย